

# ОВЕН ТРМ202

Измеритель-регулятор  
многофункциональный  
двухканальный



Руководство по эксплуатации  
АРАВ.421210.001-03 РЭ

# Содержание

|  |           |
|--|-----------|
| Предупреждающие сообщения .....                                  | 5         |
| Введение .....   | 6         |
| Используемые аббревиатуры .....                                  | 7         |
| Соответствие символов ЦИ буквам латинского алфавита .....        | 7         |
| <b>1 Назначение и функции .....</b>                              | <b>8</b>  |
| <b>2 Технические характеристики и условия эксплуатации .....</b> | <b>9</b>  |
| 2.1 Технические характеристики .....                             | 9         |
| 2.2 Условия эксплуатации .....                                   | 13        |
| <b>3 Меры безопасности .....</b>                                 | <b>14</b> |
| <b>4 Монтаж .....</b>  | <b>16</b> |
| 4.1 Установка прибора настенного крепления Н .....               | 16        |
| 4.2 Установка прибора настенного крепления Н2 .....              | 18        |
| 4.3 Установка прибора щитового крепления Щ1 .....                | 21        |
| 4.4 Установка прибора щитового крепления Щ2 .....                | 24        |
| <b>5 Подключение .....</b>                                       | <b>26</b> |
| 5.1 Рекомендации по подключению .....                            | 26        |
| 5.2 Первое включение .....                                       | 28        |
| 5.3 Назначение контактов клеммника .....                         | 30        |
| 5.4 Подключение по интерфейсу RS-485 .....                       | 31        |
| 5.5 Подключение датчиков .....                                   | 32        |
| 5.5.1 Общие сведения .....                                       | 32        |
| 5.5.2 Подключение ТС по трехпроводной схеме .....                | 34        |
| 5.5.3 Подключение ТС по двухпроводной схеме .....                | 34        |

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 5.5.4    | Подключение ТП.....   | 36        |
| 5.5.5    | Подключение датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения..... | 36        |
| 5.6      | Подключение нагрузки к ВУ .....   | 38        |
| 5.6.1    | Подключение нагрузки к ВУ типа Р .....  | 38        |
| 5.6.2    | Подключение нагрузки к ВУ типа К .....  | 39        |
| 5.6.3    | Подключение нагрузки к ВУ типа Т .....  | 39        |
| 5.6.4    | Подключение нагрузки к ВУ типа С .....  | 40        |
| 5.6.5    | Подключение нагрузки к ВУ типа И .....  | 41        |
| 5.6.6    | Подключение нагрузки к ВУ типа У .....  | 43        |
| <b>6</b> | <b>Эксплуатация .....</b>   | <b>43</b> |
| 6.1      | Принцип работы .....  | 43        |
| 6.2      | Управление и индикация .....  | 45        |
| 6.3      | Включение и работа .....  | 48        |
| <b>7</b> | <b>Настройка .....</b>  | <b>50</b> |
| 7.1      | Последовательность настройки .....  | 50        |
| 7.2      | Настройка режимов индикации .....   | 52        |
| 7.3      | Установка параметров входа.....   | 53        |
| 7.3.1    | Код типа датчика.....   | 53        |
| 7.3.2    | Установка точности вывода температуры .....                                       | 53        |
| 7.3.3    | Установка диапазона измерения .....   | 54        |
| 7.3.4    | Вычисление квадратного корня .....  | 56        |
| 7.3.5    | Коррекция измерительной характеристики датчика.....                               | 56        |
| 7.3.6    | Установка параметров цифрового фильтра .....                                      | 59        |
| 7.4      | Установка параметров процесса регулирования .....                                 | 61        |
| 7.5      | Установка параметров ЛУ .....   | 63        |
| 7.5.1    | Настройка диапазона регистрации .....   | 64        |

|           |  |            |
|-----------|--|------------|
| 7.5.2     | Настройка П-регулятора .....   | 65         |
| 7.5.3     | Настройка двухпозиционного регулятора .....                                  | 66         |
| 7.6       | Установка параметров дистанционного управления регулятором .....             | 71         |
| 7.7       | Настройка обмена данными через интерфейс RS-485 .....                        | 72         |
| 7.7.1     | Работа с параметрами по протоколу OVEN .....                                 | 73         |
| 7.7.2     | Работа с параметрами по протоколу ModBus .....                               | 74         |
| 7.8       | Защита от несанкционированного доступа .....                                 | 75         |
| 7.8.1     | Защита параметров от просмотра .....   | 76         |
| 7.8.2     | Защита параметров от изменения .....   | 76         |
| 7.8.3     | Защита отдельных параметров от просмотра и изменений .....                   | 76         |
| 7.9       | Восстановление заводских установок .....                                     | 77         |
| <b>8</b>  | <b>Техническое обслуживание .....</b>  | <b>77</b>  |
| 8.1       | Общие указания .....   | 77         |
| 8.2       | Юстировка .....  | 78         |
| 8.2.1     | Вычисление коэффициентов юстировки .....                                     | 78         |
| 8.2.2     | Юстировка прибора для работы с ТС .....                                      | 80         |
| 8.2.3     | Юстировка прибора для работы с ТП .....                                      | 81         |
| 8.2.4     | Юстировка прибора для измерения сигналов постоянного тока и напряжения ..... | 83         |
| 8.2.5     | Юстировка датчика температуры свободных концов ТП .....                      | 85         |
| 8.2.6     | Юстировка выходных устройств типа «И» и «У» .....                            | 87         |
| <b>9</b>  | <b>Маркировка .....</b>  | <b>89</b>  |
| <b>10</b> | <b>Упаковка .....</b>  | <b>89</b>  |
| <b>11</b> | <b>Транспортирование и хранение .....</b>                                    | <b>90</b>  |
| <b>12</b> | <b>Комплектность .....</b>   | <b>90</b>  |
|           | <b>Приложение А. Настраиваемые параметры .....</b>                           | <b>92</b>  |
|           | <b>Приложение Б. Возможные неисправности и способы их устранения .....</b>   | <b>105</b> |

## Предупреждающие сообщения

В данном руководстве применяются следующие предупреждения:



### **ОПАСНОСТЬ**

Ключевое слово ОПАСНОСТЬ сообщает о **непосредственной угрозе опасной ситуации**, которая приведет к смерти или серьезной травме, если ее не предотвратить.



### **ВНИМАНИЕ**

Ключевое слово ВНИМАНИЕ сообщает о **потенциально опасной ситуации**, которая может привести к небольшим травмам.



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Ключевое слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ сообщает о **потенциально опасной ситуации**, которая может привести к повреждению имущества.



### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Ключевое слово ПРИМЕЧАНИЕ обращает внимание на полезные советы и рекомендации, а также информацию для эффективной и безаварийной работы оборудования.

### **Ограничение ответственности**

Ни при каких обстоятельствах ООО «ВО ОВЕН» и его контрагенты не будут нести юридическую ответственность и не будут признавать за собой какие-либо обязательства в связи с любым ущербом, возникшим в результате установки или использования прибора с нарушением действующей нормативно-технической документации.

## Введение

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием измерителя-регулятора многофункционального двухканального ОВЕН ТРМ202, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор», или «ТРМ202».

Прибор выпускается согласно ТУ У 33.2-35348663-001:2008.

Декларация о соответствии размещена на сайте [owen.ua](http://owen.ua).

Подключение, регулировка и техобслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.

Прибор изготавливается в различных модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения.


### Тип корпуса:

- Н** – корпус настенного крепления;
- Н2** – корпус настенного крепления;
- Щ1** – корпус щитового крепления;
- Щ2** – корпус щитового крепления.

### Тип встроенного ВУ1(2):

- Р** – Контакты электромагнитного реле;
- К** – Оптопара транзисторная *n-p-n*-типа;
- Т** – Выход для управления внешним твердотельным реле;

### Прибор ОВЕН ТРМ202-Х.ХХ

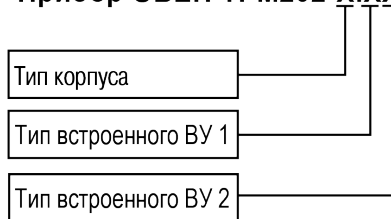

- С – Оптопара симисторная;
- И – ЦАП «параметр – ток»;
- У – ЦАП «параметр – напряжение».

Пример записи обозначения прибора в документации другой продукции, где он может быть применен:

Измеритель-регулятор многофункциональный двухканальный **ОВЕН ТРМ202-Щ1.РИ ТУ У 33.2-35348663-001:2008.**

## Используемые аббревиатуры

- ВУ – выходное устройство
- ЛУ – логическое устройство
- ПК – персональный компьютер
- ТП – преобразователь термоэлектрический (термопара)
- ТС – термопреобразователь сопротивления
- ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь
- ЦИ – цифровой индикатор

## Соответствие символов ЦИ буквам латинского алфавита

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Я | ь | Г | d | E | F | G | H | ĭ | ĵ | У | L | ñ | n | ō | P | q | r | S | t | U | u | ч | ū | у | ѳ |
| A | b | C | d | E | F | G | H | i | J | K | L | M | n | O | P | Q | r | S | t | U | V | W | X | Y | Z |

# 1 Назначение и функции

Прибор предназначен для измерения и автоматического регулирования температуры (при использовании в качестве датчиков ТС или ТП), а также других физических параметров, значения которых могут быть преобразованы датчиками в унифицированный сигнал постоянного тока или напряжения. Информация о любом из измеренных параметров отображается на встроенном цифровом индикаторе. Прибор используется вне сферы законодательно регулируемой метрологии.

Прибор позволяет выполнять следующие функции:

- измерение температуры и/или других физических величин (давления, влажности, расхода, уровня и т. п.) в двух различных точках с помощью датчиков, подключаемых к универсальным входам прибора;
- обработку входных сигналов:
  - цифровую фильтрацию и коррекцию;
  - масштабирование унифицированного сигнала для отображения на ЦИ физической величины;
  - вычисление и индикацию квадратного корня из измеряемой величины.
- независимое регулирование двух измеряемых величин по двухпозиционному (релейному) закону;
- регулирование одной измеряемой величины по трехпозиционному закону;
- вычисление и регулирование разности двух измеряемых величин;
- отображение текущего измерения на встроенном светодиодном ЦИ;
- формирование выходного тока 4...20 мА или напряжения 0...10 В для регистрации или управления исполнительными механизмами по П-закону (при использовании ВУ аналогового типа);

- регистрацию данных на ПК и конфигурирование прибора с компьютера через интерфейс RS-485;
- дистанционное управление процесса регулирования (запуск/остановка).

## 2 Технические характеристики и условия эксплуатации

### 2.1 Технические характеристики

Таблица 2.1 – Характеристики прибора

| Наименование  | Значение                           |
|---|------------------------------------|
| Диапазон переменного напряжения питания для всех типов корпусов: <ul style="list-style-type: none"> <li>• напряжение</li> <li>• частота</li> </ul>  | 90...245 В<br>47...63 Гц           |
| Потребляемая мощность   | не более 6 ВА                      |
| Количество каналов  | 2                                  |
| Время опроса входа  | не более 1 с                       |
| Предел основной приведенной погрешности при измерении: <ul style="list-style-type: none"> <li>• термометрами сопротивления</li> <li>• для остальных видов сигналов</li> </ul>                                       | ± 0,25 %<br>± 0,5 %                |
| Входное сопротивление прибора при подключении источника унифицированного сигнала: <ul style="list-style-type: none"> <li>• тока (при подключении внешнего прецизионного резистора)</li> <li>• напряжения</li> </ul> | 100 Ом ± 0,1 %<br>не менее 100 кОм |

## Продолжение таблицы 2.1

| Наименование   | Значение  |
|--|---|
| <b>Характеристики корпуса прибора</b>  |   |
| Степень защиты корпуса:<br>• настенный Н<br>• настенный Н2<br>• щитовые Щ1, Щ2 (со стороны лицевой панели) | IP44<br>IP20<br>IP54  |
| Габаритные размеры прибора:<br>• настенный Н<br>• настенный Н2<br>• щитовой Щ1<br>• щитовой Щ2             | (130 × 105 × 65) ± 1 мм<br>(150 × 105 × 35) ± 1 мм<br>(96 × 96 × 70) ± 1 мм<br>(96 × 48 × 100) ± 1 мм |
| Масса прибора  | не более 0,5 кг   |
| Средний срок службы  | 8 лет   |
| <b>Интерфейс связи</b>   |   |
| Тип интерфейса   | RS-485  |
| Скорость передачи данных   | 2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбит/с   |
| Тип кабеля   | Экранированная витая пара   |
| Тип протокола передачи данных  | ОБЕИ, Modbus RTU (Slave), Modbus ASCII (Slave)  |

**Таблица 2.2 – Датчики и входные сигналы**

| Тип датчика или входной сигнал                             | Диапазон измерений            | Значение единицы младшего разряда <sup>1)</sup> | Предел основной приведенной погрешности |
|--|-------------------------------|---|---|
| <b>ТС с НСХ по ДСТУ 2858</b>                               |                               |   |   |
| 50М ( $\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )    | -180...+200 $^\circ\text{C}$  | 0,1 $^\circ\text{C}$                            | $\pm 0,25 \%$                           |
| Pt 50 ( $\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )  | -200...+750 $^\circ\text{C}$  |   |   |
| 50П ( $\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )    | -200...+750 $^\circ\text{C}$  |   |   |
| 100М ( $\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )   | -180...+200 $^\circ\text{C}$  |   |   |
| Pt 100 ( $\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ ) | -200...+750 $^\circ\text{C}$  |   |   |
| 100П ( $\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )   | -200...+750 $^\circ\text{C}$  |   |   |
| <b>ТС с НСХ по ДСТУ ГОСТ 6651-2014<sup>2)</sup></b>        |                               |   |   |
| Cu 50 ( $\alpha = 0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )  | -50...+200 $^\circ\text{C}$   | 0,1 $^\circ\text{C}$                            | $\pm 0,25 \%$                           |
| Cu 100 ( $\alpha = 0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ ) | -50...+200 $^\circ\text{C}$   |   |   |
| <b>ТС с НСХ по ДСТУ 2858-94<sup>2)</sup></b>               |                               |   |   |
| 50М, 100М $W_{100} = 1,428$                                | -200...+200 $^\circ\text{C}$  | 0,1 $^\circ\text{C}$                            | $\pm 0,25 \%$                           |
| <b>ТС по ГОСТ 6651-78<sup>2)</sup></b>                     |                               |   |   |
| $R_0 = 53 \text{ Ом}$ и $W_{100} = 1,4260$<br>(гр. 23)     | -50...+200 $^\circ\text{C}$   | 0,1 $^\circ\text{C}$                            | $\pm 0,25 \%$                           |
| $R_0 = 46 \text{ Ом}$ и $W_{100} = 1,3910$<br>(гр. 21)     | -200...+750 $^\circ\text{C}$  |   |   |
| <b>ТП с НСХ по ДСТУ EN 60584-1</b>                         |                               |   |   |
| ТХК (L)  | -200...+800 $^\circ\text{C}$  | 0,1 $^\circ\text{C}$                            | $\pm 0,5 \%$                            |
| ТЖК (J)  | -200...+1200 $^\circ\text{C}$ |   |   |

## Продолжение таблицы 2.2

| Тип датчика или входной сигнал   | Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда <sup>1)</sup> | Предел основной приведенной погрешности |
|--|--------------------|---|---|
| ТНН (N)  | -200...+1300 °C    |   |   |
| ТХА (К)  | -200...+1300 °C    |   |   |
| ТМК (Т)  | -200...+400 °C     |   |   |
| ТПП 10 (S)   | 0...+1750 °C       |   |   |
| ТПП 13 (R)   | 0...+1750 °C       |   |   |
| ТВР (А)  | 0...+2500 °C       |   |   |
| ТПР (В)  | +200...+1800 °C    |   |   |
| <b>ТП с НСХ по ДСТУ 2837</b>   |                    |   |   |
| ТВР (А-2)  | 0...+1800 °C       | 0,1 °C  | ± 0,5 %                                 |
| ТВР (А-3)  | 0...+1800 °C       |   |   |
| <b>Входной сигнал постоянного тока и напряжения постоянного тока</b>   |                    |   |   |
| 0...1 В  | 0...100 %          | 0,1 %   | ± 0,5 %                                 |
| -50...50 мВ  | 0...100 %          |   |   |
| 0...5 мА   | 0...100 %          |   |   |
| 0...20 мА  | 0...100 %          |   |   |
| 4...20 мА  | 0...100 %          |   |   |
| <sup>1)</sup> При температуре выше 1000 °C и в точке минус 200 °C значение единицы младшего разряда равна 1 °C.<br><sup>2)</sup> Данный нормативный документ отменен в Украине и используется как информационный источник. |                    |   |   |

**Таблица 2.3 – Параметры встроенных ВУ**

| Обозначение ВУ   | Тип выходного элемента                          | Технические параметры  |
|--|---|--|
| <b>ВУ дискретного типа</b>   |   |  |
| <b>Р</b>   | Контакты электромагнитного реле                 | Ток не более 3 А при напряжении не более 220 В (50 и 60 Гц) и $\cos(\varphi) > 0,4$          |
| <b>К</b>   | Оптопара транзисторная n-p-n-типа               | Постоянный ток не более 200 мА при напряжении не более 40 В                                  |
| <b>Т</b>   | Выход для управления внешним твердотельным реле | Выходное напряжение 4...6 В, постоянный ток не более 60 мА                                   |
| <b>С</b>   | Оптопара симисторная <sup>1)</sup>              | Ток не более 0,5 мА <sup>2)</sup> при переменном напряжении не более 240 В (50 Гц)           |
| <b>ВУ аналогового типа</b>   |   |  |
| <b>И</b>   | ЦАП «параметр – ток»                            | Постоянный ток 4...20 мА на внешней нагрузке не более 1 кОм, напряжение питания 10...30 В    |
| <b>У</b>   | ЦАП «параметр – напряжение»                     | Постоянное напряжение 0...10 В на внешней нагрузке более 2 кОм, напряжение питания 15...32 В |
| <sup>1)</sup> Характеристики приведены для оптопары, управляющей мощными тиристорами.<br><sup>2)</sup> Во время работы симисторной оптопары в непрерывном режиме ток нагрузки не должен превышать 50 мА. |   |  |

## 2.2 Условия эксплуатации

Прибор предназначен для эксплуатации при следующих условиях:

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;

- температура окружающего воздуха от +1 до +50 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует оборудованию класса А по ДСТУ ІЕС 61326-1.



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Требования в части внешних воздействующих факторов являются обязательными, т. к. относятся к требованиям безопасности.

### **3 Меры безопасности**



#### **ОПАСНОСТЬ**

На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 250 В. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора.

По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ДСТУ EN 61140.

Во время эксплуатации и технического обслуживания необходимо соблюдать требования следующих нормативных документов: «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» и «Правила улаштування електроустановок».

Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.

## 4 Монтаж

### 4.1 Установка прибора настенного крепления Н

Для установки прибора следует:

1. Закрепить кронштейн тремя винтами М4 × 20 на поверхности, предназначенной для установки прибора (см. рисунок 4.2).



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Винты для крепления кронштейна не входят в комплект поставки.


2. Зацепить крепежный уголок на задней стенке прибора за верхнюю кромку кронштейна.
3. Прикрепить прибор к кронштейну винтом из комплекта поставки.

Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Провода подключаются при снятой крышке прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.

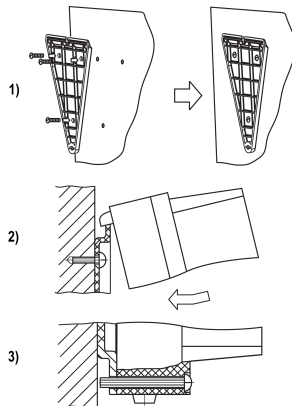

**Рисунок 4.1 – Монтаж прибора настенного крепления**

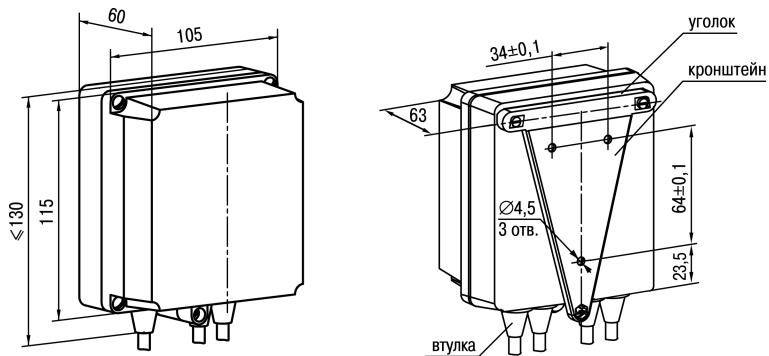


Рисунок 4.2 – Габаритные размеры корпуса Н



**ПРИМЕЧАНИЕ**

Втулки следует подрезать в соответствии с диаметром вводного кабеля.

## 4.2 Установка прибора настенного крепления Н2

Для установки прибора следует:

1. Подготовить прибор к монтажу. Для этого следует снять фиксирующую планку (рисунк 4.3, 2, поз. 1) и отсоединить электронный блок (там же, 2, поз. 2) от кронштейна (там же, 2, поз. 3).
2. Перед закреплением кронштейна на стене следует предварительно пропустить кабели внешних связей через специальное отверстие для кабельного ввода (там же, 3, поз. 6). Закрепить кронштейн четырьмя винтами на поверхности, предназначенной для установки прибора. На кронштейне имеется восемь отверстий двух типов: для настенного крепления (там же, 3, поз. 4) и крепления на стандартный круглый подрозетник с диаметром 60 мм (там же, 3, поз. 5).




### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**


Винты для крепления кронштейна не входят в комплект поставки.

3. Вставить электронный блок прибора в специальные пазы (там же, 3, поз. 7), расположенные на кронштейне.
4. Смонтировать внешние связи с помощью разъемного соединителя (там же, 3, поз. 8), расположенного на тыльной стороне электронного блока.
5. Защелкнуть электронный блок и кронштейн.
6. Надеть фиксирующую планку (там же, 4).

Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке.

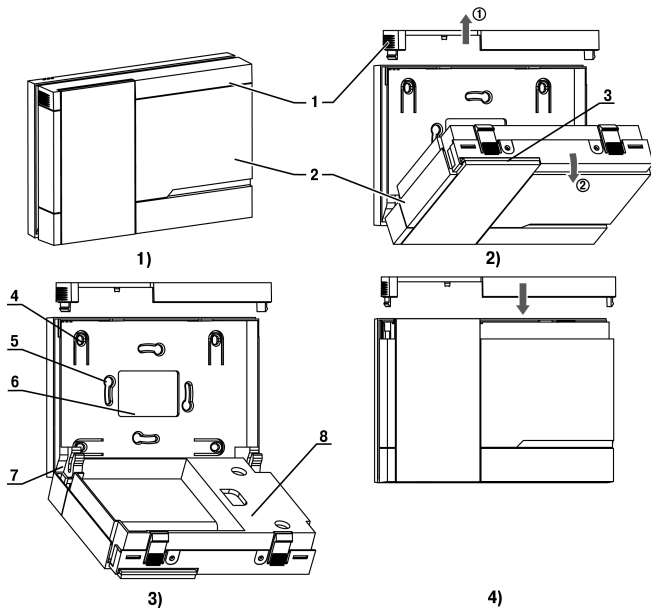

**Рисунок 4.3 – Монтаж прибора настенного исполнения H2**

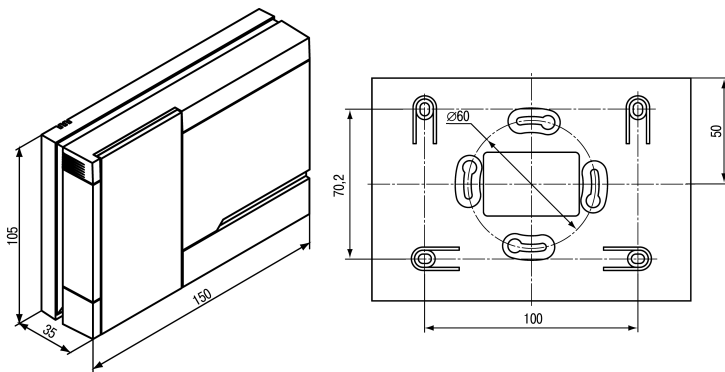


**Рисунок 4.4 – Габаритные размеры корпуса H2**

### 4.3 Установка прибора щитового крепления Щ1


Для установки прибора следует:

1. Подготовить на щите управления место для установки прибора (см. *рисунок 4.6*).
2. Установить прокладку на рамку прибора для обеспечения степени защиты IP54.
3. Вставить прибор в специально подготовленное отверстие на лицевой панели щита.
4. Вставить фиксаторы из комплекта поставки в отверстия на боковых стенках прибора.
5. С усилием завернуть винты M4 × 35 из комплекта поставки в отверстия каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно прижат к лицевой панели щита.


Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке.

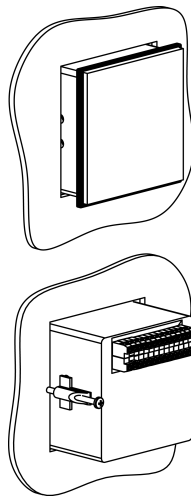

**Рисунок 4.5 – Монтаж прибора щитового крепления**

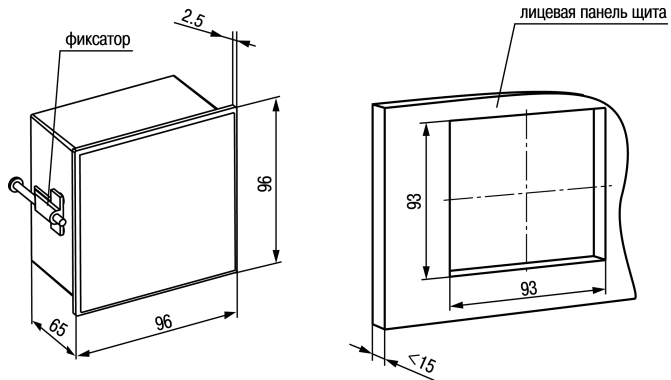

**Рисунок 4.6 – Габаритные размеры корпуса Щ1**

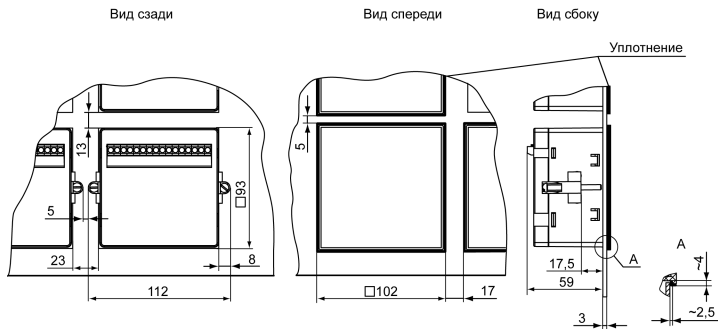


**Рисунок 4.7 – Прибор в корпусе Щ1, установленный в щит толщиной 3 мм**

## 4.4 Установка прибора щитового крепления Щ2


Для установки прибора следует:

1. Подготовить на щите управления место для установки прибора (см. *рисунок 4.9*).
2. Установить прокладку на рамку прибора для обеспечения степени защиты IP54.
3. Вставить прибор в специально подготовленное отверстие на лицевой панели щита.
4. Вставить фиксаторы из комплекта поставки в отверстия на боковых стенках прибора.
5. С усилием завернуть винты M4 × 35 из комплекта поставки в отверстия каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно прижат к лицевой панели щита.

Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке.

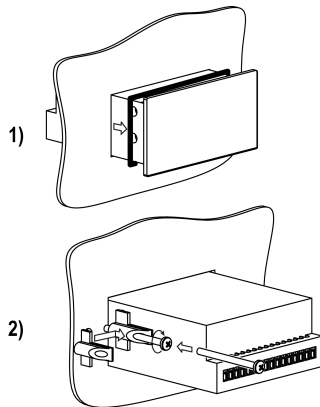

**Рисунок 4.8 – Монтаж прибора щитового крепления**

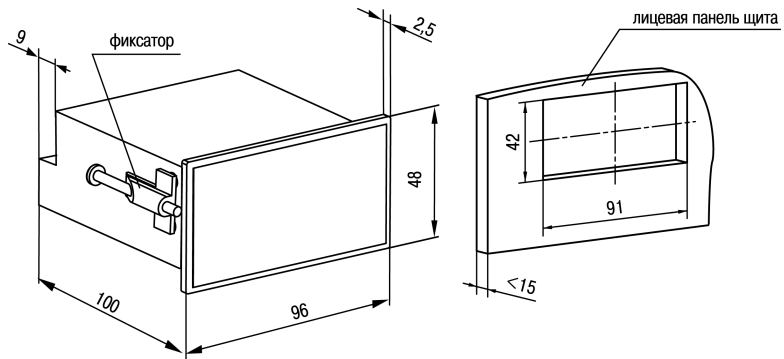

**Рисунок 4.9 – Габаритные размеры корпуса Щ2**


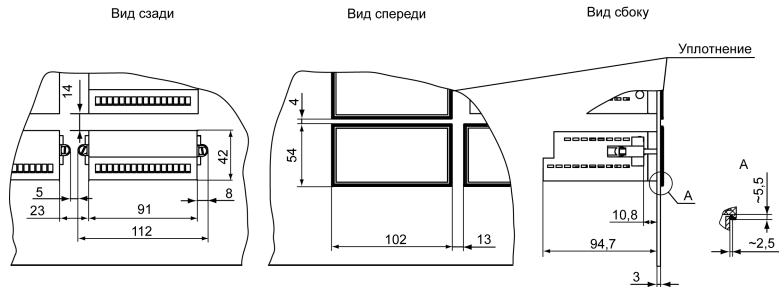


Рисунок 4.10 – Прибор в корпусе Щ2, установленный в щит толщиной 3 мм

## 5 Подключение

### 5.1 Рекомендации по подключению

Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить, залудить или использовать кабельные наконечники. Требования к сечениям жил кабелей указаны на *рисунке 5.1*.

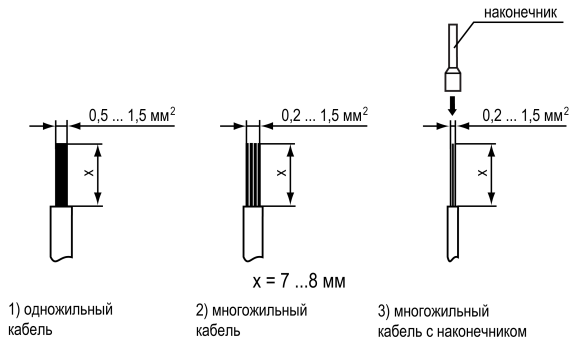

**Рисунок 5.1 – Требования к сечениям жил кабелей**

Общие требования к линиям соединений:

- во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления;

- следует устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания прибора;
- следует устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования.

Монтируя систему, в которой работает прибор, следует учитывать правила организации эффективного заземления:

- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
- все заземляющие цепи должны быть выполнены проводами наибольшего сечения;
- запрещается объединять клемму прибора с маркировкой «Общая» и заземляющие линии.

RS-485 обеспечивает создание сетей с количеством узлов (точек) до 256 и передачу данных на расстояние до 1200 м. В случае использования повторителей количество подключенных узлов и расстояние передачи может быть увеличено. Для соединения приборов применяется экранированная витая пара проводов с сечением не менее 0,2 мм<sup>2</sup> и погонной емкостью не более 60 пФ/м.

## 5.2 Первое включение



### **ОПАСНОСТЬ**

После распаковки прибора следует убедиться, что во время транспортировки прибор не был поврежден.

Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 минут.

Для подключения прибора следует:

1. Подключить прибор к источнику питания.



**ВНИМАНИЕ**

Перед подачей питания на прибор следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень.

2. Подключить линии связи «прибор – датчики» к первичным преобразователям и входам прибора.
3. Подать питание на прибор.
4. Настроить прибор.
5. Снять питание.

### 5.3 Назначение контактов клеммника

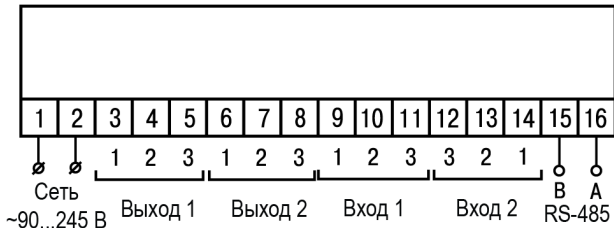


Рисунок 5.2 – Общая схема подключения TRM202-Н, -Щ1 и -Щ2

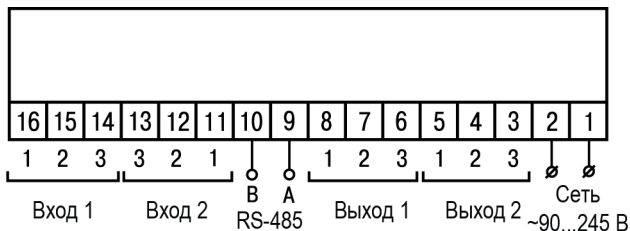



Рисунок 5.3 – Общая схема подключения TRM202-Н2

## 5.4 Подключение по интерфейсу RS-485

Интерфейс связи предназначен для включения прибора в сеть, организованную по стандарту RS-485. Использование прибора в сети RS-485 позволяет:

- собирать данные об измеряемых величинах и ходе регулирования в системе диспетчеризации;
- установить параметры прибора и дистанционно управлять с помощью программы «Конфигуратор TPM101 TPM2xx».

Все приборы в сети соединяются в последовательную шину, см. *рисунок 5.4*. Для качественной работы приемопередатчиков и предотвращения влияния помех на концах линии связи должен быть согласующий резистор с сопротивлением 120 Ом. Резистор следует подключать непосредственно к клеммам прибора.

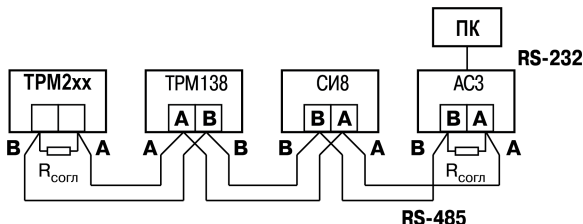

**Рисунок 5.4 – Подключение приборов по сети RS-485**

Подключение прибора к ПК осуществляется через адаптер интерфейса RS-485↔RS-232, в качестве которого может быть использован адаптер ОВЕН АС3, АС3-М или адаптер RS-485↔USB АС4.



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Адаптер интерфейса ОВЕН содержит согласующий резистор сопротивлением  $R_{\text{согл}} = 120 \text{ Ом}$ .

Для работы по интерфейсу RS-485 следует выполнить соответствующие соединения и задать значения параметров сети.

Для организации обмена данными в сети через интерфейс RS-485 необходим Мастер сети, основная функция которого – инициировать обмен данными между отправителем и получателем. В качестве Мастера сети следует использовать ПК с подключенным адаптером ОВЕН или приборы с функцией Мастера сети RS-485 (например, ПЛК и др.).

Прибор может работать в режиме Slave по протоколу обмена данными ОВЕН.

## **5.5 Подключение датчиков**

### **5.5.1 Общие сведения**

Входные измерительные устройства в приборе являются универсальными, т. е. к ним можно подключать любые первичные преобразователи (датчики) из перечисленных в *таблице 2.2*. К входам прибора можно подключить одновременно два датчика разных типов в любых сочетаниях.



### **ВНИМАНИЕ**

Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – датчик», перед подключением к клеммнику прибора их жилы следует на 1–2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита.

Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Для избежания выхода прибора из строя при «прозвонке» связей следует использовать

измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. При более высоких напряжениях питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.

Параметры линии соединения прибора с датчиком приведены в *таблице 5.1*.

**Таблица 5.1 – Параметры линии связи прибора с датчиками**

| Тип датчика  | Длина линий, м, не более | Сопротивление линии, Ом, не более | Исполнение линии                              |
|--|--------------------------|-----------------------------------|---|
| ТС   | 100                      | 15                                | Трехпроводная, провода равной длины и сечения |
| ТП   | 20                       | 100                               | Термоэлектродный кабель (компенсационный)     |
| Унифицированный сигнал постоянного тока            | 100                      | 100                               | Двухпроводная                                 |
| Унифицированный сигнал напряжения постоянного тока | 100                      | 5                                 | Двухпроводная                                 |




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

На схемах подключения вместо номера входа (выхода) указан X (например, X-1).

Цифровые входы прибора разделены на группы по четыре входа, гальванически изолированные от других цепей. Каждая группа входов имеет свою общую клемму питания. Дискретные датчики следует подключать к входам только относительно клеммы питания входов для данной группы.

### 5.5.2 Подключение ТС по трехпроводной схеме

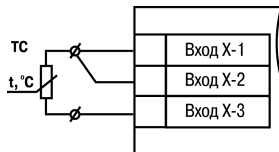

**Рисунок 5.5 – Трехпроводная схема подключения ТС**

В приборе используется трехпроводная схема подключения ТС.

Допускается соединение ТС с прибором по двухпроводной линии только с обязательным выполнением определенных условий (см. раздел ниже).

### 5.5.3 Подключение ТС по двухпроводной схеме

Соединять ТС с прибором по двухпроводной схеме следует в случае невозможности

использования трехпроводной схемы. Например, в случае установки прибора на объектах, оборудованных ранее проложенными двухпроводными монтажными трассами.

Для компенсации паразитного сопротивления проводов следует:

1. Перед началом работы установить переключки между контактами Вход X-1 и Вход X-2 клеммника прибора, а двухпроводную линию подключить, соответственно, к контактам Вход X-2 и Вход X-3.
2. Подключить к противоположным от прибора концам линии связи «термометр-прибор» вместо ТС магазин сопротивлений с классом точности не более 0,05 (например, P4831).
3. Установить на магазине сопротивлений значение, равное сопротивлению ТС при температуре  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  (в зависимости от типа датчика).
4. Подать питание на прибор.
5. Через 15–20 секунд по показаниям цифрового индикатора определить величину отклонения температуры от  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
6. Ввести в память прибора значение коррекции **сдвиг характеристики**  $5H\ 1$  ( $5Hz$ ), равное по величине показаниям прибора и взятое с противоположным знаком.
7. Перевести прибор в режим измерения температуры и убедиться, что его показания равны  $0,0 \pm 0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ , чтобы проверить правильность задания коррекции.
8. Отключить питание прибора, отсоединить линию связи от магазина сопротивлений и подключить ее к ТС.


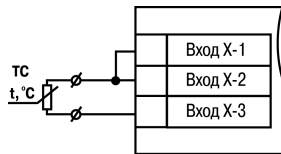


Рисунок 5.6 – Двухпроводная схема подключения ТС

### 5.5.4 Подключение ТП

ТП к прибору следует подключать с помощью специальных компенсационных (термоэлектродных) проводов, изготовленных из тех же самых материалов, что и ТП. Допускается использовать провода из металлов с термоэлектрическими характеристиками, которые в диапазоне температур от 0 до 100 °С аналогичны характеристикам материалов электродов ТП. Соединяя компенсационные провода с ТП и прибором следует соблюдать полярность. В случае нарушений указанных условий могут возникать значительные погрешности при измерении.

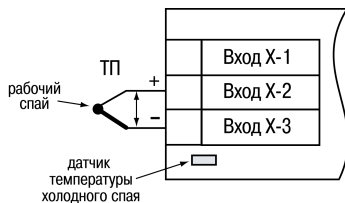

**Рисунок 5.7 – Схема подключения термопары**




#### **ВНИМАНИЕ**

Рабочий спай ТП должен быть электрически изолирован от внешнего оборудования!

В приборе предусмотрена схема автоматической компенсации температуры свободных концов ТП. Датчик температуры «холодного спая» установлен рядом с клеммником прибора.

### 5.5.5 Подключение датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения

Подключать датчики можно непосредственно к входным контактам прибора.

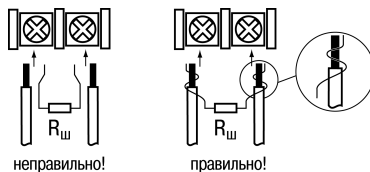

**Рисунок 5.8 – Подключение датчиков с выходом в виде тока или напряжения**



### **ВНИМАНИЕ**

Подключать датчики с выходом в виде тока (0...5,0 мА, 0...20,0 мА или 4,0...20,0 мА) следует только после установки шунтирующего резистора с сопротивлением 100 Ом (допуск не более 0,1 %), который следует подсоединять в соответствии с *рисунком 5.10*. Вывод резистора должен заводиться с той же стороны винтовой клеммы, что и провод от датчика. В случае использования провода с сечением более 0,35 мм, конец провода и вывод резистора следует скрутить или спаять.

**Невыполнение этого требования может привести к пропаданию контакта между выводом резистора и клеммы, что повлечет повреждение входа прибора!**

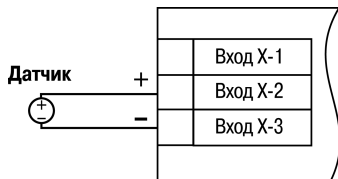


Рисунок 5.9 – Схема подключения активного датчика с выходом в виде напряжения  $-50\dots 50$  мВ или  $0\dots 1$  В

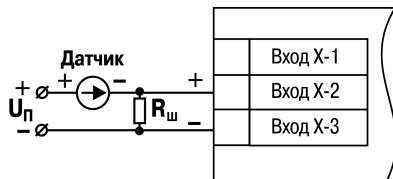


Рисунок 5.10 – Схема подключения пассивного датчика с токовым выходом  $0\dots 5$  мА или  $0(4)\dots 20$  мА  $R_{ш} = 100 \pm 0,1$  Ом

## 5.6 Подключение нагрузки к ВУ

### 5.6.1 Подключение нагрузки к ВУ типа Р

Схема подключения нагрузки к ВУ типа Р приведена на рисунке 5.11.

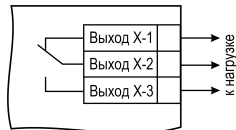


Рисунок 5.11 – Схема подключения нагрузки к ВУ типа Р

### 5.6.2 Подключение нагрузки к ВУ типа К

Транзисторная оптопара применяется, как правило, для управления низковольтным электромагнитным или твердотельным реле (до 50 В постоянного тока). Чтобы транзистор не вышел из строя из-за большого тока самоиндукции, следует установить диод VD1 параллельно обмотке внешнего реле P1.

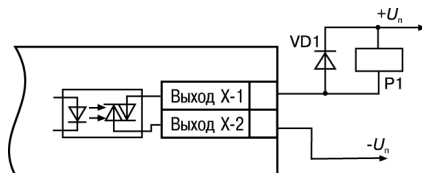


Рисунок 5.12 – Схема подключения нагрузки к ВУ1 типа К

### 5.6.3 Подключение нагрузки к ВУ типа Т

Выход «Т» используется для подключения твердотельных реле, рассчитанных на управление постоянным напряжением 4...6 В с током управления не более 100 мА.

Внутри выходного элемента устанавливается ограничительный резистор  $R_{огр}$  номиналом 100 Ом.

Выход выполнен на основе транзисторного ключа р-п-типа и имеет два состояния:

- 0...1 В — низкий логический уровень;
- 4...6 В — высокий логический уровень.

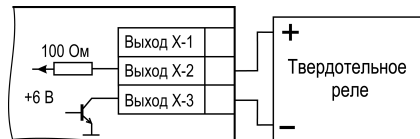


Рисунок 5.13 – Схема подключения нагрузки к ВУ типа Т



## ВНИМАНИЕ

Длина соединительного кабеля между прибором с выходом Т и твердотельным реле не должна превышать 3 м.

### 5.6.4 Подключение нагрузки к ВУ типа С

Оптосимистор включается в цепь управления силового симистора через ограничивающий резистор R1. Значение сопротивления резистора определяет величина тока управления симистора.


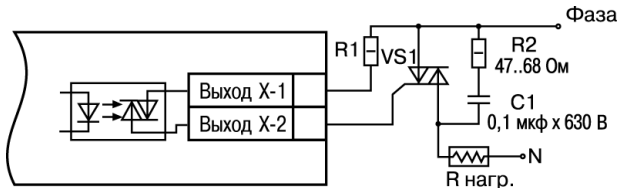


Рисунок 5.14 – Схема подключения силового симистора к ВУ типа С

Оптосимистор может также управлять парой встречно-параллельно включенных тиристоров VS1 и VS2. Для предотвращения пробоя тиристоров из-за высоковольтных скачков напряжения в сети к их выводам рекомендуется подключать фильтрующую RC-цепочку (R2C1).

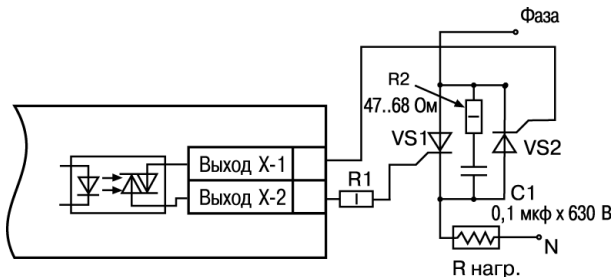

**Рисунок 5.15 – Схема встречно-параллельного подключения двух тиристоров к ВУ типа С**

### 5.6.5 Подключение нагрузки к ВУ типа И


Для работы ЦАП «параметр — ток 4... 20 мА» используется внешний источник питания постоянного тока.

Номинальное значение напряжения рассчитывается следующим образом:

$U_{п. min} = 10 \text{ В} + 0,02 \text{ А} \cdot R_{н}$  – минимальное допустимое напряжение источника питания, В,

$U_{п. max} = U_{п. min} + 2,5 \text{ В}$  – максимальное допустимое напряжение источника питания, В,

где  $R_{н}$  – сопротивление нагрузки ЦАП, Ом.

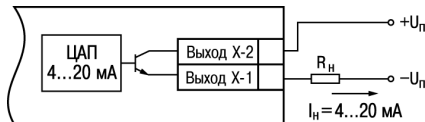

**Рисунок 5.16 – Подключение к ВУ типа И**



## ВНИМАНИЕ

Внешний источник питания и прибор рекомендуется подключать к одной питающей сети.

Если по какой-либо причине напряжение источника питания ЦАП превышает расчетное значение  $U_{п. max}$ , то последовательно с нагрузкой необходимо включить ограничительный резистор  $R_{орг}$ .

Сопротивление  $R_{орг}$  рассчитывается по формулам:

$$R_{орг.min} < R_{орг} < R_{орг.max},$$

$$R_{орг.min} = \frac{U_{п} - U_{п.max}}{I_{цап.max}},$$

$$R_{орг.max} = \frac{U_{п} - U_{п.min}}{I_{цап.max}},$$

где  $R_{орг}$  – номинальное значение ограничительного резистора, кОм;

$R_{орг.min}$  – минимально допустимое значение ограничительного резистора, кОм;

$R_{орг.max}$  – максимально допустимое значение ограничительного резистора, кОм;

$I_{цап.max}$  – максимальный выходной ток ЦАП, мА.



## ВНИМАНИЕ

Напряжение источника питания ЦАП не должно превышать 36 В.

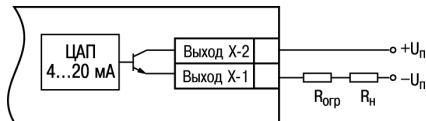


Рисунок 5.17 – Подключение к ВУ типа И с ограничивающим резистором

### 5.6.6 Подключение нагрузки к ВУ типа У


Для работы с нагрузкой ВУ типа У следует подключить к внешнему источнику питания постоянного тока с напряжением  $U_n$  в диапазоне от 15 до 32 В.

Сопротивление нагрузки  $R_n$ , подключаемой к ЦАП, должно быть не менее 2 кОм.



#### **ВНИМАНИЕ**

Напряжение источника питания ЦАП не должно превышать 36 В.

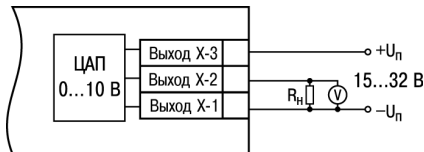


**Рисунок 5.18 – Схема подключения нагрузки к ВУ типа У**

## 6 Эксплуатация

### 6.1 Принцип работы

Функциональная схема прибора приведена на *рисунке 6.1*.

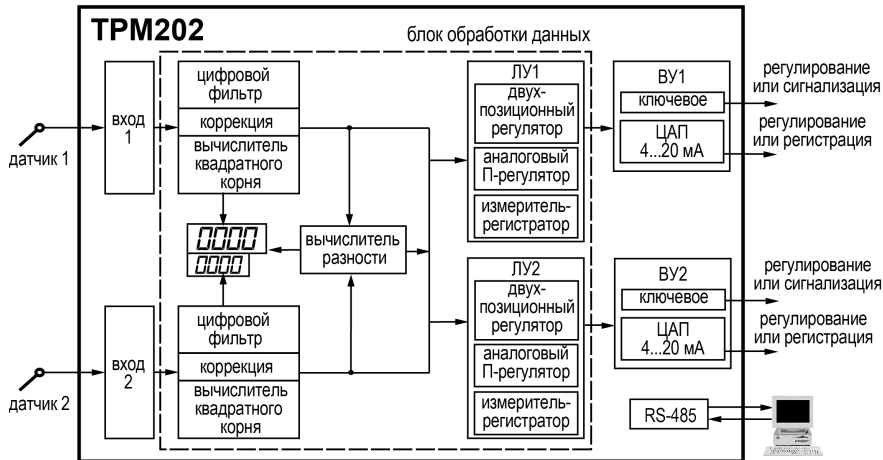

**Рисунок 6.1 – Функциональная схема прибора**

Прибор имеет два универсальных входа. Поданный на вход сигнал преобразуется в соответствии с типом выбранного датчика. Измеренное значение обрабатывается в соответствии с настройками.

При обработке измеренного значения выполняются:


- цифровая фильтрация измерений (для ослабления влияния внешних импульсных помех на эксплуатационные характеристики прибора);
- коррекция измерительной характеристики датчиков (для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов и погрешностей, вносимых соединительными проводами);
- вычисление квадратного корня с учетом настроек масштабирования. Выполняется для работы с унифицированными датчиками, сигнал которых пропорционален квадрату измеряемой величины (например, датчики расхода жидкости или газа).

Выходное устройство ВУ передает управляющие сигналы на исполнительные механизмы. ВУ может быть дискретного или аналогового типа.

## **6.2 Управление и индикация**

На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления:

- два четырехразрядных семисегментных ЦИ;
- пять светодиодов;
- кнопки управления.

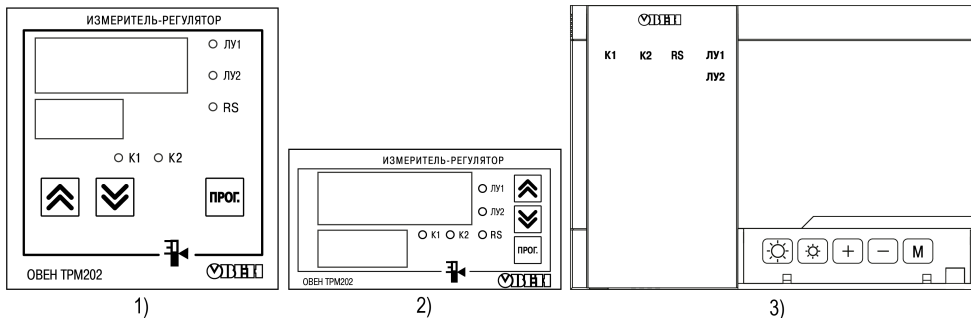

**Рисунок 6.2 – Лицевая панель прибора для корпусов: 1) настенного Н и щитового Щ1 крепления, 2) щитового Щ2, 3) настенного Н2**


**Таблица 6.1 – Назначение ЦИ**

| Режим эксплуатации прибора | Отображаемая информация              |                              |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|                            | Верхний индикатор                    | Нижний индикатор             |
| Работа                     | Текущее значение измеряемой величины | Значение уставки             |
| Настройка                  | Название параметра настройки         | Значение параметра настройки |
| Меню                       | Надпись « <i>нѐнѝ</i> »              | Название группы параметров   |
| Авария                     | Обозначение ошибки 1 канала          | Обозначение ошибки 2 канала  |



 
 


 



 
 
**Таблица 6.2 – Назначение светодиодов**

| Светодиод  | Состояние        | Значение  |
|------------|------------------|---|
| <b>K1</b>  | Светится         | ВУ1 в состоянии ВКЛЮЧЕНО (только для ВУ дискретного типа) |
| <b>K2</b>  | Светится         | ВУ2 в состоянии ВКЛЮЧЕНО (только для ВУ дискретного типа) |
| <b>ЛУ1</b> | Светится         | На ЦИ выводится величина, назначенная на ЛУ1              |
| <b>ЛУ2</b> | Светится         | На ЦИе выводится величина, назначенная на ЛУ2             |
| <b>RS</b>  | Включение на 1 с | Передача данных компьютеру по RS-485                      |

**Таблица 6.3 – Назначение кнопок**



| Кнопка  | Режим эксплуатации прибора | Назначение  |
|---|----------------------------|---|
|  | Работа                     | Краткое нажатие: <ul style="list-style-type: none"> <li>• переключение между 1 и 2 каналом для отображения измеренного значения и значения уставки ЛУ;</li> </ul> нажатие > 3 с: <ul style="list-style-type: none"> <li>• вход в меню.</li> </ul> |
|   | Меню                       | Переход к настройке первого параметра группы.<br>Если отображается группа $L_{\text{доп}}$ , то происходит выход из меню.   |
|   | Настройка                  | Краткое нажатие: <ul style="list-style-type: none"> <li>• переход к следующему параметру группы</li> </ul> нажатие > 3 с: <ul style="list-style-type: none"> <li>• выход в меню к названию группы.</li> </ul>                                     |

### Продолжение таблицы 6.3

| Кнопка  | Режим эксплуатации прибора | Назначение  |
|---|----------------------------|---|
|  <br>для H2:<br>    | Работа                     | Увеличение/уменьшение значения уставки на нижнем индикаторе                         |
|   | Меню                       | Выбор группы параметров   |
|   | Настройка                  | Увеличение/уменьшение значения параметра (для изменения с ускорением зажать кнопку) |
| Для H2:     |                            | Увеличение/уменьшение яркости свечения индикаторов                                  |
| <b>Комбинации кнопок для входа в специальные режимы</b>   |                            |   |
|  +  + <br>Для H2:<br> +  +  |                            | Переход к установке кода доступа  |

### 6.3 Включение и работа

Во время включения питания прибора на 2 секунды засвечиваются все индикаторы. После этого на верхнем индикаторе отображается входная величина ЛУ1, на нижнем индикаторе — значения

уставки для ЛУ1. При нажатии кнопки  (для H2 ) прибор отображает входную величину и значение уставки для ЛУ2.

В ходе работы прибор управляет внешними исполнительными устройствами в соответствии с заданными режимами работы ЛУ.

Визуальный контроль за работой выходного устройства следует осуществлять по светодиодам **K1** и **K2**, расположенным на лицевой панели прибора. В зависимости от типа выходного устройства светодиоды работают по-разному.

Для ВУ дискретного типа засветка светодиода сигнализирует о переводе соответствующего логического устройства и связанного с ним ВУ в состояние «ВКЛЮЧЕНО», а погасание – в состояние «ОТКЛЮЧЕНО».

Для ВУ аналогового типа длительность засвеченного состояния светодиодов **K1** или **K2** возрастает с увеличением выходного сигнала. При минимальном выходном сигнале тока 4 мА/напряжения 0 В светодиоды **K1** и **K2** не светятся, при дальнейшем увеличении выходного сигнала светодиоды начинают мигать с частотой 1 раз в секунду. При сигнале 20 мА/10 В они светятся непрерывно.

Во время работы прибор проверяет исправность подключенных датчиков. Аварийными ситуациями по входу считаются следующие:

- выход из строя датчика (обрыв или короткое замыкание ТС, обрыв ТП или унифицированного датчика);
- выход измеряемой величины за диапазон измерения (см. *таблицу 2.2*).

При возникновении аварии по входу прибор переходит в состояние «Ошибка»:

- на цифровой индикатор выводится сообщение об аварийной ситуации (см. Приложение *Возможные неисправности и способы их устранения*);
- работа соответствующего ВУ блокируется:
  - в обычном режиме ВУ переводится в состояние, определенное в параметре  $\bar{\alpha}Er$  ( $\bar{\alpha}Er-2$ );

– при дистанционном управлении сохраняется последнее заданное состояние.



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**


Прибор индицирует:

- температуру «холодного спая» – в случае короткого замыкания ТП;
- значение нижнего предела диапазона – в случае короткого замыкания датчиков 0...1 В, замыкания шунта 0...5 мА, 0...20 мА или обрыва датчиков 0...5 мА, 0...20 мА;
- значение середины диапазона – в случае короткого замыкания датчика –50...+50 мВ.

## **7 Настройка**

### **7.1 Последовательность настройки**

Настройка прибора предназначена для задания и записи настраиваемых параметров в энергонезависимую память прибора.

Для доступа к параметрам настройки следует нажать и удерживать кнопку  в течение 3 секунд.

Основные параметры прибора объединены в меню, которое состоит из следующих групп:

- $L_{\text{логP}}$  – настройка логических устройств;
- $P_{\text{ди}}$  – настройка индикации;
- $L_{\text{вхп}}$  – настройка входов прибора;
- $L_{\text{регU}}$  – регулирование и регистрирование;
- $L_{\text{регI}}$  – настройка интерфейса RS-485.

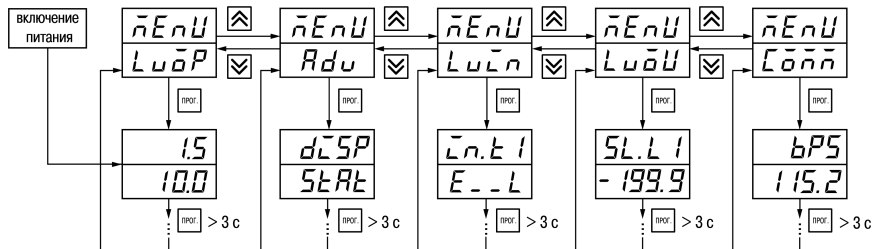


Рисунок 7.1 – Навигация в меню настройки



### ВНИМАНИЕ

Новое значение параметра записывается в память только после кратковременного нажатия кнопки **ПРОГ.**, т. е. при переходе к следующему параметру.

В приборе существует группа служебных параметров. Для перехода в группу следует:

1. Нажать комбинацию кнопок **ПРОГ.** + **UP** + **DOWN** и удерживать не менее 3 секунд.

2. После того, как на цифровом индикаторе высветится сообщение **PASS 0**, ввести код **100** с помощью кнопок **UP** **DOWN** и нажать **ПРОГ.**

Прибор автоматически возвращается из режима настройки к индикации измеряемых величин через время, установленное в параметре  $rESL$ . При  $rESL = OFF$  для возврата к индикации измеряемой величины следует:

1. Кнопками  и  выбрать группу  $L_{\omega\bar{P}}$ ;
2. Нажать кнопку .


## 7.2 Настройка режимов индикации

Выбор режима осуществляется установкой значения в параметре  $dLSP$ .


Вывод текущих значений измеряемых величин на цифровой индикатор может осуществляться в одном из режимов:

- статическом;
- циклическом;
- одновременной индикации.

В статическом режиме на верхнем индикаторе отображается значение измеренной (вычисленной) величины, назначенной на вход какого-либо ЛУ (при включении питания всегда

ЛУ1). На нижнем индикаторе – значение уставки для этого ЛУ. При нажатии кнопки  происходит переключение на индикацию соответствующих величин для другого ЛУ.

В циклическом режиме смена этих величин происходит автоматически каждые 6 секунд.

В режиме одновременной индикации на верхнем индикаторе отображается значение величины, измеренной на входе 1, на нижнем – величины, измеренной на входе 2. При нажатии кнопки  происходит переключение в статический режим индикации.

## 7.3 Установка параметров входа

Параметры входа прибора настраиваются в меню  $\overline{LILn}$ .

### 7.3.1 Код типа датчика

Код типа датчика настраивается в параметре  $\overline{Ln.t}$ . Перечень кодов приведен в Приложении *Настраиваемые параметры*.

### 7.3.2 Установка точности вывода температуры

В случае использования ТС и ТП можно установить желаемую точность отображения измеренной температуры на цифровом индикаторе. Для этого следует задать параметр  $\overline{dPL}$ .



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

В случае использования датчиков с унифицированным сигналом этот параметр недоступен для настройки.

Во время работы с температурами выше  $1000\text{ }^{\circ}\text{C}$  рекомендуется устанавливать значение параметра равное **0**, с температурами ниже  $1000\text{ }^{\circ}\text{C}$  – равное **1** (отображение значения температуры на индикаторе с точностью до  $0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ).



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При вычислении разности  $T = (T1 - T2)$  при различных значениях  $dP_{t1}$  и  $dP_{t2}$ , значение  $T$  отображается с точностью, определенной в параметре  $dP_{t1}$ .

### 7.3.3 Установка диапазона измерения

В случае использования датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения следует провести настройку диапазона измерения, задав значения параметров:

- $dP$  – положение десятичной точки;
- $\bar{L}$  – нижняя граница диапазона измерения;
- $\bar{H}$  – верхняя граница диапазона измерения.

Диапазон измерения задается в соответствии с диапазоном работы применяемого датчика.

Прибор осуществляет линейное преобразование входной величины в реальную физическую величину в соответствии с заданным диапазоном измерения по формуле:

$$T = \Pi_H + I_X \cdot (\Pi_B - \Pi_H),$$

при любых соотношениях  $\Pi_B$  и  $\Pi_H$ , где  $I_X$  – значение сигнала с датчика в относительных единицах диапазона от 0 до 1,000;

$\Pi_H$  – заданное значение нижней границы диапазона измерения ( $\bar{L}$ );

$\Pi_B$  – заданное значение верхней границы диапазона измерения ( $\bar{H}$ ).



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае использования ТС и ТП эти параметры на цифровом индикаторе не высвечиваются.

Параметр «нижняя граница диапазона измерения» определяет, какое значение измеряемой величины будет выводиться на цифровом индикаторе при минимальном уровне сигнала с датчика (например, 4 мА для датчика с выходным сигналом тока 4...20 мА).

Параметр «верхняя граница диапазона измерения» определяет, какое значение измеряемой величины будет выводиться на цифровом индикаторе при максимальном уровне сигнала с датчика (например, 20 мА для датчика с выходным сигналом тока 4...20 мА или 1 В для датчика с выходным сигналом напряжения 0...1 В).

Параметр «положение десятичной точки» определяет количество знаков после запятой, которое будет выводиться на цифровом индикаторе.

Параметры  $\bar{L}$ ,  $\bar{H}$  могут принимать любые значения, в том числе  $\bar{L} > \bar{H}$ :

- от минус 1999 до 9999 при  $d^P = 0$ ;
- от минус 199.9 до 999.9 при  $d^P = 1$ ;
- от минус 19.99 до 99.99 при  $d^P = 2$ ;
- от минус 1.999 до 9.999 при  $d^P = 3$ .



#### **ВНИМАНИЕ**

Во время установки значений  $\bar{L} > \bar{H}$  следует задать новые значения параметрам диапазона задания уставки  $S_{L.L}$ ;  $S_{L.H}$  и диапазона регистрации  $R_{n.L}$ ,  $R_{n.H}$ .

Значение параметра  $d^P$  влияет на отображение измеренной величины. Для каждого типа датчика может быть установлено свое значение этого параметра, которое будет сохранено в памяти прибора. Поэтому при переходе от датчиков с унифицированными сигналами со своим установленным значением (например,  $d^P = 0, 2$  или  $3$ ) к датчикам ТС и ТП, у которых по умолчанию  $d^P = 1$ , и наоборот, значение положения десятичной точки автоматически изменяется, что может привести к изменению значения уставки и других параметров, имеющих одни и те же единицы измерения, что и измеряемая величина.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для получения более высокой разрешающей способности следует устанавливать большее значение  $dP$ . Например, при использовании датчика давления с диапазоном 0-15 атмосфер и выходным сигналом тока 0...20 мА наилучшие результаты могут быть получены со следующими значениями параметров:  $\bar{c}r.L = 0,00$  и  $\bar{c}r.H = 15,00$  при  $dP = 2$ .

### 7.3.4 Вычисление квадратного корня

Для включения вычисления квадратного корня следует установить значение  $\bar{a}n$  в параметр  $59r$ .

Для работы с датчиками, унифицированный выходной сигнал которых пропорционален квадрату измеряемой величины, используется функция вычисления квадратного корня, которая включается программным путем.

Вычисление квадратного корня с учетом настроек масштабирования происходит по формуле:

$$T = \Pi_H + \sqrt{I_x} (\Pi_B - \Pi_H),$$

где  $I_x$  – значение сигнала с датчика в относительных единицах диапазона от 0 до 1,000;

$\Pi_H$  – заданное нижнее значение границы диапазона измерения ( $\bar{c}r.L$ );

$\Pi_B$  – заданное верхнее значение границы диапазона измерения ( $\bar{c}r.H$ ).

### 7.3.5 Коррекция измерительной характеристики датчика

Измеренное прибором значение следует откорректировать для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов и погрешностей, вносимых соединительными проводами. В приборе есть два типа коррекции, позволяющие осуществлять сдвиг или наклон характеристики на заданную величину.



## ВНИМАНИЕ

В случае подключения ТС по двухпроводной схеме следует выполнять коррекцию **сдвиг характеристики** в обязательном порядке. Определение значения параметра **сдвиг характеристики** производится по методике, приведенной в *разделе 5.5.3*.

Сдвиг характеристики применяется:

- для компенсации погрешностей, вносимых сопротивлением подводящих проводов в случае использования двухпроводной схемы подключения ТС;
- в случае отклонения у ТС значения  $R_0$ .

Такая коррекция осуществляется путем прибавления к измеренной величине значения  $\delta$ .

Значение  $\delta$  задается параметром  $5H$ .

Пример сдвига характеристики для датчика ТСМ (Cu50) графически представлен на *рисунке 7.2*.

Параметр  $5H$  допускается изменять в диапазоне от минус 50,0 до +50,0 °С для температурных датчиков

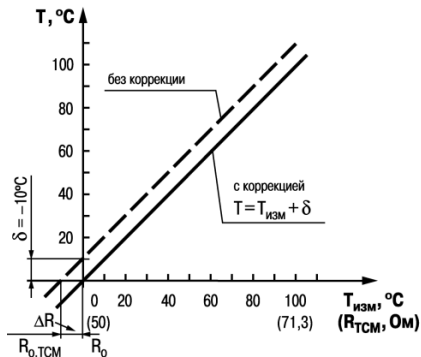


Рисунок 7.2 – Коррекция «сдвиг характеристики»

(ТС и ТП), от минус 500 до +500 °С — для датчиков с унифицированным сигналом тока или напряжения.

Изменение наклона характеристики осуществляется путем умножения измеренной (и скорректированной) «сдвигом», если эта коррекция необходима) величины на поправочный коэффициент  $\beta$ . Значение  $\beta$  задается параметром  $\mu$ .

Пример изменения наклона измерительной характеристики графически представлен на рисунке 7.3.


Данный вид коррекции используется, как правило, для компенсации погрешностей самих датчиков (например, в случае отклонения у ТС параметра  $\alpha$  от стандартного значения) или погрешностей, связанных с разбросом сопротивлений шунтирующих резисторов (при работе с преобразователями, выходным сигналом которых является ток).

Значение поправочного коэффициента  $\beta$  задается в безразмерных единицах в диапазоне от 0,500 до 2,000 и перед установкой определяется по формуле:

$$\beta = \frac{\Pi_{\text{факт}}}{\Pi_{\text{изм}}},$$

где  $\Pi_{\text{факт}}$  – фактическое значение контролируемой входной величины;

$\Pi_{\text{изм}}$  – измеренное прибором значение той же величины.

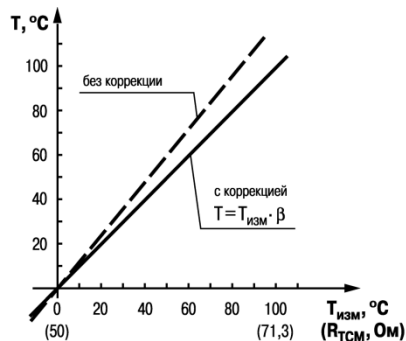

**Рисунок 7.3 – Коррекция «наклон характеристики»**

Определить необходимость введения поправочного коэффициента можно, измерив максимальное или близкое к нему значение параметра, где отклонение наклона измерительной характеристики наиболее заметно.

### 7.3.6 Установка параметров цифрового фильтра

Для ослабления влияния помех на эксплуатационные характеристики прибора в составе его каналов измерения предусмотрены цифровые фильтры.

Фильтрация настраивается с помощью параметров:

- $Fb$  — полоса цифрового фильтра;
- $\bar{c}nF$  — постоянная времени цифрового фильтра.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


1. Значение  $\bar{c}nF$  допускается устанавливать в диапазоне от 1 до 999 секунд, при  $\bar{c}nF = \bar{a}FF$  фильтрация методом экспоненциального сглаживания отсутствует.
2. Значение полосы фильтра устанавливается в диапазоне от 0 до 9999 °C/с. При  $Fb = \bar{\square}$  «фильтрация единичных помех» отсутствует.

Полоса цифрового фильтра позволяет защитить измерительный тракт от единичных помех и задается в единицах измеряемой величины. Если измеренное значение  $T_i$  отличается от предыдущего  $T_{i-1}$  на величину, большую, чем значение параметра  $Fb$ , то прибор присваивает ему


значение равное ( $T_{i-1} + Fb$ ), а полоса фильтра удваивается. Таким образом, характеристика сглаживается.

Малая ширина полосы фильтра приводит к замедлению реакции прибора на быстрое изменение входной величины. Поэтому при низком уровне помех или при работе с быстро меняющимися процессами рекомендуется увеличить значение параметра или отключить действие полосы фильтра, установив в параметре  $Fb = 0$ . В случае высокого уровня помех следует уменьшить значение параметра для устранения их влияния на работу прибора.

Цифровой фильтр устраняет шумовые составляющие сигнала, осуществляя его экспоненциальное сглаживание. Основной характеристикой экспоненциального фильтра является  $t_{\phi}$  – постоянная времени цифрового фильтра. Параметр  $\bar{c}nF$  – интервал, в течение которого сигнал достигает 0,63 от значения каждого измерения  $T_i$ .

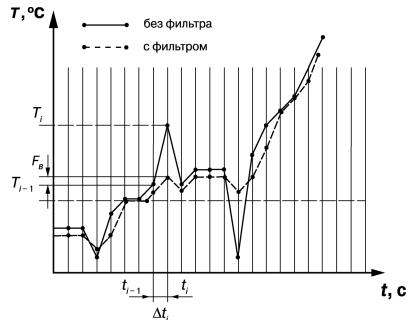

**Рисунок 7.4 – Сглаживание единичных помех в зависимости от ширины полосы цифрового фильтра**

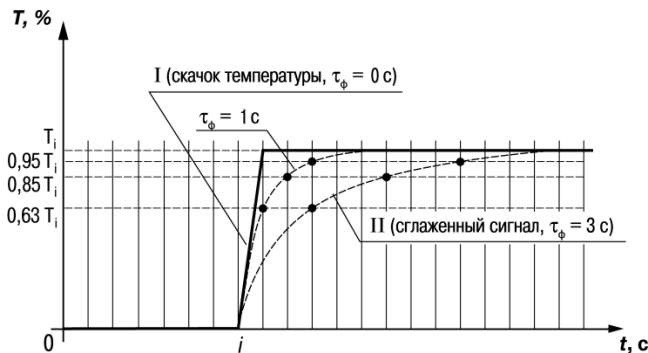

**Рисунок 7.5 – Экспоненциальное сглаживание в зависимости от постоянной времени цифрового фильтра**

Уменьшение значения  $t_{\phi}$  приводит к ускорению реакции прибора на скачкообразные изменения температуры, но снижает его помехозащищенность. Увеличение  $t_{\phi}$  повышает инерционность прибора и значительно подавляет шумы.

## 7.4 Установка параметров процесса регулирования

Параметры процесса регулирования настраиваются в меню *Luöü*.

Для каждого входа настройка производится независимо с помощью параметров:

- $SP1$  и  $SP2$  – значение уставки регулятора;
- $SL.L1$  и  $SL.L2$  – нижняя граница значения уставки;
- $SL.H1$  и  $SL.H2$  – верхняя граница значения уставки.



Значение  $SP1$  ( $SP2$ ) ограничивается значениями, заданными в параметрах  $SL.L1$  ( $SL.L2$ ) и  $SL.H1$  ( $SL.H2$ ).

Параметры  $SL.L1$  ( $SL.L2$ ) и  $SL.H1$  ( $SL.H2$ ) могут принимать значения только в границах диапазона измерения используемого датчика.





#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для ТП, у которых верхняя граница диапазона измерения превышает 1000 °С, параметры  $SP$ ,  $SL.L$ ,  $SL.H$ ,  $Rn.L$ ,  $Rn.H$  могут иметь значения более 1000 °С. В этом случае эти значения выводятся на нижний индикатор без младшего разряда, на индикаторе отображается целое значение с засвеченной точкой в последнем разряде [1 0 0 0 .]. Точка означает, что число имеет дробную часть.

Для отображения и редактирования десятых долей следует одновременно нажать кнопки  + , после чего на индикаторе отобразится [- - - . 0].

Изменение десятых долей осуществляется обычным образом – кнопками  и .

Для возврата к редактированию целой части следует одновременно нажать кнопки  + .

## 7.5 Установка параметров ЛУ

Параметры ЛУ настраиваются в меню  $L_{UD} \bar{U}$ .

Каждое из двух ЛУ может работать в одном режиме:

- двухпозиционного регулирования – для дискретных ВУ;
- П-регулятора – для аналоговых ВУ;
- регистратора – для аналоговых ВУ.

Входной величиной для ЛУ может быть либо величина с любого входа, либо разность текущих значений на входах. При вычислении разности прибор должен измерять одинаковые физические величины по обоим входам.

Источник входной величины задается в параметре  $\bar{L}_{LU} I$  ( $\bar{L}_{LU} 2$ ) в меню  $L_{UD} \bar{U}$ :

- $P_{U1}$  – величина с входа 1 (T1);
- $P_{U2}$  – величина с входа 2 (T2);
- $dP_U$  – разность входных величин,  $\Delta T = T1 - T2$ .

ЛУ работают независимо друг от друга, поэтому прибор может работать как трехпозиционный регулятор. Для этого на вход каждого из ЛУ следует подать один и тот же сигнал: T1, T2 или  $\Delta T$ .

Режим ЛУ задается в параметре  $dP_{L} I$  ( $dP_{L} 2$ ). Для ЛУ аналогового типа могут быть настроены режимы:

- $\bar{d}$  – П-регулятор;
- $P_U$  – регистратор.

### 7.5.1 Настройка диапазона регистрации

Во время работы в режиме регистратора ЛУ сравнивает входную величину с заданными значениями и выдает на соответствующее выходное устройство аналоговый сигнал в виде тока 4...20 мА, который можно подавать на самописец или другое регистрирующее устройство.

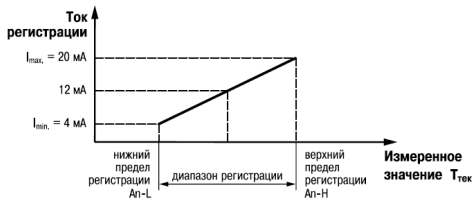


Рисунок 7.6 –  $A_{n-L} < A_{n-H}$



Рисунок 7.7 –  $A_{n-L} > A_{n-H}$

В случае использования аналогового ВУ как регистратора следует определить диапазон работы ВУ путем установки параметров:

- $A_{n-L}$  ( $A_{n-L2}$ ) – нижняя граница диапазона регистрации;
- $A_{n-H}$  ( $A_{n-H2}$ ) – верхняя граница диапазона регистрации.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для ВУ дискретного типа эти параметры не отображаются.

Диапазон регистрации всегда задается в единицах измерения входной величины. Для температурных датчиков (ТС и ТП) диапазон значений параметров  $R_{n-L}$  ( $R_{n-LZ}$ ) и  $R_{n-H}$  ( $R_{n-HZ}$ ) определяется диапазоном измерения для НСХ данного датчика. Для датчиков с унифицированным сигналом диапазон значений параметров  $R_{n-L}$  ( $R_{n-LZ}$ ) и  $R_{n-H}$  ( $R_{n-HZ}$ ) определяется установленными значениями параметров  $\bar{c}_{n-L}$  ( $\bar{c}_{n-LZ}$ ) и  $\bar{c}_{n-H}$  ( $\bar{c}_{n-HZ}$ ).

При регистрации разности  $\Delta T = (T_1 - T_2)$  ( $\bar{c}_{LU}$  ( $\bar{c}_{LUZ}$ ) =  $dP_u$ ) параметры  $R_{n-L}$  ( $R_{n-LZ}$ ) и  $R_{n-H}$  ( $R_{n-HZ}$ ) принимают фиксированный диапазон:

- от минус 1999 до 30000 при  $dP$  ( $dPZ$ ) = 0;
- от минус 199.9 до 3000.0 при  $dP$  ( $dPZ$ ) = 1;
- от минус 19.99 до 300.00 при  $dP$  ( $dPZ$ ) = 2;
- от минус 1.999 до 30.000 при  $dP$  ( $dPZ$ ) = 3.

### 7.5.2 Настройка П-регулятора



#### **ВНИМАНИЕ**

В режиме П-регулятора ЛУ может работать только на ВУ аналогового типа.

В режиме П-регулятора ЛУ сравнивает текущее значение измеряемой величины  $T_i$  с уставкой  $T_{уст}$  и выдает на выход сигнал, пропорциональный величине отклонения. Зона пропорциональности задается параметром  $\bar{u}P$  ( $\bar{u}PZ$ ).



#### **ВНИМАНИЕ**

Для каждого датчика прибор хранит свое значение полосы пропорциональности П-регулятора, поэтому при изменении типа датчика на входе ЛУ в некоторых случаях следует вновь установить значение в параметре  $\bar{u}P$  ( $\bar{u}PZ$ ).

Выходной сигнал формируется в соответствии с установленной в параметре  $\text{[LTL]}$  ( $\text{[LTL2]}$ ) характеристикой регулятора:

- $\text{HEPL}$  — по прямо пропорциональному закону («нагреватель»);
- $\text{[OOL]}$  — по обратно пропорциональному закону регулирования («охладитель»).

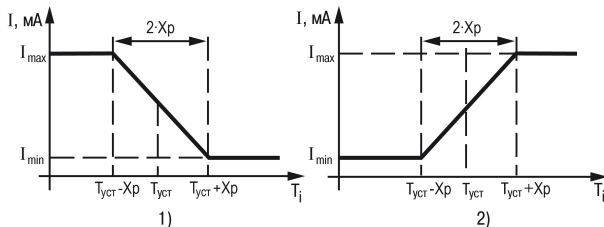


Рисунок 7.8 – 1) Обратное управление, 2) прямое управление


### 7.5.3 Настройка двухпозиционного регулятора

Для настройки задайте значения следующим параметрам соответствующего выхода:

- $\text{SP}$  ( $\text{SP}$   $i2$ ) — уставка компаратора;
- $\text{HYS}$  ( $\text{HYS2}$ ) — значения гистерезиса для компаратора;
- $\text{[LPL]}$  ( $\text{[LPL2]}$ ) — тип логики компаратора;
- $\text{dOn}$  ( $\text{dOn2}$ ) /  $\text{dOff}$  ( $\text{dOff2}$ ) — время задержки включения/выключения;
- $\text{tOn}$  ( $\text{tOn2}$ ) /  $\text{tOff}$  ( $\text{tOff2}$ ) — минимальное время удержания выхода ЛУ в замкнутом/разомкнутом состоянии.

При работе в режиме двухпозиционного регулирования ЛУ работает по одному из представленных на *рисунке 7.9* типов логики.


1. Тип логики 1 (обратное управление) применяется для управления работой нагревателя (например, ТЭН) или сигнализации о том, что значение текущего измерения  $T_{\text{тек}}$  меньше уставки  $T_{\text{уст}}$ . Выходное устройство, подключенное к ЛУ, первоначально включается при  $T_{\text{тек}} < (T_{\text{уст}} - \text{HYS})$ , выключается при  $T_{\text{тек}} > (T_{\text{уст}} + \text{HYS})$  и вновь включается при  $T_{\text{тек}} < (T_{\text{уст}} - \text{HYS})$ , осуществляя тем самым двухпозиционное регулирование по уставке  $T_{\text{уст}}$  с гистерезисом  $\pm \text{HYS}$ .
2. Тип логики 2 (прямое управление) применяется для управления работой охладителя (например, вентилятора) или сигнализации о превышении значения уставки. Выходное устройство первоначально включается при  $T_{\text{тек}} > (T_{\text{уст}} + \text{HYS})$ , выключается при  $T_{\text{тек}} < (T_{\text{уст}} - \text{HYS})$ .
3. Тип логики 3 (П-образная) применяется для сигнализации о том, что контролируемая величина находится в заданном диапазоне. Выходное устройство включается при  $(T_{\text{уст}} - \text{HYS}) < T_{\text{тек}} < (T_{\text{уст}} + \text{HYS})$ .

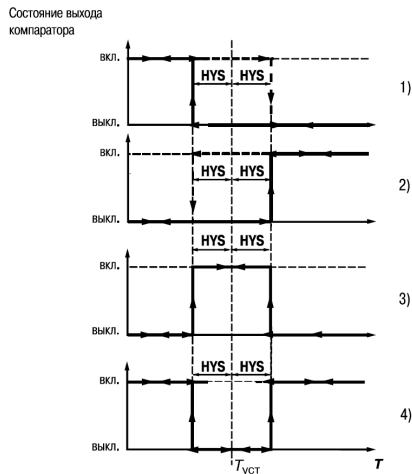

**Рисунок 7.9 – Работа регулятора с разными типами логики**


4. Тип логики 4 (U-образная) применяется для сигнализации о том, что контролируемая величина находится вне заданного диапазона. Выходное устройство включается при  $T_{\text{тек}} < (T_{\text{уст}} - \mathbf{HYS})$  и  $T_{\text{тек}} > (T_{\text{уст}} + \mathbf{HYS})$ .  
Задание уставки ( $T_{\text{уст}}$ ) и гистерезиса (**HYS**) производится назначением параметров регулирования прибора.

Для ЛУ, работающих в режиме двухпозиционного регулирования, может быть задано время задержки включения и время задержки выключения.

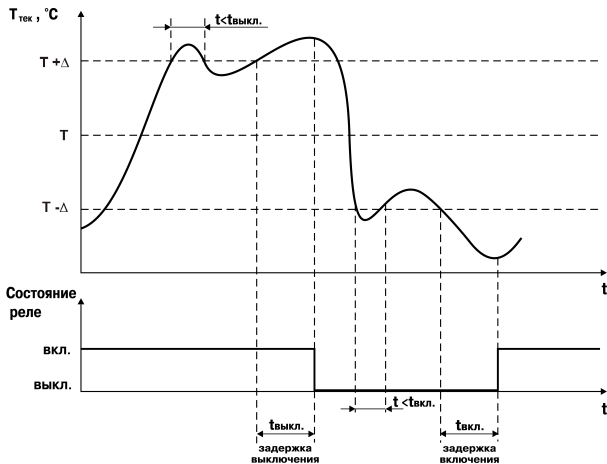

**Рисунок 7.10 – Работа с задержками включения и выключения**

Для ЛУ может быть задано минимальное время удержания выхода в замкнутом и разомкнутом состояниях. ЛУ удерживает выход в соответствующем состоянии в течение заданного времени, даже если по логике работы устройства сравнения требуется переключение.

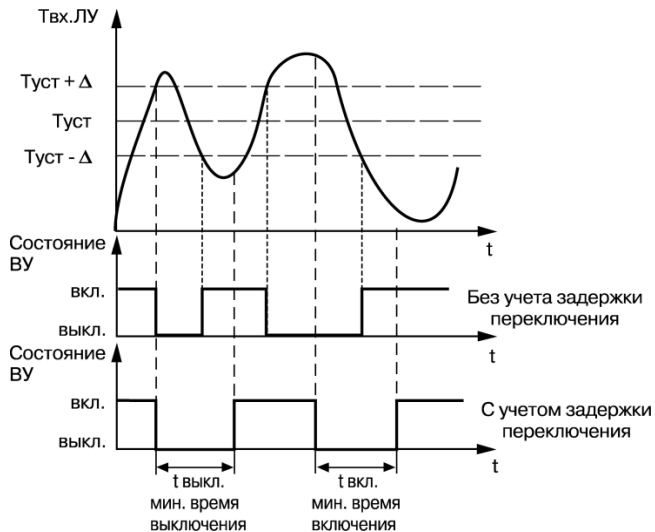

**Рисунок 7.11 – Работа с минимальным временем удержания**

## 7.6 Установка параметров дистанционного управления регулятором

Прибор имеет функцию управления двухпозиционным или П-регулятором с компьютера для задания мощности регулятора вручную.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Параметры доступны только через интерфейс RS-485.

Для прибора с ключевыми выходами управление двухпозиционным регулятором осуществляется с учетом существующих временных задержек.

Для управления регулятором через интерфейс RS-485 в приборе имеются два оперативных параметра:

- $r-L$  – перевод канала на внешнее управление мощностью, допустимые значения:
  - **0** – обычный режим (управление от регулятора);
  - **1** – управление от ПК по сети.
- $r.\bar{aut}$  – выходной сигнал регулятора, допустимые значения:
  - **0** и **1** – для двухпозиционного регулятора;
  - от **0.0** до **1.0** – для П-регулятора.

Во время каждого включения прибора или его перезапуске по сети параметр  $r-L$  автоматически инициализируется значением **0**.

## 7.7 Настройка обмена данными через интерфейс RS-485

Настройка обмена данными осуществляется параметрами группы  $\overline{C0nn}$ :

- $\overline{Prot}$  – протокол обмена данными (ОВЕН, ModBus-RTU, ModBus-ASCII);
- $\overline{bPS}$  – скорость обмена в сети, допустимые значения – 2400, 4800, 9600, 14400 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с;
- $\overline{Addr}$  – базовый адрес прибора, диапазон значений:
  - 0...255 при  $\overline{Prot} = \overline{ОВЕН}$  и  $\overline{LEN} = 8$ ;
  - 0...2047 при  $\overline{Prot} = \overline{ОВЕН}$  и  $\overline{LEN} = 11$ ;
  - 1...247 при  $\overline{Prot} = \overline{RTU}$  или  $\overline{ASCII}$ .
- $\overline{LEN}$  – длина сетевого адреса (8 или 11 бит);
- $\overline{r5dL}$  – задержка ответа прибора по RS-485 (1–45 мс).

Значения параметров обмена, которые не отображаются на цифровом индикаторе, т. к. их нельзя изменить вручную, перечислены в *таблице 7.1*.

**Таблица 7.1 – Фиксированные параметры обмена данными**

| Параметр            | Имя               | Протокол |            |              |
|---------------------|-------------------|----------|------------|--------------|
|                     |                   | ОВЕН     | ModBus RTU | ModBus ASCII |
| Количество стоп-бит | $\overline{5bL}$  | 1        | 2          | 2            |
| Длина слова данных  | $\overline{LEN}$  | 8 бит    | 8 бит      | 7 бит        |
| Контроль четности   | $\overline{Prty}$ | нет      | нет        | нет          |



### **ВНИМАНИЕ**

Новые значения параметров обмена вступают в силу только после перезапуска прибора (снятия и подачи питания) или перезапуска по RS-485.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Минимальный период опроса параметров по протоколу ОВЕН для приборов с ВУ аналогового типа должен быть не менее 0,5 секунды.

### 7.7.1 Работа с параметрами по протоколу ОВЕН

Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например: «Длина сетевого адреса **A.Len**», где «Длина сетевого адреса» – название, **A.Len** – имя.

Параметры прибора разделяются на две группы: настраиваемые и оперативные.

**Настраиваемые параметры** следует задавать либо кнопками на лицевой панели прибора, либо через сетевой интерфейс с помощью программы «Конфигуратор».

Значения настраиваемых параметров хранятся в энергонезависимой памяти прибора и сохраняются в случае выключения питания.

Настраиваемые параметры могут иметь также индекс – цифру, отличающую параметры однотипных элементов. Индекс передается вместе со значением параметра.

**Оперативные параметры** переносят информацию о текущем состоянии прибора или объекта регулирования: измеренные или вычисленные значения, выходные мощности регуляторов, номера запущенных в данный момент программ, текущие состояния выходных элементов и т. д.

Оперативные параметры индексируются через сетевой адрес. Для считывания измеряемого значения с входа 1 следует прочитать значение параметра  $P_L$  с сетевым адресом, заданным в параметре **Addr**, для считывания измеряемого значения с входа 2 – с сетевым адресом **Addr +1**.

### 7.7.2 Работа с параметрами по протоколу ModBus

Во время работы по протоколу ModBus прибор может выполнять перечисленные в *таблице 7.2* функции.

Перечень регистров оперативных параметров прибора представлен в *таблице 7.3*.

Регистр **STAT** — регистр статуса, который показывает текущее состояние прибора, например – наличие ошибки на входе, срабатывание ВУ, текущий режим управления (автоматический или дистанционный).

Полный перечень регистров ModBus, описание битов **STAT** и типов данных приведен в документе «*Краткая инструкция по работе с измерителем-регулятором двухканальным ТРМ202 по интерфейсу RS-485*».

**Таблица 7.2 – Перечень поддерживаемых функций Modbus**

| Функция (hex) | Действие  | Примечание   |
|---------------|---|--|
| 03            | Получение текущего значения одного или нескольких регистров | —  |
| 10            | Запись значений в несколько регистров                       | Устанавливается ограничение на запись только одного регистра   |
| 08            | Диагностика. Получение данных о состоянии линии связи.      | Поддерживается только код 00 – Вернуть запрос, который используется для проверки соединения между Master и Slave |

**Таблица 7.3 – Перечень оперативных параметров Modbus**

| Параметр<br>Имя ОВЕН | Назначение      | Адрес Modbus (hex) | Тип данных |
|----------------------|-----------------|--------------------|------------|
| STAT                 | Регистр статуса | 0x0000             | binary     |

### Продолжение таблицы 7.3

| Параметр<br>Имя ОБЕИ | Назначение                     | Адрес Modbus (hex) | Тип данных   |
|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|
|                      |                                | 0x1008             | binary       |
| PV1                  | Измеренная величина на входе 1 | 0x0001             | Signed Int16 |
|                      |                                | 0x1009; 0x100A     | Float32      |
| PV2                  | Измеренная величина на входе 2 | 0x0002             | Signed Int16 |
|                      |                                | 0x100B; 0x100C     | Float32      |
| SP1                  | Уставка регулятора 1           | 0x0005             | Signed Int16 |
|                      |                                | 0x1011; 0x1012     | Float32      |
| SP2                  | Уставка регулятора 2           | 0x0006             | Signed Int16 |
|                      |                                | 0x1013; 0x1014     | Float32      |

## 7.8 Защита от несанкционированного доступа

Для защиты настраиваемых параметров от нежелательных изменений существуют три параметра секретности  $\bar{d}PPL$ ,  $\underline{c}PPL$  и  $E dPPL$ , работающих по схеме «ИЛИ».

Доступ к этим параметрам осуществляется через код доступа  $PR55 = 100$ .



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Независимо от значений параметров  $\bar{d}PPL$  и  $\underline{c}PPL$  параметры прибора могут быть изменены с помощью управляющего устройства в сети RS-485 (компьютера).

### 7.8.1 Защита параметров от просмотра

В случае запрета на просмотр параметров с лицевой панели, они не будут отображаться на индикаторе. Для запрета просмотра определенных настраиваемых параметров или их групп следует задать соответствующее значение параметра  $\bar{\alpha}PP\bar{t}$ .

### 7.8.2 Защита параметров от изменения

В параметре  $\bar{L}tP\bar{t}$  устанавливается запрет записи значений настраиваемых параметров. Возможность просмотра ранее установленных значений сохраняется.

### 7.8.3 Защита отдельных параметров от просмотра и изменений

Каждый параметр прибора имеет атрибут редактирования, установка которого производится с компьютера через интерфейс RS-485. Атрибут редактирования принимает два значения: **редактируемый** и **нередатируемый**.

Параметр  $E_dP\bar{t}$ , находящийся в группе  $SE\bar{t}$  прибора (доступ к группе осуществляется через код  $PR55=100$ ), управляет возможностью просмотра и редактирования параметров с учетом установленных атрибутов.

В случае, когда  $E_dP\bar{t} = \bar{\alpha}n$ , все параметры, в которых атрибут редактирования принимает значение **нередатируемый**, становятся невидимыми.

В случае, когда  $E_dP\bar{t} = \bar{\alpha}FF$ , все параметры, независимо от значения атрибута редактирования, будут видимыми.

Если в группе все параметры невидимы, то вся группа становится невидимой.

## 7.9 Восстановление заводских установок

В приборе имеется функция восстановления значений параметров, установленных на заводе-изготовителе.

Для восстановления заводских установок следует:

1. Отключить прибор от сети на 1 минуту.

2. Одновременно удерживая кнопки  и , включить питание прибора.

3. В случае появления на верхнем индикаторе [---] отпустить кнопки.

Заводские установки восстановлены.

## 8 Техническое обслуживание

### 8.1 Общие указания

Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности, из *раздела 3*.

Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:

- проверка крепления прибора;
- проверка винтовых соединений;
- удаление пыли и грязи с клеммника прибора.

## 8.2 Юстировка

Юстировка должна производиться только квалифицированными специалистами метрологических служб при увеличении погрешности измерения входных параметров сверх установленных значений.

Юстировка прибора заключается в проведении ряда операций, обеспечивающих восстановление его метрологических характеристик в случае изменения их в ходе длительной эксплуатации прибора.



### **ВНИМАНИЕ**

Необходимость проведения юстировки определяется по результатам поверки прибора только квалифицированными специалистами метрологических служб, осуществляющих эту поверку. Прибор подлежит добровольной первичной и периодической поверке или калибровке в государственных метрологических центрах в соответствии с нормативными документами Украины.

Методика юстировки зависит от типа используемого датчика.

Для проведения юстировки на вход прибора подается эталонный сигнал.

Во время юстировки прибор вычисляет соотношения между поступившими входными сигналами и сигналами соответствующих опорных точек схемы. Вычисленные соотношения (коэффициенты юстировки) записываются в энергонезависимую память и используются в дальнейшем для вычисления входных величин.

### **8.2.1 Вычисление коэффициентов юстировки**

Вычисление коэффициентов юстировки производится при изменении значений настраиваемых параметров в группе  $CP_{LB}$ .


Для проведения юстировки следует:


1. Нажать одновременно  +  +  и удерживать до появления *PASS*.

2. Установить код **104**. Нажать .

3. Перейти к параметру юстировки:

- *CLb 1* — юстировка измерительной характеристики входа 1;
- *CLb 2* — юстировка измерительной характеристики входа 2.

4. Установить значение *rUn* (запуск юстировки) для выбранного параметра и нажать .

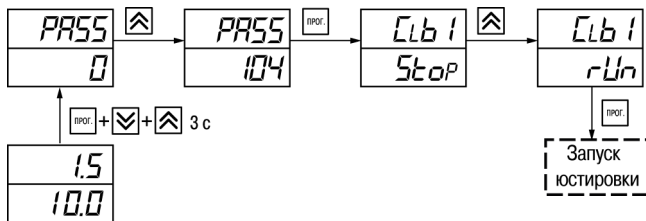

**Рисунок 8.1 – Запуск юстировки**

В течение 2 секунд прибор производит измерение эталонных сигналов, подключенных к входу. На индикаторе значение параметра *CLb 1* (*CLb 2*) отобразится как:

- *STOP* — получен правильный результат юстировки;

- $E_{r-L}$  — ошибка юстировки.

Возможные причины ошибки юстировки:


- неправильное подключение источника эталонного сигнала к прибору;
- неправильное значение эталонного сигнала;
- неисправность прибора.

После устранения причины ошибки следует повторить юстировку.

## 8.2.2 Юстировка прибора для работы с ТС

Для проведения юстировки следует:

1. Подключить к входу прибора вместо датчика магазин сопротивлений типа P4831 (или подобный ему с классом точности не более 0,05). Соединение прибора с магазином следует производить по трехпроводной схеме подключения. Сопротивления проводов линии должны отличаться не более чем на 0,05 %.
2. Включить питание прибора и установить код датчика в параметре  $\tau_{n.t}$ , соответствующий используемому типу датчика.
3. Установить на магазине значение сопротивления в соответствии с *таблицей 8.1*.
4. Перевести прибор в режим измерения входной величины.
5. Через 5-10 секунд проконтролировать показания прибора. Эти показания должны быть равны  $(0,0 \pm 0,2) ^\circ\text{C}$ .

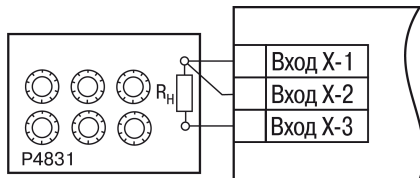

**Рисунок 8.2 – Схема подключения при юстировке ТС**

Если абсолютная погрешность измерения в этой точке превышает  $0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ , следует вычислить коэффициенты юстировки. Затем проверить результаты юстировки. Показания верхнего ЦИ должны быть равны  $(0,0 \pm 0,2)\text{ }^{\circ}\text{C}$ .


**Таблица 8.1 – Эталонные сигналы**

| Тип датчика    | Значение сигнала $R_n$ , Ом |
|----------------|-----------------------------|
| ТСМ100, ТСП100 | 100                         |
| ТСМ50, ТСП50   | 50                          |
| ТСМ гр. 23     | 53                          |
| ТСП гр. 21     | 46                          |

### 8.2.3 Юстировка прибора для работы с ТП

Для проведения юстировки следует:

1. Подключить к входу прибора вместо датчика дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора напряжения или аналогичный ему источник эталонного напряжения с классом точности не более 0,05.

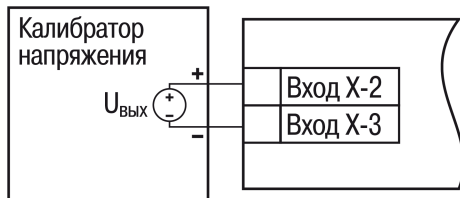

**Рисунок 8.3 – Подключение калибратора тока**


- Включить питание прибора и установить код датчика в параметре  $\bar{c}n.t$ , соответствующий используемому типу датчика.
- Установить на выходе вольтметра В1-12 напряжение, соответствующее типу используемого датчика, см. *таблицу 8.2*.



### ВНИМАНИЕ

Выходное напряжение калибратора должно оставаться неизменным в процессе выполнения юстировки и проверки результатов юстировки.

- Выключить схему компенсации температуры свободных концов, установив в параметре  $\underline{y}u.c$  значение  $\bar{o}ff$ . Параметр отключения схемы компенсации температуры свободных концов ТП  $\underline{y}u.c$  находится в группе параметров юстировки. Доступ к группе осуществляется через код **104**.

 

**Рисунок 8.4 – Последовательность настройки в случае юстировки ТП**

- Перевести прибор в режим индикации показаний.
- Через 5–10 секунд проконтролировать показания прибора. Эти показания должны быть равны значениям в *таблице 8.2*.

Если абсолютная погрешность измерения в этой точке превышает  $0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ , следует вычислить коэффициенты юстировки. Затем проверить результаты юстировки. Показания верхнего ЦИ должны быть равны  $(0,0 \pm 0,2)\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

**Таблица 8.2 – Эталонные сигналы**

| Тип ТП            | Значение сигнала, мВ | Показания прибора, °С |
|-------------------|----------------------|-----------------------|
| ТХК (L)           | 40,299               | 500,0 ± 2             |
| ТХА (K)           |                      | 975,0 ± 2             |
| ТНН (N)           |                      | 1105 ± 2              |
| ТЖК (J)           |                      | 718,6 ± 2             |
| ТВР (A)           | 20,146               | 1269 ± 4              |
| ТВР (A-2)         |                      | 1256 ± 4              |
| ТВР (A-3)         |                      | 1281 ± 4              |
| ТМК (T)           |                      | 388 ± 4               |
| ТПП (R)           |                      | 1694 ± 4              |
| ТПП (S)           |                      | 15,00                 |
| Термопара ТПР (B) | 10,073               | 1498 ± 4              |


Если погрешность измерения в этой точке превышает приведенную в таблице величину, следует выполнить вычисление коэффициентов юстировки. Если погрешность не превышает приведенных выше значений, юстировка не требуется.

#### **8.2.4 Юстировка прибора для измерения сигналов постоянного тока и напряжения**

Для проведения юстировки следует:

1. Подключить к входу прибора вместо датчика дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора тока, или аналогичный ему источник эталонного постоянного тока с

классом точности не более 0,05. Тип используемого резистора С2-29 В, сопротивление 100 Ом  $\pm$  0,05 %.

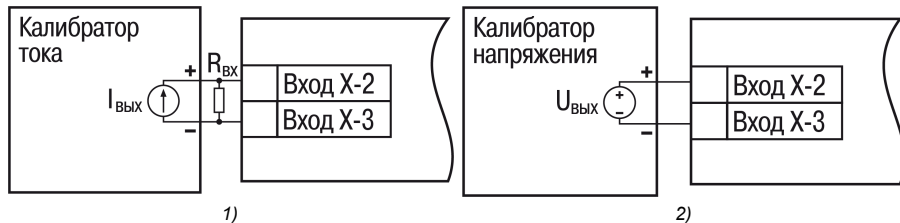

**Рисунок 8.5 – 1) постоянный ток, 2) постоянное напряжение**

2. Включить питание прибора и установить код датчика в параметре  $\bar{c}n.t$ , соответствующий используемому типу датчика.
3. Установить в параметре  $\bar{c}n.L$  значение **0.0**, а в параметре  $\bar{c}n.H$  – значение **100.0**.
4. Задать на выходе В1-12 значение тока/напряжения, соответствующее типу установленного датчика.

**Таблица 8.3 – Эталонные сигналы**

| Тип датчика  | Значение сигнала, мА |
|--|----------------------|
| <b>Унифицированный сигнал постоянного тока</b>       |                      |
| от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА                         | 20                   |
| от 0 до 5 мА   | 5                    |
| <b>Унифицированный сигнал постоянного напряжения</b> |                      |

### Продолжение таблицы 8.3

| Тип датчика     | Значение сигнала, мА |
|-----------------|----------------------|
| от 0 до 1 В     | 1 В                  |
| от -50 до 50 мВ | 50 мВ                |



#### **ВНИМАНИЕ**

Во время выполнения работ выходной ток калибратора должен оставаться неизменным.

5. Перевести прибор в режим индикации показаний.
6. Через 5–10 секунд проконтролировать показания прибора. Эти показания должны быть равны значениям в таблице выше.

Если абсолютная погрешность измерения в этой точке превышает  $0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ , следует вычислить коэффициенты юстировки. Затем проверить результаты юстировки. Показания верхнего ЦИ должны быть равны  $(0,0 \pm 0,2)\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Если погрешность не превышает приведенных выше значений, юстировка не требуется.

### **8.2.5 Юстировка датчика температуры свободных концов ТП**

Для проведения юстировки следует:

1. Подключить, соблюдая полярность соединения, к первому входу прибора свободные концы ТП.
2. Поместить рабочий спай ТП в сосуд, содержащий смесь льда и воды (температура смеси  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ).
3. Включить питание прибора и установить код датчика в параметре  $\bar{c}n.t$ , соответствующий типу подключенной ТП.



7. Проверить результаты юстировки. В режиме измерения показания на верхнем ЦИ должны быть равны значению  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  с абсолютной погрешностью не более  $1,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Если абсолютная погрешность измерения в этой точке превышает  $0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ , следует вычислить коэффициенты юстировки. Затем проверить результаты юстировки.

### 8.2.6 Юстировка выходных устройств типа «И» и «У»

Для юстировки ВУ следует:

1. Подключить ВУ типа «И» (ЦАП «параметр – ток  $4\text{...}20\text{ mA}$ ») или ВУ типа «У» (ЦАП «параметр – напряжение  $0\text{...}10\text{ V}$ ») по схемам, приведенным на *рисунке 8.7* и на *рисунке 8.8* соответственно.

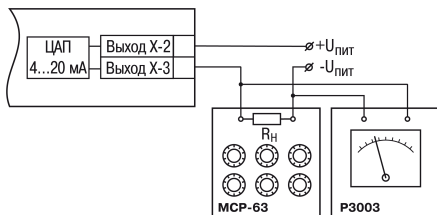


Рисунок 8.7 – Подключение ВУ1 типа И ( $R_H=500\text{ }\Omega$ )

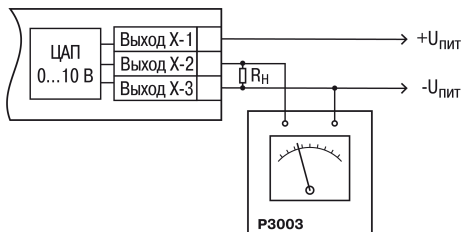











Рисунок 8.8 – Подключение ВУ1 типа У

Напряжение источника питания должно быть в диапазоне 15...28 В. В качестве измерителя напряжения может быть использован прибор для калибровки вольтметров Р3003 или иной прибор того же класса с разрешающей способностью 0,001 В.

2. Для доступа к группе  $CAL$  одновременно нажать кнопки  +  +  и удерживать до появления  $PASS$ .
3. Ввести код **100** и нажать .
4. Кнопками  и  выбрать параметр «Коэффициент юстировки минимальной границы выходного сигнала для ЦАП»  $\bar{c} \bar{t} \bar{t}$ . Изменяя значение параметра, добиться, чтобы показания вольтметра ровнялись:
  - 2,0 В — при юстировке ЦАП 4...20 мА;
  - 0,0 В — при юстировке ЦАП 0...10 В.
5. Нажать кнопку . На индикаторе отобразится параметр «Коэффициент юстировки максимальной границы выходного сигнала для ЦАП»  $\bar{c} \bar{t} \bar{t}$ .
6. Изменяя значение параметра  $\bar{c} \bar{t} \bar{t}$ , добиться, чтобы показания вольтметра равнялись 10,0 В.
7. Нажать кнопку .

Для выхода из режима юстировки следует удерживать кнопку  в течение 6 секунд.

## 9 Маркировка

На корпус прибора нанесены:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение прибора;
- знак соответствия техническим регламентам;
- класс электробезопасности по ДСТУ EN 61140;
- степень защиты по ДСТУ EN 60529;
- род питающего тока, номинальное напряжение или диапазон напряжений питания;
- номинальная потребляемая мощность;
- заводской номер и год выпуска (штрихкод);
- схема подключения.

На потребительскую тару нанесены:

- товарный знак и адрес предприятия-изготовителя;
- наименование и (или) условное обозначение исполнения прибора;
- заводской номер прибора (штрихкод);
- дата упаковки.

## 10 Упаковка

Упаковка прибора производится в соответствии с ДСТУ 8281 в индивидуальную потребительскую тару, выполненную из гофрированного картона. Перед помещением в индивидуальную потребительскую тару каждый прибор должен упаковываться в пакет из полиэтиленовой пленки.

Упаковка прибора должна соответствовать документации предприятия-изготовителя и обеспечивать сохранность прибора при хранении и транспортировании.

Допускается использование другого вида упаковки по согласованию с Заказчиком.

## 11 Транспортирование и хранение

Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

Транспортирование приборов должно осуществляться при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

Прибор следует перевозить в транспортной таре поштучно или в контейнерах.

Приборы должны храниться в таре изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С в отапливаемых хранилищах. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.

Прибор следует хранить на стеллажах.

## 12 Комплектность

| Наименование                 | Количество |
|------------------------------|------------|
| Прибор                       | 1 шт.      |
| Паспорт и Гарантийный талон  | 1 экз.     |
| Руководство по эксплуатации  | 1 экз.     |
| Комплект крепежных элементов | 1 к-т.     |

| <b>Наименование</b>  | <b>Количество</b> |
|--|-------------------|
| Комплект резисторов (поставляется по отдельному заказу) 100 Ом, 10 шт. | 1 к-т.            |
| Комплект резисторов (поставляется по отдельному заказу) 100 Ом, 50 шт. | 1 к-т.            |

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.

# Приложение А. Настраиваемые параметры

Таблица А.1 – Перечень настраиваемых параметров

| Параметр   |  | Допустимые значения  | Комментарии  | Заводская установка |
|--|--|--|--|---------------------|
| Обозначение  | Наименование                                 |  |  |                     |
| Группа <i>LWOP</i> (LVOP). Параметры регулирования |  |  |  |                     |
| <i>SP1</i><br>(SP1)                                | Уставка ЛУ 1*                                | Диапазон измерения датчика   | Ограничивается параметрами <i>SL.L1</i> и <i>SL.H1</i>   | <i>30.0</i>         |
| <i>SP2</i><br>(SP2)                                | Уставка ЛУ 2**                               | Диапазон измерения датчика   | Ограничивается параметрами <i>SL.L2</i> и <i>SL.H2</i>   | <i>30.0</i>         |
| Группа <i>LUU</i> . Параметры входов прибора       |  |  |  |                     |
| <i>in.t1</i><br>(in.t1)                            | Тип входного датчика или сигнала для Входа 1 | <i>r.385</i><br><i>r.385</i><br><i>r.391</i><br><i>r.391</i><br><i>r.21</i><br><i>r.426</i><br><i>r.426</i><br><i>r.23</i><br><i>r.428</i><br><i>r.428</i> | Pt 50 ( $\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )<br>Pt 100 ( $\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )<br>50П ( $\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )<br>100П ( $\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )<br>$R^0 = 46 \text{ Ом}$ и $W_{100} = 1,3910$<br>(гр. 21)<br>Cu 100 ( $\alpha = 0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )<br>Cu 50 ( $\alpha = 0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )<br>$R^0 = 53 \text{ Ом}$ и $W_{100} = 1,4260$<br>(гр. 23)<br>50M ( $\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )<br>100M ( $\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ ) | <i>E..L</i>         |

Продолжение таблицы А.1

| Параметр              |  | Допустимые значения | Комментарии   | Заводская установка |
|-----------------------|--|---------------------|---|---------------------|
| Обозначение           | Наименование   |                     |   |                     |
|                       |  | <i>E_A1</i>         | ТВР (А)   |                     |
|                       |  | <i>E_A2</i>         | ТВР (А-2)   |                     |
|                       |  | <i>E_A3</i>         | ТВР (А-3)   |                     |
|                       |  | <i>E_b</i>          | ТПР (В)   |                     |
|                       |  | <i>E_j</i>          | ТЖК (J)   |                     |
|                       |  | <i>E_k</i>          | ТХА (К)   |                     |
|                       |  | <i>E_L</i>          | ТХК (L)   |                     |
|                       |  | <i>E_n</i>          | ТНН (N)   |                     |
|                       |  | <i>E_r</i>          | ТПП 13 (R)  |                     |
|                       |  | <i>E_S</i>          | ТПП 10 (S)  |                     |
|                       |  | <i>E_t</i>          | ТМК (Т)   |                     |
|                       |  | <i>I0_5</i>         | Сигнал тока от 0 до 5 мА  |                     |
|                       |  | <i>I0_20</i>        | Сигнал тока от 0 до 20 мА   |                     |
|                       |  | <i>I4_20</i>        | Сигнал тока от 4 до 20 мА   |                     |
|                       |  | <i>U_50</i>         | Сигнал напряжения от –50 до 50 мВ   |                     |
|                       |  | <i>U0_1</i>         | напряжения от 0 до 1 В  |                     |
| <i>dPt1</i><br>(dPt1) | Точность вывода температуры первого канала измерения | 0, 1                | Задаёт число знаков после запятой при отображении температуры на индикаторе | <i>i</i>            |

## Продолжение таблицы А.1

| Параметр               |   | Допустимые значения | Комментарии  | Заводская установка |
|------------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| Обозначение            | Наименование  |                     |  |                     |
| $d^P I$<br>(dP1)       | Положение десятичной точки аналогового входа 1          | 0; 1; 2; 3          | Задаёт число знаков после запятой при отображении измеряемой величины аналогового входа 1  | <i>I</i>            |
| $\bar{L} I$<br>(in.L1) | Нижняя граница диапазона измерения сигнала на входе 1*  | -1999...9999        | Задаёт значение физической величины, соответствующее нижней границе диапазона измерения датчика с учетом значения параметра $d^P I$  | <i>0.0</i>          |
| $\bar{H} I$<br>(in.H1) | Верхняя граница диапазона измерения сигнала на входе 1* | -1999...9999        | Задаёт значение физической величины, соответствующее верхней границе диапазона измерения датчика с учетом значения параметра $d^P I$ | <i>100.0</i>        |
| $Sqr I$<br>(Sqr1)      | Вычислитель квадратного корня для входа 1               | ON<br>OFF           | Включен<br>Выключен  | <i>OFF</i>          |
| $SH I$<br>(SH1)        | Сдвиг характеристики датчика для входа 1*               | -500...500          | Прибавляется к измеренному значению, [ед. изм.]  | <i>0.0</i>          |
| KU1<br>(KU1)           | Наклон характеристики датчика для входа 1               | 0,500...2,000       | Умножается на измеренное значение  | <i>1.000</i>        |
| $Fb I$<br>(Fb1)        | Полоса цифрового фильтра 1*                             | 0...9999            | [ед. изм.]   | <i>0.0</i>          |

## Продолжение таблицы А.1

| Параметр                 |  | Допустимые значения                        | Комментарии   | Заводская установка |
|--------------------------|--|--|---|---------------------|
| Обозначение              | Наименование   |  |   |                     |
| $\bar{c}nF1$<br>(inF1)   | Постоянная времени цифрового фильтра 1*              | 1...999<br>oFF                             | [c]<br>Экспоненциальный фильтр отключен   | <i>oFF</i>          |
| $\bar{c}LU1$<br>(iLU1)   | Входная величина для ЛУ1                             | $P_{U1}$<br>$P_{U2}$<br>$dP_U$             | Текущее значение, измеренное на входе 1<br>Текущее значение, измеренное на входе 2<br>Разность значений 1 и 2 входах            | $P_U1$              |
| $\bar{c}n.t2$<br>(in.t2) | Тип входного датчика или сигнала для входа 2         | Аналогично параметру $\bar{c}n.t1$ (in.t1) |   | <i>E...L</i>        |
| $dPt2$<br>(dPt2)         | Точность вывода температуры второго канала измерения | 0,1  | Задаёт число знаков после запятой при отображении температуры на индикаторе   | <i>1</i>            |
| $dP2$<br>(dP2)           | Положение десятичной точки для входа 2               | 0; 1; 2; 3                                 | Задаёт число знаков после запятой при отображении измеряемой величины входа 2   | <i>1</i>            |
| $\bar{c}n.L2$<br>(in.L2) | Нижняя граница диапазона измерения на входе 2**      | -1999...9999                               | Задаёт значение физической величины, соответствующее нижней границе диапазона измерения датчика с учетом значения параметра dP2 | <i>0.0</i>          |
| $\bar{c}n.H2$<br>(in.H2) | Верхняя граница диапазона                            | -1999...9999                               | Задаёт значение физической величины, соответствующее верхней границе диапазона  | <i>100.0</i>        |

## Продолжение таблицы А.1

| Параметр               |  | Допустимые значения            | Комментарии   | Заводская установка |
|------------------------|--|--------------------------------|---|---------------------|
| Обозначение            | Наименование                               |                                |   |                     |
|                        | измерения на входе 2**                     |                                | измерения датчика, с учетом значения параметра dP2  |                     |
| $Sqr2$<br>(Sqr2)       | Вычислитель квадратного корня для входа 2  | $\bar{on}$<br>$\bar{off}$      | Включен<br>Выключен   | $\bar{off}$         |
| $SH2$<br>(SH2)         | Сдвиг характеристики датчика для входа 2** | -500...500                     | Прибавляется к измеренному значению, [ед. изм.]   | 0.0                 |
| $KU2$<br>(KU2)         | Наклон характеристики датчика для входа 2  | 0,500...2,000                  | Умножается на измеренное значение   | 1.000               |
| $Fb2$<br>(Fb2)         | Полоса цифрового фильтра 2**               | 0...9999                       | [ед. изм.]  | 0.0                 |
| $\bar{inF2}$<br>(inF2) | Постоянная времени цифрового фильтра 2     | 1...999<br>$\bar{off}$         | [с]<br>Экспоненциальный фильтр отключен   | $\bar{off}$         |
| $iLU2$<br>(iLU2)       | Входная величина для ЛУ 2                  | $P_{U1}$<br>$P_{U2}$<br>$dP_U$ | Текущее значение, измеренное на входе 1<br>Текущее значение, измеренное на входе 2<br>Разность значений 1 и 2 входа | $P_{U2}$            |

## Продолжение таблицы А.1

| Параметр   |  | Допустимые значения | Комментарии   | Заводская установка |
|--|--|---------------------|---|---------------------|
| Обозначение  | Наименование                               |                     |   |                     |
| Группа <i>LuOu</i> (LuOU). Настройка регулирования и регистрации |  |                     |   |                     |
| <i>SL.L1</i><br>(SL.L1)  | Нижняя граница задания уставки для ЛУ 1*   | -1999...9999        | [ед. изм.] Ограничена диапазоном измерения            | - 199.9             |
| <i>SL.H1</i><br>(SL.H1)  | Верхняя граница задания уставки для ЛУ 1*  | -1999...9999        | [ед. изм.] Ограничена диапазоном измерения            | 800                 |
| <i>SL.L2</i><br>(SL.L2)  | Нижняя граница задания уставки для ЛУ 2**  | -1999...9999        | [ед. изм.] Ограничена диапазоном измерения            | - 199.9             |
| <i>SL.H2</i><br>(SL.H2)  | Верхняя граница задания уставки для ЛУ 2** | -1999...9999        | [ед. изм.] Ограничена диапазоном измерения            | 800                 |
| Параметры ключевого выхода                                       |  |                     |   |                     |
| <i>CP1</i><br>(CmP1)   | Тип логики работы компаратора 1            | 0                   | Компаратор выключен                                   | 1                   |
|  |  | 1                   | Обратное управление («нагреватель»);                  |                     |
|  |  | 2                   | Прямое управление («охладитель»);                     |                     |
|  |  | 3                   | П-образная логика (срабатывание при входе в границы); |                     |

## Продолжение таблицы А.1

| Параметр                 |   | Допустимые значения | Комментарии  | Заводская установка |
|--------------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| Обозначение              | Наименование  |                     |  |                     |
|                          |   | 4                   | U-образная логика (срабатывание при выходе за границы)                             |                     |
| $HYS\ 1$<br>(HYS1)       | Значение гистерезиса для компаратора 1*                           | 0...9999            | [ед. изм.]   | $10$                |
| $d\bar{o}n\ 1$<br>(don1) | Задержка включения компаратора 1                                  | 0...250             | [с]  | $0$                 |
| $d\bar{o}F\ 1$<br>(doF1) | Задержка выключения компаратора 1                                 | 0...250             | [с]  | $0$                 |
| $t\bar{o}n\ 1$<br>(ton1) | Минимальное время удержания компаратора 1 во включенном состоянии | 0...250             | [с]  | $0$                 |
| $t\bar{o}F\ 1$<br>(toF1) | Минимальное время удержания компаратора 1 в выключенном состоянии | 0...250             | [с]  | $0$                 |
| $\bar{o}Er\ 1$<br>(oEr1) | Состояние выхода 1 в режиме «ошибка»                              | ON<br>OFF           | Вкл (либо 20 мА для аналогового выхода)<br>Выкл (либо 4 мА для аналогового выхода) | $\bar{o}FF$         |

## Продолжение таблицы А.1

| Параметр                    |   | Допустимые значения | Комментарии  | Заводская установка |
|-----------------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| Обозначение                 | Наименование  |                     |  |                     |
| $\overline{CmP2}$<br>(CmP2) | Тип логики работы компаратора 2                                   | 0                   | Компаратор выключен                                    | !                   |
|                             |   | 1                   | Обратное управление («нагреватель»)                    |                     |
|                             |   | 2                   | Прямое управление («охладитель»)                       |                     |
|                             |   | 3                   | П-образная логика (срабатывание при входе в границы)   |                     |
|                             |   | 4                   | U-образная логика (срабатывание при выходе за границы) |                     |
| $\overline{HYS2}$<br>(HYS2) | Значение гистерезиса компаратора 2**                              | 0...9999            | [ед. изм.]   | !0                  |
| $\overline{don2}$<br>(don2) | Задержка включения компаратора 2                                  | 0...250             | [с]  | 0                   |
| $\overline{doF2}$<br>(doF2) | Задержка выключения компаратора 2                                 | 0...250             | [с]  | 0                   |
| $\overline{ton2}$<br>(ton2) | Минимальное время удержания компаратора 2 во включенном состоянии | 0...250             | [с]  | 0                   |

## Продолжение таблицы А.1

| Параметр                      |   | Допустимые значения       | Комментарии  | Заводская установка |
|-------------------------------|---|---------------------------|--|---------------------|
| Обозначение                   | Наименование  |                           |  |                     |
| $t_{\text{OFF}2}$<br>(toF2)   | Минимальное время удержания компаратора 2 в выключенном состоянии | 0...250                   | [с]  | $\square$           |
| $\text{OE}r2$<br>(OEr2)       | Состояние выхода 2 в режиме «ошибка»                              | $\bar{0}n$<br>$\bar{0}FF$ | Вкл (либо 20 мА для аналогового выхода)<br>Выкл (либо 4 мА для аналогового выхода) | $\bar{0}FF$         |
| Параметры аналогового выхода  |   |                           |  |                     |
| $dAC1$<br>(dAc1)              | Режим работы ЦАП1   | $\bar{0}$                 | П-регулятор  | $P_u$               |
|                               |   | $P_u$                     | Измеритель-регистратор   |                     |
| • для П-регулятора            |   |                           |  |                     |
| $\text{CtL}1$<br>(CtL1)       | Способ управления для ЦАП1*                                       | $HEP\bar{L}$              | Обратное управление («нагреватель»)  | $HEP\bar{L}$        |
|                               |   | $\text{C}\bar{0}\bar{0}L$ | Прямое управление («охладитель»)   |                     |
| $\bar{X}P1$<br>(XP1)          | Полоса пропорциональности для ЦАП1*                               | 2...9999                  | [ед. изм.]   | $\square$           |
| • для измерителя-регистратора |   |                           |  |                     |
| $An.L1$<br>(An.L1)            | Нижняя граница выходного  | -1999...9999              | [ед. изм.]<br>Ограничена диапазоном измерения                                      | - 199.0             |

## Продолжение таблицы А.1

| Параметр                             |   | Допустимые значения                | Комментарии   | Заводская установка |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|---------------------|
| Обозначение                          | Наименование  |                                    |   |                     |
|                                      | диапазона регистрации ЦАП1*                           |                                    |   |                     |
| $Я_{н.Н1}$<br>(An.H1)                | Верхняя граница выходного диапазона регистрации ЦАП1* | -1999...9999                       | [ед. изм.]<br>Ограничена диапазоном измерения                           | 800.0               |
| $dAC2$<br>(dAc2)                     | Режим работы ЦАП2                                     | $\bar{0}$<br>$P_L$                 | П-регулятор<br>измеритель-регистратор                                   | $P_L$               |
| <b>• для П-регулятора</b>            |   |                                    |   |                     |
| $CTL2$<br>(CtL2)                     | Способ управления для ЦАП2                            | $HEP\bar{L}$<br>$L\bar{0}\bar{0}L$ | Обратное управление («нагреватель»)<br>Прямое управление («охладитель») | $HEP\bar{L}$        |
| $\bar{X}P2$<br>(XP2)                 | Полоса пропорциональности для ЦАП2                    | 2...9999                           | [ед. изм.]  | 10                  |
| <b>• для измерителя-регистратора</b> |   |                                    |   |                     |
| $Я_{н.L2}$<br>(An.L2)                | Нижняя граница выходного диапазона регистрации ЦАП2** | -1999...9999                       | [ед. изм.]<br>Ограничена диапазоном измерения                           | -199.0              |
| $Я_{н.H2}$<br>(An.H2)                | Верхняя граница выходного                             | -1999...9999                       | [ед. изм.]<br>Ограничена диапазоном измерения                           | 800.0               |


## Продолжение таблицы А.1

| Параметр   |  | Допустимые значения   | Комментарии   | Заводская установка |
|--|--|---|---|---------------------|
| Обозначение  | Наименование   |   |   |                     |
|  | диапазона регистрации ЦАП2**                         |   |   |                     |
| Группа $\overline{AdU}$ (ADV). Параметры индикации         |  |   |   |                     |
| $\overline{diSP}$<br>(diSP)                                | Режим индикации текущих измерений                    | $\overline{StRt}$ – На индикаторе постоянно отображается входная величина ЛУ1 (переход к ЛУ2 по кнопке «ПРОГ»);<br>$\overline{LU1}$ – Отображение входной величины ЛУ1 и ЛУ2 сменяется автоматически каждые 6 с;<br>$\overline{bAtH}$ – Одновременное отображение измерений обоих каналов с возможностью перехода к величинам ЛУ1 и ЛУ2 |   | $\overline{StRt}$   |
| $\overline{rEst}$<br>(rEST)                                | Время выхода из настройки                            | 5... 99 – [с]. Время, по истечении которого прибор возвращается к индикации первого параметра группы $\overline{LU\overline{SP}}$ ;<br>$\overline{OFF}$ – Автоматического возврата к индикации не происходит  |   | $\overline{OFF}$    |
| Группа $\overline{COM}$ (COMM). Параметры обмена по RS-485 |  |   |   |                     |
| $\overline{PrOt}$<br>(PROT)                                | Протокол обмена данными                              | $\overline{OWEN}$<br>$\overline{ModbusRTU}$<br>$\overline{ModbusASCII}$   | OWEN<br>Modbus RTU<br>Modbus ASCII                                      | $\overline{OWEN}$   |
| $\overline{bPS}$<br>(bPS)                                  | Скорость обмена данными в сети управляющих импульсов | 2400; 4800;<br>9600; 14400;<br>19200; 28800;<br>38400; 57600;<br>115200.  | [бит/с]<br>Должна соответствовать скорости обмена, установленной в сети | 1152                |

## Продолжение таблицы А.1

| Параметр  |  | Допустимые значения   | Комментарии  | Заводская установка |
|---|--|---|--|---------------------|
| Обозначение   | Наименование   |   |  |                     |
| <i>RLEn</i><br>(A.Len)  | Длина сетевого адреса  | 8<br>11   | [бит]  | 8b                  |
| <i>Addr</i><br>(Addr)   | Базовый адрес прибора в сети, организованной по стандарту RS-485 | 0...2047  | Запрещается устанавливать одинаковые номера нескольким приборам в одной шине | 0                   |
| <i>rSdL</i><br>(rSdL)   | Задержка ответа от прибора по RS-485                             | 0...45  | [мс]   | 20                  |
| Блокировка кнопок и защита параметров (вход по коду <i>PASS</i> (PASS) = 100) |  |   |  |                     |
| <i>oAPt</i><br>(oAPt)   | Защита параметров от просмотра                                   | 0 – разрешен доступ ко всем параметрам;<br>1 – разрешен доступ только к <i>SP1</i> и <i>SP2</i> ;<br>2 – запрещен доступ ко всем параметрам   |  | 0                   |
| <i>wtPt</i><br>(wtPt)   | Защита параметров от изменения                                   | 0 – Разрешено изменение всех параметров;<br>1 – Запрещено изменение всех параметров кроме уставок <i>SP1</i> и <i>SP2</i> ;<br>2 – Запрещено изменение всех параметров кроме уставки <i>SP1</i> ;<br>3 – Запрещено изменение всех параметров. |  | 0                   |

## Продолжение таблицы А.1

| Параметр   |  | Допустимые значения                 | Комментарии           | Заводская установка |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Обозначение  | Наименование   |                                     |                       |                     |
| $\overline{EdPt}$<br>(EdPt)  | Защита отдельных параметров от просмотра и изменений | $\overline{OFF}$<br>$\overline{ON}$ | Выключена<br>Включена | $\overline{OFF}$    |
| <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;">  </div> <div> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ</b></p> <p>* Параметры отображаются с десятичной точкой, положение которой определяется параметром <math>dP1</math>.</p> <p>** Параметры отображаются с десятичной точкой, положение которой определяется параметром <math>dP2</math>.</p> </div> </div> |  |                                     |                       |                     |



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По интерфейсу RS-485 возможно изменение значения всех параметров при любых значениях  $\overline{dAPt}$ ,  $\overline{UtPt}$ .

## Приложение Б. Возможные неисправности и способы их устранения

В случае возникновения неисправности во время работы прибора на ЦИ выводится соответствующее сообщение:

- *Err.5* – ошибка на входе;
- *Er.Б4* – ошибка процессора;
- *Er.Яd* – ошибки внутреннего преобразования.

**Таблица Б.1 – Возможные неисправности и способы их устранения**

| Неисправность  | Возможная причина   | Способ устранения   |
|--|---|---|
| На индикаторе при подключенном датчике отображаются <i>Err.5</i> | Неисправность датчика   | Замена датчика  |
|  | Обрыв или короткое замыкание линии связи «датчик-прибор»  | Проверить работоспособность датчика   |
|  | Неверный код типа датчика   | Установить код, соответствующий используемому датчику, в параметре <i>cnt1(cnt2)</i>                                    |
|  | Неверно произведено подключение по двухпроводной схеме соединения прибора с датчиком            | Установить перемычку между клеммами 9–10 (для H2 15–16) для первого канала и 13–14 (для H2 – 11, 12) для второго канала |
|  | Неверное подключение датчика к прибору  | Проверить по РЭ схему подключения прибора и датчиков  |
| На индикаторе отображается <i>    </i>                           | Измеренная величина или разность величин превышает значение 999,9 и не может быть отображена на | Установить значение <b>0</b> в параметре <i>dPl1(dPl2)</i>  |

## Продолжение таблицы Б.1

| Неисправность   | Возможная причина  | Способ устранения  |
|---|--|--|
|   | четырёхразрядном индикаторе с точностью 0,1 °С   |  |
| На индикаторе отображается <i>ffff</i>                                  | Измеренная величина или разность величин меньше значения –199,9 и не может быть отображена на четырёхразрядном индикаторе с точностью 0,1 °С | Установить значение <b>0</b> в параметре <i>dPt</i> / ( <i>dPtZ</i> )  |
| Значение измеряемой температуры на индикаторе не соответствует реальной | Неверный код типа датчика  | Установить код, соответствующий используемому датчику, в параметре <i>ct</i> / ( <i>ctZ</i> )  |
|   | Введено неверное значение параметров «сдвиг характеристики» и «наклон характеристики»  | Установить необходимые значения параметров <i>SH</i> / ( <i>SHZ</i> ), <i>PU</i> / ( <i>PUZ</i> ). Если коррекция не нужна, установить <b>0.0</b> и <b>1.000</b> соответственно. |
|   | Используется двухпроводная схема соединения прибора с датчиком   | Воспользоваться рекомендациями к подключению датчика ТС по двухпроводной схеме   |
|   | Действие электромагнитных помех  | Экранировать линию связи датчика с прибором, экран заземлить в одной точке   |
| На индикаторе при наличии токового сигнала отображаются нули            | Неверное подключение датчика к прибору   | Уточнить в РЭ схему подключения датчика  |

## Продолжение таблицы Б.1

| Неисправность   | Возможная причина  | Способ устранения  |
|---|--|--|
| Показания ЛУ1 (ЛУ2) дублируют показания ЛУ2 (ЛУ1)                 | На вход обоих логических устройств подана одна регулируемая величина   | Задать параметру $\bar{c}LU1$ значение $P_U1$ , параметру $\bar{c}LU2$ значение $P_U2$                                   |
| Не работает выходное устройство                                   | Задан неверный режим работы логического устройства   | Задать в параметрах $[tP1]$ ( $[tP2]$ ) или $[tL1]$ ( $[tL2]$ ) требуемый режим работы (нагреватель, охладитель и т. д.) |
|   | Значение гистерезиса компаратора непропорционально велико по сравнению с величиной уставки. При включении прибора температура оказывается в зоне $T_{уст} \pm HYS$ | Изменить значение ( $HYS1$ , $HYS2$ )  |
|   | Задана задержка включения выходного устройства   | Задать параметру $dOn1$ ( $dOn2$ ) значение <b>0</b> .   |
| Выходное устройство не срабатывает при достижении заданных границ | Введено минимальное время нахождения выходного устройства во включенном или/и выключенном состоянии  | Задать параметрам $tOn1$ и $tOff1$ значение <b>0</b>   |
|   | Задана задержка выключения выходного устройства  | Задать параметру $dof1$ ( $dof2$ ) значение <b>0</b>   |
|   | На вход логического устройства подана разность входов.   | Задать параметру $\bar{c}LU1$ значение $P_U1$ , а параметру $\bar{c}LU2 - P_U2$ .  |

## Продолжение таблицы Б.1

| Неисправность   | Возможная причина                        | Способ устранения   |
|---|--|---|
| Невозможно изменить значения параметров $SP1$ и $SP2$ | Выставлена защита от изменения уставок   | 1) Задать параметру $ULPL$ значение <b>0</b> (разрешено изменять все параметры) или <b>1</b> (можно изменять $SP1$ ( $SP2$ ), но нельзя другие параметры)<br>2) В параметрах $SL.L1$ ( $SL.L2$ ) и $SL.H1$ ( $SL.H2$ ) установлено ограничение диапазона изменения значений уставок |
| Нельзя изменить параметры любых групп                 | Выставлена защита от изменения установок | $\overline{OPPL} = 0$<br>$ULPL = 0$   |



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если неисправность или предположительная причина в таблице не указаны, прибор следует доставить в ремонт.

В скобках в третьей графе таблицы приведены значения параметров для второго канала



61153, г. Харьков, ул. Гвардейцев Широнинцев, 3А  
тел.: (057) 720-91-19, факс: (057) 362-00-40  
тех. поддержка 24/7: 0-800-21-01-96, [support@owen.ua](mailto:support@owen.ua)  
отдел продаж: [sales@owen.ua](mailto:sales@owen.ua)  
[www.owen.ua](http://www.owen.ua)  
рег.: 2-RU-30959-1.4