

ВИБРОМЕТРЫ WT63A



ОПИСАНИЕ

Виброметры WT63A (GM63A) и GM63B предназначены для измерения параметров вибрации механического оборудования, например, вращающихся или совершающих возвратно-поступательные движения механизмов. Приборы могут измерять виброускорение, виброскорость вращения и амплитуду смещения машин и механизмов, которые широко используются в механическом производстве, производстве электрической энергии, металлургии, авиастроении и т. д.


ОСОБЕННОСТИ

- Измерение виброускорения, виброскорости и амплитуды.
- Несколько различных измерительных щупов в комплекте.
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой.
- Автоматическое отключение через 60 секунд.
- Время непрерывной работы: 20 часов.
- Простота в использовании и компактность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		WT63A
Датчик вибрации		Пьезоэлектрический акселерометр
Диапазоны измерения	Виброускорение, m/s^2	0,1..199,9
	Виброскорость, мм/с	0,1..199,9
	Амплитуда смещения, мм	0,001..1,999
Точность		$\pm(5\% + 2 \text{ е. м. р.})$
Частотный диапазон измерения	Виброускорение, кГц	0,01...1 (НЧ), 1 ...15 (ВЧ)
	Виброскорость, кГц	0,01...1 (НЧ)
	Амплитуда смещения, кГц	0,01...1 (НЧ)
Период обновления дисплея, с		1
Макс. выходной сигнал, В		~2
Питание		Батарея 9В
Ток потребления в статическом режиме, мкА, не более		20
Ток потребления в рабочем режиме, мА, не более		25
Условия эксплуатации	Температура, °С	0...40
	Влажность, %RH	30..90
Габаритные размеры, мм		60x30x183
Вес без батареи, г		147

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЖКИ

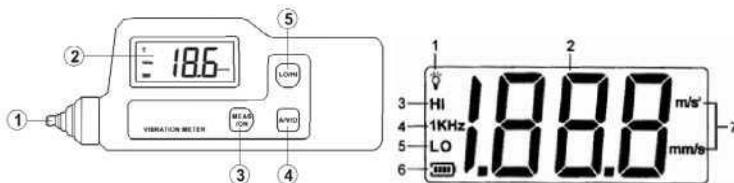

Элементы управления

 
1. Измерительный щуп.
2. Жидкокристаллический дисплей (ЖКИ).
3. **ON/MEAS** - кнопка включения/ выключения/измерения.
4. **A/V/D** - кнопка задания режима измерения.
5. **HI/LO** - кнопка задания НЧ- или ВЧ-режима измерения.

Жидкокристаллический дисплей

1. Индикатор подсветки.
2. Измеренное значение параметра.
3. Индикатор ВЧ.
4. Индикатор 1 кГц.
5. Индикатор НЧ.
6. Индикатор заряда батареи.
7. Единицы измерения параметра.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Установите батарею 9В в отсек питания, соблюдая полярность. Индикатор заряда батареи  показывает ее текущее состояние.
2. Выберите измерительный щуп:

Щуп	Описание	Изображение
Короткий щуп (S)	Применяется в НЧ- и ВЧ-диапазонах для большинства измерений	
Длинный щуп (L)	Подходит для узких объектов, только НЧ	
Без наконечника	Лучший отклик в широком диапазоне (10 Гц...15 кГц), применяется для измерения на гладких и ровных поверхностях	

3. Для включения прибора нажмите кнопку **ON/MEAS**.
4. Для задания режима измерения нажмите кнопку **A/V/D** необходимое число раз: **m/s²** - измерение виброускорения, **mm/s** - измерение виброскорости, **mm** - измерение амплитуды смещения.
5. Для задания НЧ- или ВЧ-режима измерения (LO или HI соответственно) нажмите кнопку **HI/LO** необходимое число раз.
6. Для измерения параметра прижмите измерительный щуп к поверхности, удерживая нажатой кнопку **ON/MEAS**. Измеренное значение отобразится на ЖКИ. Для удержания измеренного значения на ЖКИ отпустите кнопку **ON/MEAS**. Нажмите кнопку **ON/MEAS** еще раз для сброса текущего значения и начала нового измерения.
7. Для удержания максимального значения параметра нажмите кнопку **MAX HOLD**. На ЖКИ отобразятся максимальное и текущее значения параметра и индикаторы **MAX** и **HOLD**. Для возвращения к обычному режиму измерения нажмите кнопку **MAX HOLD**.
8. В обычном режиме работы на ЖКИ также отображается текущее значение температуры. Для задания шкалы Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F) нажмите кнопку **°C/°F** необходимое число раз.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Дата продажи: