

# POWERTEC

## 305C PRO, 355C PRO & 425C PRO

OPERATOR'S MANUAL

MANUALE OPERATIVO

BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUEL D'UTILISATION

BRUKSANVISNING OG DELELISTE

GEBRUIKSAANWIJZING

BRUKSANVISNING

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KÄYTTÖOHJE

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**LINCOLN®**  
**ELECTRIC**

Lincoln Electric Bester Sp. z o.o.  
ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland  
[www.lincolnelectric.eu](http://www.lincolnelectric.eu)



## Declaration of conformity



**LINCOLN ELECTRIC BESTER Sp. z o.o.**

Declares that the welding machine:

**K14057-1      POWERTEC 305C PRO  
K14058-1      POWERTEC 355C PRO  
K14059-1A      POWERTEC 425C PRO**

conforms to the following directives:

**2006/95/CEE, 2004/108/CEE**

and has been designed in compliance with the  
following standards:

**EN 60974-1, EN 60974-5, EN 60974-10:2007**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Lipiński".

16.07.2009

Paweł Lipiński  
Operations Director

Lincoln Electric Bester Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland

12/05



12/05

**THANKS!** For having choosen the QUALITY of the Lincoln Electric products.

- Please Examine Package and Equipment for Damage. Claims for material damaged in shipment must be notified immediately to the dealer.
- For future reference record in the table below your equipment identification information. Model Name, Code & Serial Number can be found on the machine rating plate.

Model Name:

.....  
Code & Serial number:

..... | .....  
Date & Where Purchased:

## ENGLISH INDEX

Safety .....	1
Installation and Operator Instructions .....	2
Electromagnetic Compatibility (EMC) .....	7
Technical Specifications .....	8
WEEE .....	9
Spare Parts .....	9
Electrical Schematic .....	9
Accessories .....	9

# Safety

 
11/04



## WARNING

This equipment must be used by qualified personnel. Be sure that all installation, operation, maintenance and repair procedures are performed only by qualified person. Read and understand this manual before operating this equipment. Failure to follow the instructions in this manual could cause serious personal injury, loss of life, or damage to this equipment. Read and understand the following explanations of the warning symbols. Lincoln Electric is not responsible for damages caused by improper installation, improper care or abnormal operation.

	<b>WARNING:</b> This symbol indicates that instructions must be followed to avoid serious personal injury, loss of life, or damage to this equipment. Protect yourself and others from possible serious injury or death.
	<b>READ AND UNDERSTAND INSTRUCTIONS:</b> Read and understand this manual before operating this equipment. Arc welding can be hazardous. Failure to follow the instructions in this manual could cause serious personal injury, loss of life, or damage to this equipment.
	<b>ELECTRIC SHOCK CAN KILL:</b> Welding equipment generates high voltages. Do not touch the electrode, work clamp, or connected work pieces when this equipment is on. Insulate yourself from the electrode, work clamp, and connected work pieces.
	<b>ELECTRICALLY POWERED EQUIPMENT:</b> Turn off input power using the disconnect switch at the fuse box before working on this equipment. Ground this equipment in accordance with local electrical regulations.
	<b>ELECTRICALLY POWERED EQUIPMENT:</b> Regularly inspect the input, electrode, and work clamp cables. If any insulation damage exists replace the cable immediately. Do not place the electrode holder directly on the welding table or any other surface in contact with the work clamp to avoid the risk of accidental arc ignition.
	<b>ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS MAY BE DANGEROUS:</b> Electric current flowing through any conductor creates electric and magnetic fields (EMF). EMF fields may interfere with some pacemakers, and welders having a pacemaker shall consult their physician before operating this equipment.
	<b>CE COMPLIANCE:</b> This equipment complies with the European Community Directives.
	<b>FUMES AND GASES CAN BE DANGEROUS:</b> Welding may produce fumes and gases hazardous to health. Avoid breathing these fumes and gases. To avoid these dangers the operator must use enough ventilation or exhaust to keep fumes and gases away from the breathing zone.
	<b>ARC RAYS CAN BURN:</b> Use a shield with the proper filter and cover plates to protect your eyes from sparks and the rays of the arc when welding or observing. Use suitable clothing made from durable flame-resistant material to protect you skin and that of your helpers. Protect other nearby personnel with suitable, non-flammable screening and warn them not to watch the arc nor expose themselves to the arc.
	<b>WELDING SPARKS CAN CAUSE FIRE OR EXPLOSION:</b> Remove fire hazards from the welding area and have a fire extinguisher readily available. Welding sparks and hot materials from the welding process can easily go through small cracks and openings to adjacent areas. Do not weld on any tanks, drums, containers, or material until the proper steps have been taken to insure that no flammable or toxic vapors will be present. Never operate this equipment when flammable gases, vapors or liquid combustibles are present.
	<b>WELDED MATERIALS CAN BURN:</b> Welding generates a large amount of heat. Hot surfaces and materials in work area can cause serious burns. Use gloves and pliers when touching or moving materials in the work area.
	<b>SAFETY MARK:</b> This equipment is suitable for supplying power for welding operations carried out in an environment with increased hazard of electric shock.



**CYLINDER MAY EXPLODE IF DAMAGED:** Use only compressed gas cylinders containing the correct shielding gas for the process used and properly operating regulators designed for the gas and pressure used. Always keep cylinders in an upright position securely chained to a fixed support. Do not move or transport gas cylinders with the protection cap removed. Do not allow the electrode, electrode holder, work clamp or any other electrically live part to touch a gas cylinder. Gas cylinders must be located away from areas where they may be subjected to physical damage or the welding process including sparks and heat sources.

## Installation and Operator Instructions

Read this entire section before installation or operation of the machine.

### Location and Environment

 
This machine will operate in harsh environments. However, it is important that simple preventative measures are followed to assure long life and reliable operation:

- Do not place or operate this machine on a surface with an incline greater than 15° from horizontal.
- Do not use this machine for pipe thawing.
- This machine must be located where there is free circulation of clean air without restrictions for air movement to and from the air vents. Do not cover the machine with paper, cloth or rags when switched on.
- Dirt and dust that can be drawn into the machine should be kept to a minimum.
- This machine has a protection rating of IP23. Keep it dry when possible and do not place it on wet ground or in puddles.
- Locate the machine away from radio controlled machinery. Normal operation may adversely affect the operation of nearby radio controlled machinery, which may result in injury or equipment damage. Read the section on electromagnetic compatibility in this manual.
- Do not operate in areas with an ambient temperature greater than 40°C.

### Duty cycle and Overheating

The duty cycle of a welding machine is the percentage of time in a 10 minute cycle at which the welder can operate the machine at rated welding current.

Example: 60% duty cycle:




Welding for 6 minutes.

Break for 4 minutes.

Excessive extension of the duty cycle will cause the thermal protection circuit to activate.

The welding transformer in the machine is protected from overheating by a thermostat. When the machine is overheated the output of the machine will turn "OFF", and the Thermal Indicator Light will turn "ON". When the machine has cooled to a safe temperature the Thermal Indicator Light will go out and the machine may resume normal operation. Note: For safety reasons the machine will not come out of thermal shutdown if the trigger on the welding gun has not been released.

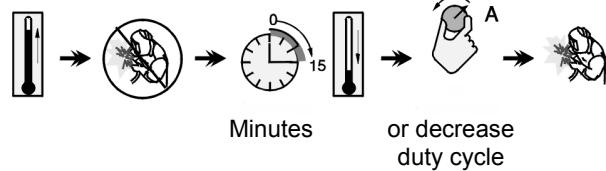


### Input Supply Connection

Installation and mains outlet socket shall be made and protected according to appropriate rules.

Check the input voltage, phase, and frequency supplied to this machine before turning it on. Verify the connection of grounding wires from the machine to the input source. The allowable input voltages are 3x230V and 3x400V 50Hz (400V: factory default). For more information about input supply refer to the technical specification section of this manual and to the rating plate of the machine.

If it is necessary to change the input voltage:

- Ensure that the input cable must be disconnected from the main supply and the machine switched OFF.
- Remove the big side cover from the machine.
- Reconnect X11 and X12 according to the diagram below.

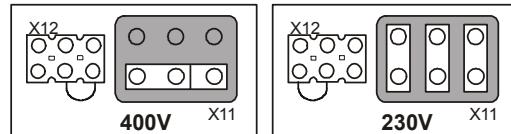

- Replace the big side cover.


Make sure that the amount of mains power available from the input supply is adequate for normal operation of the machine. The necessary delayed fuse (or circuit breaker with "D" characteristic) and cable sizes are indicated in the technical specification section of this manual.

Refer to points [1] and [20] of the images below.


### Output Connections

Refer to points [8], [10] and [11] of the images below.

## Controls and Operational Features

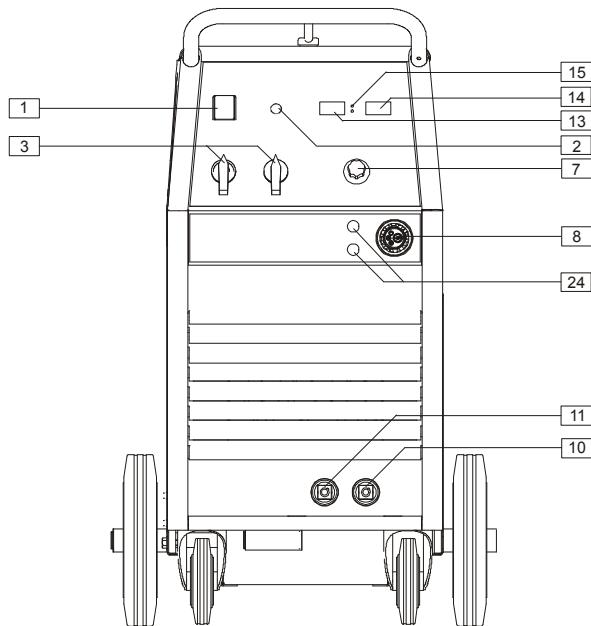

- Power Switch and Power Indicator:** After input power is connected and the power switch is turned on, the indicator will light up to indicate the machine is ready to weld.
- Thermal Overload Indicator:** This lamp will light up when the machine is overheated and the output has been turned off. Leave the machine on to allow the internal components to cool, when the lamp turns off normal operation is possible.
- Welding Voltage Changing Switches:** POWERTEC 305C has 2 switches (2 and 10 steps). The POWERTEC 355C and 425C have 2 switches (3 and 10 steps).
- Torch Mode Switch:** It enables selection of 2-step or 4-step torch mode. The functionality of 2T/4T mode is shown in the picture below:

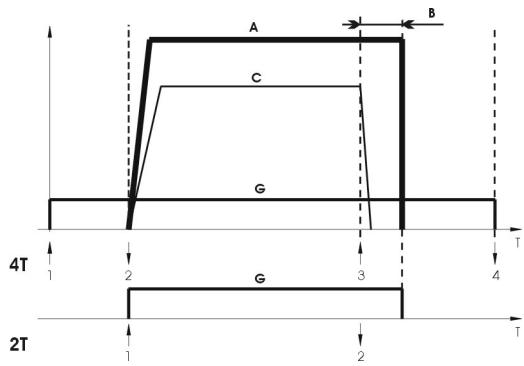


↑ Trigger pressed  
↓ Trigger released

- A. Welding Current.
- B. Burnback time.
- C. WFS.
- G. Gas.

5. **Cold Inch / Gas Purge Switch:** This switch enables wire feeding or gas flow without turning on output voltage.

6. **Wire Feed Slow Run Control Knob:** It enables control of wire feeding speed before welding beginning, in the range from 0.1 to 1.0 of the value set by the "Wire Feed Speed Control Knob" [7].

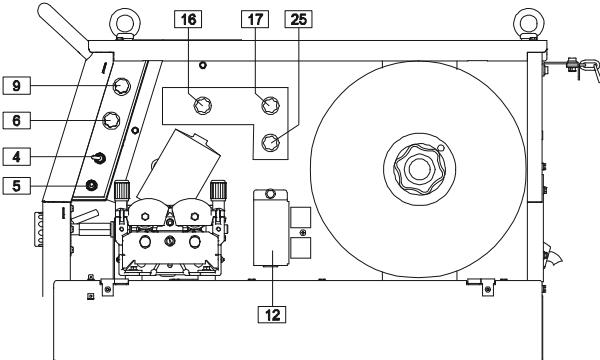

7. **WFS (Wire Feed Speed) Control Knob:** It enables continuous control of wire feeding speed in the range from 1.0 to 20m/min with manual mode or correction of the speed automatically matched by the machine in the range ±25% at synergic mode.



### ⚠ WARNING

Before welding beginning and during Cold Inch Switch using the Wire Feed Slow Run Control Knob [6] has also an influence on the wire feeding speed.

- EURO Socket:** For connecting welding torch.
- Burnback Time Control Knob:** It enables to obtain the desired length of electrode wire, which protrudes from the tip of the torch after ending welding; adjusting range from 8 to 250ms.
- Output Socket with High Inductance:** For connecting the return welding cable.
- Output Socket with Low Inductance:** For connecting the return welding cable.
- Change Polarity Terminal Strip:** It enables welding voltage polarity selection (+/-), which will be given at the welding torch (factory default: "+" at the welding torch).

If necessary changing of welding voltage, you should:

- Switch off the machine and disconnect it from mains supply network.
- Take off the terminal strip cover.
- Place the connectors according to the below drawing.

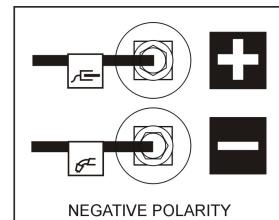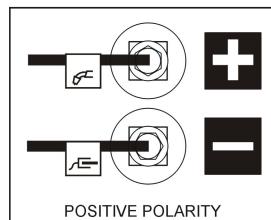

- Put on the terminal strip cover.

**Positive Polarity (DC +):**

This is the typical configuration for the Metal Inert Gas (**MIG**).

**Negative Polarity (DC -):**

This is the typical configuration for most of the Innershield wires (Flux Cored Arc Welding Self-Shielded / **FCAW-S**).

13. **Display A:** It indicate the value of actual welding current (in Ampers). After finishing welding process, it shows the average value of the welding current. When the WFS value is changed [7], the display shows the value of adjusted WFS (in m/min) - for manual mode or correction of the speed automatically matched by the machine, in the range 0.75-1.25 at synergic mode.

14. **Display V:** It shows the actual value of welding voltage (in V), and after finishing welding process, it shows the average value of welding voltage. When the WFS value is changed [7], the display is blank.

15. **Work Indicators:** These lamps shows the work mode of the machine:



<b>SYNERGIC</b>	When lit, the machine works in <b>Synergic</b> mode (automatic mode).
	When lit, the machine works in <b>Manual</b> mode.

Select the desired work with the "Welding Material and Gas Mix Choice Knob" [17].

16. **Wire Diameter Knob:** It allows the choice of the wire diameter requested for the desired welding process. This feature is available only for the synergic mode.

17. **Welding Material and Gas Mix Choice Knob:** This knob enables the choice of:

- The welded material and its appropriate gas mixture.
- The manual / synergic work mode.

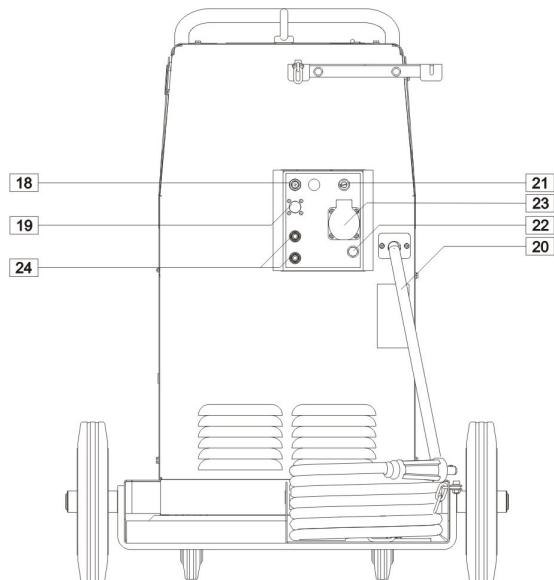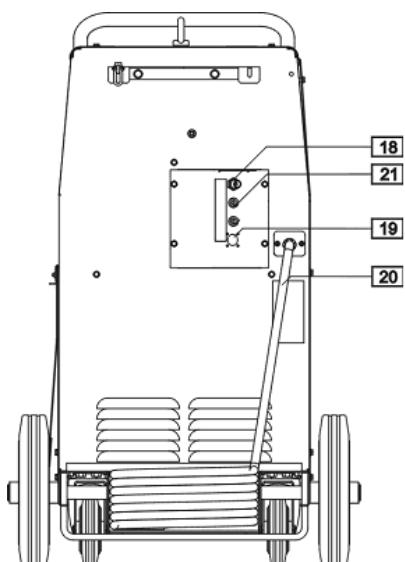

18. **Socket:** For connecting gas supplying hose.

19. **Hole Covered:** For CO<sub>2</sub> gas heater socket.

20. **Power Input Cable:** Connect the proper plug to the input cable to the rated output and according to appropriate rules. Only qualified personnel shall connect this plug.

21. **Circuit Breaker:** Protect the electronic boards and fan. It shut off the supply power when the current exceed 3A. After burn out it need to be replaced by new one.

22. **Circuit Breaker (For water cooled model only):** Protect the Cooler Power Supply socket [23]. It shut off the supply power when the current exceed 2.5A. Press it to restore the supply power.

23. **Cooler Power Supply Socket (For water cooled model only):** For supplying the cooler unit. The socket has an intermittent output of 230V, 2.5A and is protected by the circuit breaker [22]. See point [24] for more details.

24. **Quick Connect Couplings (For water cooled model only):** For connecting water hose. The welding torch should be connected to the quick connect couplings placed on the front panel of the machine. The cooler should be connected to the quick connect couplings placed on the rear panel of the machine.

**WARNING**

Read and understand the cooler manual before connecting it to the machine.

25. **Pre Gas Control Knob:** It enables control time of pre gas before welding beginning, in range from 0,01 to 1s.

## Water Cooler Control (only POWERTEC 425C PRO WATER)

The POWERTEC 425C PRO allows the water cooler to the automatic work, i.e.:

- When a weld is started, the Cooler is automatically switched on.

- When the weld is stopped, the Cooler continues to run for about 5min., after this time, it is automatically switched off.
- If the weld is restarted in a time lower than 5min., the Cooler continues to run.

The POWERTEC 425C PRO has the possibility to switch the automatic work of the water cooler off and set it in continuously work. If it is necessary to change the water cooler kind of work, you should:

- Switch off the POWERTEC 425C PRO.
- Set the knob of the choice wire diameter selection [16] in "1.0" position. Set the knob of the choice welded material and gas mixture [17] in "CRNI (98%AR 2%CO<sub>2</sub>)" position.
- Switch the supply of the POWERTEC 425C PRO on.
- Within 15s switch the knob of the choice wire diameter selection [16] in "1.2" position and the knob of the choice welded material and gas mixture [17] in "STEEL (100%CO<sub>2</sub>)" position – the water cooler has been switched on and the display "V" has lit "on".

If it is necessary to return the automatic work of the water cooler you should do the foregoing actions again (the display "V" has lit " 5" ).

#### **WARNING**

The display "V" lights information about work mode of the water cooler ("5"/on) for 2 seconds after the supply of the POWERTEC 425C PRO is switched on.

### **Welding Cables Connections**

Insert the plug of the ground cable into the socket [10] or [11]. The other end of this cable connects to the work piece with the work clamp.

Connect the Euro connector to the welding torch with the contact tip and torch liner suitable for the wire diameter and material welded.

### **Loading the Electrode Wire**

Open the side cover of the machine.

Unscrew the fastening cap of the sleeve.

Load the spool with the wire on the sleeve such that the spool turns clockwise when the wire is fed into the wire feeder.

Make sure that the spool locating pin goes into the fitting hole on the spool.

Screw in the fastening cap of the sleeve.

Put on the wire roll using the correct groove corresponding to the wire diameter.


Free the end of the wire and cut off the bent end making sure it has no burr.

#### **WARNING**

Sharp end of the wire can hurt.

Rotate the wire spool clockwise and thread the end of the wire into the wire feeder as far as the Euro socket.

Adjust force of pressure roll of the wire feeder properly.

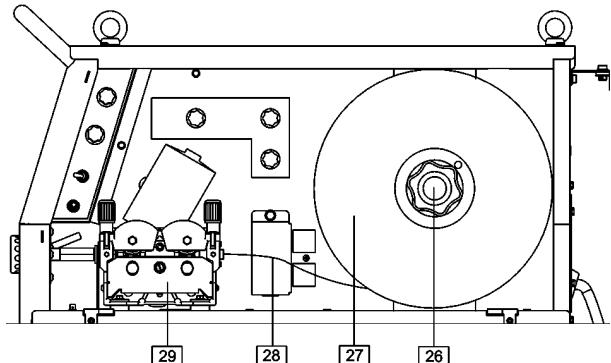


26. Sleeve.
27. Wire spool.
28. Electrode wire.
29. Feeding unit.

The machine is designed for wire spools of 15kg (300mm).

### **Adjustments of Brake Torque of Sleeve**

To avoid spontaneous unrolling of the welding wire the sleeve is fitted with a brake.

Adjustment is carried by rotation of its screw M10, which is placed inside of the sleeve frame after unscrewing the fastening cap of the sleeve.

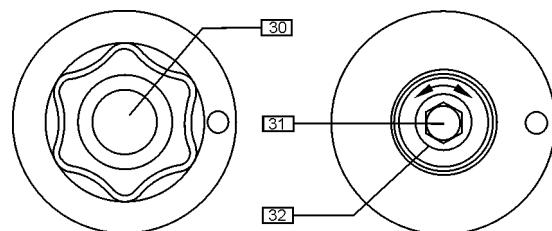

30. Fastening cap.
31. Adjusting screw M10.
32. Pressing spring.

Turning the screw M10 clockwise increases the spring tension and you can increase the brake torque.

Turning the screw M10 counterclockwise decreases the spring tension and you can decrease the brake torque.

After finishing of adjustment, you should screw in the fastening cap again.

### **Adjusting of Pressure Roll Force**

Pressure force is adjusted by turning the adjustment nut clockwise to increase force, counterclockwise to decrease force.

#### **WARNING**

If the roll pressure is too low the roll will slide on the wire. If the roll pressure is set too high the wire may be deformed, which will cause feeding problems in the welding gun. The pressure force should be set properly. Decrease the pressure force slowly until the wire just begins to slide on the drive roll and then increase the force slightly by turning of the adjustment nut by one turn.

## Inserting Electrode Wire into Welding Torch

Connect the proper welding torch to the Euro socket, the rated parameters of the torch and of the welding source shall match.

Switch on the power supply (the main switch [1] in "I" position).

Remove the gas diffuser and contact tip from the welding torch.

Set the wire feeding speed in the position of about 10m/min by the WFS knob [7].

Switch the Cold Inch / Gas Purge switch [5] in the position "Cold Inch" and keep in this position until the electrode wire leaves the contact tip of the welding torch.

### ⚠ WARNING

Take precaution to keep eyes and hands away from the end of the torch while feeding wire.

### ⚠ WARNING

Once the wire has finished feeding through the welding gun turn the machine "OFF" before replacing to contact tip and gas diffuser.

## Gas Supplying

Connect the gas hose to the gas supplying socket [18] located on the rear panel of the machine.

Put the gas cylinder on the machine shelf secure it with the chain.


Take off the safety cap from the shielding gas cylinder and install the flow regulator on it.

Connect the gas hose of the machine to the regulator with the clamp band.

## Welding with MIG / MAG method in Manual mode

To begin welding process with MIG/MAG method in manual mode you should:

- Insert the plug of input supply cable into the main socket.
- Switch ON the machine with the "Power Switch" [1] (it should light on).
- Insert the electrode wire into the torch using "Cold Inch" switch [5].
- Check gas flow with "Gas Purge" switch [5].
- Set knob [17] in Manual position (verify that the indicator [15] has lit the **Manual** mode).
- According to selected welding mode and material thickness set the proper welding voltage with switches [3] and the wire feeding speed with WFS knob [7]. The chart below can be useful for welding setting selection:

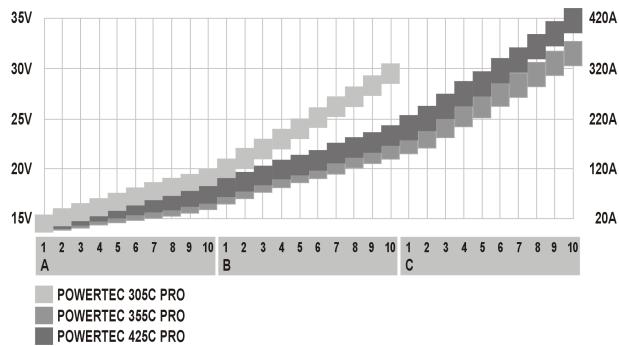

- Obeying the appropriate rules, you can begin to weld.

## Welding with MIG / MAG method in Synergic (automatic) mode

To begin welding process with MIG/MAG method in synergic mode you should:

- Insert the plug of input supply cable into the main socket.
- Switch ON the machine with the "Power Switch" [1] (it should light on).
- Insert the electrode wire into the torch using "Cold Inch" switch [5].
- Check gas flow with "Gas Purge" switch [5].
- Set the knob of the choice wire diameter selection [16] in the position corresponding to the diameter of the used wire.
- Set the knob of the choice welded material and gas mixture [17] in the position corresponding to the used material.

### ⚠ WARNING

If the selected welding process does not have synergic mode, three horizontal dashes will appear on the display "A".

- According to the selected welding mode and material thickness, set the proper welding voltage through the "Welding Voltage Changing Switches" [3].

### ⚠ WARNING

For synergic welding mode the machine automatically select the proper wire feeding speed for each position of the "Welding Voltage Changing Switches" [3]. The automatic speed value can be adjusted in the range of the ±25% by the WFS Control Knob [7].

- Obeying the appropriate rules, you can begin to weld.

## Changing Driving Rolls


The machine is equipped with drive rolls for the wire of 1.0 and 1.2mm (factory default). For others wire sizes, is available the proper drive rolls kit (see chapter Accessories for ordering the desired kit). Below is the drive rolls replacement procedure:

- Switch off the machine.
- Release the pressure roll lever [32].
- Unscrew the fastening cap [33].
- Open the protection cover [34].
- Change the drive rolls [35] with the compatible ones corresponding to the used wire.

## **⚠ WARNING**

For wires with the diameter greater than 1.6mm, the following parts are to be changed:

- The guide tube of the feeding console [36] and [37].
- The guide tube of the Euro socket [38].
- Replace and tighten the protection cover [34] to the drive rolls.
- Screw the protection cover by fastening screws [33].

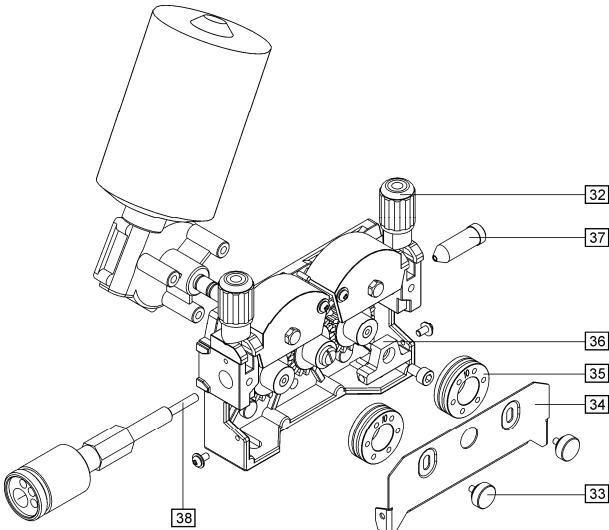

## Maintenance

### **⚠ WARNING**

For any maintenance or repair operations it is recommended to contact the nearest technical service center or Lincoln Electric. Maintenance or repairs performed by unauthorized service centers or personnel will null and void the manufacturers warranty.

The frequency of the maintenance operations may vary in accordance with the working environment where the machine is placed.

Any noticeable damage should be reported immediately.

## Electromagnetic Compatibility (EMC)

11/04

This machine has been designed in accordance with all relevant directives and standards. However, it may still generate electromagnetic disturbances that can affect other systems like telecommunications (telephone, radio, and television) or other safety systems. These disturbances can cause safety problems in the affected systems. Read and understand this section to eliminate or reduce the amount of electromagnetic disturbance generated by this machine.

This machine has been designed to operate in an industrial area. To operate in a domestic area it is necessary to observe particular precautions to eliminate possible electromagnetic disturbances. The operator must install and operate this equipment as described in this manual. If any electromagnetic disturbances are detected the operator must put in place corrective actions to eliminate these disturbances with, if necessary, assistance from Lincoln Electric.

Before installing the machine, the operator must check the work area for any devices that may malfunction because of electromagnetic disturbances. Consider the following.

- Input and output cables, control cables, and telephone cables that are in or adjacent to the work area and the machine.
- Radio and/or television transmitters and receivers. Computers or computer controlled equipment.
- Safety and control equipment for industrial processes. Equipment for calibration and measurement.
- Personal medical devices like pacemakers and hearing aids.
- Check the electromagnetic immunity for equipment operating in or near the work area. The operator must be sure that all equipment in the area is compatible. This may require additional protection measures.

- The dimensions of the work area to consider will depend on the construction of the area and other activities that are taking place.

Consider the following guidelines to reduce electromagnetic emissions from the machine.

- Connect the machine to the input supply according to this manual. If disturbances occur it may be necessary to take additional precautions such as filtering the input supply.
- The output cables should be kept as short as possible and should be positioned together. If possible connect the work piece to ground in order to reduce the electromagnetic emissions. The operator must check that connecting the work piece to ground does not cause problems or unsafe operating conditions for personnel and equipment.
- Shielding of cables in the work area can reduce electromagnetic emissions. This may be necessary for special applications.

#### **WARNING**

The Class A equipment is not intended for use in residential locations where the electrical power is provided by the public low-voltage supply system. There may be potential difficulties in ensuring electromagnetic compatibility in those locations, due to conducted as well as radiated disturbances.

#### **WARNING**

This equipment complies with IEC 61000-3-12 provided that the short-circuit power  $S_{sc}$  is greater than or equal to:

POWERTEC 305C PRO:	$S_{sc} \geq 1,9\text{MVA}$
POWERTEC 355C PRO:	$S_{sc} \geq 2,2\text{MVA}$
POWERTEC 425C PRO:	$S_{sc} \geq 2,9\text{MVA}$

at the interface point between the user's supply and the public system. It is the responsibility of the installer or user of the equipment to ensure, by consultation with the distribution network operator if necessary, that the equipment is connected only to a supply with a short circuit power  $S_{sc}$  greater than or equal to data on the table above.

## Technical Specifications

---

### POWERTEC 305C, 355C & 425C PRO:

INPUT			
Input Voltage 230 / 400V ± 10% Three Phase	Input Power at Rated Output		EMC Group / Class
	305C PRO:	13.5 kVA @ 40% Duty Cycle	II / A
	355C PRO:	17.5 kVA @ 40% Duty Cycle	II / A
	425C PRO:	22.8 kVA @ 40% Duty Cycle	II / A
RATED OUTPUT AT 40°C			
Duty Cycle (Based on a 10 min. period)		Output Current	Output Voltage
305C PRO:	40%	280A	28.0 Vdc
	60%	230A	25.5 Vdc
	100%	175A	22.8 Vdc
355C PRO:	40%	350A	31.5 Vdc
	60%	285A	28.2 Vdc
	100%	220A	25.0 Vdc
425C PRO:	40%	420A	35.0 Vdc
	60%	345A	31.3 Vdc
	100%	265A	27.3 Vdc
OUTPUT RANGE			
Welding Current Range		Maximum Open Circuit Voltage	
305C PRO:	30A - 280A	305C PRO:	46 Vdc
355C PRO:	30A - 350A	355C PRO:	46 Vdc
425C PRO:	30A - 420A	425C PRO:	52 Vdc
RECOMMENDED INPUT CABLE AND FUSE SIZES			
Fuse or Circuit Breaker Size		Input Power Cable	
305C PRO: 32A (for 230V) Superlag 20A (for 400V) Superlag		305C PRO:	4 Conductor, 4mm <sup>2</sup>
355C PRO: 40A (for 230V) Superlag 25A (for 400V) Superlag		355C PRO:	4 Conductor, 4mm <sup>2</sup>
425C PRO: 50A (for 230V) Superlag 32A (for 400V) Superlag		425C PRO:	4 Conductor, 6mm <sup>2</sup>
PHYSICAL DIMENSIONS			
Height	Width	Length	Weight

890 mm	565 mm	1060 mm	<b>305C PRO:</b>	145 kg
890 mm (water version)	690 mm (water version)	1060 mm (water version)	<b>355C PRO:</b>	147 kg
			<b>425C PRO:</b>	162 kg
Operating Temperature -10°C to +40°C		Storage Temperature -25°C to +55°C		

## WEEE

07/06



Do not dispose of electrical equipment together with normal waste!  
In observance of European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and its implementation in accordance with national law, electrical equipment that has reached the end of its life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility. As the owner of the equipment, you should get information on approved collection systems from our local representative.  
By applying this European Directive you will protect the environment and human health!

## Spare Parts

12/05

### Part List reading instructions

- Do not use this part list for a machine if its code number is not listed. Contact the Lincoln Electric Service Department for any code number not listed.
- Use the illustration of assembly page and the table below to determine where the part is located for your particular code machine.
- Use only the parts marked "X" in the column under the heading number called for in the assembly page (# indicate a change in this printing).

First, read the Part List reading instructions above, then refer to the "Spare Part" manual supplied with the machine, that contains a picture-descriptive part number cross-reference.

## Electrical Schematic

Refer to the "Spare Part" manual supplied with the machine.

## Accessories

KP14017-0.8	Drive roll kit solid wire (0.6 / 0.8)
KP14017-1.0	Drive roll kit solid wire (0.8 / 1.0)
KP14017-1.2	Drive roll kit solid wire (1.0 / 1.2)
KP14017-1.6	Drive roll kit solid wire (1.2 / 1.6)
KP14017-1.2A	Drive roll kit aluminium wire (1.0 / 1.2)
KP14017-1.6A	Drive roll kit aluminium wire (1.2 / 1.6)
KP14017-1.6R	Drive roll kit cored wire (1.2 / 1.6)
KP14017-2.4R	Drive roll kit cored wire (1.6 / 2.4)
K14009-1	CO <sub>2</sub> Socket Kit
K14071-1	KIT Grill Powertec C PRO



## Dichiarazione di conformità



**LINCOLN ELECTRIC BESTER Sp. z o.o.**

Dichiara che il generatore per saldatura tipo:

**K14057-1      POWERTEC 305C PRO  
K14058-1      POWERTEC 355C PRO  
K14059-1A      POWERTEC 425C PRO**

è conforme alle seguenti direttive:

**2006/95/CEE, 2004/108/CEE**

ed è stato progettato in conformità alle seguenti norme:

**EN 60974-1, EN 60974-5, EN 60974-10:2007**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Lipiński".

16.07.2009

Paweł Lipiński  
Operations Director

Lincoln Electric Bester Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland

12/05

**GRAZIE!** Per aver scelto la QUALITÀ dei prodotti Lincoln Electric.

- Esamini Imballo ed Equipaggiamento per rilevare eventuali danneggiamenti. Le richieste per materiali danneggiati dal trasporto devono essere immediatamente notificate al rivenditore.
- Per ogni futuro riferimento, compilare la tabella sottostante con le informazioni di identificazione equipaggiamento. Modello, Codice (Code) e Matricola (Serial Number) sono reperibili sulla targa dati della macchina.

Modello:

.....  
Code (codice) e Matricola:

..... | .....

Data e Luogo d'acquisto:

|

## INDICE ITALIANO

Sicurezza .....	1
Installazione e Istruzioni Operative .....	2
Compatibilità Elettromagnetica (EMC) .....	8
Specifiche Tecniche .....	9
RAEE (WEEE) .....	9
Parti di Ricambio .....	10
Schema Elettrico .....	10
Accessori .....	10



## AVVERTENZA

Questa macchina deve essere impiegata solo da personale qualificato. Assicuratevi che tutte le procedure di installazione, impiego, manutenzione e riparazione vengano eseguite solamente da persone qualificate. Leggere e comprendere questo manuale prima di mettere in funzione la macchina. La mancata osservanza delle istruzioni di questo manuale può provocare seri infortuni, anche mortali, alle persone, o danni alla macchina. Leggere e comprendere le spiegazioni seguenti sui simboli di avvertenza. La Lincoln Electric non si assume alcuna responsabilità per danni conseguenti a installazione non corretta, incuria o impiego in modo anormale.

	<b>AVVERTENZA:</b> Questo simbolo indica che occorre seguire le istruzioni per evitare seri infortuni, anche mortali, alle persone o danni a questa macchina. Proteggete voi stessi e gli altri dalla possibilità di seri infortuni anche mortali.
	<b>LEGGERE E COMPRENDERE LE ISTRUZIONI:</b> Leggere e comprendere questo manuale prima di far funzionare la macchina. La saldatura ad arco può presentare dei rischi. La mancata osservanza delle istruzioni di questo manuale può provocare seri infortuni, anche mortali, alle persone o danni alla macchina.
	<b>LA FOLGORAZIONE ELETTRICA E' MORTALE:</b> Le macchine per saldatura generano tensioni elevate. Non toccate l'elettrodo, il morsetto di massa o pezzi da saldare collegati alla macchina quando la macchina è accesa. Mantenetevi isolati elettricamente da elettrodo, morsetto e pezzi collegati a questo.
	<b>MACCHINA CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA:</b> Togliere l'alimentazione con l'interruttore ai fusibili prima di svolgere operazioni su questa macchina. Mettere la macchina a terra secondo le normative vigenti.
	<b>MACCHINA CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA:</b> Ispezionare periodicamente i cavi di alimentazione, all'elettrodo e al pezzo. Se si riscontrano danni all'isolamento sostituire immediatamente il cavo. Non posare la pinza portaelettrodo direttamente sul banco di saldatura o qualsiasi altra superficie in contatto con il morsetto di massa per evitare un innesco involontario dell'arco.
	<b>I CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI POSSONO ESSERE PERICOLOSI:</b> Il passaggio di corrente elettrica in un conduttore produce campi elettromagnetici. Questi campi possono interferire con alcuni cardiostimolatori ("pacemaker") e i saldatori con un cardiostimolatore devono consultare il loro medico su possibili rischi prima di impiegare questa macchina.
	<b>CONFORMITÀ CE:</b> Questa macchina è conforme alle Direttive Europee.
	<b>FUMI E GAS POSSONO ESSERE PERICOLOSI:</b> La saldatura può produrre fumi e gas dannosi alla salute. Evitate di respirare questi fumi e gas. Per evitare il pericolo l'operatore deve disporre di una ventilazione o di un'estrazione di fumi e gas che li allontanino dalla zona in cui respira.
	<b>I RAGGI EMESSI DALL'ARCO BRUCIANO:</b> Usate una maschera con schermatura adatta a proteggervi gli occhi da spruzzi e raggi emessi dall'arco mentre saldate o osservate la saldatura. Indossare indumenti adatti in materiale resistente alla fiamma per proteggere il corpo, sia vostro che dei vostri aiutanti. Le persone che si trovano nelle vicinanze devono essere protette da schermature adatte, non infiammabili, e devono essere avvertite di non guardare l'arco e di non esporvisi.
	<b>GLI SPRUZZI DI SALDATURA POSSONO PROVOCARE INCENDI O ESPLOSIONI:</b> Allontanare dall'area di saldatura quanto può prendere fuoco e tenere a portata di mano un estintore. Gli spruzzi o altri materiali ad alta temperatura prodotti dalla saldatura attraversano con facilità eventuali piccole aperture raggiungendo le zone vicine. Non saldare su serbatoi, bidoni, contenitori o altri materiali fino a che non si sia fatto tutto il necessario per assicurarsi dell'assenza di vapori infiammabili o nocivi. Non impiegare mai questa macchina se vi è presenza di gas e/o vapori infiammabili o combustibili liquidi.
	<b>I MATERIALI SALDATI BRUCIANO:</b> Il processo di saldatura produce moltissimo calore. Ci si può bruciare in modo grave con le superfici e materiali caldi della zona di saldatura. Impiegare guanti e pinze per toccare o muovere materiali nella zona di saldatura.

	MARCHIO DI SICUREZZA: Questa macchina è adatta a fornire energia per operazioni di saldatura svolte in ambienti con alto rischio di folgorazione elettrica.
	LE BOMBOLE POSSONO ESPLODERE SE SONO DANNEGGIATE: Impiegate solo bombole contenenti il gas compresso adatto al processo di saldatura utilizzato e regolatori di flusso, funzionanti regolarmente, progettati per il tipo di gas e la pressione in uso. Le bombole vanno tenute sempre in posizione verticale e assicurate con catena ad un sostegno fisso. Non spostate le bombole senza il loro cappello di protezione. Evitate qualsiasi contatto dell'elettrodo, della sua pinza, del morsetto di massa o di ogni altra parte in tensione con la bombola del gas. Le bombole gas vanno collocate lontane dalle zone dove possano restare danneggiate dal processo di saldatura con relativi spruzzi e da fonti di calore.

## Installazione e Istruzioni Operative

Leggere tutta questa sezione prima di installare e impiegare la macchina.

### Collocazione e ambiente

Questa macchina è in grado di funzionare in ambienti difficili. E' comunque importante seguire delle semplici misure di prevenzione per garantirne una lunga durata e un funzionamento affidabile.

- Non collocare o impiegare la macchina su superfici inclinate più di 15° rispetto all'orizzontale.
- Non usare questa macchina per sgelare tubi.
- La macchina va collocata ove vi sia una circolazione di aria pulita senza impedimenti al suo movimento in entrata e uscita dalle feritoie. Non coprire la macchina con fogli di carta, panni o stracci quando è accesa.
- Tenere al minimo polvere e sporco che possano entrare nella macchina.
- Questa macchina ha una protezione di grado IP23. Tenetela più asciutta possibile e non posatela su suolo bagnato o dentro pozzanghere.
- Disponete la macchina lontana da macchinari controllati via radio. Il suo funzionamento normale può interferire negativamente sul funzionamento di macchine controllate via radio poste nelle vicinanze, con conseguenze di infortuni o danni materiali. Leggete la sezione sulla compatibilità elettromagnetica di questo manuale.
- Non impiegate la macchina in zone ove la temperatura ambiente supera i 40°C.

### Fattore di Intermittenza e Surriscaldamento

Il fattore di intermittenza di una saldatrice è la percentuale di tempo su un periodo di 10 minuti durante la quale si può far funzionare la macchina alla corrente nominale corrispondente.


Esempio: Fattore di intermittenza 60%:



Saldata per 6 minuti. Interruzione per 4 minuti.

Il superamento del fattore di intermittenza provoca l'attivazione del circuito di protezione termica.

Un termostato protegge dal surriscaldamento il trasformatore di saldatura. Se la macchina si surriscalda, l'uscita viene interrotta e si accende la spia dell'indicatore termico. Una volta raffreddata la macchina a temperatura di sicurezza, la spia indicatore termico si spegne e la macchina può riprendere il funzionamento normale. Nota: Per motivi di sicurezza la macchina non esce dall'arresto "termico" se non si è rilasciato il pulsante torcia.

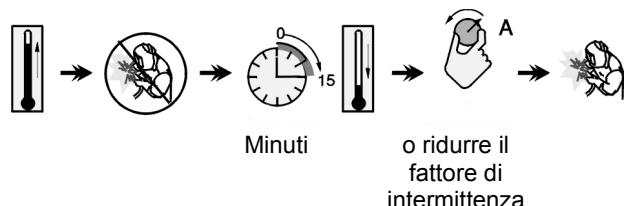


### Collegamento all'alimentazione

L'installazione e la presa dalla rete di alimentazione devono essere realizzate e protette secondo la normativa vigente.

Prima di accendere la macchina verificare tensione, fasi e frequenza dell'alimentazione. Controllare il collegamento dei cavi di messa a terra fra la macchina e la sua alimentazione. Tensioni di alimentazione ammissibili: 3x230V e 3x400V 50Hz (come spedito dalla fabbrica: 400V). Per ulteriori informazioni sull'alimentazione fare riferimento alla Sezione Specifiche tecniche del manuale e alla targhetta dati della macchina.

Nel caso si debba modificare la tensione di alimentazione:

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia staccato dalla presa di rete e che la macchina sia SPENTA (interruttore su "0").
- Rimuovere il pannello grande dal fianco della macchina.
- Ricollegare X11 e X12 come da schema qui sotto.

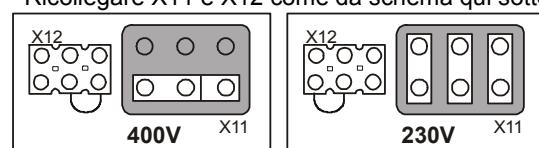

- Ricollocare in posto sul fianco il pannello grande.


Assicuratevi che l'alimentazione fornisca una potenza sufficiente per il funzionamento normale della macchina. Nella sezione "Specifiche tecniche" di questo manuale sono indicate le dimensioni necessarie per i fusibili ritardati (o interruttori automatici con caratteristica tipo "D") e cavi.

Riferirsi ai punti [1] e [20] delle immagini sotto.


## Collegamenti in uscita

Riferirsi ai punti [8], [10] e [11] delle immagini sotto.

## Comandi e possibilità operative

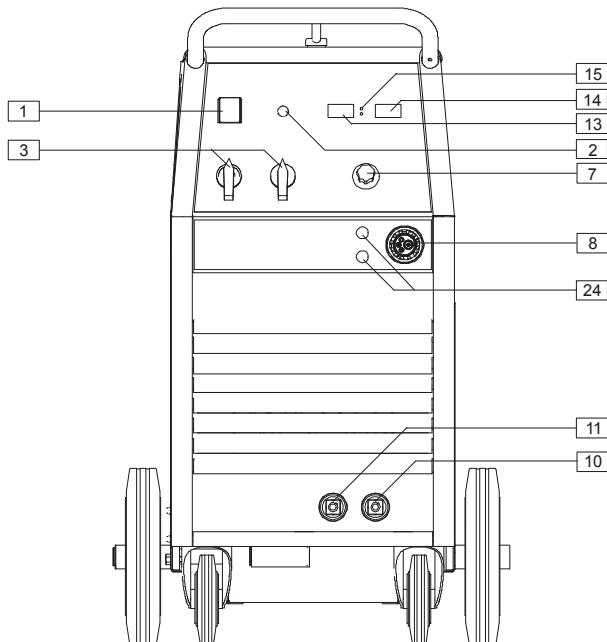

- Interruttore generale e spia accensione:** Dopo che ci si è collegati alla alimentazione elettrica e si è acceso l'interruttore generale, la spia si accende indicando che la macchina è pronta a saldare.
- Spia indicatrice di sovraccarico termico:** Questa luce si accende quando la macchina si surriscalda e l'uscita viene interrotta. Lasciare accesa la macchina per permettere il raffreddamento dei componenti interni; quando la spia si spegne è possibile riprendere il funzionamento normale.
- Comutatori della tensione di saldatura:** Il POWERTEC 305C ha 2 commutatori (2 e 10 scatti). I POWERTEC 355C e 425C hanno 2 commutatori (3 e 10 scatti).
- Comutatore del Modo pulsante Torcia:** Permette di selezionare fra modo torcia a 2 tempi o a 4 tempi. Il disegno qui sotto mostra il sistema di funzionamento a 2T/4T:

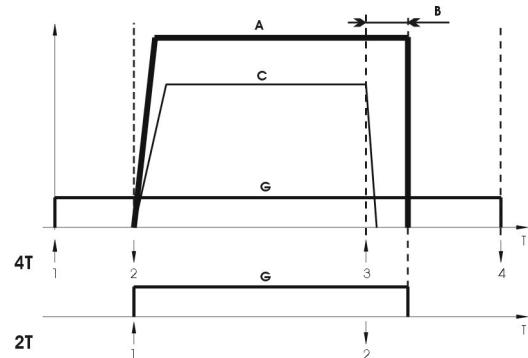

↑ Pulsante premuto

↓ Pulsante rilasciato


A. Corrente di saldatura.

B. Tempo di bruciatura filo.

C. WFS (velocità filo).

G. Gas.

- Commutatore Filo Freddo / Spurgo Gas:** Il commutatore permette avanzamento del filo o flusso del gas senza avere tensione in uscita.
- Manopola comando avanzamento filo freddo:** Permette di regolare la velocità del filo, prima dell'inizio della saldatura, fra 0.1 e 1.0 rispetto al valore impostato con la manopola WFS [7].

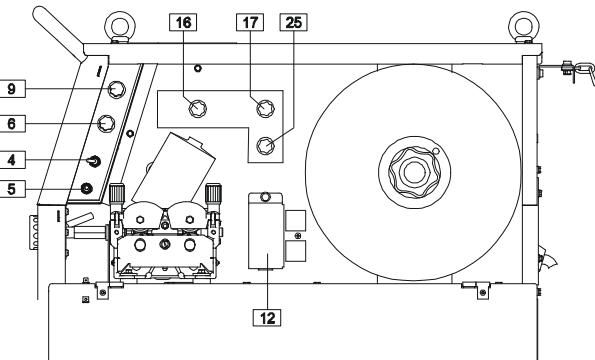

- Manopola di regolazione velocità filo (WFS - Wire Feed Speed):** Permette la regolazione continua della velocità filo nella gamma fra 1.0 e 20m/min in modo manuale, o la correzione entro un ±25% di quella correlata automaticamente dalla macchina in modo sinergico.

### AVVERTENZA


Prima della saldatura e durante l'avanzamento del filo a freddo (Comutatore [5]) l'uso della "Manopola comando avanzamento filo freddo" [6] influenza anche la velocità di avanzamento del filo.

- Presa EURO:** Per collegare la torcia.
- Manopola di regolazione del tempo di bruciatura filo:** Permette di ottenere la lunghezza desiderata di filo elettrodo che resta sporgente dalla punta della torcia a fine saldatura; gamma di regolazione da 8 a 250ms.

10. **Presa di uscita ad alta induttanza:** Per il collegamento del cavo massa di ritorno.
11. **Presa di uscita a bassa induttanza:** Per il collegamento del cavo massa di ritorno.
12. **Banco terminali per cambio polarità:** Permette di scegliere la polarità (+/-) di saldatura da dare alla torcia (fornito dalla fabbrica: "+" alla torcia).

Se è necessario cambiare la polarità di saldatura, occorre:

- Spegnere la macchina e staccarla dalla rete di alimentazione.
- Togliere il coperchio del banco terminali.
- Disporre i connettori come indicato nel disegno qui sotto.

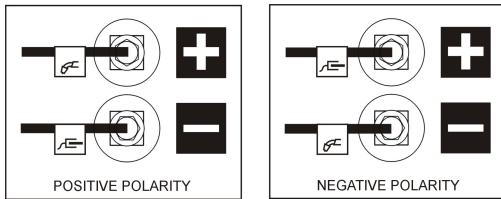

- Rimettere il coperchio sul banco terminali.

#### Polarità Positiva (DC +):

Questa è la configurazione tipica per il procedimento **MIG** (Metal Inert Gas).

#### Polarità Negativa (DC -):

Questa è la configurazione tipica per il procedimento per la maggior parte dei fili Innershield (Fili autoprotetti senza uso di gas / **FCAW-S**).

13. **Display A:** Indica il valore, in Ampere, della corrente reale durante la saldatura. A fine saldatura visualizza il valore medio di corrente, in Ampere, utilizzata. Quando si modifica il valore della velocità del filo (WFS) [7], il display visualizza il valore della velocità filo modificato (in m/min).

14. **Display V:** Indica il valore effettivo della tensione di saldatura (in V) e, al termine della saldatura, indica il valore medio di questa tensione. Quando la WFS (velocità filo) viene cambiata [7], il display resta vuoto.


15. **Indicatori del modo di lavoro:** Indicazioni luminose del modo di lavoro della macchina:

<b>SYNERGIC</b>	Acceso quando la macchina lavora in modo <b>Sinergico</b> (modo automatico). Acceso quando la macchina lavora in modo <b>Manuale</b> .
-----------------	--

Selezionare il modo di lavoro desiderato mediante la manopola "Scelta del Materiale e della Miscela Gas" [17].

16. **Manopola Diametro Filo:** Permette la scelta del diametro filo richiesto per il procedimento desiderato. Funziona soltanto nel modo sinergico.
17. **Manopola Scelta del Materiale e della Miscela Gas:** Permette di scegliere:

- I materiali saldati e la miscela gas appropriata per questi.
- Modo di lavoro manuale / sinergico.

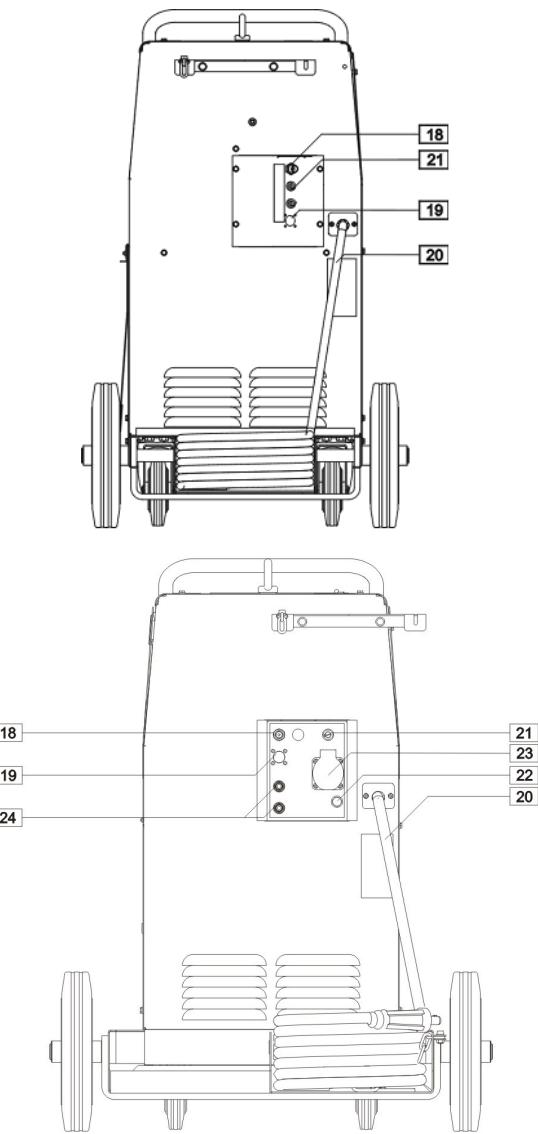

18. **Presa:** Per collegamento del tubo del gas in arrivo.
19. **Foro con coperchio:** Per eventuale presa per il riscaldamento del gas CO2.
20. **Cavo di alimentazione elettrica:** Collegare al cavo di alimentazione una spina adeguata alle caratteristiche previste seguendo le prescrizioni della normativa. Soltanto personale qualificato può effettuare il collegamento.
21. **Fusibile:** Protegge le schede elettroniche e la ventola. Disconnette l'alimentazione elettrica ai circuiti protetti quando la corrente supera i 3A. In caso di attivazione è necessaria la sua sostituzione.
22. **Interruttore (solo modello raffreddato ad acqua):** Protegge la presa di alimentazione refrigeratore [23]. Interrompe l'alimentazione se la corrente supera 2.5A. Premerlo per ridare l'alimentazione.
23. **Presa per impianto di raffreddamento ad acqua (Solo per modelli dove previsto il raffreddamento ad acqua):** Serve per alimentare il gruppo di

raffreddamento. La presa fornisce una tensione di alimentazione di 230V con max assorbimento di 2.5A ed è protetta da un interruttore magnetotermico [22]. Vedi punto [24] per maggiori informazioni.

24. Connettori rapidi tubi acqua (Solo per modelli dove previsto gruppo di raffreddamento): Per collegamento tubi acqua. I tubi acqua della torcia raffreddata devono essere collegati ai connettori rapidi presenti sul pannello frontale della macchina. Il gruppo di raffreddamento deve essere collegato ai connettori presenti sul pannello posteriore.

#### AVVERTENZA

Leggere e comprendere il manuale del refrigeratore prima di collegarlo alla macchina.

25. Manopola regolazione Pre Gas: Permette di regolare il tempo di pre gas prima dell'inizio della saldatura da un minimo di 0,01 ad un massimo di 1s.

### Controllo del refrigeratore (solo POWERTEC 425C PRO WATER)

Il POWERTEC 425C PRO permette al refrigeratore di funzionare in modo automatico, cioè:

- Il refrigeratore si accende automaticamente all'inizio della saldatura.
- All'arresto della saldatura il refrigeratore continua a funzionare per circa 5 min., dopodiché viene spento automaticamente.
- Ricominciando a saldare entro i 5 min., il refrigeratore continua a funzionare.

E' possibile disattivare dal POWERTEC 425C PRO il funzionamento automatico del refrigeratore e portarlo a funzionamento continuo. Se è necessario cambiare il tipo di funzionamento del refrigeratore, occorre:

- Spegnere il POWERTEC 425C PRO.
- Portare la manopola di selezione diametro filo [16] nella posizione "1.0". Portare la manopola di selezione del materiale da saldare e della miscela gas [17] nella posizione "CRNI (98%AR 2%CO<sub>2</sub>)".
- Riaccendere l'alimentazione del POWERTEC 425C PRO.
- Entro 15s portare la manopola di selezione diametro filo [16] nella posizione "1.2" e la manopola di selezione materiale e della miscela gas [17] nella posizione "STEEL (100%CO<sub>2</sub>)" – Il refrigeratore si accende e sul display "V" è acceso "on".

Se è necessario riportare il refrigeratore a funzionamento automatico occorre ripetere le operazioni precedenti (sul display "V" è acceso "5").

#### AVVERTENZA

Il display "V" visualizza le informazioni relative al modo di lavoro del refrigeratore ("5"/on) per 2 secondi dopo che il POWERTEC 425C PRO viene acceso.

### Collegamento dei cavi di saldatura

Inserire la spina del cavo massa nella presa [10] o [11]. L'altra estremità del cavo è collegata al pezzo mediante il morsetto apposito.

Collegare il connettore EURO alla torcia munita di punta di contatto e guaina adatte al diametro filo e al materiale

da saldare.

### Caricamento del filo elettrodo

Aprire il coperchio laterale della macchina.

Svitare il coperchietto di fissaggio dell'adattatore.

Caricare sull'adattatore la bobina con il filo in modo tale che la bobina giri in senso orario quando il filo avanza nel trainafilo.

Verificate che il perno di posizionamento bobina sull'adattatore si impegni nel foro apposito sulla bobina.

Riavvitare il coperchietto di fissaggio dell'adattatore.

Applicate il rullo trainafilo che presenta la scanalatura corrispondente al diametro del filo.


Liberate l'estremità del filo e tagliatene via la parte piegata accertando che non restino sfrangiature.

#### AVVERTENZA

L'estremità appuntita del filo può ferire.

Ruotate la bobina filo in senso orario ed inserite l'estremità del filo nel trainafilo fino alla presa Euro.

Regolate bene la pressione del rullo folle nel trainafilo.

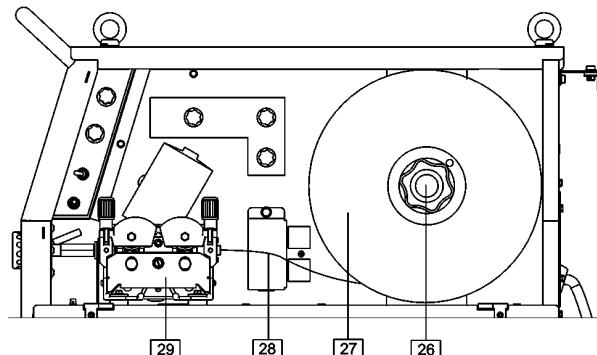

26. Adattatore.

27. Bobina filo.

28. Filo elettrodo.


29. Gruppo trainafilo.

La macchina è progettata per l'impiego di bobine da 15kg (300mm).

### Regolazione della coppia frenante dell'adattatore

L'adattatore è munito di un freno che evita lo srotolamento spontaneo del filo.

La regolazione si effettua ruotando la vite M10, collocata dentro il telaio dell'adattatore (dopo aver svitato il coperchietto di fissaggio dell'adattatore).

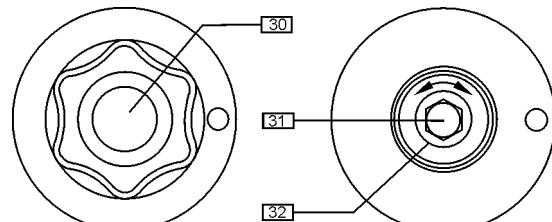

30. Coperchietto di fissaggio.
31. Vite M10 di regolazione.
32. Molla di compressione.

Ruotando la vite M10 in senso orario si comprime di più la molla e si aumenta la coppia frenante.

Ruotando la vite M10 in senso antiorario si scarica la molla e si diminuisce la coppia frenante.

Completata la regolazione ricordarsi di riavvitare il coperchietto di fissaggio.

## Regolazione della pressione del rullo folle

La pressione sul filo si regola ruotando il dado di regolazione, in senso orario per aumentarla, antiorario per diminuirla.

### **AVVERTENZA**

Se la pressione del rullo è troppo bassa, il rullo slitterà su filo. Se la pressione è eccessiva il filo può deformarsi provocando problemi di avanzamento nella torcia. Regolate la pressione con precisione. Diminuitela lentamente fino a che il filo comincia appena a scivolare sul rullo motore, e poi riaumentatela un po' dando un solo giro in più al dado.

## Inserimento del filo elettrodo nella torcia di saldatura

Collegare alla presa Euro la torcia di saldatura adatta; i parametri nominali di torcia e generatore devono essere compatibili.

Accendere la macchina (interruttore generale [1] su "I").

Rimuovere dalla torcia il diffusore gas e la punta di contatto.

Impostare la velocità di avanzamento filo su circa 10m/min mediante la manopola WFS [7].

Disporre il commutatore Filo freddo / Spurgo Gas [5] su "Filo freddo" (Cold Inch) e tenercelo fino a che il filo elettrodo fuoriesce dalla punta di contatto della torcia.

### **AVVERTENZA**

Mentre il filo avanza fare attenzione a tenere mani ed occhi lontani dalla punta della torcia.

### **AVVERTENZA**

Completato il passaggio del filo attraverso la torcia spegnere la macchina prima di rimettere sulla torcia la punta di contatto e il diffusore gas.

## Alimentazione del gas

Collegare il tubo gas alla presa gas [18] collocata sul pannello posteriore della macchina.

Porre la bombola gas sulla piattaforma di cui è munita la macchina e assicurarla con la catena.


Togliere il coperchio di sicurezza della bombola e installare su questa il regolatore di flusso.

Collegare al regolatore il tubo gas in arrivo alla macchina, bloccandolo con la fascetta.

## Saldatura con metodo MIG / MAG in modo Manuale

Per iniziare a saldare in MIG/MAG in modo manuale occorre:

- Inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa di rete.
- Accendere la macchina con l'interruttore generale [1] (che si deve illuminare).
- Inserire nella torcia il filo elettrodo portando il commutatore [5] su "Cold Inch".
- Controllare il flusso gas con il commutatore [5] su "Gas Purge".
- Mettere la manopola [17] sulla posizione "Manuale" (verificare che sull'indicatore [15] si sia acceso il modo **Manuale**).
- Impostare con i commutatori [3] la tensione di saldatura e con la manopola WFS [7] la velocità filo, in funzione del modo di saldatura scelto e dello spessore del materiale. Il diagramma qui sotto può risultare utile per la scelta dell'impostazione:

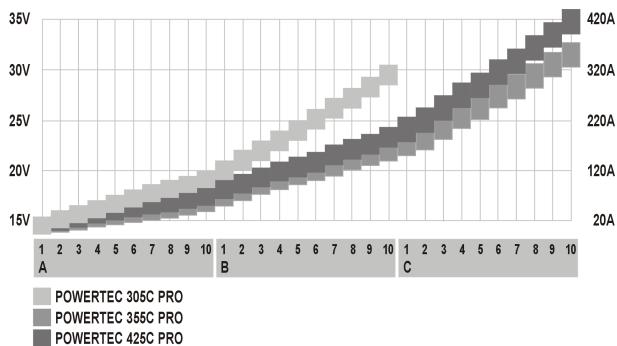

- Si può iniziare a saldare nel rispetto delle normative e prescrizioni.

## Saldatura con metodo MIG / MAG in modo Sinergico (automatico)

Per iniziare a saldare in MIG/MAG in modo sinergico occorre:

- Inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa di rete.
- Accendere la macchina con l'interruttore generale [1] (che si deve illuminare).
- Inserire nella torcia il filo elettrodo portando il commutatore [5] su "Cold Inch".
- Controllare il flusso gas con il commutatore [5] su "Gas Purge".
- Posizionare la manopola di selezione diametro filo [16] sul punto corrispondente al diametro del filo in uso.
- Posizionare la manopola di scelta del materiale e della miscela gas [17] nel punto corrispondente al materiale in uso.

### **AVVERTENZA**

Se il procedimento selezionato non prevede il modo sinergico, compariranno tre lineette orizzontali sul display "A".

- Impostare con i "Commutatori della tensione di saldatura" [3] la tensione di saldatura giusta in funzione del modo di saldatura scelto e dello spessore del materiale.

### AVVERTENZA

Nel modo di saldatura sinergico la macchina sceglie automaticamente la velocità di avanzamento filo adatta per ogni posizione dei "Commutatori della tensione di saldatura" [3]. Questo valore automatico della velocità può essere variato di un ±25% mediante la manopola di regolazione velocità filo (WFS) [7].

- Si può iniziare a saldare nel rispetto delle normative e prescrizioni.

## Cambio dei Rulli di traino


La macchina viene fornita dalla fabbrica con rulli di traino per filo di 1,0 e 1,2mm. Per fili di altro diametro, sono disponibili dei kit rulli appositi, (vedi capitolo "Accessori" per ordinare il kit desiderato). Segue la procedura di sostituzione rulli di traino:

- Spegnere la macchina.
- Allentare la leva di messa in pressione rullo [32].
- Svitare i bulloni di fissaggio [33].
- Aprire la protezione [34].
- Cambiare i rulli di traino [35] con quelli compatibili corrispondenti al filo in uso.

### AVVERTENZA

Per fili con diametro superiore a 1.6mm, vanno sostituite le parti seguenti:

- Il guidafilo della consolle [36] e [37].
- Il guidafilo della presa Euro [38].
- Rimettere e forzare in posto la protezione [34] dei rulli di traino.
- Riavvitare i bulloni di fissaggio [33] della protezione.

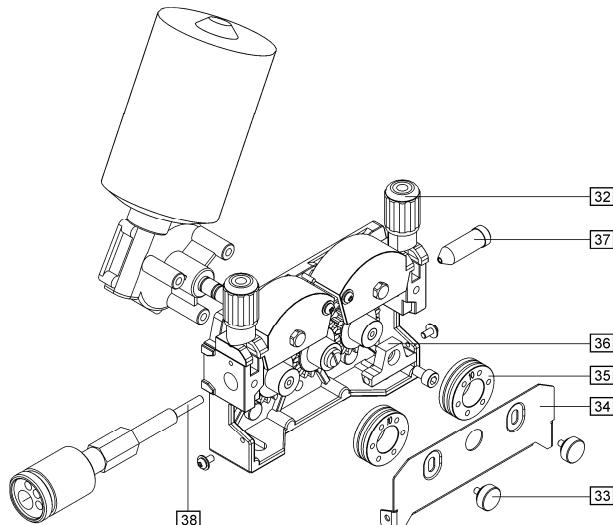

## Manutenzione

### AVVERTENZA

Per ogni operazione di manutenzione o riparazione si raccomanda di rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica della Lincoln Electric. Manutenzioni o riparazioni effettuate da personale o centri di servizio non autorizzati fanno decadere la garanzia del fabbricante.

La frequenza delle operazioni di manutenzione può essere variata in funzione dell'ambiente in cui la macchina si trova a lavorare.

Qualsiasi danno venga notato va immediatamente riferito a chi di dovere.

### Manutenzione corrente (quotidiana)

- Controllare che cavi e collegamenti siano integri. Sostituirli, se necessario.
- Rimuovere gli spruzzi dal cono della torcia. Gli spruzzi possono interferire con il flusso del gas di protezione verso l'arco.
- Controllare lo stato della torcia: sostituirla, se necessario.
- Controllare stato e funzionamento del ventilatore di raffreddamento. Mantenerne pulite le feritoie.

### Manutenzione periodica (ogni 200 ore di lavoro, ma non meno di una volta all'anno)

Eseguire la manutenzione corrente e, in aggiunta:


- Pulire la macchina. Usare un getto d'aria asciutto e a bassa pressione per rimuovere la polvere dall'involucro esterno e dall'interno.
- Controllare e ristringere tutte le viti.

### AVVERTENZA

Prima di svolgere qualsiasi operazione di manutenzione e servizio staccare la macchina dalla rete di alimentazione. Dopo ogni riparazione, eseguire le prove necessarie ad assicurare la sicurezza.

## Trasporto / Movimentazione

### AVVERTENZA

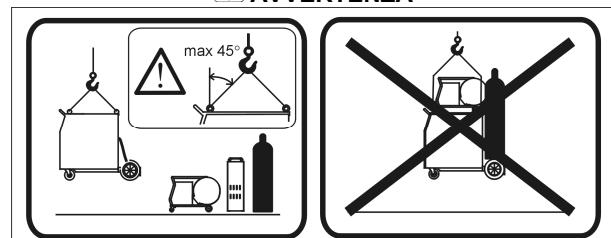

Per eseguire un trasporto/movimentazione sicura è necessario:

- Sollevare solo il generatore senza la bombola, gruppo trainafilo (solo versione S) e gruppo di raffreddamento (sui modelli dove previsto).
- Assicurarsi che i golfari siano ben serrati e che l'angolo di carico sia di 45° come raffigurato nel disegno sopra.
- Assicurarsi che le corde di sollevamento siano di uguale lunghezza.

# Compatibilità Elettromagnetica (EMC)

11/04

Questa macchina è stata progettata nel rispetto di tutte le direttive e normative in materia. Tuttavia può generare dei disturbi elettromagnetici che possono interferire con altri sistemi come le telecomunicazioni (telefono, radio o televisione) o altri sistemi di sicurezza. I disturbi possono provocare problemi nella sicurezza dei sistemi interessati. Leggete e comprendete questa sezione per eliminare o ridurre il livello dei disturbi elettromagnetici generati da questa macchina.



La macchina è stata progettata per funzionare in ambienti di tipo industriale. Il suo impiego in ambienti domestici richiede particolari precauzioni per l'eliminazione dei possibili disturbi elettromagnetici. L'operatore deve installare e impiegare la macchina come precisato in questo manuale. Se si riscontrano disturbi elettromagnetici l'operatore deve porre in atto azioni correttive per eliminarli, avvalendosi, se necessario, dell'assistenza della Lincoln Electric.

Prima di installare la macchina, controllate se nell'area di lavoro vi sono dispositivi il cui funzionamento potrebbe risultare difettoso a causa di disturbi elettromagnetici. Prendete in considerazione i seguenti:

- Cavi di entrata o di uscita, cavi di controllo e cavi telefonici collocati nell'area di lavoro, presso la macchina o nelle adiacenze di questa.
- Trasmettitori e/o ricevitori radio o televisivi. Computers o attrezzature controllate da computer.
- Impianti di sicurezza e controllo per processi industriali. Attrezzature di taratura e misurazione.
- Dispositivi medici individuali come cardiostimolatori (pacemakers) o apparecchi acustici.
- Verificare che macchine e attrezzature funzionanti nell'area di lavoro o nelle vicinanze siano immuni da possibili disturbi elettromagnetici. L'operatore deve accertare che tutte le attrezzature e dispositivi nell'area siano compatibili. A questo scopo può essere necessario disporre misure di protezione aggiuntive.
- L'ampiezza dell'area di lavoro da prendere in considerazione dipende dalla struttura dell'area e dalle altre attività che vi si svolgono.

Per ridurre le emissioni elettromagnetiche della macchina tenete presenti le seguenti linee guida.

- Collegare la macchina alla fonte di alimentazione come indicato da questo manuale. Se vi sono disturbi, può essere necessario prendere altre precauzioni, come un filtro sull'alimentazione.
- I cavi in uscita vanno tenuti più corti possibile e l'uno accanto all'altro. Se possibile mettere a terra il pezzo per ridurre le emissioni elettromagnetiche. L'operatore deve controllare che questa messa a terra non provochi problemi o pericoli alla sicurezza del personale e della macchina e attrezzature.
- Si possono ridurre le emissioni elettromagnetiche schermendo i cavi nell'area di lavoro. Per impieghi particolari questo può diventare necessario.

## ⚠ AVVERTENZA

Gli equipaggiamenti in classe A non sono prodotti per essere usati in ambienti residenziali dove l'energia elettrica in bassa tensione è fornita da un sistema pubblico. A causa di disturbi condotti ed irradiati ci possono essere delle difficoltà a garantire la compatibilità elettromagnetica in questi ambienti.

## ⚠ AVVERTENZA

Questa saldatrice è conforme alla normativa IEC 61000-3-12 a condizione che la potenza di corto circuito nel punto di collegamento tra la linea elettrica dell'utilizzatore e quella del fornitore pubblico di energia elettrica sia uguale o maggiore a:

POWERTEC 305C PRO:	$S_{sc} \geq 1,9\text{MVA}$
POWERTEC 355C PRO:	$S_{sc} \geq 2,2\text{MVA}$
POWERTEC 425C PRO:	$S_{sc} \geq 2,9\text{MVA}$

E' responsabilità dell'installatore o dell'utilizzatore assicurarsi, consultandosi con l'ente fornitore dell'energia elettrica, se necessario, che la saldatrice sia connessa solo ad una rete elettrica con una potenza di corto circuito maggiore o uguale a quanto indicato nella tabella sopra.

# Specifiche Tecniche

## POWERTEC 305C, 355C & 425C PRO:

ALIMENTAZIONE			
Tensione di alimentazione 230 / 400V ± 10% Trifase	Potenza assorbita per uscita nominale <b>305C PRO:</b> 13.5 kVA per fatt. di intermittenza 40% <b>355C PRO:</b> 17.5 kVA per fatt. di intermittenza 40% <b>425C PRO:</b> 22.8 kVA per fatt. di intermittenza 40%	Gruppo/Classe EMC II / A II / A II / A	Frequenza 50/60 Hz
USCITA NOMINALE a 40°C			
Fattore di intermittenza (su periodo di 10 minuti)	Corrente in uscita		Tensione nominale in uscita
<b>305C PRO:</b> 40% 60% 100%	280A 230A 175A		28.0 Vdc 25.5 Vdc 22.8 Vdc
<b>355C PRO:</b> 40% 60% 100%	350A 285A 220A		31.5 Vdc 28.2 Vdc 25.0 Vdc
<b>425C PRO:</b> 40% 60% 100%	420A 345A 265A		35.0 Vdc 31.3 Vdc 27.3 Vdc
USCITA			
Gamma corrente di saldatura <b>305C PRO:</b> 30A - 280A <b>355C PRO:</b> 30A - 350A <b>425C PRO:</b> 30A - 420A	Massima tensione a vuoto <b>305C PRO:</b> 46 Vdc <b>355C PRO:</b> 46 Vdc <b>425C PRO:</b> 52 Vdc		
DIMENSIONI RACCOMANDATE PER CAVI E FUSIBILI			
Fusibile o Interruttore <b>305C PRO:</b> 32A (per 230V) Ritardato 20A (per 400V) Ritardato	Cavo di alimentazione <b>305C PRO:</b> 4 Conduttori da 4mm <sup>2</sup>		
<b>355C PRO:</b> 40A (per 230V) Ritardato 25A (per 400V) Ritardato	<b>355C PRO:</b> 4 Conduttori da 4mm <sup>2</sup>		
<b>425C PRO:</b> 50A (per 230V) Ritardato 32A (per 400V) Ritardato	<b>425C PRO:</b> 4 Conduttori da 6mm <sup>2</sup>		
DATI FISICI – DIMENSIONI			
Altezza 890 mm	Larghezza 565 mm	Lunghezza 1060 mm	Peso <b>305C PRO:</b> 145 kg
890 mm (raffreddata ad acqua)	690 mm (raffreddata ad acqua)	1060 mm (raffreddata ad acqua)	<b>355C PRO:</b> 147 kg <b>425C PRO:</b> 162kg
Temperatura di impiego -10°C a +40°C	Temperatura di immagazzinamento -25°C a +55°C		

## RAEE (WEEE)

07/06

  <p>Non gettare le apparecchiature elettroniche tra i rifiuti domestici!      In ottemperanza alla Direttiva Europea 2002/96/CE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e la sua attuazione in conformità alle norme nazionali, le apparecchiature elettroniche esauste devono essere raccolte separatamente e restituite ad una organizzazione di riciclaggio ecocompatibile. Come proprietario dell'apparecchiatura, Lei potrà ricevere informazioni circa il sistema approvato di raccolta, dal nostro rappresentante locale.      Applicando questa Direttiva Europea Lei contribuirà a migliorare l'ambiente e la salute!</p>
--

# Parti di Ricambio

12/05

## Parti di Ricambio: istruzioni per la lettura

- Non utilizzare questa lista se il codice della macchina non è indicato. Contattare l'Assistenza Lincoln Electric per ogni codice non compreso.
- Utilizzare la figura della pagina assembly e la tabella sotto riportata per determinare dove la parte è situata per il codice della vostra macchina.
- Usare solo le parti indicate con "X" nella colonna sotto il numero richiamato nella pagina assembly (# indica un cambio in questa revisione).

Leggere prima le istruzioni sopra riportate, poi fare riferimento alla sezione "Parti di Ricambio" che contiene lo spaccato della macchina con i riferimenti ai codici dei ricambi.

## Schema Elettrico

Far riferimento alla sezione "Parti di Ricambio".

## Accessori

KP14017-0.8	Kit rulli per filo pieno (0.6 / 0.8)
KP14017-1.0	Kit rulli per filo pieno (0.8 / 1.0)
KP14017-1.2	Kit rulli per filo pieno (1.0 / 1.2)
KP14017-1.6	Kit rulli per filo pieno (1.2 / 1.6)
KP14017-1.2A	Kit rulli per filo in alluminio (1.0 / 1.2)
KP14017-1.6A	Kit rulli per filo in alluminio (1.2 / 1.6)
KP14017-1.6R	Kit rulli per filo animato (1.2 / 1.6)
KP14017-2.4R	Kit rulli per filo animato (1.6 / 2.4)
K14009-1	Kit per presa CO <sub>2</sub>
K14071-1	KIT Griglia frontale per Powertec C PRO



## Konformitätserklärung



09

**LINCOLN ELECTRIC BESTER Sp. z o.o.**

Erklärt, daß die Bauart der Maschine:

**K14057-1      POWERTEC 305C PRO  
K14058-1      POWERTEC 355C PRO  
K14059-1A     POWERTEC 425C PRO**

den folgenden Bestimmungen entspricht:

**2006/95/CEE, 2004/108/CEE**

und in Übereinstimmung mit den nachstehenden  
normen hergestellt wurde:

**EN 60974-1, EN 60974-5, EN 60974-10:2007**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Lipiński".

16.07.2009

Paweł Lipiński  
Operations Director

Lincoln Electric Bester Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland

12/05

**VIELEN DANK!** Dass Sie sich für ein QUALITÄTSPRODUKT von Lincoln Electric entschieden haben.

- Bitte überprüfen Sie die Verpackung und den Inhalt auf Beschädigungen. Transportschäden müssen sofort dem Händler gemeldet werden.
- Damit Sie Ihre Gerätedaten im Bedarfsfall schnell zur Hand haben, tragen Sie diese in die untenstehende Tabelle ein. Typenbezeichnung, Code- und Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres Gerätes.

Typenbezeichnung:

.....  
Code- und Seriennummer:

..... | .....  
Kaufdatum und Händler:

## INHALTSVERZEICHNIS DEUTSCH

Sicherheitsmaßnahmen / Unfallschutz .....	1
Installation und Bedienungshinweise .....	2
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) .....	8
Technische Daten .....	9
WEEE .....	9
Ersatzteile .....	10
Elektrische Schaltpläne .....	10
Zubehör .....	10

# Sicherheitsmaßnahmen / Unfallschutz

 
02/05



## ACHTUNG

Diese Anlage darf nur von ausgebildetem Fachpersonal genutzt, gewartet und repariert werden. Schließen Sie dieses Gerät nicht an, arbeiten Sie nicht damit oder reparieren Sie es nicht, bevor Sie diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben. Bei Nichtbeachtung der Hinweise kann es zu gefährlichen Verletzungen bis hin zum Tod oder zu Beschädigungen am Gerät kommen. Beachten Sie auch die folgenden Beschreibungen der Warnhinweise. Lincoln Electric ist nicht verantwortlich für Fehler, die durch inkorrekte Installation, mangelnde Sorgfalt oder Fehlbenutzung des Gerätes entstehen.

	<b>ACHTUNG:</b> Dieses Symbol gibt an, dass die folgenden Hinweise beachtet werden müssen, um gefährliche Verletzungen bis hin zum Tode oder Beschädigungen am Gerät zu verhindern. Schützen Sie sich und andere vor gefährlichen Verletzungen oder dem Tode.
	<b>BEACHTEN SIE DIE ANLEITUNG:</b> Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bei Nichtbeachtung der Hinweise kann es zu gefährlichen Verletzungen bis hin zum Tod oder zu Beschädigungen am Gerät kommen.
	<b>STROMSCHLÄGE KÖNNEN TÖDLICH SEIN:</b> Schweißgeräte erzeugen hohe Stromstärken. Berühren Sie keine stromführenden Teile oder die Elektrode mit der Haut oder nasser Kleidung. Schützen Sie beim Schweißen Ihren Körper durch geeignete isolierende Kleidung und Handschuhe.
	<b>ELEKTRISCHE GERÄTE:</b> Schalten Sie die Netzspannung am Sicherungskasten aus oder ziehen Sie den Netzstecker, bevor Arbeiten an der Maschine ausgeführt werden. Erdern Sie die Maschine gemäß den geltenden elektrischen Bestimmungen.
	<b>ELEKTRISCHE GERÄTE:</b> Achten Sie regelmäßig darauf, dass Netz-, Werkstück- und Elektrodenkabel in einwandfreiem Zustand sind und tauschen Sie diese bei Beschädigung aus. Legen Sie den Elektrodenhalter niemals auf den Schweißarbeitsplatz, damit es zu keinem ungewollten Lichtbogen kommt.
	<b>ELEKTRISCHE UND MAGNETISCHE FELDER BERGEN GEFAHREN:</b> Elektrischer Strom, der durch ein Kabel fließt, erzeugt ein elektrisches und magnetisches Feld (EMF). EMF Felder können Herzschrittmacher beeinflussen. Bitte fragen Sie Ihren Arzt, wenn Sie einen Herzschrittmacher haben, bevor Sie dieses Gerät benutzen.
	<b>CE Konformität:</b> Dieses Gerät erfüllt die CE-Normen.
	<b>RAUCH UND GASE KÖNNEN GEFÄHRLICH SEIN:</b> Schweißen erzeugt Rauch und Gase, die gesundheitsschädlich sein können. Vermeiden Sie das Einatmen dieser Metaldämpfe. Benutzen Sie eine Schweißrauchabsaugung, um die Dämpfe abzusaugen.
	<b>LICHTBÖGEN KÖNNEN VERBRENNUNGEN HERVORRUFEN:</b> Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und Schutzmasken für Augen, Ohren und Körper, um sich vor Spritzern und Strahlungen zu schützen. Warnen Sie auch in der Umgebung befindliche Personen vor den Gefahren des Lichtbogens. Lassen Sie niemanden ungeschützt den Lichtbogen beobachten.
	<b>SCHWEISSSPRITZER KÖNNEN FEUER ODER EXPLOSIONEN VERURSACHEN:</b> Entfernen Sie feuergefährliche Gegenstände vom Schweißplatz und halten Sie einen Feuerlöscher bereit. Schweißen Sie keine Behälter, die brennbare oder giftige Stoffe enthalten, bis diese vollständig geleert und gesäubert sind. Schweißen Sie niemals an Orten, an denen brennbare Gase, Stoffe oder Flüssigkeiten vorhanden sind.
	<b>GESCHWEISSTE MATERIALIEN KÖNNEN VERBRENNUNGEN VERURSACHEN:</b> Schweißen verursacht hohe Temperaturen. Heiße Materialien können somit ernsthafte Verbrennungen verursachen. Benutzen Sie Handschuhe und Zangen, wenn Sie geschweißte Materialien berühren oder bewegen.
	<b>S-ZEICHEN:</b> Dieses Gerät darf Schweißstrom in Umgebungen mit erhöhter elektrischer Gefährdung liefern.



**DEFEKTE GASFLASCHEN KÖNNEN EXPLODIEREN:** Benutzen Sie nur Gasflaschen mit dem für den Schweißprozess geeigneten Gas und ordnungsgemäßen Druckreglern, die für dieses Gas ausgelegt sind. Lagern Sie Gasflaschen aufrecht und gegen Umfallen gesichert. Bewegen Sie keine Gasflasche ohne Ihre Sicherheitskappe. Berühren Sie niemals eine Gasflasche mit der Elektrode, Elektrodenhalter, Massekabel oder einem anderen stromführenden Teil. Gasflaschen dürfen nicht an Plätzen aufgestellt werden, an denen sie beschädigt werden können, inklusive Schweißspritzen und Wärmequellen.

## Installation und Bedienungshinweise

Bitte diesen Abschnitt vor Montage und Inbetriebnahme der Maschine vollständig durchlesen.

### Aufstellungsort und -umgebung

 
Diese Maschine kann auch bei ungünstigen Umgebungsbedingungen betrieben werden. Jedoch sind dabei die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, um einen sicheren Betrieb und eine lange Lebensdauer der Maschine zu gewährleisten.

- Die Maschine darf nicht auf einer schrägen Fläche aufgestellt oder betrieben werden, die eine Neigung von mehr 15° aufweist.
- Die Maschine darf nicht zum Auftauen von Rohren verwendet werden.
- Am Aufstellungsort der Maschine ist auf ausreichende Frischluftzirkulation zu achten. Der Luftstrom zu den Be- und Entlüftungsöffnungen darf nicht behindert werden. Die Maschine bei Betrieb nicht mit Papier, Stoff oder Putzlappen abdecken.
- Schmutz und Staub sind soweit wie möglich von der Maschine fernzuhalten.
- Die Maschine verfügt über Schutzart IP23 und ist daher so weit wie möglich trocken zu halten. Sie darf nicht auf feuchtem oder nassen Untergrund aufgestellt werden.
- Die Maschine nicht in der Nähe funk- oder ferngesteuerter Geräte aufstellen. Der Maschinenbetrieb könnte die Funktion von sich in der Nähe befindlichen funk- und ferngesteuerten Geräten so weit beeinflussen, dass Verletzungen des Bedienpersonals und Schäden an den Geräten die Folge sein können. Bitte beachten Sie hierzu auch den Abschnitt bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit in dieser Betriebsanleitung.
- Die Maschine nicht bei Umgebungstemperaturen von mehr als 40°C in Betrieb nehmen.

### Einschaltzeit und Überhitzungsschutz

Die Einschaltzeit ist die Zeit in Prozent von 10 Min., bei der mit der eingestellten Stromstärke ununterbrochen geschweißt werden kann.


Beispiel: 60% Einschaltzeit:



6 Minuten Schweißen. 4 Minuten Unterbrechung.

Eine Überschreitung der Einschaltzeit aktiviert den thermischen Schutz.

Das Gerät wird durch einen Thermoschutz vor Überhitzung geschützt. Ist das Gerät überhitzt, schaltet die Ausgangsleistung ab und die thermische Warnleuchte springt an. Nach Abkühlung erlischt die Warnleuchte und das Gerät kann wieder betrieben werden. Bemerkung: Aus Sicherheitsgründen wird der Thermische Schutz erst dann deaktiviert, wenn der Brenner-Schalter nicht mehr gedrückt wird.

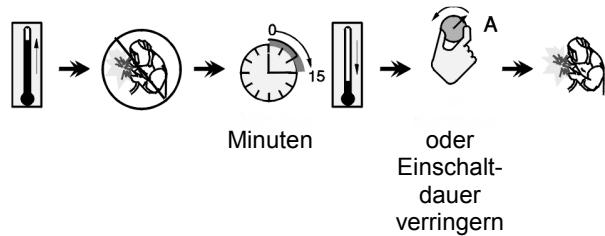


### Anschluss an die Stromversorgung

Installation und Stromanschluss müssen vorschriftsmäßig ausgeführt werden.

Überprüfen Sie Netzeingangsspannung, Phase und Frequenz der Netzversorgung, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Prüfen Sie die Erdverbindung der Maschine zum Netzeingang. Die zugelassenen Netzeingangsspannungen sind 3x230V und 3x400V, 50Hz (400V: Herstellereinstellung). Für weitere Informationen lesen Sie bitte die technischen Daten in dieser Bedienungsanleitung und das Typenschild der Maschine.

Bei Änderung der Eingangsspannung:

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel von der Stromquelle abgekoppelt und die Maschine ausgeschaltet ist.
- Entfernen Sie die Abdeckung.
- Verbinden Sie X11 und X12 wie im untenstehenden Diagramm.

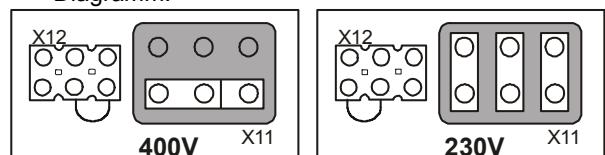

- Bringen Sie die Abdeckung wieder an.


Eine ausreichende Spannungs- und Stromversorgung für den Normalbetrieb der Maschine ist zu gewährleisten. Die vorzusehende Sicherung (oder Schutzschalter mit Kenngröße "D") sowie die Kabelabmessungen sind in den technischen Spezifikationen dieser Betriebsanleitung angegeben.

Sh. auch Punkte [1] und [20] der u.a. Abbildungen.


## Ausgangsverbindungen

Sh. Punkte [8], [10] und [11] der u.a. Abbildungen.

## Steuerung und Funktion

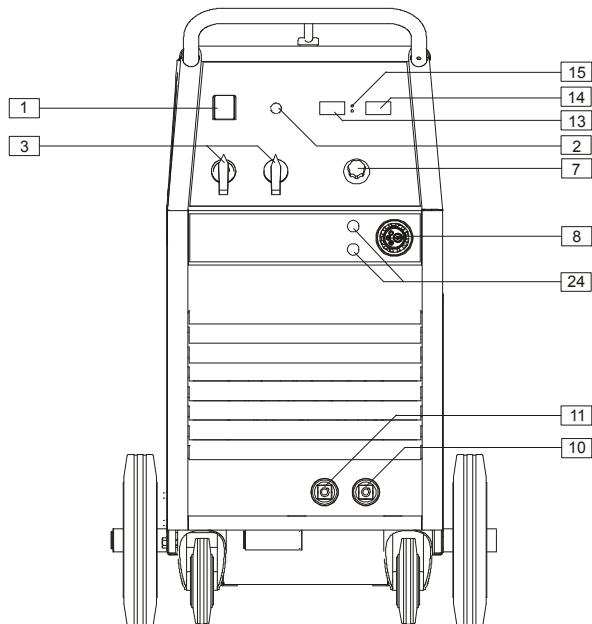


- Hauptschalter und Stromleuchte:** Nach Anschluss an die Stromversorgung und nach Einschalten des Netzschatzers leuchtet diese Lampe auf, um die Betriebsbereitschaft der Maschine anzuzeigen.
- Thermischer Überhitzungsanzeiger:** Diese Lampe leuchtet auf, wenn die Maschine überhitzt ist und die Ausgangsleistung abgeschaltet ist. Lassen Sie die Maschine eingeschaltet. So können die internen Komponenten abkühlen. Erlöscht die Warnleuchte, kann das Gerät wieder betrieben werden.
- Schalter zur Änderung der Schweißspannung:** Die POWERTEC 305C hat 2 Schalter (2- und 10-stufig = 2 Grobstufen und 10 Feinstufen). Die POWERTEC 355C und 425C haben ebenfalls 2 Schalter (3- und 10-stufig = 3 Grobstufen und 10 Feinstufen).
- Brenner-Modus-Schalter:** Hiermit kann man den 2- oder 4-Takt –Betrieb wählen. Die Arbeitsweise des 2-/4-Takt-Modus sehen Sie in der Abbildung unten:

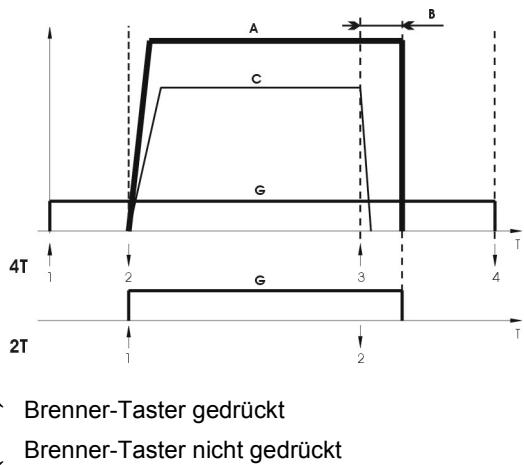

- A. Schweiß-Strom.
- B. Rückbrandzeit.
- C. WFS.
- G. Gas.

- Einfädeln / Gastest-Schalter:** Dieser Schalter erlaubt Drahtvorschub und Gastest ohne Schweißspannung.
- Einschleichgeschwindigkeit:** Ermöglicht die Einstellung der Drahtvorschub-Geschwindigkeit vor Beginn des Schweißvorganges im Bereich von 0.1 bis 1.0 des Wertes, der durch den WFS (Drahtvorschub)-Knopf [7] eingestellt ist.

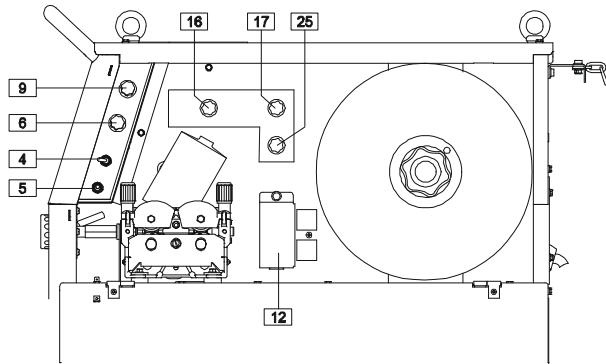

- Einstellknopf für den Drahtvorschub (WFS):** Ermöglicht die stufenlose Regelung des Drahtvorschubes im Bereich von 1.0 bis 20m/min im Handbetrieb oder eine Korrektur um +/-25% des Vorschubes im synergetischen Betrieb der Maschine.



### ! WARNUNG

Vor dem Zünden des Lichtbogens und während des Kaltdrahtefädelns wirkt sich die eingestellte Einschleichgeschwindigkeit [6] ebenfalls auf die Drahtvorschubgeschwindigkeit aus.

- EURO-Anschluß:** Zum Anschluss des Brenners.
- Rückbrenn-Zeit-Einstellung:** Regelt die Drahlänge nach Beendigung der Schweißzeit von 8 bis 250ms.
- Ausgangsanschuß mit hoher Induktivität:** (Grobe Drosselstufe) Für den Anschluß des Schweißkabels.
- Ausgangsanschuß mit niedriger Induktivität:** (Feine Drosselstufe) Für den Anschluß des Schweißkabels. Die Drossel hat die Aufgabe, die Stromstärken-Spitzen im Schweißstromkreis zu glätten (Spritzerbildung vermindern).
- Klemmleiste zur Änderung der Polarität:** Ermöglicht die Änderung der Polarität (+/-) am Brenner (Einstellung bei Auslieferung: "+").

Vorgehensweise bei Änderung der Schweißspannung:

- Schalten Sie die Maschine aus und trennen Sie diese vom Netz.
- Entfernen Sie die Abdeckung der Klemmleiste.
- Neuanschuß entsprechend der nachfolgenden Zeichnung.

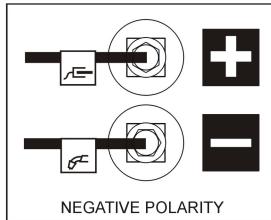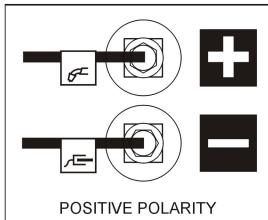

- Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

**Positive Polarität (DC +):**

Eine typische Konfiguration für das Metall Inert Gas Schweißen (**MIG**).

**Negative Polarität (DC -):**

Eine typische Konfiguration für die meisten Innershield Drähte (selbschützende Fülldrähte- **FCAW-S**).

13. **Display A:** Zeigt den aktuellen Schweißstrom (in Amper) an. Nach Beendigung des Schweißvorganges, wird der Durchschnittswert des Schweißstromes angezeigt. Wenn die Drahtvorschubgeschwindigkeit geändert wird [7], zeigt das Display den eingestellten Wert der Drahtvorschubgeschwindigkeit (in m/min) an. Die Anlage führt im Synergic Modus zwischen 0.75-1.25 eine manuelle oder automatische Korrektur durch.

14. **Anzeige V:** Zeigt den aktuellen Wert und nach Beendigung des Schweißvorganges den Mittelwert der Schweißspannung (in V) an. Wenn die Drahtvorschubgeschwindigkeit ausgewählt wurde [7], erfolgt keine Anzeige.

15. **Zustandsanzeigen:** Die Lampen zeigen den aktuellen Modus der Maschine an:



**SYNERGIC** Wenn diese Lampe leuchtet, dann arbeitet die Maschine im **Synergic** (synergetischen) Betrieb.  
 Wenn diese Lampe leuchtet, dann arbeitet die Maschine im **Handbetrieb**.

Stellen Sie die gewünschte Arbeitsweise mit Hilfe des Bedienknopfes für Schweißmaterial und Gasgemisch ein [17].

16. **Einstellknopf Drahdurchmesser:** Ermöglicht die Einstellung des Drahdurchmessers, für den Schweißprozess. Dieses Merkmal ist nur im synergetischen Betrieb verfügbar.

17. **Einstellknopf Wahl Schweißwerkstoff und Gasgemisch:** Ermöglicht:
 

- Auswahl des Schweißwerkstoffes und des dafür geeigneten Gasgemisches.
- Einstellung von Handbetrieb oder synergischer Arbeitsweise.

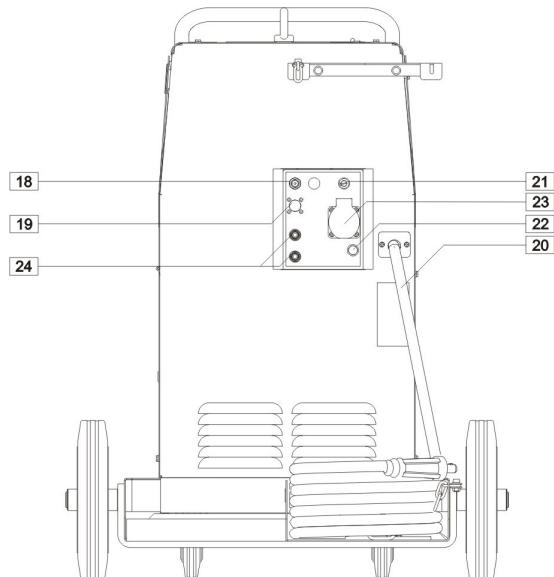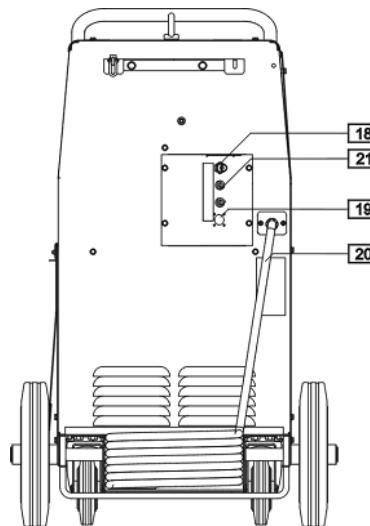

18. **Anschluss:** Schutzgas.
19. **Öffnung (abgedeckt):** Für CO2 Gas-Vorwärmer.
20. **Primärkabel:** Verbinden Sie die Stromquelle mit dem Eingangskabel, das für diese Maschine geeignet ist. Dies darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
21. **Schutzschalter:** Schützt die elektronischen Boards und den Lüfter. Bei Überschreitung von 3A wird die Stromversorgung unterbrochen. Nach Kurzschluß muß dieser Schutzschalter erneuert werden.
22. **Überspannungsschutz (nur Modell mit Wasserkühlung):** Schützt den Anschluß der Kühlereinheit [23]. Die Stromversorgung wird abgeschaltet, wenn eine Stromstärke von 2.5A überschritten wird. Der Schutzschalter muß gedrückt werden, damit die Stromversorgung gewährleistet ist.
23. **Stromversorgung des Wasserkühlers (gilt für Wassergekühlte Anlagen):** Zur Unterstützung der Kühlleinheit. Die Fassung hat einen unregelmäßigen Ausgang von 230V, 2.5A und ist durch einen Schutzschalter [22] geschützt. Mehr Informationen finden Sie im Punkt [24].

24. Schnellverbindungskupplungen (gilt für Wassergekühlte Anlagen): Anschluss des Wasserschlauches. Der Schweißbrenner muss an den Anschlüssen an der Vorderseite des Bedienpanels angeschlossen werden. Der Kühler muss den unterschiedlich farbigen Anschlüssen an der Rückseite angeschlossen werden.

#### ⚠️ **WARNUNG**

Lesen Sie die Bedienanleitung für den Kühler sorgfältig durch, bevor sie diesen an die Maschine anschließen.

25. Gasvorströmzeit: Hier kann die Gasvorströmzeit zwischen 0,01 und 1s eingestellt werden.

## **Wasserkühler-Steuerung (nur POWERTEC 425C PRO WATER)**

Das POWERTEC 425C PRO ermöglicht, das Wasserkühlgerät automatisch zu steuern, d.h.:

- Beim Starten des Schweißvorganges wird das Kühlgerät automatisch eingeschaltet.
- Nach Beendigung des Schweißvorganges läuft die Wasserkühlung noch für 5 min. weiter, danach schaltet diese sich ab.
- Wird innerhalb dieser 5 min erneut geschweißt., läuft die Wasserkühlung weiter.

Das POWERTEC 425C PRO hat die Möglichkeit den Automatikmodus des Wasserkühlgerätes abzuschalten und statt dessen im Dauerbetrieb zu arbeiten. Falls der Arbeitsmodus des Kühlgerätes verändert werden muß, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Schalten Sie die Stromquelle POWERTEC 425C PRO aus.
- Stellen Sie den Schalter zur Drahtdurchmesserwahl [16] auf "1.0" -Position. Stellen Sie den Schalter zur Material- und Gasauswahl [17] auf "CRNI (98%AR 2%CO<sub>2</sub>)" -Position.
- Schalten Sie die Stromversorgung des POWERTEC 425C PRO ein.
- Schalten Sie innerhalb von 15 s den Knopf für den Drahtdurchmesser [16] auf "1.2" -Position und den Knopf für Material- und Gasart [17] auf "STEEL (100%CO<sub>2</sub>)" -Position – das Wasserkühlgerät ist eingeschaltet und das Display "V" zeigt "on".

Falls zum Automatikmodus des Kühlgerätes zurückgekehrt werden soll, ist genauso zu verfahren (das Display "V" zeigt "5"").

#### ⚠️ **WARNUNG**

Das Display "V" zeigt den Wasserkühlmodus ("5"/on) für 2 s an, nachdem die Stromversorgung des POWERTEC 425C PRO eingeschaltet wurde.

## **Anschlüsse Schweißkabel**

Stecken Sie den Stecker für das Erdungskabel in den Anschluß [10] oder [11]. Das andere Ende dieses Kabels verbindet Schweißklemme und Werkstück.

Sorgen Sie dafür, dass Drahtführungsschlauch und Kontaktdüse zum Schweißdraht und dessen Durchmesser passen.

## **Bestückung der Maschine mit der Drahtelektrode**

Öffnen Sie die Seitenabdeckung der Maschine.

Lösen Sie die Befestigungskappe von der Hülse.

Stecken Sie die Spule mit dem Draht so auf die Hülse, dass sich die Spule beim Einführen des Drahtes in die Drahtzuführung im Uhrzeigersinn dreht.

Gewährleisten Sie, dass die Paßfeder in die Bohrung der Spule eingeführt wird.

Schrauben Sie die Befestigungskappe wieder auf.

Verwenden Sie beim Aufstecken der Drahtrolle die richtige Nut, die mit dem Drahtdurchmesser übereinstimmt.


Legen Sie das Drahtende frei und schneiden Sie das gebogene Ende ab. Es darf kein Grat vorhanden sein.

#### ⚠️ **WARNUNG**

Scharfe Drahtenden können zu Verletzungen führen.

Drehen Sie die Spule in Uhrzeigerrichtung und führen Sie den Draht in die Vorschubeinheit sowie den Euro-Anschluß ein.

Stellen Sie die Spannung an der Druckrolle der Drahtvorschubeinheit ein.

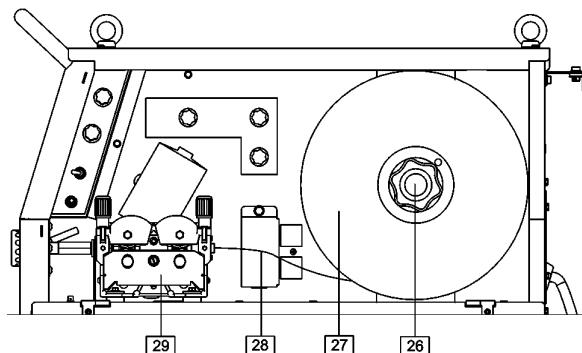


26. Adapter.
27. Drahtspule.
28. Schweißdraht.
29. Drahtvorschubmechanismus.

Die Maschine eignet sich für 15kg (300mm) Drahtspulen.

## **Bremseneinstellung der Spulen - Achse**

Um unkontrolliertes Abrollen des Schweißdrähtes zu vermeiden, ist die Spulen-Achse mit einer Bremse ausgestattet.

Eingestellt wird die Bremse mit einer Schraube M10, an der Innenseite der Achse. Diese Schraube ist sichtbar nach Entfernung der Befestigungsschraube der Spulen-Achse.

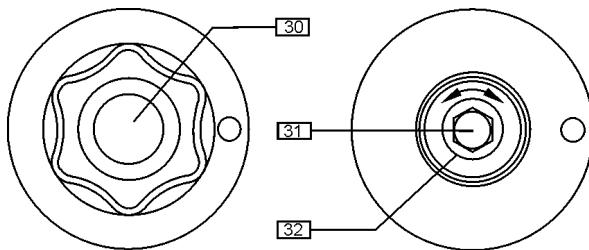

30. Befestigungsschraube.  
31. Einstellschraube M10.  
32. Druckfeder.

Der Federdruck nimmt zu, wenn die Schraube im Uhrzeigersinn gedreht wird. Die Bremskraft nimmt dann auch zu.

Wenn Sie die Schraube gegen den Uhrzeiger drehen, nehmen der Federdruck und die Bremskraft ab.

Nach dem Einstellen kann man die Befestigungsschraube wieder anbringen.

### Einstellung Druck Drahtvorschubrolle

Die Druckkraft wird durch Drehen der Einstellmutter verändert; in Uhrzeigerrichtung wird diese erhöht, entgegen der Uhrzeigerrichtung wird die Kraft verringert.

#### **! WARNUNG**

Ist die Drahtspannung zu niedrig, gleitet die Vorschubrolle über den Draht. Ist die Drahtspannung zu hoch, besteht die Gefahr, dass der Draht sich verformt. Dies kann zu Vorschubproblemen im Brenner führen. Es muss also unbedingt die richtige Spannung eingestellt werden. Verringern Sie die Spannung, bis die Rolle anfängt zu gleiten. Drehen Sie dann die Schrauben einen Schlag im Uhrzeigersinn.

### Einfädeln des Drahtes in den Schweißbrenner

Schließen Sie einen geeigneten Schweißbrenner an den Euro-Anschluß an. Die Parameter für Brenner und Schweißquelle müssen übereinstimmen.

Schalten Sie die Stromzufuhr ein (Hauptschalter [1]), indem Sie den Schalter auf "I" stellen.

Entfernen Sie die Gasdüse und die Stromkontaktedüse vom Schweißbrenner.

Stellen Sie den Drahtvorschub mit Hilfe des WFS-Knopfes [7] auf etwa 10m/min ein.

Stellen Sie den Schalter Manueller Drahtvorschub/Gastest [5] in die „Manueller Vorschub-Stellung“ und halten diese solange, bis die Elektrode aus der Kontaktfläche des Schweißbrenners herausschaut.

#### **! WARNUNG**

Halten Sie das Brennerende in sicherer Entfernung von Augen und Händen, während der Draht zugeführt wird.

#### **! WARNUNG**

Wenn ausreichend Draht aus der Maschine austritt, schalten Sie diese ab, bevor Sie die Gasdüse und die Kontaktfläche wieder aufsetzen.

### Gas-Versorgung

Verbinden Sie den Gasschlauch mit dem Gasanschluss auf der Rückseite der Maschine.

Stellen Sie die Gasflasche auf den Flaschenträger und sichern Sie die Flasche mit der Kette.


Entfernen Sie die Sicherungskappe von der Gasflasche und schließen Sie den Druckminderer an.

Verbinden Sie den Gasschlauch der Maschine mit dem Druckminderer.

### Manuelles MIG / MAG-Schweißen

Damit Sie manuell MIG/MAG-schweißen können, müssen Sie:

- Eingangsstromkabel anschließen.
- Schalten Sie die Maschine ein mit dem „Hauptschalter“ [1] (Lampe leuchtet auf).
- Draht einfädeln mit „cold inch“-Schaltung [5].
- Kontrollieren Sie den Gasstrom mit der „Gas-Purge“-Schaltung [5].
- Den Bedienknopf [17] auf **Handbetrieb** stellen (überprüfen, dass in der Anzeige [15] **Handbetrieb** leuchtet).
- Die richtige Schweißspannung entsprechend der gewählten Betriebsart und der Werkstoffdicke mit Schalter [3] und die Drahtvorschubgeschwindigkeit mit dem WFS-Schalter [7] einstellen. Die Darstellung unten soll bei der Einstellung der Schweißparameter helfen:

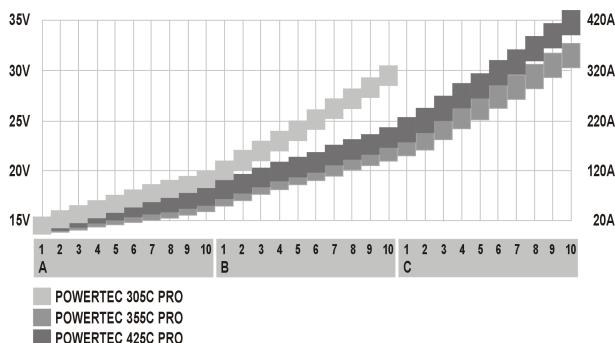

- Die Maschine ist nun schweißbereit.

### Synergisches MIG / MAG-Schweißen

Damit Sie synergisch MIG/MAG-schweißen können, müssen Sie:

- Eingangsstromkabel anschließen.
- Schalten Sie die Maschine ein mit dem „Hauptschalter“ [1] (Lampe leuchtet auf).
- Draht einfädeln mit „cold inch“-Schaltung [5].
- Kontrollieren Sie den Gasstrom mit der „Gas-Purge“-Schaltung [5].
- Den Wahlschalter für den Drahdurchmesser [16] in die Stellung für den Durchmesser des verwendeten Drahtes drehen.
- Den Einstellknopf [17] für Schweißwerkstoff und Gasgemisch in die für den verwendeten Werkstoff erforderliche Stellung bringen.

#### **! WARNUNG**

Wenn das ausgewählte Schweißverfahren keinen synergistischen Modus besitzt, erscheinen auf der Anzeige "A" drei waagerechte Striche.

- Stellen Sie die korrekte Schweißspannung für das ausgewählte Schweißverfahren und die Dicke des zu schweißenden Werkstoffes mit dem "Schalter für die Schweißspannung" [3] ein.

#### **⚠️ WARNUNG**

Beim synergetischen Betrieb wählt die Maschine die geeignete Drahtvorschubgeschwindigkeit für jede gewählte Position des Schalters [3] selbstständig aus. Mit dem WFS-Knopf [7] kann der automatisch festgelegte Wert jedoch um +/- 25% verändert werden.

- Die Maschine ist nun schweißbereit.

## Auswechseln der Antriebsrollen


Die Maschine besitzt werkseitig zwei Drahtantriebsrollen (1.0 und 1.2 mm). Für andere Drahtdurchmesser sind entsprechende Antriebsrollenkits erhältlich (Siehe Kapitel Zubehörteile). So können Sie die Rollen auswechseln:

- Schalten Sie die Maschine ab.
- Lösen Sie den Hebel für die Druckrolle [32].
- Lösen Sie die Befestigungskappe [33].
- Öffnen Sie die Schutzabdeckung [34].
- Ersetzen Sie die bisherigen Antriebsrollen [35] durch die Neuen.

#### **⚠️ WARNUNG**

Für Drähte mit Durchmessern >1,6 mm sind folgende Teile auszuwechseln:

- Das Führungsrohr für die Vorschubkonsole [36] und [37].
- Das Führungsrohr für den Euro-Anschluß [38].
- Ersetzen Sie die Schutzabdeckung [34] und schrauben Sie diese an die Antriebsrollen an.
- Befestigen Sie die Schutzabdeckung mit den Befestigungsschrauben [33].

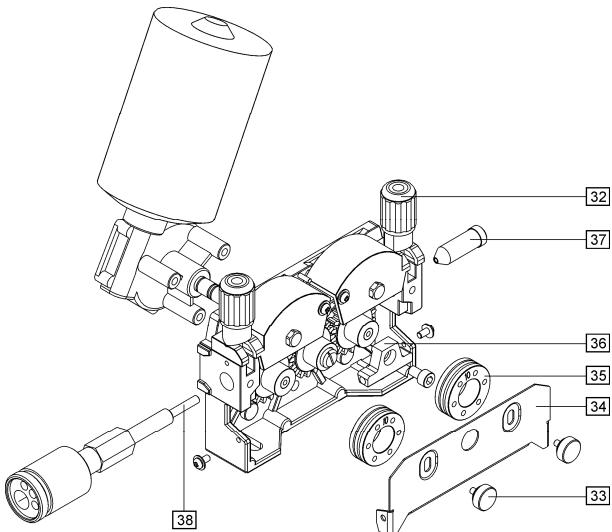

## Wartung

#### **⚠️ WARNUNG**

Für Wartung und Reparatur des Gerätes konsultieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder die Lincoln Electric. Eine unsachgemäß durchgeführte Wartung oder Reparatur durch eine nicht qualifizierte Person führt zum Erlöschen der Garantie.

Die Wartungsintervalle können abhängig von den Arbeitsbedingungen der Maschine schwanken.

Ein schwerwiegender Schaden ist unverzüglich zu melden.

### Laufende Wartung (täglich)

- Überprüfen der Kabel und aller Anschlüsse. Ersetzen Sie diese, wenn erforderlich.
- Entfernen Sie Schweißspritzer von der Schweißdüse. Schweißspritzer können den Fluß des Schutzgases von der Schweißdüse zum Lichtbogen beeinflussen.
- Überprüfen Sie den Zustand der Düse und ersetzen Sie diese, wenn erforderlich.
- Überprüfen Sie Zustand und Betrieb des Lüfters – halten Sie dessen Lüftungsschlitz frei und sauber.

### Periodische Wartung (alle 20 Betriebsstunden, mindestens einmal im Jahr)

Zusätzlich zur laufenden Wartung sind folg. Arbeiten durchzuführen:


- Halten Sie die Maschine sauber. Verwenden Sie einen trockenen Luftstrom mit geringem Luftdruck. Entfernen Sie den Staub von der äußeren Abdeckung und aus dem Innern des Gehäuses.
- Überprüfen Sie alle Schrauben auf festen Sitz und ziehen Sie diese nach, wenn erforderlich.

#### **⚠️ WARNUNG**

Die Maschine muß während der Durchführung der Wartungsarbeiten vom Netz getrennt sein. Nach jeder Reparatur sind geeignete Tests durchzuführen, um die Betriebssicherheit zu überprüfen.

## Transport

#### **⚠️ WARNUNG**

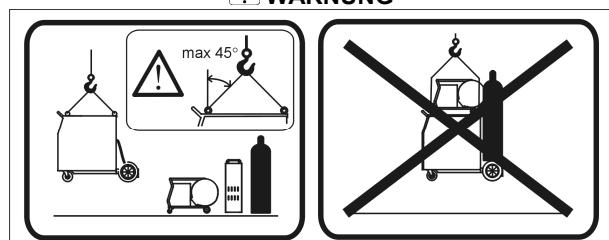

Um einen sicheren Transport zu gewährleisten muss folgendes beachtet werden:

- Stromerzeuger nur ohne den Kübler, Gaszyylinder und Drahtvorschub anheben.
- Ringschraube anwenden und Ladung axial in 45° wie in der Zeichnung anheben.
- Gleichlange Hubseile gewährleisten.

# Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)

11/04

Diese Maschine wurde unter Beachtung aller zugehörigen Normen und Vorschriften gebaut. Dennoch kann es unter besonderen Umständen zu elektromagnetischen Störungen anderer elektronischer Systeme (z.B. Telefon, Radio, TV, Computer usw.) kommen. Diese Störungen können im Extremfall zu Sicherheitsproblemen der beeinflussten Systeme führen. Lesen Sie deshalb diesen Abschnitt aufmerksam durch, um das Auftreten elektromagnetischer Störungen zu reduzieren oder ganz zu vermeiden.



Diese Maschine ist für den industriellen Einsatz konzipiert worden. Bei Benutzung dieser Anlage in Wohngebieten sind daher besondere Vorkehrungen zu treffen, um Störungen durch elektromagnetische Beeinflussungen zu vermeiden. Halten Sie sich stets genau an die in dieser Bedienungsanleitung genannten Einsatzvorschriften. Falls dennoch elektromagnetische Störungen auftreten, müssen geeignete Gegenmaßnahmen getroffen werden. Kontaktieren Sie gegebenenfalls den Kundendienst der Lincoln Electric. Technische Änderungen der Anlage sind nur nach schriftlicher Genehmigung des Herstellers zulässig.

Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme des Schweißgerätes, dass sich keine für elektromagnetische Störungen empfänglichen Geräte und Anlagen im möglichen Einflussbereich befinden. Dies gilt besonders für:

- Steuerleitungen, Datenkabel und Telefonleitungen.
- Radio und Televisions-Sender oder -Empfänger sowie deren Kabelverbindungen. Computer oder computergesteuerte Anlagen.
- Elektronische Sicherheitseinrichtungen und Steuereinheiten für industrielle Anlagen. Elektronische Mess- und Kalibrierinrichtungen.
- Medizinische Apparate und Geräte, Hörgeräte oder persönliche Implantate wie Herzschrittmacher usw. Achtung! Informieren Sie sich vor Inbetriebnahme der Anlage in der Nähe von Kliniken und Krankenhäusern über die hierzu gültigen Vorschriften, und sorgen Sie für die exakte Einhaltung aller erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen!
- Prüfen Sie grundsätzlich die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten, die sich im Einflussbereich der Schweißanlage befinden.
- Dieser Einflussbereich kann in Abhängigkeit der physikalischen Umstände in seiner räumlichen Ausdehnung stark variieren.

Befolgen Sie zusätzlich die folgenden Richtlinien um elektromagnetische Abstrahlungen zu reduzieren:

- Schließen Sie die Maschine stets nur wie beschrieben an. Falls dennoch Störungen auftreten, muss eventuell ein zusätzlicher Netzfilter eingebaut werden.
- Halten Sie die Länge der Schweißkabel möglichst auf ein erforderliches Mindestmaß begrenzt. Wenn möglich, sollte das Werkstück separat geerdet werden. Beachten Sie stets bei allen Maßnahmen, dass hierdurch keinerlei Gefährdung von direkt oder indirekt beteiligten Menschen verursacht wird.
- Abgeschirmte Kabel im Arbeitsbereich können die elektromagnetische Abstrahlung reduzieren. Dies kann je nach Anwendung notwendig sein.

## ⚠️ WARNUNG

Die Ausrüstung der Kategorie A ist nicht für Gebrauch in bestimmten Umgebungen ausgelegt, in denen die elektrische Leistung von der allgemeinen Schwachstromversorgung zur Verfügung gestellt wird. Es kann mögliche Schwierigkeiten geben, wenn man elektromagnetische Kompatibilität in jenen Positionen sicherstellen kann.

## ⚠️ WARNUNG

Die Stromquellen stimmen mit IEC 61000-3-12 überein, vorausgesetzt dass die Kurzschlussenergie  $S_{sc}$  größer oder gleich:

POWERTEC 305C PRO:	$S_{sc} \geq 1,9\text{MVA}$
POWERTEC 355C PRO:	$S_{sc} \geq 2,2\text{MVA}$
POWERTEC 425C PRO:	$S_{sc} \geq 2,9\text{MVA}$

am Schnittstellenpunkt zwischen der Versorgung des Benutzers und dem öffentlichen System ist. Es ist die Verantwortung des Installateurs oder des Benutzers der Ausrüstung, durch Beratung mit dem Verteilungsnetzbetreiber gegebenenfalls sicherzustellen, dass die Ausrüstung nur an eine Versorgung mit einer Kurzschlussenergie  $S_{sc}$  angeschlossen wird, das das größer ist oder gleichgestellt zu den Daten bezüglich der oben aufgeführten Tabelle.

# Technische Daten

## POWERTEC 305C, 355C & 425C PRO:

NETZEINGANG					
Netzeingangsspannung 230 / 400V ± 10% Dreiphasig	Leistungsaufnahme <b>305C PRO:</b> 13.5 kVA @ 40% ED <b>355C PRO:</b> 17.5 kVA @ 40% ED <b>425C PRO:</b> 22.8 kVA @ 40% ED	EMC Gruppe / Klasse II / A II / A II / A	Frequenz 50/60 Hz		
LEISTUNGS DATEN BEI 40°C UMGEBUNGSTEMPERATUR					
Einschaltdauer (basierend auf 10min-Zyklus)	Ausgangsstromstärke		Ausgangsspannung		
<b>305C PRO:</b> 40% 60% 100%	280A 230A 175A		28.0 Vdc 25.5 Vdc 22.8 Vdc		
<b>355C PRO:</b> 40% 60% 100%	350A 285A 220A		31.5 Vdc 28.2 Vdc 25.0 Vdc		
<b>425C PRO:</b> 40% 60% 100%	420A 345A 265A		35.0 Vdc 31.3 Vdc 27.3 Vdc		
AUSGANGS LEISTUNG					
Schweißstrombereich	Maximale Leerlaufspannung				
<b>305C PRO:</b> 30A - 280A	<b>305C PRO:</b>	46 Vdc			
<b>355C PRO:</b> 30A - 350A	<b>355C PRO:</b>	46 Vdc			
<b>425C PRO:</b> 30A - 420A	<b>425C PRO:</b>	52 Vdc			
PRIMÄRKABELQUERSCHNITTE UND ABSICHERUNG					
Sicherung oder Sicherungsautomat	Primärkabel				
<b>305C PRO:</b> 32A träge (230V Eingangsspannung) 20A träge (400V Eingangsspannung)	<b>305C PRO:</b>	4 Adern, 4mm <sup>2</sup>			
<b>355C PRO:</b> 40A träge (230V Eingangsspannung) 25A träge (400V Eingangsspannung)	<b>355C PRO:</b>	4 Adern, 4mm <sup>2</sup>			
<b>425C PRO:</b> 50A träge (230V Eingangsspannung) 32A träge (400V Eingangsspannung)	<b>425C PRO:</b>	4 Adern, 6mm <sup>2</sup>			
ABMESSUNGEN UND GEWICHT					
Höhe 890 mm	Breite 565 mm	Länge 1060 mm	Gewicht		
890 mm (wassergekühlte-Version)	690 mm (wassergekühlte-Version)	1060 mm (wassergekühlte-Version)	<b>305C PRO:</b> 145 kg <b>355C PRO:</b> 147 kg <b>425C PRO:</b> 162 kg		
Zulässige Umgebungstemperaturen -10°C bis +40°C	Zulässige Lagerungstemperaturen -25°C bis +55°C				

## WEEE

07/06

 <b>Deutsch</b>	<p>Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!</p> <p>Gemäß Europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Als Eigentümer dieser Werkzeuges sollten sie sich Informationen über ein lokales autorisiertes Sammel- bzw. Entsorgungssystem einholen.</p> <p>Mit der Anwendung dieser EU Direktive tragen sie wesentlich zur Schonung der Umwelt und ihrer Gesundheit bei!</p>
--	--

# Ersatzteile

12/05

## Hinweise zur Verwendung der Ersatzteillisten

- Verwenden Sie diese Ersatzteilliste nur für die Geräte, deren Code Nummer in dieser Liste aufgeführt sind. Fehlt die Code-Nummer, wenden Sie sich bitte in diesem Fall an die Firma Lincoln.
- Bestimmen Sie mit Hilfe der Zusammenstellungszeichnung (assembly page), der Stückliste und der Code Nummer Ihres Geräts, an welcher Stelle sich das jeweilige Ersatzteil befindet.
- Ermitteln Sie zunächst mit Hilfe der assembly page die für die Code Nummer Ihres Geräts gültige Index-Spaltennummer, und wählen Sie anschließend nur die Ersatzteile aus, die in dieser Spalte mit einem "X" markiert sind (das Zeichen # weist auf eine Änderung hin).

Lesen Sie unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Punkte, als erstes die beigelegte Ersatzteilliste und Explosionszeichnung.

## Elektrische Schaltpläne

Beziehen Sie sich bitte auf die mitgelieferte Ersatzteilliste.

## Zubehör

KP14017-0.8	Drahtvorschubrollen-Satz für Massiv-Draht (0.6 / 0.8)
KP14017-1.0	Drahtvorschubrollen-Satz für Massiv-Draht (0.8 / 1.0)
KP14017-1.2	Drahtvorschubrollen-Satz für Massiv-Draht (1.0 / 1.2)
KP14017-1.6	Drahtvorschubrollen-Satz für Massiv-Draht (1.2 / 1.6)
KP14017-1.2A	Drahtvorschubrollen-Satz für Aluminium-Draht (1.0 / 1.2)
KP14017-1.6A	Drahtvorschubrollen-Satz für Aluminium-Draht (1.2 / 1.6)
KP14017-1.6R	Antriebsrollen-Satz Fülldraht (1.2 / 1.6)
KP14017-2.4R	Antriebsrollen-Satz Fülldraht (1.6 / 2.4)
K14009-1	CO <sub>2</sub> Stecker-Satz
K14071-1	KIT Grill Powertec C PRO



## Declaración de conformidad



**LINCOLN ELECTRIC BESTER Sp. z o.o.**

Declara que el equipo de soldadura:

**K14057-1      POWERTEC 305C PRO  
K14058-1      POWERTEC 355C PRO  
K14059-1A      POWERTEC 425C PRO**

es conforme con las siguientes directivas:

**2006/95/CEE, 2004/108/CEE**

y ha sido diseñado de acuerdo con las siguientes normas:

**EN 60974-1, EN 60974-5, EN 60974-10:2007**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Lipiński".

16.07.2009

Paweł Lipiński  
Operations Director

Lincoln Electric Bester Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland

12/05



12/05

**GRACIAS!** Por haber escogido los productos de CALIDAD Lincoln Electric.

- Por favor, examine que el embalaje y el equipo no tengan daños. La reclamación del material dañado en el transporte debe ser notificada inmediatamente al proveedor.
- Para un futuro, a continuación encontrará la información que identifica a su equipo. Modelo, Code y Número de Serie los cuales pueden ser localizados en la placa de características de su equipo.

Modelo:

Code y Número de Serie:

Fecha y Nombre del Proveedor:

## INDICE ESPAÑOL

Seguridad .....	1
Instalación e Instrucciones de Funcionamiento .....	2
Compatibilidad Electromagnética (EMC) .....	8
Especificaciones Técnicas .....	9
RAEE (WEEE) .....	9
Lista de Piezas de Recambio .....	10
Esquema Eléctrico .....	10
Accesorios .....	10

# Seguridad

11/04



## ATENCION

Este equipo debe ser utilizado por personal cualificado. Asegúrese de que todos los procedimientos de instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación son realizados únicamente por personal cualificado. Lea y comprenda este manual antes de trabajar con el equipo. No seguir las instrucciones que se indican en este manual podría provocar lesiones personales de distinta gravedad, incluida la muerte o daños a este equipo. Lea y comprenda las explicaciones de los símbolos de advertencia, que se muestran a continuación. Lincoln Electric no se hace responsable de los daños producidos por una instalación incorrecta, una falta de cuidado o un funcionamiento inadecuado.

	<p><b>¡PELIGRO!</b>: Este símbolo indica qué medidas de seguridad se deben tomar para evitar lesiones personales de diferente gravedad, incluida la muerte, o daños a este equipo. Protéjase usted y a los demás contra posibles lesiones personales de distinta gravedad, incluida la muerte.</p>
	<p><b>LEA Y COMPRENDA LAS INSTRUCCIONES</b>: Asimile el contenido de este manual de instrucciones antes de trabajar con el equipo. La soldadura al arco puede ser peligrosa. NO seguir las instrucciones que se indican en este manual podría provocar lesiones personales de distinta gravedad, incluida la muerte, o daños a este equipo.</p>
	<p><b>LA DESCARGA ELECTRICA PUEDE MATAR</b>: Los equipos de soldadura generan voltajes elevados. No toque el electrodo, la pinza de masa, o las piezas a soldar cuando el equipo esté en marcha. Aíslese del electrodo, la pinza de masa, o las piezas en contacto cuando el equipo esté en marcha.</p>
	<p><b>EQUIPOS ELÉCTRICOS</b>: Desconecte la alimentación del equipo desde el interruptor de red o desde la caja de fusibles antes de reparar o manipular el interior de este equipo. Conecte el tierra de este equipo de acuerdo con el reglamento eléctrico local.</p>
	<p><b>EQUIPOS ELÉCTRICOS</b>: Inspeccione con regularidad los cables de red, electrodo y masa. Si hay algún daño en el aislamiento sustituya dicho cable inmediatamente. No coloque directamente la pinza portaelectrodos sobre la mesa de soldadura o sobre cualquier otra superficie que esté en contacto con la pinza de masa para evitar el riesgo de un cebado accidental del arco.</p>
	<p><b>LOS CAMPOS ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS PUEDEN SER PELIGROSOS</b>: La corriente eléctrica que circula a través de un conductor origina campos eléctricos y magnéticos (EMF) localizados. Los campos EMF pueden interferir con los marcapasos, las personas que utilicen estos dispositivos deben consultar a su médico antes de acercarse a una máquina de soldar.</p>
	<p><b>CUMPLIMIENTO CE</b>: Este equipo cumple las directivas de la CEE.</p>
	<p><b>LOS HUMOS Y LOS GASES PUEDEN SER PELIGROSOS</b>: La soldadura puede producir humos y gases peligrosos para la salud. Evite respirarlos. Utilice la suficiente ventilación y/o extracción de humos para mantener los humos y gases alejados de la zona de respiración.</p>
	<p><b>LA LUZ DEL ARCO PUEDE QUEMAR</b>: Utilice una pantalla de protección con el filtro adecuado para proteger sus ojos de la luz y de las chispas del arco cuando se suelde o se observe una soldadura por arco abierto. Use ropa adecuada de material ignífugo para proteger la piel de las radiaciones del arco. Proteja a otras personas que se encuentren cerca del arco y/o adviértales que no miren directamente al arco ni se expongan a su luz o sus proyecciones.</p>
	<p><b>LAS PROYECCIONES DE SOLDADURA PUEDEN PROVOCAR UN INCENDIO O UNA EXPLOSIÓN</b>: Retire del lugar de soldadura todos los objetos que presenten riesgo de incendio. Tenga un extintor de incendios siempre a mano. Recuerde que las chispas y las proyecciones calientes de la soldadura pueden pasar fácilmente por aberturas pequeñas. No caliente, corte o suelde tanques, tambores o contenedores hasta haber tomado las medidas necesarias para asegurar que tales procedimientos no van a producir vapores inflamables o tóxicos. No utilice nunca este equipo cuando haya presente gases inflamables, vapores o líquidos combustibles.</p>
	<p><b>LA SOLDADURA PUEDE QUEMAR</b>: La soldadura genera una gran cantidad de calor. Las superficies calientes y los materiales en el área de trabajo pueden provocar quemaduras graves. Utilice guantes y pinzas para tocar o mover los materiales que haya en el área de trabajo.</p>
	<p><b>MARCAJE SEGURIDAD</b>: Este equipo es adecuado como fuente de potencia para operaciones de soldadura efectuadas en un ambiente con alto riesgo de descarga eléctrica.</p>



**LA BOTELLA DE GAS PUEDE EXPLOTAR SI ESTA DAÑADA:** Emplee únicamente botellas que contengan el gas de protección adecuado para el proceso utilizado y reguladores en buenas condiciones de funcionamiento, diseñados para el tipo de gas y la presión utilizadas. Mantenga siempre las botellas en posición vertical y encadenadas a un soporte fijo. No mueva o transporte botellas de gas que no lleven colocado el capuchón de protección. No deje que el electrodo, la pinza portaelectrodo, la pinza de masa o cualquier otra pieza con tensión eléctrica toque la botella de gas. Las botellas de gas deben estar colocadas lejos de las áreas donde puedan ser golpeadas o ser objeto de daño físico, o a una distancia de seguridad de las operaciones de soldadura.

## Instalación e Instrucciones de Funcionamiento

Lea esta sección antes de la instalación y puesta en marcha del equipo.

### Emplazamiento y entorno


Esta máquina puede trabajar en ambientes agresivos. Sin embargo, es importante tener una serie de precauciones de manera que aseguren un funcionamiento duradero y fiable.

- No coloque ni haga funcionar la máquina sobre una superficie que tenga un ángulo de inclinación mayor de 15° desde la horizontal.
- No utilice esta máquina para precalentar tubos.
- Este equipo debe situarse en un lugar donde haya una buena circulación de aire limpio, sin restricciones de aire. Cuando esté funcionando no cubrirlo con papel, ropa o trapos.
- Se debe restringir al mínimo la entrada de polvo y suciedad en el interior de la máquina.
- Este equipo tiene un grado de protección IP23. Mantenerlo seco y no situarlo en suelos húmedos o en charcos.
- Coloque el equipo alejado de maquinaria que trabaje por radio control. El normal funcionamiento del equipo podría afectar negativamente a dichos equipos, provocando serias averías y daños en los mismos. Ver la sección compatibilidad electromagnética en este manual.
- No trabaje en zonas donde la temperatura ambiente supere los 40° C.

### Factor marcha y Sobrecalentamiento

El factor marcha de la máquina es el porcentaje de tiempo en ciclos de 10 minutos, durante el cual el operario puede hacer funcionar la máquina al valor nominal de la corriente de soldadura.

Ejemplo: 60% Factor marcha:

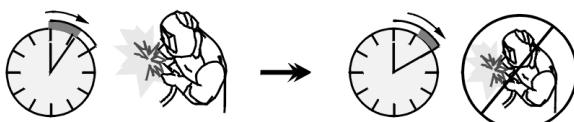


Soldando durante 6 min.

Parar durante 4 min.

Sobrepasar el tiempo de soldadura del factor marcha puede provocar que se active el circuito de protección térmica.

El transformador de soldadura en la máquina está protegido del sobrecalentamiento a través de un termostato. Cuando la máquina está sobrecalentada, la corriente de salida se desconectará "OFF" y la luz del indicador térmico se encenderá "ON". Cuando la máquina se haya enfriado, la luz del indicador térmico

se apagará y la máquina volverá a su funcionamiento normal. Nota: Por razones de seguridad, la máquina no volverá a conectar su salida si no se libera previamente el gatillo de la pistola.

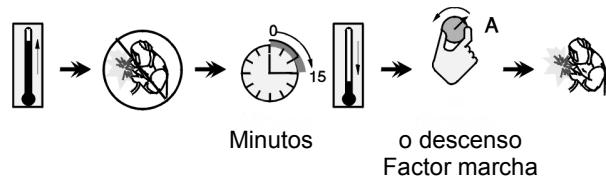


### Conexión a la red

Instalación y tomas de salida de red deberían protegerse de acuerdo a las normas.

Comprobar la tensión de red, fases y frecuencia suministrada a la máquina antes de conectarla. Verificar la conexión del cable de tierra de la máquina a la toma de la red. La entrada de voltaje permitidos son 3x230V y 3x400V 50Hz (400V: preparada de fábrica). Para más información sobre el suministro de la entrada de corriente ver la sección de especificaciones técnicas de este manual o la placa de características de esta máquina.

Si necesita efectuar el cambio de tensión en la máquina:

- Asegúrese de que el cable de entrada de corriente está desconectado de la entrada principal y la máquina está parada (OFF).
- Quite el panel lateral izquierdo de la máquina.
- Reconecte X11 y X12 según indica el diagrama.

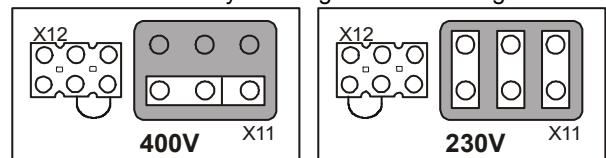

- Recoloque el panel lateral izquierdo.


Asegúrese de que la potencia de entrada es la adecuada para el correcto funcionamiento de la máquina. Es necesario fusibles retardados (o interruptor magnetotérmico curvo tipo "D") y sección de cable indicados en las especificaciones técnicas de este manual.

Referente a los puntos [1] y [20] del dibujo inferior.


### Conexiones de Salida

Referente a los puntos [8], [10] y [11] del dibujo inferior.

## Controles y Características de funcionamiento

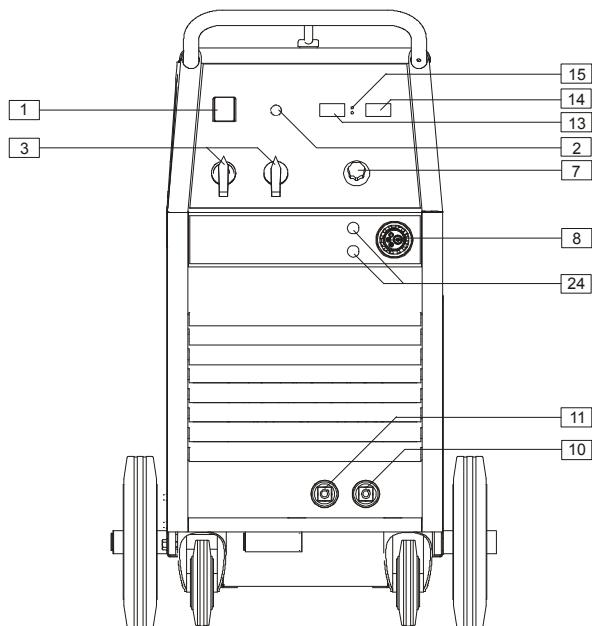

- Interruptor de Red y Luz indicador de Potencia:** Despues que el cable de red es conectado y al accionar el interruptor de red a la posición on, se encenderá la luz para indicar que la máquina está conectada y preparada para soldar.
- Indicador Sobre carga Térmica:** Este indicador se iluminará cuando la máquina esté sobrecargada y la salida haya sido desconectada. Dejar la máquina hasta que los componentes internos se enfrién, cuando la luz indicadora se apague, la máquina volverá a funcionar con normalidad.
- Conmutadores de Cambio de la Tensión de Soldadura:** POWERTEC 305C tiene 2 conmutadores (2 y 10 pasos). Las POWERTEC 355C y 425C tienen 2 conmutadores (3 y 10 pasos).
- Modo Pulsador Pistola:** Este modo permite la selección de 2-tiempos ó 4-tiempos. A continuación se muestra la funcionalidad del modo 2T/4T:

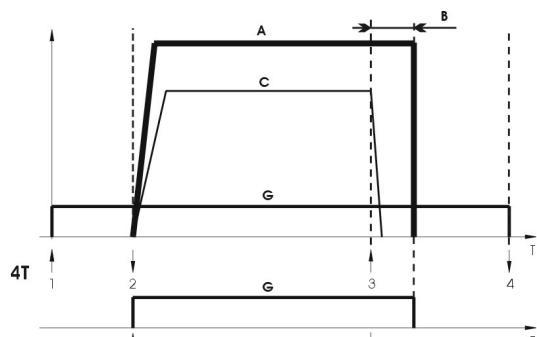


↑ Pulsador apretado  
↓ Pulsador liberado

- A. Corriente de soldadura.  
B. Tiempo distancia hilo (Burnback).  
C. Velocidad de hilo.  
G. Gas.

5. **Conmutador Hilo Manual / Gas Purga:** Este conmutador permite la alimentación en frío o flujo de gas sin conectar la salida del voltaje.

6. **Mando Marcha Lenta Alimentación Hilo:** Facilita el control de la velocidad de alimentación del hilo antes del inicio de la soldadura, en el rango de 0,1 a 1,0 del valor fijado por el "Mando Velocidad Alimentación Hilo" [7].

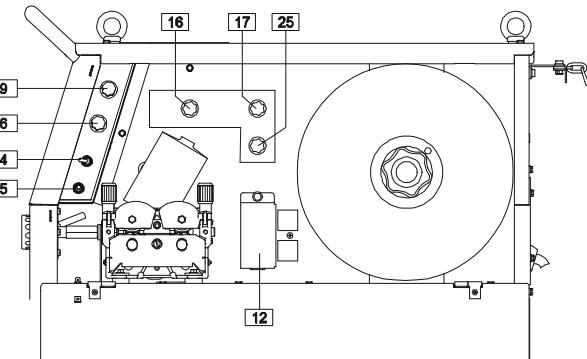

7. **Mando WFS (Velocidad Alimentación Hilo):** Facilita el control continuo de la velocidad de alimentación del hilo en el rango de 1,0 a 20m/min con modo manual o corrección de la velocidad automáticamente adaptada por la máquina en el rango ±25% en el modo sinético.



### PRECAUCIÓN

Antes de iniciar la soldadura y durante la conmutación del Hilo Frío, usando el mando Marcha Lenta Alimentación Hilo [6], tiene también influencia en la Velocidad de Alimentación Hilo.

- Euroconector:** Para conectar la pistola de soldadura.
- Mando distancia hilo, tiempo Burnback:** Permite obtener la longitud deseada de hilo, el cuál sobresale al final de la boquilla de la pistola al final de la soldadura; el rango se ajusta de 8 a 250ms.
- Zócalo de Salida con Alta Inductancia:** Para la conexión del cable de masa.
- Zócalo de Salida con Baja Inductancia:** Para la conexión del cable de masa.
- Regleta Conexiones Cambio Polaridad:** Facilita la selección de polaridad de la tensión de soldadura (+/-), que se dará en la pistola de soldadura (de fábrica, por defecto, polaridad: "+" en la pistola de soldadura).

Si es necesario cambiar la polaridad de soldadura, se debe:

- Apagar la máquina y desconectarla del suministro de la red principal.
- Sacar la cubierta de la regleta de conexiones.
- Colocar los conectores según el dibujo inferior.

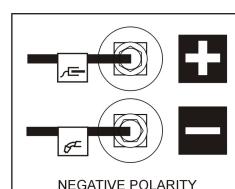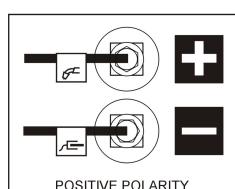

- Colocar la cubierta de la regleta de conexiones.

**Polaridad Positiva (DC +):**

Esta es la configuración típica para la soldadura al arco con hilo consumible y gas inerte (**MIG**).

**Polaridad Negativa (DC -):**



Esta es la configuración típica para la mayoría de los hilos Innershield (Soldadura al Arco con Hilo Tubular Autoprotegido / **FCAW-SS**).

13. **Display A:** Indica el valor actual de la corriente de soldadura (en Amperios). Una vez acabado el proceso de soldadura, muestra el valor medio de la corriente de soldadura. Cuando se cambia el valor WFS [7], el display muestra el valor de WFS ajustado (en m/min) - para el modo manual o corrección de la velocidad automáticamente adaptada por la máquina, en el rango 0.75-1.25 en el modo sinérgico.
14. **Display V:** Muestra el valor actual de la tensión de soldadura en V), y una vez finalizado el proceso de soldadura, muestra el valor medio de la tensión de soldadura. Cuando el valor de la WFS se cambia [7], el visor queda en blanco.
15. **Indicadores de trabajo:** Estas lámparas muestran el modo de trabajo de la máquina:

**SYNERGIC** Si está encendida, la máquina trabaja en modo **Sinérgico** (modo automático).  
 Si está encendida, la máquina trabaja en modo **Manual**.

Seleccione el trabajo deseado con el "Control Selección Material a Soldar y Gas Mezcla" [17].

16. **Control Diámetro Hilo:** Permite la elección del diámetro de hilo requerido para el proceso de soldadura deseado. Esta característica está disponible solo para el modo sinérgico.
17. **Control Selección Material a Soldar y Gas Mezcla:** Este control facilita la elección de:
  - Los materiales a soldar y el gas mezcla adecuado.
  - El modo de trabajo manual / sinérgico.

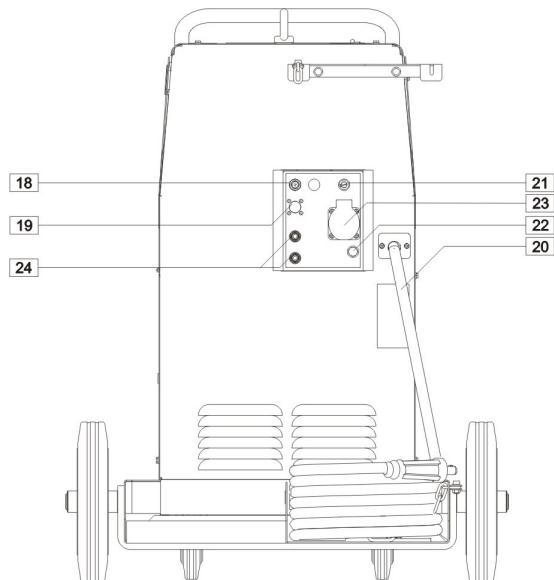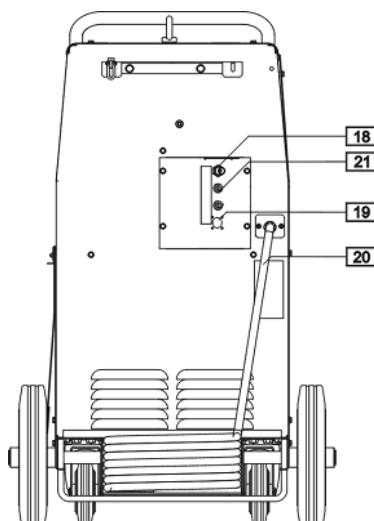

18. **Rácor gas:** Para conexión manguera de gas.
19. **Orificio cubierto:** Zócalo para calentador de gas.
20. **Cable Entrada Red:** Conectar el cable de entrada de red al valor nominal de corriente de salida y de acuerdo a las normas apropiadas. Sólo puede conectarse a través de personal cualificado.
21. **Interruptor Térmico:** Protege las placas electrónicas y ventilador. Desconecta el suministro de potencia cuando la corriente supera 3A. Una vez fundido es necesario cambiarlo por uno nuevo. Presionar para restablecer el suministro de corriente.
22. **Interruptor Térmico (Sólo para modelo refrigerado por agua):** Protege la toma de suministro de corriente al Refrigerador [23]. Desconecta el suministro de energía cuando la corriente supera 2.5A. Presionar para restablecer el suministro de corriente.
23. **Zócalo Suministro Potencia Refrigerador (Sólo para modelo refrigerado por agua):** Para el suministro del refrigerador. El zócalo tiene una corriente de salida intermitente de 230V, 2.5A y está protegido por el interruptor térmico [22]. Ver punto [24] para más detalles.
24. **Acoplamientos Conexión Rápida (Sólo para modelo refrigerado por agua):** Para la conexión de los tubos de agua. La pistola de soldadura debería conectarse a los acoplamientos de conexión rápida situados en el panel frontal de la máquina. El refrigerador debería conectarse a los acoplamientos de conexión rápida situados en el panel posterior de la máquina.

**! PRECAUCIÓN**

Lea y comprenda el manual del refrigerador antes de conectarlo a la máquina.

25. **Mando Control Pre-Gas:** Activa el control del tiempo del pre gas antes del inicio de la soldadura, en el rango de 0,01 a 1s.

## Control del Refrigerador de Agua (solo POWERTEC 425C PRO WATER)

El POWERTEC 425C PRO permite que el refrigerador de agua trabaje en modo automático, es decir.:

- Cuando se inicia una soldadura, el refrigerador se conecta automáticamente.
- Cuando se para la soldadura, el refrigerador continua funcionando unos 5 min., después de este tiempo se desconecta automáticamente.
- Si la soldadura se reinicia en un tiempo inferior a 5 min., el refrigerador continua funcionando.

El POWERTEC 425C PRO tiene la posibilidad de desconectar el funcionamiento automático del refrigerador de agua y colocarlo en funcionamiento continuo. Si es necesario cambiar el modo de funcionamiento del refrigerador de agua, Vd. debe:

- Desconectar el POWERTEC 425C PRO.
- Colocar el control del diámetro de hilo [16] en posición "1.0". Coloque el control de selección material a soldar y gas mezcla [17] en posición "CRNI (98%AR 2%CO<sub>2</sub>)".
- Conecte la alimentación del POWERTEC 425C PRO.
- Dentro de los 15s cambie el control del diámetro de hilo [16] a la posición "1.2" y el control de selección material a soldar y gas mezcla [17] a la posición "STEEL (100%CO<sub>2</sub>)" – el refrigerador de agua se ha conectado y el visor "V" tiene iluminado "on".

Si es necesario volver al funcionamiento automático del refrigerador de agua debe hacer de nuevo las acciones anteriormente mencionadas (el visor "V" tiene iluminado "5").

### ! PRECAUCIÓN

El visor "V" ilumina la información sobre el modo de funcionamiento del refrigerador de agua ("5/on") durante 2 segundos después de haberse conectado la alimentación del POWERTEC 425C PRO.

## Conecciones Cables de Soldadura

Inserte el conector del cable de masa en el zócalo [10] o [11]. El otro extremos de este cable se conecta a la pieza a soldar con la pinza de masa.

Conecte en el Euroconector la pistola de soldar con la boquilla de contacto y la espiral para el diámetro de hilo y el material a soldar.

## Cargando la Bobina de Hilo

Abra la cubierta lateral de la máquina.

Desenrosque el tornillo de fijación del eje soporte.

Cargue la bobina del hilo en el eje soporte de modo que la bobina gire en el sentido horario cuando el hilo es alimentado en el devanador.

Asegúrese de que el pivote posicionador para la bobina va en el agujero adecuado de la bobina.

Enrosque el tornillo de fijación del eje soporte.

Ponga el hilo sobre el rodillo utilizando la ranura correcta correspondiente al diámetro del alambre.


Libere el extremo del hilo y corte el extremo doblado asegurándose de que no tiene rebabas.

### ! PRECAUCIÓN

El extremo afilado del hilo puede lastimar.

Gire la bobina del hilo en sentido horario e inserte el extremo del hilo en el devanador hasta el límite del Euroconector.

Ajuste correctamente la fuerza del rodillo de presión del devanador.

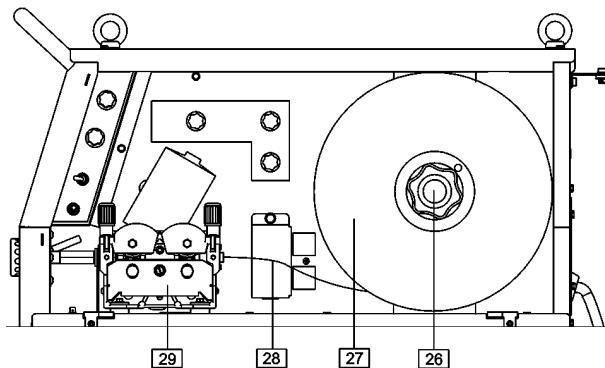

26. Eje soporte carrete.

27. Bobina.

28. Hilo.


29. Unidad de arrastre.

La máquina está diseñada para utilizar bobinas de 15kg (300mm).

## Ajuste del freno del eje soporte carrete

Para evitar que la bobina pueda desenrollarse espontáneamente el soporte carrete es fijado con un freno.

El ajuste se efectúa girando el tornillo M10, que se encuentra situado en el interior del eje del soporte carrete, después desenroscar el tornillo de fijación del eje soporte carrete.

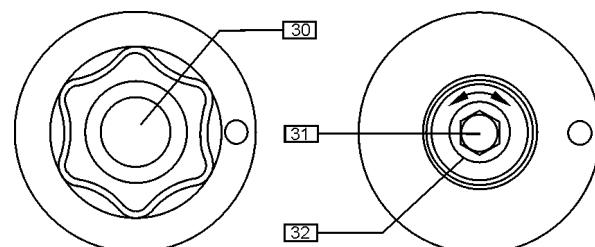

30. Tornillo de fijación.

31. Tornillo de ajuste M10.

32. Muelle presión.

Girando el tornillo M10 en la dirección de las agujas del reloj, aumenta la tensión de la presión y Vd. puede aumentar la presión del freno.

Girando el tornillo M10 en sentido contrario a las agujas del reloj, reduce la tensión de la presión y Vd. puede disminuir la presión del freno.

Una vez finalizado el ajuste, deberá enroscar el tornillo de fijación del soporte carrete otra vez.

## Ajustando la fuerza de los rodillos de presión

La fuerza de la presión se ajusta girando la tuerca del brazo en el sentido de las agujas del reloj para incrementar la fuerza, y en sentido contrario a las agujas del reloj para disminuir la fuerza.

### ⚠ PRECAUCIÓN

Si la presión es demasiado baja, el rodillo patinará en el hilo. Si la presión es demasiado alta, el hilo podría deformarse y causaría problemas de alimentación en la pistola. La fuerza de la presión deberá ser la adecuada. Disminuir la fuerza de la presión hasta que el hilo empiece a deslizarse en el rodillo de arrastre y entonces incrementar la fuerza ligeramente girando la tuerca de ajuste con un cuarto de giro.

## Insertar el hilo dentro de la pistola de soldadura

Conecte la pistola de soldadura adecuada al Euroconector, se equipararán los parámetros nominales de la pistola y de la fuente de soldadura.

Conecte el suministro de energía (el interruptor principal [1] en posición "I").

Saque el difusor de gas y la boquilla de contacto de la pistola de soldadura.

Ajuste la velocidad del devanador en la posición de 10m/min aproximadamente por medio del control WFS [7].

Colocar el conmutador Avance Hilo Frío (Cold Inch) / Purga Gas [5] en la posición "Cold Inch" y manténgalo en esta posición hasta que el hilo salga por la boquilla de contacto de la pistola de soldadura.

### ⚠ PRECAUCIÓN

Tenga la precaución de mantener los ojos y las manos alejados del final de la pistola mientras está pasando el hilo.

### ⚠ PRECAUCIÓN

Una vez el hilo ha terminado de pasar a través de la pistola, ponga la máquina en posición "OFF" antes de colocar la boquilla de contacto y el difusor de gas.

## Conexión Gas

Conecte la manguera de gas al rácor de entrada del mismo, situado en el panel trasero de la máquina.

Ponga la botella de gas en la máquina y asegúrela con una cadena.


Saque el capuchón de seguridad de la botella de gas e instale el manorreductor en la misma.

Conecte el tubo de gas de la máquina al regulador y fíjelo con una brida.

## Método de Soldadura MIG / MAG en modo Manual

Para empezar el proceso de soldadura MIG/MAG con el método manual, Vd. debe:

- Introducir el enchufe del cable de red en la toma de corriente.
- Conecte la máquina "ON" con el "interruptor de red" [1] (debería encenderse una luz).
- Introduzca el hilo en la pistola utilizando el conmutador Avance en frío "Cold Inch" [5].
- Comprobar el regulador con el conmutador en posición "Gas Purge" [5].
- Coloque el control [17] en posición Manual (verifique que el indicador [15] tiene iluminado el modo **Manual**).
- De acuerdo con el modo de soldadura seleccionado y el espesor de material ajustar la tensión de soldadura correcta con el conmutador [3] y la velocidad de alimentación con el control WFS [7]. El diagrama inferior puede ser útil para la selección de los ajustes de soldadura:

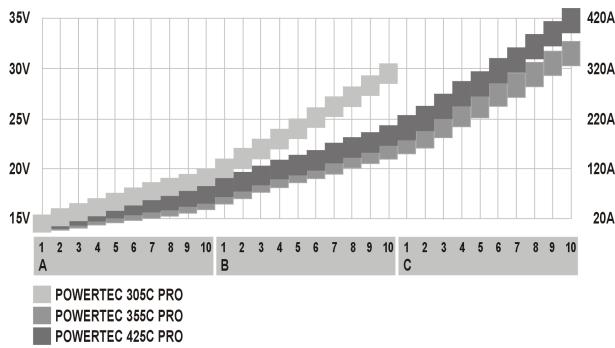

- Siguiendo las normas indicadas, Vd. puede empezar a soldar.

## Método de Soldadura MIG / MAG en modo Sinérgico (automático)

Para empeza el proceso de soldadura MIG/MAG en modo sinérgico, Vd. debe:

- Introducir el enchufe del cable de red en la toma de corriente.
- Conecte la máquina "ON" con el "interruptor de red" [1] (debería encenderse una luz).
- Introduzca el hilo en la pistola utilizando el conmutador Avance en frío "Cold Inch" [5].
- Comprobar el regulador con el conmutador en posición "Gas Purge" [5].
- Coloque el control de selección del diámetro de alambre [16] en la posición correspondiente al diámetro del hilo usado.
- Coloque el control de selección del material a soldar y de mezcla de gas [17] en la posición correspondiente al material usado.

### ⚠ PRECAUCIÓN

Si el proceso de soldadura seleccionado no tiene modo sinérgico, en el display "A" aparecerán tres rayas horizontales.

- En función del modo de soldadura seleccionado y del espesor de material, ajuste la tensión de soldadura correcta a través de los "Comutadores de Cambio de la Tensión de Soldadura" [3].

### **! PRECAUCIÓN**

En el modo de soldadura sinético, la máquina selecciona automáticamente la velocidad de alimentación hilo correcta para cada posición de los "Conmutadores de Cambio de la Tensión de Soldadura" [3]. El valor automático de velocidad puede corregirse en el rango de  $\pm 25\%$  por el control WFS [7].

- Siguiendo las normas indicadas, Vd. puede empezar a soldar.

### **Cambio de los Rodillos de Arrastre**


La máquina está equipada (de fábrica) con rodillos de arrastre para hilo de 1,0 y 1,2mm. Para otros diámetros de hilo se dispone del kit adecuado de rodillos de arrastre (ver capítulo Accessorios para pedir el kit deseado). Para el cambio de los rodillos de arrastre proceder como sigue:

- Desconectar la máquina.
- Liberar la palanca de presión del rodillo [32].
- Desenroscar el tornillo de sujeción [33].
- Abrir la tapa de protección [34].
- Cambiar los rodillos de arrastre [35] con los compatibles correspondientes al diámetro de hilo usado.

### **! PRECAUCIÓN**

Para hilos mayores de 1,6 mm de diámetro, se tienen que cambiar las siguientes partes:

- El tubo guía intermedio de la cónsola del alimentador [36] y guía de entrada [37].
- El tubo guía del Euroconector[38].
- Recolocar y apretar la tapa de protección [34] a los rodillos de arrastre.
- Enroscar la tapa de protección por los tornillos de sujeción [33].

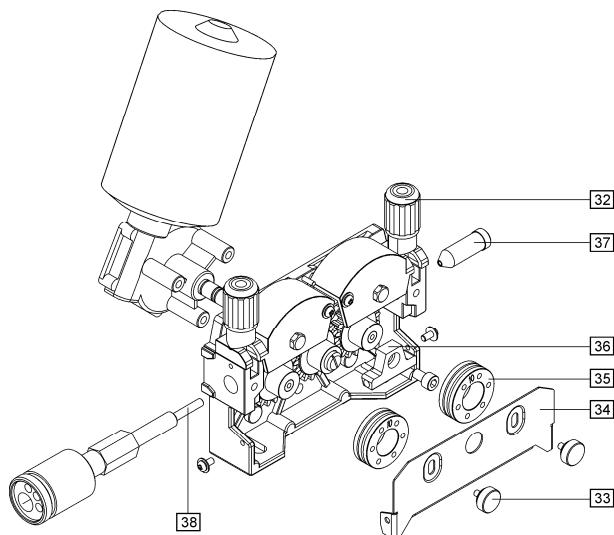

### **Mantenimiento**

#### **! PRECAUCIÓN**

Para cualquier tipo de trabajo de reparación o mantenimiento, se recomienda contacte con el servicio de asistencia técnica autorizado más cercano o con Lincoln Electric. Los trabajos de reparación o mantenimiento realizados por el personal o por servicios técnicos no autorizados anularán la garantía del fabricante.

La frecuencia de las operaciones de mantenimiento puede variar en función del ambiente de trabajo en el que se coloque la máquina.

Cualquier daño que se observe debe ser comunicado inmediatamente.

#### **Mantenimiento de rutina (cada día)**

- Verificar la integridad de cables y conexiones. Cambiarlos si es necesario.
- Quitar las salpicaduras de la boquilla de la pistola de soldadura. Las salpicaduras pueden interferir el flujo del gas de protección hacia el arco.
- Verificar el estado de la pistola de soldadura; cambiarla, si es necesario.
- Verificar estado y funcionamiento del ventilador de refrigeración. Mantenga limpias las rendijas de flujo de aire.

#### **Mantenimiento periódico (cada 200 horas de trabajo o una vez al año como mínimo)**

Efectuar el mantenimiento de rutina y además:


- Mantenga limpia la máquina. Empleando flujo de aire seco (y de baja presión), quite el polvo de la carcasa externa y del interior.
- Compruebe y apriete todos los tornillos.

#### **! PRECAUCIÓN**

Desconectar la máquina del suministro de red antes de cada mantenimiento y servicio. Después de cada reparación, efectuar los ensayos adecuados para comprobar la seguridad.

### **Transporte**

#### **! PRECAUCIÓN**

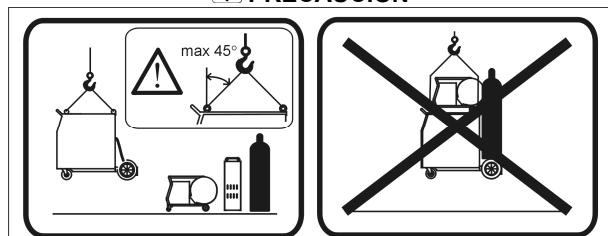

Para asegurar la seguridad del transporte, es necesario:

- Eleve sólo la fuente de corriente sin la botella de gas, refrigerador y devanador.
- Fije con tornillo o cáncamo y aplique la carga axialmente en un ángulo de 45° según el dibujo.
- Asegure igual longitud de las líneas de elevación.

# Compatibilidad Electromagnética (EMC)

11/04

Esta máquina ha sido diseñada de conformidad con todas las directivas y normas relativas a la compatibilidad electromagnética. Sin embargo, todavía podría generar interferencias electromagnéticas que pueden afectar a otros sistemas como son telecomunicaciones (teléfono, radio y televisión) u otros sistemas de seguridad. Estas interferencias pueden ocasionar problemas de seguridad en los sistemas afectados. Lea y comprenda esta sección para eliminar o al menos reducir los efectos de las interferencias electromagnéticas generadas por esta máquina.



Esta máquina ha sido diseñada para trabajar en zonas industriales. Para operar en una zona no industrial es necesario tomar una serie de precauciones para eliminar las posibles interferencias electromagnéticas. El operario debe instalar y trabajar con este equipo tal como se indica en este manual de instrucciones. Si se detectara alguna interferencia electromagnética el operario deberá poner en práctica acciones correctoras para eliminar estas interferencias con la asistencia de Lincoln Electric.

Antes de instalar el equipo de soldadura, el usuario deberá hacer una evaluación de los problemas de interferencias electromagnéticas que se puedan presentar en el área circundante. Se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Cables de entrada y salida, cables de control, y cables de teléfono que estén en, o sean adyacentes al área de trabajo y a la máquina.
- Emisores y receptores de radio y/o televisión. Ordenadores o equipos controlados por ordenador.
- Equipos de control y seguridad para procesos industriales. Aparatos para calibración y medida.
- Dispositivos médicos como marcapasos o equipos para sordera.
- Compruebe la inmunidad de los equipos que funcionen en o cerca del área de trabajo. El operario debe estar seguro de que todos los equipos en la zona sean compatibles. Esto puede requerir medidas de protección adicionales.
- El tamaño de la zona que se debe considerar dependerá de la actividad que vaya a tener lugar. Puede extenderse más allá de los límites previamente considerados.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para reducir las emisiones electromagnéticas de la máquina.

- Los equipos de soldadura deben ser conectados a la red según este manual. Si se produce una interferencia, puede que sea necesario tomar precauciones adicionales, como filtrar la corriente de alimentación.
- Los cables de soldadura deben ser lo más cortos posible y se deben colocar juntos y a nivel del suelo. Si es posible conecte a tierra la pieza a soldar para reducir las emisiones electromagnéticas. El operario debe verificar que la conexión a tierra de la pieza a soldar no causa problemas de seguridad a las personas ni al equipo.
- La protección de los cables en el área de trabajo puede reducir las emisiones electromagnéticas. Esto puede ser necesario en aplicaciones especiales.

## PRECAUCIÓN

El equipamiento de Clase A no es aconsejable utilizarlo en lugares residenciales donde la potencia eléctrica es suministrada por las redes públicas de baja tensión. Pueden haber dificultades potenciales en asegurar compatibilidad electromagnética en estos lugares, debido a la conductividad además de la interferencia radiada.

## PRECAUCIÓN

Este equipo cumple con la normativa IEC 61000-3-12 siempre que la potencia de cortocircuito es mayor o igual que:

POWERTEC 305C PRO:	$S_{sc} \geq 1,9\text{MVA}$
POWERTEC 355C PRO:	$S_{sc} \geq 2,2\text{MVA}$
POWERTEC 425C PRO:	$S_{sc} \geq 2,9\text{MVA}$

en el punto intermedio entre la red general y el suministro del usuario. Es responsabilidad del instalador o usuario del equipo asegurarse mediante una consulta al operador de la red de distribución si fuera necesario que el equipo está conectado sólo al suministro con potencia de cortocircuito  $S_{sc}$  mayor o igual que los datos indicados en la tabla de arriba.

# Especificaciones Técnicas

## POWERTEC 305C, 355C & 425C PRO:

ENTRADA					
Tensión de alimentación 230 / 400V ± 10% Trifásica	Potencia de Entrada a Salida Nominal <b>305C PRO:</b> 13.5 kVA @ 40% Factor Marcha <b>355C PRO:</b> 17.5 kVA @ 40% Factor Marcha <b>425C PRO:</b> 22.8 kVA @ 40% Factor Marcha	Grupo / Clase EMC II / A II / A II / A	Frecuencia 50/60 Hz		
SALIDA NOMINAL A 40°C					
Factor marcha (Basado en un período de 10 min.)	Corriente de Salida	Tensión de Soldadura			
<b>305C PRO:</b> 40% 60% 100%	280A 230A 175A	28.0 Vdc 25.5 Vdc 22.8 Vdc			
<b>355C PRO:</b> 40% 60% 100%	350A 285A 220A	31.5 Vdc 28.2 Vdc 25.0 Vdc			
<b>425C PRO:</b> 40% 60% 100%	420A 345A 265A	35.0 Vdc 31.3 Vdc 27.3 Vdc			
CORRIENTE DE SALIDA					
Rango de Corriente de salida	Tensión en Vacío Máxima				
<b>305C PRO:</b> 30A - 280A	<b>305C PRO:</b> 46 Vdc				
<b>355C PRO:</b> 30A - 350A	<b>355C PRO:</b> 46 Vdc				
<b>425C PRO:</b> 30A - 420A	<b>425C PRO:</b> 52 Vdc				
SECCIÓN DE CABLE Y TAMAÑO DE FUSIBLE RECOMENDADO					
Fusible o Disyuntor	Cable de red				
<b>305C PRO:</b> 32A Retardado (230V entrada) 20A Retardado (400V entrada)	<b>305C PRO:</b>	4 Conductores, 4mm <sup>2</sup>			
<b>355C PRO:</b> 40A Retardado (230V entrada) 25A Retardado (400V entrada)	<b>355C PRO:</b>	4 Conductores, 4mm <sup>2</sup>			
<b>425C PRO:</b> 50A Retardado (230V entrada) 32A Retardado (400V entrada)	<b>425C PRO:</b>	4 Conductores, 6mm <sup>2</sup>			
DIMENSIONES					
Alto 890 mm	Ancho 565 mm	Fondo 1060 mm	Peso		
890 mm (versión agua)	690 mm (versión agua)	1060 mm (versión agua)	<b>305C PRO:</b> 145 kg		
Temperatura de Trabajo -10°C a +40°C		Temperatura de Almacenamiento -25°C a +55°C			

## RAEE (WEEE)

07/06

<b>Español</b> 	<p>No tirar nunca los aparatos eléctricos junto con los residuos en general!. De conformidad a la Directiva Europea 2002/96/EC relativa a los Residuos de Equipos Eléctricos o Electrónicos (RAEE) y al acuerdo de la legislación nacional, los equipos eléctricos deberán ser recogidos y reciclados respetando el medioambiente. Como propietario del equipo, deberá informar de los sistemas y lugares apropiados para la recogida de los mismos. Aplicar esta Directiva Europea protegerá el medioambiente y su salud!</p>
---	--

# **Lista de Piezas de Recambio**

12/05

## **Lista de piezas de recambio: instrucciones**

- No utilizar esta lista de piezas de recambio, si el número de code no está indicado. Contacte con el Dpto. de Servicio de Lincoln Electric para cualquier número de code no indicado.
- Utilice el dibujo de la página de ensamblaje (assembly page) y la tabla para determinar donde está localizado el número de code de su máquina.
- Utilice sólo los recambios marcados con "X" de la columna con números según página de ensamblaje (# indica un cambio en esta revisión).

Primero, lea la Lista de Piezas leyendo las instrucciones anteriores, luego vaya al manual "Piezas de Recambio" suministrado con el equipo, que contiene una imagen descriptiva con remisión al número de pieza.

## **Esquema Eléctrico**

Diríjase al manual "Piezas de Recambio" suministrado con el equipo.

## **Accesorios**

KP14017-0.8	Kit rodillo de arrastre hilo macizo (0,6 / 0,8)
KP14017-1.0	Kit rodillo de arrastre hilo macizo (0,8 / 1,0)
KP14017-1.2	Kit rodillo de arrastre hilo macizo (1,0 / 1,2)
KP14017-1.6	Kit rodillo de arrastre hilo macizo (1,2 / 1,6)
KP14017-1.2A	Kit rodillo de arrastre hilo aluminio ( 1,0 / 1,2)
KP14017-1.6A	Kit rodillo de arrastre hilo aluminio ( 1,2 / 1,6)
KP14017-1.6R	Kit rodillo de arrastre hilo tubular (1.2 / 1.6)
KP14017-2.4R	Kit rodillo de arrastre hilo tubular (1.6 / 2.4)
K14009-1	Kit zócalo calentador CO <sub>2</sub>
K14071-1	KIT Filtro Powertec C PRO



## Déclaration de conformité

**CE**  
09

**LINCOLN ELECTRIC BESTER Sp. z o.o.**

Déclare que le poste de soudage:

**K14057-1      POWERTEC 305C PRO  
K14058-1      POWERTEC 355C PRO  
K14059-1A      POWERTEC 425C PRO**

est conforme aux directives suivantes:

**2006/95/CEE, 2004/108/CEE**

et qu'il a été conçu en conformité avec les normes:

**EN 60974-1, EN 60974-5, EN 60974-10:2007**

16.07.2009

Paweł Lipiński  
Operations Director

Lincoln Electric Bester Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland

12/05



12/05

**MERCI!** Pour avoir choisi la QUALITÉ Lincoln Electric.

- Vérifiez que ni l'équipement ni son emballage ne sont endommagés. Toute réclamation pour matériel endommagé doit être immédiatement notifiée à votre revendeur.
- Notez ci-dessous toutes les informations nécessaires à l'identification de votre équipement. Le nom du Modèle ainsi que les numéros de Code et Série figurent sur la plaque signalétique de la machine.

Nom du modèle:

.....  
Numéros de Code et Série:

..... | .....

Lieu et Date d'acquisition:

| .....

..... | .....

## INDEX FRANÇAIS

Sécurité .....	1
Installation et Instructions d'Utilisation .....	2
Compatibilité Electromagnétique (CEM) .....	7
Caractéristiques Techniques .....	8
DEEE (WEEE) .....	9
Pièces de Rechange .....	9
Schéma Electrique .....	9
Accessoires .....	9

# Sécurité

11/04



## ATTENTION

L'installation, l'utilisation et la maintenance ne doivent être effectuées que par des personnes qualifiées. Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser cet équipement. Le non respect des mesures de sécurité peut avoir des conséquences graves: dommages corporels qui peuvent être fatals ou endommagement du matériel. Lisez attentivement la signification des symboles de sécurité ci-dessous. Lincoln Electric décline toute responsabilité en cas d'installation, d'utilisation ou de maintenance effectuées de manière non conforme.

	DANGER: Ce symbole indique que les consignes de sécurité doivent être respectées pour éviter tout risque de dommage corporel ou d'endommagement du poste. Protégez-vous et protégez les autres.
	LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS: Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'équipement. Le soudage peut être dangereux. Le non respect des mesures de sécurité peut avoir des conséquences graves: dommages corporels qui peuvent être fatals ou endommagement du matériel.
	UN CHOC ELECTRIQUE PEUT ETRE MORTEL: Les équipements de soudage génèrent de la haute tension. Ne touchez jamais aux pièces sous tension (électrode, pince de masse...) et isolez-vous.
	EQUIPEMENTS A MOTEUR ELECTRIQUE: Coupez l'alimentation du poste à l'aide du disjoncteur du coffret à fusibles avant toute intervention sur la machine. Effectuez l'installation électrique conformément à la réglementation en vigueur. MISE A LA TERRE: Pour votre sécurité et pour un bon fonctionnement, le câble d'alimentation doit être impérativement connecté à une prise de courant avec une bonne prise de terre.
	EQUIPEMENTS A MOTEUR ELECTRIQUE: Vérifiez régulièrement l'état des câbles électrode, d'alimentation et de masse. S'ils semblent en mauvais état, remplacez-les immédiatement. Ne posez pas le porte-électrode directement sur la table de soudage ou sur une surface en contact avec la pince de masse afin d'éviter tout risque d'incendie.
	LES CHAMPS ELECTRIQUES ET MAGNETIQUES PEUVENT ETRE DANGEREUX: Tout courant électrique passant par un conducteur génère des champs électriques et magnétiques (EMF). Ceux-ci peuvent produire des interférences avec les pacemakers. Il est donc recommandé aux soudeurs porteurs de pacemakers de consulter leur médecin avant d'utiliser cet équipement.
	COMPATIBILITE CE: Cet équipement est conforme aux Directives Européennes.
	FUMEES ET GAZ PEUVENT ETRE DANGEREUX: Le soudage peut produire des fumées et des gaz dangereux pour la santé. Evitez de les respirer et utilisez une ventilation ou un système d'aspiration pour évacuer les fumées et les gaz de la zone de respiration.
	LES RAYONNEMENTS DE L'ARC PEUVENT BRULER: Utilisez un masque avec un filtre approprié pour protéger vos yeux contre les projections et les rayonnements de l'arc lorsque vous soudez ou regardez souder. Portez des vêtements appropriés fabriqués avec des matériaux résistant durablement au feu afin de protéger votre peau et celle des autres personnes. Protégez les personnes qui se trouvent à proximité de l'arc en leur fournissant des écrans inflammables et en les avertissant de ne pas regarder l'arc pendant le soudage.
	LES ETINCELLES PEUVENT ENTRAINER UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION: Eloignez toute matière inflammable de la zone de soudage et assurez-vous qu'un extincteur est disponible à proximité. Les étincelles et les projections peuvent aisément s'engouffrer dans les ouvertures les plus étroites telles que des fissures. Ne soudez pas de réservoirs, fûts, containers... avant de vous être assuré que cette opération ne produira pas de vapeurs inflammables ou toxiques. N'utilisez jamais cet équipement de soudage dans un environnement où sont présents des gaz inflammables, des vapeurs ou liquides combustibles.
	LES MATERIAUX SOUDES SONT BRULANTS: Le soudage génère de la très haute chaleur. Les surfaces chaudes et les matériaux dans les aires de travail peuvent être à l'origine de brûlures graves. Utilisez des gants et des pinces pour toucher ou déplacer les matériaux.

	SECURITE: Cet équipement peut fournir de l'électricité pour des opérations de soudage menées dans des environnements à haut risque de choc électrique.
	UNE BOUTEILLE DE GAZ PEUT EXLOSER: N'utilisez que des bouteilles de gaz comprimé contenant le gaz de protection adapté à l'application de soudage et des détendeurs correctement installés correspondant au gaz et à la pression utilisés. Les bouteilles doivent être utilisées en position verticale et maintenues par une chaîne de sécurité à un support fixe. Ne déplacez pas les bouteilles sans le bouchon de protection. Ne laissez jamais l'électrode, le porte-électrode, la pince de masse ou tout autre élément sous tension en contact avec la bouteille de gaz. Les bouteilles doivent être stockées loin de zones "à risque": source de chaleur, étincelles...

## Installation et Instructions d'Utilisation

Lisez attentivement la totalité de ce chapitre avant d'installer ou d'utiliser ce matériel.

### Emplacement et Environnement


Cette machine peut fonctionner dans des environnements difficiles. Il est cependant impératif de respecter les mesures ci-dessous pour lui garantir une longue vie et un fonctionnement durable.

- Ne placez pas et n'utilisez pas cette machine sur une surface inclinée à plus de 15° par rapport à l'horizontale.
- Ne pas utiliser cette machine pour dégeler des canalisations.
- Stockez la machine dans un lieu permettant la libre circulation de l'air dans les aérations du poste. Ne la couvrez pas avec du papier, des vêtements ou tissus lorsqu'elle est en marche.
- Réduisez au maximum la quantité d'impuretés à l'intérieur de la machine.
- La machine possède un indice de protection IP23. Elle peut recevoir une pluie modérée sans que cela nuise à la sécurité de l'opérateur.
- Placez la machine loin d'équipements radiocommandés. Son utilisation normale pourrait en affecter le bon fonctionnement et entraîner des dommages matériels ou corporels. Reportez-vous au chapitre "Compatibilité Electromagnétique" de ce manuel.
- N'utilisez pas le poste sous des températures supérieures à 40°C.

### Facteur de marche et Surchauffe

Le facteur de marche d'un équipement de soudage est basé sur une période de 10 minutes: C'est le pourcentage de temps pendant lequel le poste peut souder à la valeur nominale du courant de soudage sans qu'il se produise de surchauffe ou d'interruption forcée du soudage.

Exemple: Facteur de marche 60%:

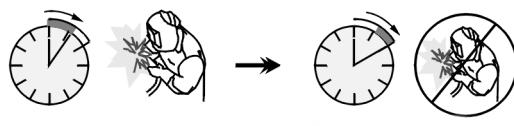


6 minutes de soudage.

4 minutes d'arrêt.

Un facteur de marche excessif provoquera le déclenchement du circuit de protection thermique.

Le transformateur de la machine de soudage est protégé électroniquement contre les surchauffes. Un voyant lumineux s'allume lorsque le système de protection est

enclenché. Lorsque la machine a suffisamment refroidi, elle se remet en marche et le voyant s'éteint. Note: Pour des raisons de sécurité, la machine se maintiendra à la position d'arrêt thermique tant que la gâchette du pistolet de soudage n'aura pas été relâchée.

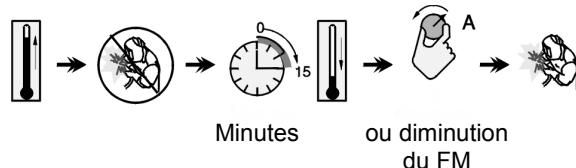

Minutes ou diminution du FM


### Alimentation

Assurez-vous que la tension d'alimentation, le nombre de phase, et la fréquence correspondent bien aux caractéristiques exigées par cette machine avant de la mettre en marche. La tension d'alimentation adéquate est indiquée à la section "spécifications techniques" de ce manuel ainsi que sur la plaque signalétique de la machine. Vérifiez la connexion des fils de terre de la machine au réseau.

Les tensions d'alimentation disponibles sont 3x230V et 3x400V 50Hz (la machine est livrée connectée en 400V, triphasé).

S'il est nécessaire de modifier la tension d'alimentation:

- Assurez-vous que le câble d'alimentation est déconnecté du réseau d'alimentation primaire et que la machine est à la position ARRET.
- Déposez le GRAND panneau latéral de la machine.
- Reconnectez X11 et X12 selon le schéma ci-dessous.

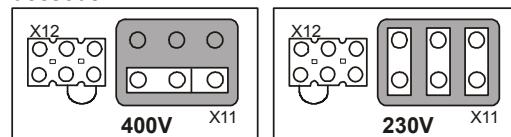

- Replacez le panneau latéral.


Assurez-vous que la puissance disponible au réseau est appropriée au fonctionnement normal du poste. Les sections de câbles et les calibres de fusibles recommandés sont indiqués dans le chapitre "Spécifications Techniques" de ce manuel.

Reportez-vous aux repères [1] et [20] des illustrations ci-dessous.


### Connecteurs de sortie

Reportez-vous aux repères [8], [10] et [11] des illustrations ci-dessous.

## Commandes et réglages

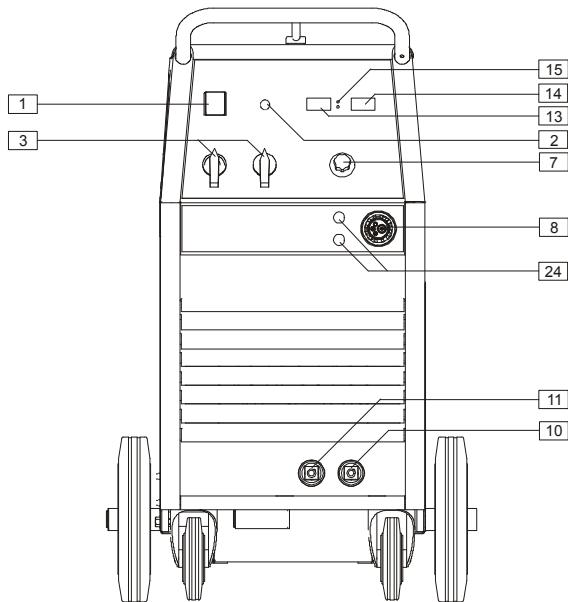


- Interrupteur Marche/Arrêt avec voyant lumineux:** Après la mise sous tension et la mise en marche du poste, le voyant s'allume pour indiquer que la machine est prête à souder.
- Voyant témoin de protection thermique:** Ce voyant s'allume quand il y a surchauffe du poste et que le courant de soudage est arrêté. Cela se produit quand le facteur de marche est trop élevé ou quand la température ambiante excède 40°C. Laissez la machine en marche pour permettre le refroidissement des composants internes. Quand la LED s'éteint, le soudage peut reprendre.
- Tension de soudage réglable par commutateurs:** Le POWERTEC 305C est équipé de 2 commutateurs (2 et 10 positions). Le POWERTEC 355C et **425C** possèdent 2 commutateurs (3 et 10 positions).
- Interrupteur mode gâchette:** Il permet la sélection des modes 2/4 temps. (voir fonctionnement ci-dessous):

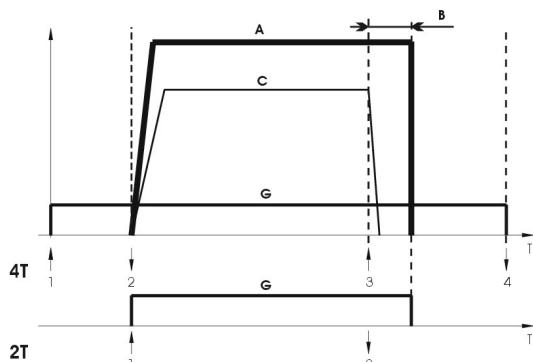

- ↑ Gâchette pressée
- ↓ Gâchette relâchée
- A. Courant de soudage.
- B. Fusion retardée du fil (Burnback).
- C. Vitesse de dévidage de fil.

### G. Gaz.

- Bouton inverseur purge de gaz/dévidage de fil à froid:** Cet interrupteur permet le dévidage du fil à froid ou la purge du circuit gaz hors tension.
- Réglage de la vitesse d'approche:** La vitesse d'approche est réglable par potentiomètre. La fourchette de réglage est 0.1 à 1.0 fois la vitesse de dévidage sélectionnée pour le soudage [7].

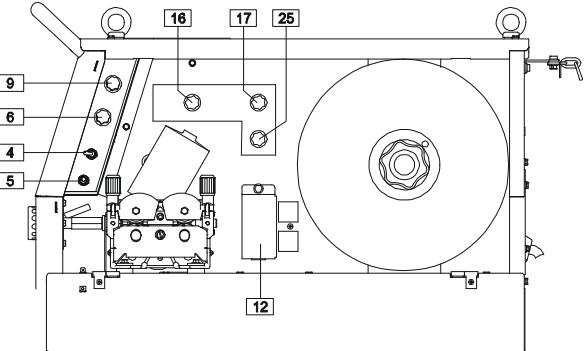

- Réglage de la vitesse de dévidage:** En mode manuel, la vitesse de dévidage est réglable de 1.0 à 20m/min. En mode synergique, la vitesse de dévidage est automatiquement sélectionnée et reste ajustable à ±25%.



#### ATTENTION

Lorsque le sélecteur de dévidage à froid est actionné, le bouton de réglage de la vitesse d'approche fil [6] modifie également la vitesse de dévidage à froid.

- Euroconnecteur:** Il permet de connecter la torche de soudage.
- Bouton de commande fusion retardée du fil Burnback:** Il permet de choisir la longueur de fil qui dépasse de la buse de la torche en fin de soudage; la plage de réglage va de 8 à 250ms.
- Borne de sortie haute inductance:** Pour connecter le câble de masse.
- Borne de sortie faible inductance:** Pour connecter le câble de masse.
- Bornier de sélection de la polarité de soudage:** Il est possible de sélectionner la polarité de la tension de soudage (+/-) à la torche. Le réglage par défaut est +.

Pour changer la polarité de soudage, vous devez:

- Arrêter la machine et débrancher l'alimentation principale.
- Ouvrir le carter de protection.
- Placer les barrettes de connexion de la façon suivante:

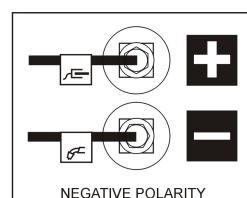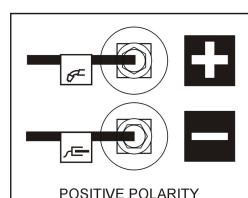

- Replacer le carter de protection.

**Polarité positive (DC +):**

Polarité utilisée pour les applications de soudage MIG (Metal Inert Gas).

**Polarité négative (DC -):**

Polarité utilisée dans la plupart des applications innershield (fil fourré sans gaz **FCAW-S**).

13. **Afficheur A:** Il indique la valeur actuelle du courant de soudage (en ampères). Après le soudage, il affiche la valeur moyenne du courant de soudage. Lorsque la vitesse de dévidage (WFS) est changée, l'afficheur affiche la valeur de la vitesse de dévidage en m/min ou la correction de la valeur synergique (gamme 0.75 à 1.25) lorsque le mode synergique est utilisé.

14. **Afficheur V:** Il affiche la valeur de la tension de soudage pendant le soudage. En fin de soudage, il affiche la valeur moyenne de la tension de soudage. Après soudage lorsque le bouton de réglage de la vitesse de dévidage de fil est actionné [7], il s'éteind.

15. **Indicateurs de mode de soudage:** Ces voyants indiquent le mode de soudage, manuel ou synergique:


**SYNERGIC** Si sélectionné, la machine fonctionne en mode synergique (mode automatique).  
Si sélectionné, la machine fonctionne en mode manuel.

Sélectionner l'application désirée avec "le sélecteur matériau et gaz Mix" [17].

16. **Sélecteur de diamètre de fil:** Sélectionner le diamètre de fil utilisé pour votre application. Ce réglage n'est utilisable qu'en mode synergique.

17. **Sélecteur de matériau et gaz Mix:** Ce réglage sélectionne:

- Le matériau et le gaz de soudage.
- Le mode: manuel ou synergique.

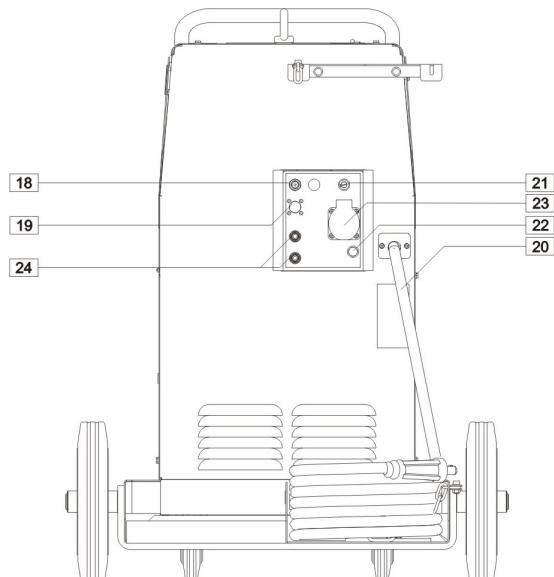

18. **Connecteur gaz:** Pour le raccordement du tuyau souple d'alimentation gaz.

19. **Emplacement:** Pour kit réchauffage CO2.

20. **Câble d'alimentation:** Il permet de raccorder la prise de courant mâle au câble d'alimentation en fonction de la réglementation électrique en vigueur. Seules les personnes qualifiées sont habilitées à faire cette connexion.

21. **Fusible:** Il protège le ventilateur et la carte électronique. Il coupe l'alimentation lorsque le courant excède 3A.

22. **Disjoncteur (uniquement sur modèle refroidi eau):** Protège la prise [23]. Il disjoncte lorsque l'intensité dépasse 2.5A. Pour restituer l'alimentation, appuyer dessus.

23. **Prise d'alimentation refroidisseur:** Permet l'alimentation d'un refroidisseur en 230VAC, 2,5A. Cette alimentation est protégée par disjoncteur [22].

24. **Raccords rapides eau:** Permet la connexion eau avec le refroidisseur.

#### ⚠ ATTENTION

Lire et comprendre le manuel d'instruction du refroidisseur avant de le brancher.


25. **Bouton de réglage du pré-gaz:** il permet le réglage de pré-gaz de 0,01 à 1 seconde.

### Commande refroidisseur (uniquement sur POWERTEC 425C PRO WATER)

Le POWERTEC 425C PRO permet un fonctionnement automatique du refroidisseur:

- Lorsque le soudage commence, le refroidisseur démarre automatiquement.
- Lorsque le soudage s'arrête, le refroidisseur continu de fonctionner pendant 5 min puis s'arrête automatiquement.
- Si le soudage redémarre pendant la période de 5 min, le refroidisseur continu de fonctionner.

Les POWERTEC 425C PRO offrent la possibilité de désactiver le mode automatique pour un fonctionnement

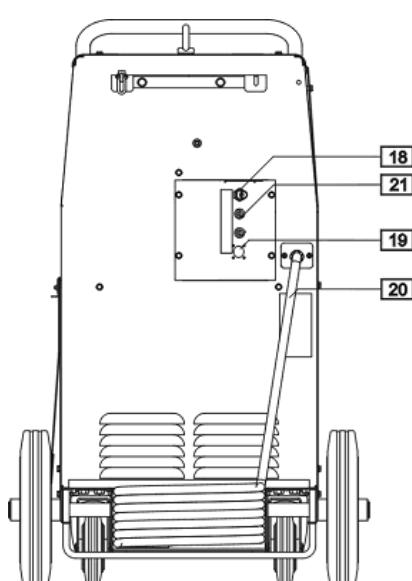

continu du refroidisseur. Pour ce faire, vous devez:

- Arrêter l'alimentation du POWERTEC 425C PRO.
- Positionner le sélecteur de diamètre de fil [16] sur la position "1.0" et le sélecteur type de fil et gaz [17] sur la position "CRNI (98%AR 2%CO<sub>2</sub>)".
- Alimenter le POWERTEC 425C PRO.
- Dans les 15 secondes, positionner le sélecteur de diamètre de fil [16] sur la position "1.2" et le sélecteur type de fil et gaz [17] sur la position "STEEL (100%CO<sub>2</sub>)". Le refroidisseur se met en marche et l'afficheur "V" affiche "on".

Si vous désirez reconfigurer le mode automatique, recommencer la procédure précédente pour que l'afficheur "V" affiche "5".

#### **! ATTENTION**

L'afficheur "V" affiche le mode de fonctionnement du refroidisseur (5"/on) 2 secondes après la mise sous tension du POWERTEC 425C PRO.

### **Connections des câbles de soudage**

Connecter le câble de masse soudage en [10] ou [11]. L'autre extrémité de ce câble doit être connectée à la pièce à l'aide de la pince.

Branchez la torche sur l'euroconnecteur et vérifiez que le tube contact et la gaine de la torche correspondent au diamètre du fil et au matériau soudé.

### **Chargement de la bobine de fil**

Ouvrir la porte de la machine.

Dévisser l'écrou rapide en bout d'axe.

Charger la bobine de fil de façon à ce qu'elle tourne dans le sens horaire lorsque le fil est entraîné par l'unité de dévégage.

S'assurer que l'ergot de l'axe est bien positionné dans le trou du support bobine prévu à cet effet.

Replacer l'écrou rapide en bout d'axe.

Mettre en place les galets correspondant au diamètre du fil.


Libérer le fil, couper le bout et s'assure qu'il n'est pas mêlé.

#### **! ATTENTION**

Le bout de fil est pointu et peut blesser.

Introduire l'extrémité du fil dans l'ensemble de dévégage jusqu'à l'euroconnecteur.

Ajuster la pression exercée sur les galets.

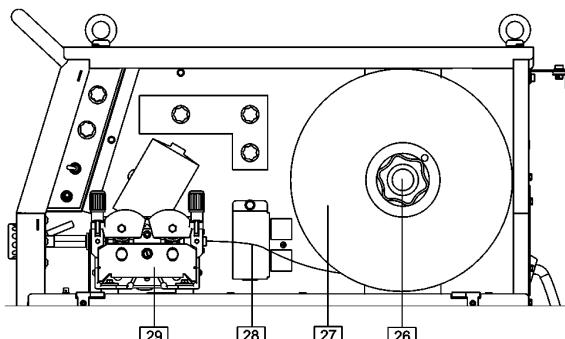


26. Axe.
27. Bobine de fil.
28. Fil.
29. Unité d'entraînement.

La machine est conçue pour des bobines de 15kg (300mm).

### **Réglage du couple de freinage de l'axe bobine**

Pour éviter le jeu lorsque la bobine dévide le fil de soudage, l'axe est pourvu d'un système de freinage.

Le réglage s'effectue en tournant la vis M10, située à l'intérieur de l'armature de l'axe après avoir dévissé le capuchon d'attache.

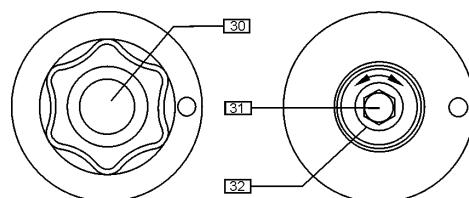

30. Vis de serrage.
31. Vis de réglage M10.
32. Ressort.

En tournant la vis M10 vers la droite, vous augmentez la tension du ressort et vous pouvez accroître la couple de freinage.

En tournant la vis M10 vers la gauche, vous diminuez la tension du ressort et vous pouvez décroître la couple de freinage.

Une fois le réglage achevé, vous devrez revisser le capuchon.

### **Réglage de la pression du galet fou**

Le réglage se fait en tournant la vis de réglage vers la droite pour augmenter la pression et vers la gauche pour la réduire.

#### **! ATTENTION**

Si le réglage de la pression est trop faible, le fil va patiner entre les galets. Si le réglage de la pression est trop fort, le fil peut se déformer ce qui entraînerait des problèmes de dévégage. La pression doit être correctement réglée. Réduisez la pression lentement jusqu'à ce que le fil commence à peine à glisser sur le galet d'entraînement puis augmentez légèrement la pression en donnant un tour à la vis de réglage.

### **Insertion du fil dans la Torche de soudage**

Connecter la torche à l'euroconnecteur, les caractéristiques de la torche doivent être appropriées à la puissance du générateur.

Mettre en marche le générateur (interrupteur Marche/arrêt [1] en position "I").

Retirer le diffuseur de gaz et le tube contact du bout de la torche.

Régler la vitesse de dévidage à 10 m/min avec le bouton WFS [7].

Maintenir le sélecteur Avance à vide / Purge gaz [5] sur Avance à vide jusqu'à la sortie du fil en bout de torche.

#### ATTENTION

Veillez à éloigner vos yeux et vos mains de l'extrémité de la torche pendant le chargement du fil.

#### ATTENTION

Une fois l'enfilage du fil terminé, éteignez la machine avant de remonter le tube contact et le diffuseur de gaz.

### Alimentation gaz

Connectez le tuyau de gaz sur la prise alimentation gaz située à l'arrière de la machine.

Fixez solidement la bouteille de gaz sur le support du poste à l'aide de la chaîne.


Enlevez le capuchon d'étanchéité de la bouteille et fixez le régulateur de pression.

Connectez le tuyau de gaz du poste sur le détendeur à l'aide du collier de serrage.

### Soudage MIG / MAG en mode Manuel

Pour commencer le soudage MIG /MAG en mode manuel vous devez:

- Brancher la prise du câble d'alimentation à la prise réseau.
- Mettre l'interrupteur M/A [1] en position marche (le voyant est allumé).
- Faire passer le fil dans la torche au moyen de l'interrupteur "Cold Inch" [5].
- Vérifier le débit de gaz torche au moyen de l'interrupteur "Gas Purge" [5].
- Positionner le sélecteur [17] sur mode Manuel (vérifier que le voyant [15] indique le mode **Manual**).
- Régler la tension de soudage [3] et la vitesse de dévidage WFS [7] en fonction du mode de soudage et du matériau à souder. Le graphique suivant peut être utilisé pour la sélection de la tension de soudage.

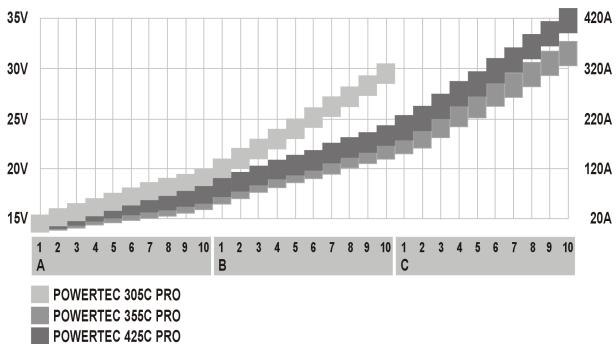

- Le soudage peut commencer.

### Soudage MIG / MAG en mode Synergique (automatique)

Pour commencer le soudage MIG /MAG en mode synergique vous devez:

- Brancher la prise du câble d'alimentation à la prise réseau.
- Mettre l'interrupteur M/A [1] en position marche (le

voyant est allumé).

- Faire passer le fil dans la torche au moyen de l'interrupteur "Cold Inch" [5].
- Vérifier le débit de gaz torche au moyen de l'interrupteur "Gas Purge" [5].
- Positionner le sélecteur diamètre de fil [16] en fonction du diamètre de fil utilisé.
- Positionner le sélecteur matériau et gaz mix [17] en fonction du matériau à souder.

#### ATTENTION

Si vous utilisez un mode non synergique l'afficheur A affiche "—".

- En fonction du mode soudage et du matériau à souder, sélectionner la tension de soudage à l'aide des sélecteurs [3].

#### ATTENTION

Pour le soudage en mode synergique, la machine sélectionne automatiquement une vitesse de dévidage pour chaque position des sélecteurs [3]. La vitesse de dévidage automatique peut être ajustée à  $\pm 25\%$  avec le bouton de réglage WFS [7].

- Le soudage peut commencer.

### Changement des galets d'entraînement

La machine est livrée d'origine avec des galets d'entraînement pour des fils de diamètre 1.0 et 1.2mm.


Pour les autres diamètres, utiliser les kits galets appropriés (voir le chapitre accessoires pour la commande des kits). La procédure de changement des galets est la suivante:

- Arrêter la machine.
- Relever les leviers presseurs [32].
- Dévisser les vis [33].
- Ouvrir le carter de protection [34].
- Changer les galets d'entraînement [35] en fonction du diamètre de fil utilisé.

#### ATTENTION

Pour des fils de diamètre supérieur à 1.6mm, les pièces suivantes doivent être changées:

- Les guide-fils [36] et [37].
- Le guide fil de l'euroconnecteur [38].
- Repositionner le carter de protection [34].
- Remplacer les vis [33].

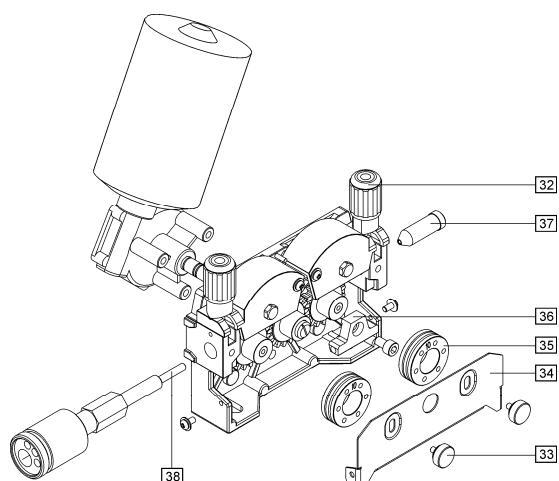

## Maintenance

### ! ATTENTION

Nous vous recommandons de contacter notre service après-vente pour toute opération d'entretien ou réparation. Toute intervention sur le poste effectuée par des personnes non autorisées invalidera la garantie du fabricant.

La fréquence des opérations de maintenance varie en fonction de l'environnement de travail dans lequel la machine est placée.

Tout défaut observé doit être immédiatement rapporté.

### Maintenance

- Vérifier l'état des câble. Les remplacer si nécessaire.
- Enlever les projections du bout de la torche. Ces projections peuvent modifier le flux du gaz protecteur.
- Vérifier l'état de la torche. La remplacer si nécessaire.
- Vérifier l'état et la fonctionnalité du ventilateur. Maintenir les ouïes d'aération propres.

### Maintenance périodique (toute les 200 heures de fonctionnement ou au moins une fois par an)

Faire la maintenance de routine et en plus:


- Nettoyer la machine. Utiliser de l'air comprimé (basse pression), enlever la poussière externe et toute poussière accessible.
- Vérifier le serrage des vis.

### ! ATTENTION

L'alimentation principale doit être coupée avant toute intervention de maintenance sur la machine. Après chaque réparation, les tests de sécurité doivent être faits.

## Levage

### ! ATTENTION

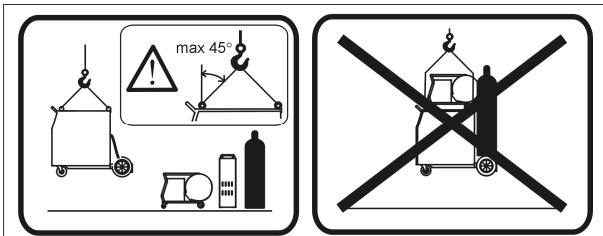

R-0010-678-1B

Par mesure de sécurité, il faut obligatoirement:

- Lever le générateur seul, sans la bouteille de gaz, sans dévidoir et sans refroidisseur.
- Utiliser des chaînes de façon à lever avec un angle de 45° maximum comme représenté sur le dessin ci-dessus.
- Veiller à ce que les 2 chaînes soient de même longueur et puissent supporter le poids du générateur.

## Compatibilité Electromagnétique (CEM)

11/04

Ce produit a été conçu conformément aux normes et directives relatives à la compatibilité électromagnétique des appareils de soudage. Cependant, il se peut qu'il génère des perturbations électromagnétiques qui pourraient affecter le bon fonctionnement d'autres équipements (téléphones, radios et télévisions ou systèmes de sécurité par exemple). Ces perturbations peuvent nuire aux dispositifs de sécurité internes des appareils. Lisez attentivement ce qui suit afin de réduire –voire d'éliminer– les perturbations électromagnétiques générées par cette machine.



Cette machine a été conçue pour fonctionner dans un environnement industriel. Pour une utilisation en environnement domestique, des mesures particulières doivent être observées. L'opérateur doit installer et utiliser le poste conformément aux instructions de ce manuel. Si des interférences se produisent, l'opérateur doit mettre en place des mesures visant à les éliminer, avec l'assistance de Lincoln Electric si besoin est.

Avant d'installer la machine, l'opérateur doit vérifier tous les appareils de la zone de travail qui seraient susceptibles de connaître des problèmes de fonctionnement en raison de perturbations électromagnétiques. Exemples:

- Câbles d'alimentation et de soudage, câbles de commandes et téléphoniques qui se trouvent dans ou à proximité de la zone de travail et de la machine.
- Emetteurs et récepteurs radio et/ou télévision. Ordinateurs ou appareils commandés par microprocesseurs.
- Dispositifs de sécurité. Appareils de mesure.
- Appareils médicaux tels que pacemakers ou prothèses auditives.
- L'opérateur doit s'assurer que les équipements environnants ne génèrent pas de perturbations électromagnétiques et qu'ils sont tous compatibles. Des mesures supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires.
- La taille de la zone de travail à prendre en considération dépend de la structure de la construction et des activités qui s'y pratiquent.

Comment réduire les émissions?

- Connecter la machine au secteur selon les instructions de ce manuel. Si des perturbations ont lieu, il peut s'avérer nécessaire de prendre des mesures comme l'installation d'un filtre de circuit par exemple.
- Les câbles de soudage doivent être aussi courts que possibles et attachés ensemble. La pièce à souder doit être reliée à la terre si possible (s'assurer cependant que cette opération est sans danger pour les personnes et les équipements).

- Le fait d'utiliser des câbles protégés dans la zone de travail peut réduire les émissions électromagnétiques. Cela est nécessaire pour certaines applications.
- S'assurer que la machine est connectée à une bonne prise de terre.

**ATTENTION**

Les équipements de classe A ne sont pas destinés à être utilisés dans des endroits où l'alimentation électrique est destinée au grand public. Dans ces endroits, des perturbations électromagnétiques conduites et rayonnées peuvent éventuellement perturber le fonctionnement des appareils environnants.

**ATTENTION**

Cet équipement est conforme à la norme IEC 61000-3-12 à condition que la puissance de court-circuit  $S_{sc}$  soit supérieure ou égale à:

POWERTEC 305C PRO:	$S_{sc} \geq 1,9\text{MVA}$
POWERTEC 355C PRO:	$S_{sc} \geq 2,2\text{MVA}$
POWERTEC 425C PRO:	$S_{sc} \geq 2,9\text{MVA}$

Il est de la responsabilité de l'installateur ou de l'utilisateur de s'assurer que le réseau électrique sur lequel est branchée cette machine satisfasse aux exigences indiquées ci-dessus.

## Caractéristiques Techniques

### POWERTEC 305C, 355C & 425C PRO:

ALIMENTATION					
Tension d'alimentation 230 / 400V ± 10% Triphasé	Puissance absorbée <b>305C PRO:</b> 13.5 kVA @ 40% FM <b>355C PRO:</b> 17.5 kVA @ 40% FM <b>425C PRO:</b> 22.8 kVA @ 40% FM	Groupe / Classe CEM II / A II / A II / A	Fréquence 50/60 Hz		
SORTIE NOMINALE A 40°C					
Facteur de marche (Basé sur une période de 10 min.)	Courant de soudage	Tension de sortie			
<b>305C PRO:</b> 40% 60% 100%	280A 230A 175A	28.0 Vdc 25.5 Vdc 22.8 Vdc			
<b>355C PRO:</b> 40% 60% 100%	350A 285A 220A	31.5 Vdc 28.2 Vdc 25.0 Vdc			
<b>425C PRO:</b> 40% 60% 100%	420A 345A 265A	35.0 Vdc 31.3 Vdc 27.3 Vdc			
GAMME DE COURANT DE SORTIE					
Gamme de courant de soudage <b>305C PRO:</b> 30A - 280A <b>355C PRO:</b> 30A - 350A <b>425C PRO:</b> 30A - 420A	Tension à vide max. <b>305C PRO:</b> 46 Vdc <b>355C PRO:</b> 46 Vdc <b>425C PRO:</b> 52 Vdc				
CABLES D'ALIMENTATION ET FUSIBLES					
Fusible <b>305C PRO:</b> 32A Fusion lente (230V) 20A Fusion lente (400V)	<b>305C PRO:</b> 4 Conducteurs, 4mm <sup>2</sup>	Câbles d'alimentation			
<b>355C PRO:</b> 40A Fusion lente (230V) 25A Fusion lente (400V)	<b>355C PRO:</b> 4 Conducteurs, 4mm <sup>2</sup>				
<b>425C PRO:</b> 50A Fusion lente (230V) 32A Fusion lente (400V)	<b>425C PRO:</b> 4 Conducteurs, 6mm <sup>2</sup>				
DIMENSIONS					
Hauteur 890 mm	Largeur 565 mm	Longueur 1060 mm	Poids <b>305C PRO:</b> 145 kg		
890 mm (version eau)	690 mm (version eau)	1060 mm (version eau)	<b>355C PRO:</b> 147 kg <b>425C PRO:</b> 162 kg		
Température de fonctionnement -10°C à +40°C		Température de stockage -25°C à +55°C			

# DEEE (WEEE)

07/06



Ne pas jeter les appareils électriques avec les déchets ordinaires!

Conformément à la Directive Européenne 2002/96/EC relative aux Déchets d'Équipements Électriques ou Électroniques (DEEE), et à sa transposition dans la législation nationale, les appareils électriques doivent être collectés à part et être soumis à un recyclage respectueux de l'environnement. En tant que propriétaire de l'équipement, vous devriez vous informer sur les systèmes de collecte approuvés auprès nos représentants locaux.

Appliquer cette Directive Européenne améliorera l'environnement et la santé!

## Pièces de Rechange

12/05

### Comment lire cette liste de pièces détachées

- Cette liste de pièces détachées ne vaut que pour les machines dont le numéro de code est listé ci-dessous. Dans le cas contraire, contacter le Département Pièces de Rechange.
- Utiliser la vue éclatée (assembly page) et le tableau de références des pièces ci-dessous pour déterminer l'emplacement de la pièce en fonction du numéro de code précis de la machine.
- Ne tenir compte que des pièces marquées d'un "X" dans la colonne de cette vue éclatée (# Indique un changement).

Premièrement, lire la liste de pièces de rechange ci dessous, puis se référer aux vues éclatées du manuel "pièces détachées" fourni avec la machine.

## Schéma Electrique

Se référer au manuel "Pièces de rechange" fourni avec la machine.

## Accessoires

KP14017-0.8	Galet d'entraînement de fil et guide fil 0.6-0.8mm
KP14017-1.0	Galet d'entraînement de fil et guide fil 0.8-1.0mm
KP14017-1.2	Galet d'entraînement de fil et guide fil 1.0-1.2mm
KP14017-1.6	Galet d'entraînement de fil et guide fil 1.2-1.6mm
KP14017-1.2A	Galet d'entraînement de fil (aluminium) et guide fil 1.0-1.2mm
KP14017-1.6A	Galet d'entraînement de fil (aluminium) et guide fil 1.2-1.6mm
KP14017-1.6R	Kit galet fil fourré (1.2 / 1.6)
KP14017-2.4R	Kit galet fil fourré (1.6 / 2.4)
K14009-1	Kit prise CO <sub>2</sub>
K14071-1	KIT Grill Powertec C PRO



## Samsvars erklæring

09

**LINCOLN ELECTRIC BESTER Sp. z o.o.**

Bekrefter at denne sveisemaskin:

**K14057-1      POWERTEC 305C PRO  
K14058-1      POWERTEC 355C PRO  
K14059-1A      POWERTEC 425C PRO**

er i samsvar med følgende direktiver:

**2006/95/CEE, 2004/108/CEE**

og er produsert og testet iht. følgende standarder:

**EN 60974-1, EN 60974-5, EN 60974-10:2007**

16.07.2009

Paweł Lipiński  
Operations Director

Lincoln Electric Bester Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland

12/05



12/05

**TAKK!** For at du har valgt et KVALITETSPRODUKT fra Lincoln Electric.

- Kontroller emballsjen og produktet for feil eller skader. Eventuelle feil eller transportskader må umiddelbart rapporteres dit du har kjøpt din maskin.
- For fremtidig referanse og for garantier og service, fyll ut den tekniske informasjonen nedenfor i dette avsnittet. Modell navn, Kode & Serie nummer finner du på den tekniske platen på maskinen.

Modell navn:

.....  
Kode & Serie nummer:.....  
Kjøps dato og Sted:

## NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE

Sikkerhetsregler.....	1
Installasjon og Brukerinstruksjon .....	2
Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC) .....	7
Tekniske Spesifikasjoner.....	8
WEEE .....	9
Delleliste.....	9
Elektrisk Skjema .....	9
Tilleggsutstyr .....	9

# Sikkerhetsregler

11/04



## ADVARSEL

Dette utstyret skal kun brukes av kvalifisert personell. Forsikre deg om at all oppkobling, bruk, vedlikehold og reparasjon er utført av kvalifisert personell. Les og forstå denne bruksanvisningen før utstyret tas i bruk. Hvis bruksanvisningen ikke følges kan dette resultere i alvorlig personskade, død eller skade på utstyret. Les og forstå de følgende eksempler og Advarsels- symboler. Lincoln Electric er ikke ansvarlig for skader som er forårsaket av: feil installasjon, dårlig vedlikehold eller unormal bruk.

	<b>ADVARSEL:</b> Dette symbolet indikerer at bruksanvisningen må følges for å unngå alvorlige personskader, død eller skade på utstyret. Beskytt deg selv og andre fra personskade eller død.
	<b>LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN:</b> Les og forstå bruksanvisningen før utstyret tas i bruk. Elektrisk buesveising kan være farlig. Hvis bruksanvisningen ikke følges kan dette resultere i alvorlig personskade, død eller skade på utstyret
	<b>ELEKTRISK STØT KAN DREPE:</b> Elektroden og arbeidstrykket (gods) står under spenning når maskinen er slått på. Ikke berør disse deler med bar hud eller fuktige klær. Bruk hanske uten hull. For å unngå fysisk kontakt til arbeidsstykket og gods/jord skal hele kroppsoverflaten være isolert ved bruk av tørrer klær. Ved halvautomatisk eller automatisk trådsveising er tråden, matehjul, sveisehode og kontaktrør, under spenning. Sørg for at godskabelen har god kontakt til arbeidsstykket. Tilkoblingen skal være så nær sveisestedet som mulig. Hold elektrodeholderen, godsklemme, sveisekabel og sveisemaskin i god operativ stand. Reparer defekt isolasjon. Dypp aldri elektrodeholderen i vann for avkjøling. Bruk sikkerhetsbelte når det arbeides over gulnvivå, for å sikre mot fall som følge av elektriske støt.
	<b>ELEKTRISK UTSTYR:</b> Husk alltid å slå av maskinen og koble fra nettspenningen når det skal utføres arbeid på sveisemaskinen. Jording skal være iht. gjeldende regler.
	<b>ELEKTRISK UTSTYR:</b> Hold elektrodeholderen, godsklemme, sveisekabel og sveisemaskin i god operativ stand. Reparer defekt isolasjon. Dypp aldri elektrodeholderen i vann for avkjøling. Bruk sikkerhetsbelte når det arbeides over gulnvivå, for å sikre mot fall som følge av elektriske støt.
	<b>ELEKTRISK OG MAGNETISK FELT KAN VÆRE FARLIG:</b> Elektrisk strøm som flyter gjennom en leder forårsaker elektromagnetiskfelt (EMF). Alle sveisere bør bruke følgende prosedyre for å redusere eksponeringen av EMF. Legg elektroden og godskabelen sammen, tapes sammen hvis mulig. Ikke kveil elektrodekabelen rundt kroppen. Ikke plasser deg mellom elektrodekabel og godskabel. Godskabelen tilkobles så nær sveisestedet som mulig. Ikke arbeid nær sveisestrømkilder.
	<b>CE GODKJENNING:</b> Dette produktet er godkjent iht. Europeiske direktiver.
	<b>RØYK OG GASS KAN VÆRE FARLIG:</b> Ved sveising kan det dannes helsefarlig røyk og gass. Unngå å puste inn denne røyken og gassen. Bruk god ventilasjon og /eller punktavslag for å holde røyken og gassen borte fra pustesonen. Når det sveises med elektroder som krever spesiell ventilasjon, f.eks. rustfrie- og påleggselektroder, eller på bly-, sink- eller kadmiumbelagte stål og andre metaller som avgir giftig røyk, er det særdeles viktig å benytte effektive avsug for å holde forurensninger under tillatt grenseverdi (TLV-indeks) i små eller trange rom eller ved sveising på særlig farlig materiale, kan det være aktuelt med gassmaske. Sveis ikke i områder nær kloret hydrokarbondamp som kommer fra avfetting, rense- eller sprøyteoperasjoner. Varmen og stråler fra lysbuen kan reagere med løsningsdamper og danne fosgen (en svært giftig gass), og andre irriterende forbindelser. Beskyttelsesgass som brukes til sveising kan fortrenge luft og forårsake ulykker eller død. Bruk alltid nok ventilasjon, spesielt i avgrenset område, slik at pusteluften er sikker. Følg arbeidsgiverens sikkerhetspraksis.
	<b>STRÅLING FRA BUEN KAN SKADE:</b> Stråling fra buen kan skade øynene og forårsake hudskade. Benytt sveisemaske/hjelm med tilstrekkelig lysfiltergrad. Bør tilsvare EURO standard. Bruk værneutstyr/klær av ikke brennbart materiale. Vær forsiktig om at andre i arbeidsområder er beskyttet mot stråling, sprut og varmt metall.

	SVEISESPRUT KAN FORÅRSAKE BRANN OG EKSPLOSJON: Brannfarlige ting i området tildekes for å hindre antennelse. Husk at sprut og varmt materiale fra sveising går lett igjennom små sprekker og åpninger. Unngå sveising nær hydraulikkører. Ha brannslokningsapparat klart. Følg bruksanvisningen og sikkerhetsregler før bruk av gassbeholdere for å unngå farlige situasjoner. Vær sikker på at ingen deler av elektrodekretsen berører arbeidsstykket eller jord når det ikke sveises. Tilfeldig kontakt kan være årsaken til overoppheeting og brannfare. Ved oppvarming, sveising eller skjæring på tanker o.l., må man være sikker på at dette ikke fremkaller giftige eller antennbare damper. Eksplosjon kan oppstå selv om tankene er "renset". Ventiler hult støpegods eller beholdere før oppvarming, ved sveising eller skjæring kan de eksplodere. Sprut slynges ut fra buen, bruk oljefri vernekledning slik som skinnhansker, solid forkle, bukser uten oppbrett, høye sko og lue over håret. Bruk ørepropper ved sveising i stilling eller trange rom. Bruk alltid vernebriller med sidebeskyttelse. Godskabelen tilkobles arbeidsstykket så nær sveistedet som mulig. Hvis godskabelen tilkobles metalldeler utenom sveistedet, øker faren for overoppheeting/antennelse og skade på utstyret.
	SVEISTE MATERIALER KAN GI BRANNSKADE: Sveising genererer høy temperatur. Varme materialer og overflater kan gi alvorlige brannskader. Bruk egnet verktøy og hansker når du skal arbeide med varmt materiale.
	SIKKERHETS MERKE: Dette utstyret er tilpasset for bruk i omgivelser hvor man har økt fare for elektrisk støt.
	GASSFLASKER KAN EKSPLODER HVIS DE ER SKADET: Sjekk at beskyttelsesgassen og gassregulatoren er riktig for sveiseprosessen. Alle slanger, fittings, etc. Må passe for utstyret og være i god stand. Ha alltid gassflaskene i oppreist stilling og sikkert festet til en vogn, eller annen stødig festeanordning. Gassflaskene skal være plassert vekk fra områder hvor de kan bli utsatt for slag og i sikker avstand fra skjære-/sveisebue, gnister eller åpen flamme. Berør aldri gassflasken med elektrodeholderen eller med annen gjenstand som står under spenning. Hold kroppen vekk fra ventilutløpet når ventilen åpnes. Les og følg instruksjonene på gassflasken og tilhørende utstyr.

## Installasjon og Brukerinstruksjon

Les hele denne manualen før maskinen tas i bruk. Brukeren er ansvarlig for at installasjon og bruk av utstyret gjøres iht. produsentens instruksjoner.

### Plassering og omgivelser

Denne maskinen kan brukes under de fleste forhold, men det er viktig at enkle forholdsregler følges for å sikre lang levetid og pålitelig drift.

- Ikke plasser eller bruk denne maskinen på underlag som heller 15° eller mer fra horisontalplanet.
- Maskinen skal ikke brukes til tining av frossene rør.
- Maskinen må plasseres der det er fri sirkulasjon av ren luft, slik at luftstrømmen flyter fritt og ikke hindres. Dekk ikke maskinen med papir, kluter eller filler når den er i bruk.
- Støv og skitt som kan trekkes inn i maskinen bør holdes på et minimum.
- Denne maskinen har beskyttelsesklasse IP23. Hold maskinen tørr og beskyttet mot regn og snø, plasser den aldri på et vått underlag eller i en dam.
- Plasser maskinen vekk fra utstyr som er elektromagnetisk følsomt. Normal bruk kan påvirke og skade elektronisk utstyr i umiddelbar nærhet. Les avsnittet om Elektromagnetisk kompatibilitet.
- Maskinen bør ikke brukes i omgivelser med temperatur høyere en 40°C.

### Intermittens og overoppheeting

Intermittensen på en sveisemaskine er målt i prosent av tid, i en 10 minutters periode. Dette er tiden og amperen man kan sveise med maskinen før den trenger en pause.

Eksempel: 60% Intermittens:




Sveising i 6 minutter.



Pause i 4 minutter.

Overskrides intermittensen på maskinen vil termostatsikringen slå ut, og stoppe prosessen.

Transformatoren i denne strømkilden er beskyttet mot overoppheeting av en termostat. Hvis strømkilden skulle bli overoppheitet vil sveisestrømmen stoppe, og maskinkontaktene vil stå ute uten strøm/spenning, samt at kontrollampen for termostaten vil begynne å lyse. Når temperaturen inne i strømkilden har falt til en akseptabel temperatur vil kontrollampen slukke, og maskinen vil fungere som normalt. NB. For sikkerhetsskyld vil det ikke stå strøm/spenning på maskinkontaktene før pistolavtrekkeren har blitt aktivert.

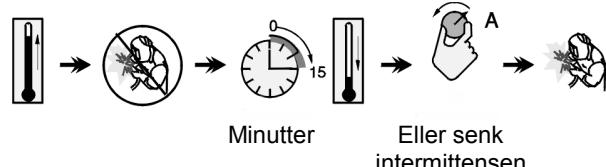

Minutter

Eller senk  
intermittensen

### Nettilkobling


Nettleddningen og støpselet skal være isolert og jordet iht. gjeldene regler.

Kontroller at nettspenningen har rett volt, fase og frekvens før maskinen tas i bruk. Den anbefalte nettspenningen er angitt i avsnittet med: Tekniske spesifikasjoner, og på den tekniske platen på makinen.

Kontroller at nettstøpsel og kontakt er tilkoblet jord. Maskinen kommer fra fabrikken koblet for 400V 3-fas. For å koble om maskinen til 230V 3-fas 50Hz, se avsnittet og figuren nedenfor.

Hvis det er nødvendig å endre nettspenningen på strømkilden:

- Skru AV strømkilden med hovedbryteren, og trekk ut nettledningen.
- Skru løs det store sidedekselet.
- Koble om panel X11 og X12 iht. figuren nedenfor.

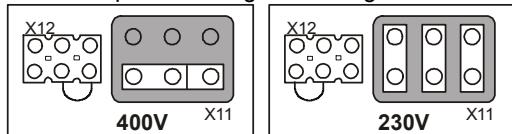

- Skru på plass sidedekselet.


Sjekk at nettspenningen er tilstrekkelig for normal bruk av maskinen. Den nødvendige størrelsen på netsikring og primærkabel finnes i avsnittet Teknisk data.

Viser til punkt [1] og [20] på illustrasjonen nedenfor.

## Maskinkontakter


Viser til punkt [8], [10] og [11] på illustrasjonen nedenfor.

## Beteningsbrytere/Funksjoner

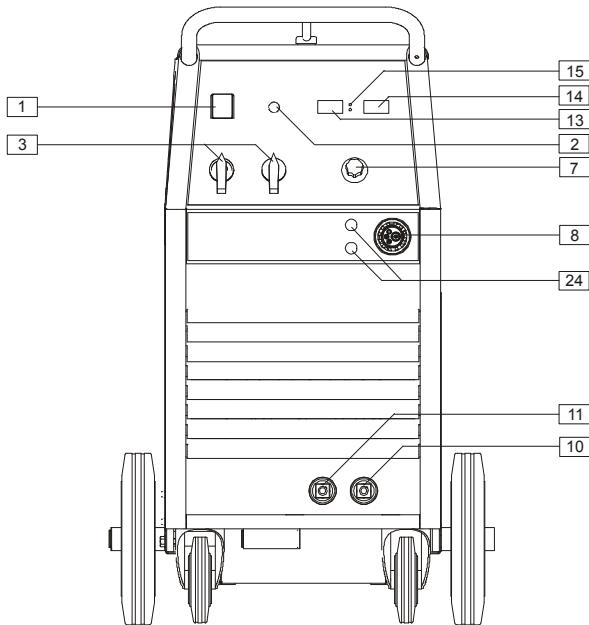

- Hovedbryter og kontrolllampe:** Når maskinen er koblet til og skrudd PÅ, vil en kontrolllampe begynne å lyse for å indikere at strømkilden er PÅ og klar til bruk.
- Termostat kontrolllampe:** Denne kontrolllampen vil begynne å lyse når maskien er overopphevet og prosessen har blitt stoppet. La maskinen være PÅ og la kjøleviften kjøre ned maskinen. Når kontrolllampen slukker er maskinen klar til bruk.
- Bryter for buespenning:** POWERTEC 305C har 2 voltbrytere (2 og 10 trinns). POWERTEC 355C og 425C har 2 voltbrytere (3 og 10 trinns).
- Bryter for 2-/4-takt:** Denne velger 2-takt eller 4-takt

bryterbetjening. Bruken av 2-T/4-T er beskrevet nedenfor:

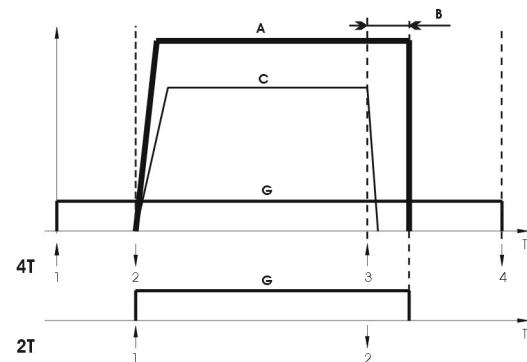


↑ Pistolavtrekkeren trykket inn

↓ Pistolavtrekkeren sluppet ut

- A. Sveisestrom.
- B. Burnback tid.
- C. WFS Trådhastighet.
- G. Dekkgass.

5. **Bryter for kaldmating / gasspylling:** Med denne bryteren kan du kaldmate tråden, eller gjennomspyle med dekgass uten at det står strøm/spenning på maskinkontaktene.
6. **Knapp for justering av (run in) trådhastighet:** Her justeres hastigheten på tråden før den treffer platen. Den kan justeres fra 0.1 til 1.0 av den innstilte verdien satt på "Wire Feed Speed" trådmatingshastigheten [7].

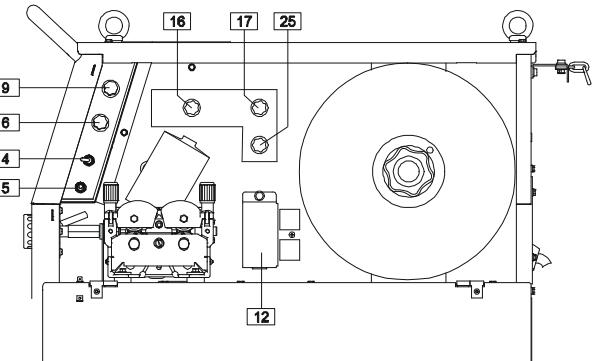

7. **Knapp for WFS (Wire Feed Speed)**  
**Trådmatingshastighet:** Her stilles trådmatingshastigheten for sveiseprosessen. Den kan justeres fra 1.0 til 20m/min ved manuell innstilling, eller den kan justere seg selv ±25% fra innstilt verdi ved sveising med synergisk styring for kompensasjon i buen.

### ! ADVARSEL


Før sveiseprosessen begynner og du stiller kaldmatingshastigheten [6], vil dette også påvirke matehastigheten under sveising.

8. **Eurokobling:** For tilkobling av sveisepistol.
9. **Bryter for Burnback (trådutstikk):** Denne bryteren regulerer utstikket av tråd fra kontaktrøret etter avsluttet sveising. Justeringsmulighet 8 til 250ms.

10. Maskinkontakt for høy Induktans: For tilkobling av godskabel ved sveising i spraybue.
11. Maskinkontakt for Lav Induktans: For tilkobling av godskabelen ved sveising i kortbue.
12. Terminal for bytte av polaritet: Her kan polariteten på sveiseprosessen byttes mellom (+/-). (Fabrikkinnstilling: "+" på sveisetråden).

Hvis det skal byttes polaritet bør du gjøre følgende:

- Skru AV strømkilden og koble ifra nettledningen.
- Ta av terminaldekselet.
- Plasser laskene som vist på tegningen nedenfor.

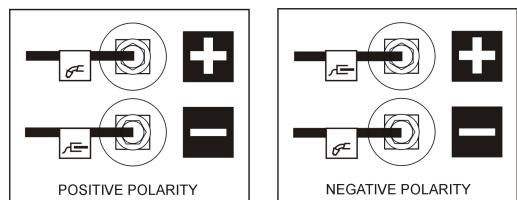

- Sett på plass dekselet.

#### Positiv polaritet (DC+):

Dette er den typiske koblingen for Metal Inert Gas (**MIG**).

#### Negativ polaritet (DC-):



Dette er den typiske koblingen for de fleste Innershield tråder (Flux Cored Arc Welding Self-Shielded / **FCAW-S**).

13. Vidu A: Indikerer verdien av den aktuelle sveise strømmen i Amp. Etter avsluttet sveising vises igjennom snittet av sveise strømmen. Når trådhastigheten enderes [7], viser vinduet trådhastighet verdien i m/min,- for manuell bruk eller koreksjon av hastigheten automatisk i maskinen, i området 0,75-1,25 i synergistillingen.
14. Display V: Viser faktisk sveise volt i V, og etter avsluttet sveising gjenomsnitt volt. Når WFS er endret [7] er displayet blankt.
15. Lysdioder: Disse lampene vil vise innstillingene på maskinen:

<b>SYNERGIC</b>	Når denne lampen lyser styres sveiseprosessen <b>Synergisk</b> (automatisk mode).
	Når denne lampen lyser styres sveiseprosessen <b>Manuellt</b> .

Velg de rette parameterne med knapp [17] "Welding Material and Gas Mix Choice".

16. Tråddiameter Knapp: Med denne velges den tråddiametren som skal benyttes. Dette er kun mulig med Synergisk styring.
17. Bryter for valg av program (Welding Material and Gas Mix Choice): Med denne velges:
  - Materialet det skal sveises på og dekkgassen som skal benyttes.
  - Manuell / synergisk styring.

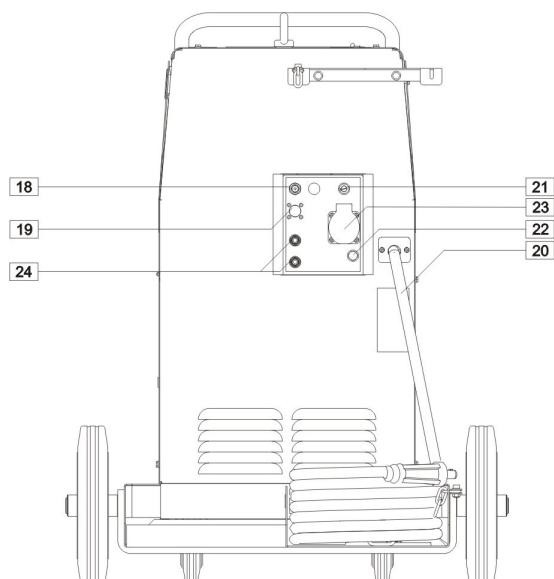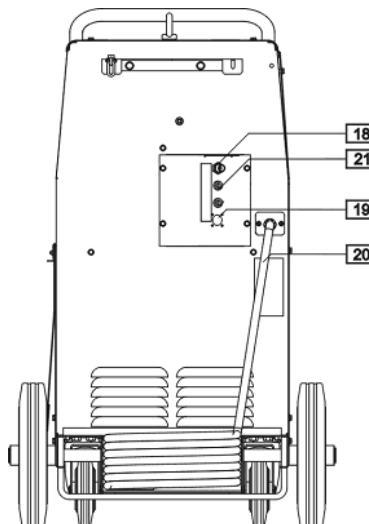

18. Gassventil: For tilkobling av gasslangen fra regulatoren.
19. Strømtilkobling: For gass-forvarmer.
20. Nettstøpsel: Sett på rett støpsel for den tiltenke spenning, strøm og fase. Dette skal kun gjøres av godkjent personell.
21. Krets bryter: Beskytter elektronikken og viften. Den kobler ut nettet når strømmen oversiger 3A. Etter bruk må den erstattes av en ny.
22. Sikring (kun vannkjølt modell): Beskytter kontakten [23]. Sikringen går hvis strømmen overskridet 2,5A. Trykk den inn for å starte på nytt.
23. Tillerbels sokkel for vann kjøler: Gir spenning til vannkjøler enheten. Sokkelen gir 230V, 2,5A og er beskyttet av krets bryteren [22]. Se nr. [24] for flere detaljer.
24. Hurtig kobblinger for kjøle vann: Tilkoblinger for vann slangene. Sveise pistolen skal tilkobles hurtigkobblings kontaktene på maskinens front. Vannkjøleren skal tillikobles hurtig kobblings kontaktene på baksiden av maskinen.

### **! ADVARSEL**

Les og forstå brukermanualen for kjøleaggregatet før det tas i bruk.

25. **Forstrømming gass kontroll:** Kontrollerer tiden på gassen før sveising starter Fra 0,01 til 1 sek.

## Vannkjølingskontroll (bare POWERTEC 425C PRO WATER)

Går automatisk med POWERTEC 425C PRO, i.e.:

- Kjøler starter automatisk ved sveising.
- Etter endt sveising går kjøleren i 5min før den stopper.
- Starter sveiseprosessen før 5min fortsetter kjøleren å gå.

POWERTEC 425C PRO kan automatisk styre kjøleren slik at den går hele tiden.

- Skru av maskinen.
- Sett bryter [16] i "1.0" posisjon. Sett bryter [17] i "CRNI (98%AR 2%CO<sub>2</sub>)" posisjon.
- Skru på maskinen.
- Etter 15 sekunder skru bryter [16] i "1.2" posisjon og bryter [17] i "STEEL (100%CO<sub>2</sub>)" posisjon – kjøleren er skrudd på og displayet "V" viser lit "on".

Ved behov av tilbake stilling til annen modus sett display "V" til lit "5").

### **! ADVARSEL**

Display "V" lyser informasjon om modus på kjøleren 2sekunder etter at strømkilden er på.

## Tilkobling av Sveiseutstyr

Stikk inn støpselet fra godskabelen i maskinkontakten [10] eller [11] og vri rundt. Godsklemmen settes fast til arbeidsstykket.

Koble så til sveisepistolen til eurokoblingen. Kontroller at sveisepistolen er utstyrt med rett liner og kontaktør for den tiltenkte dimmensjonen sveisetråd.

## Montering av Sveisetråd

Åpen opp sidedekselet på trådmateren.

Skru AV spolefesteskruen på spolenavet.

Sett spolen på spolenavet slik at det roterer med klokken.

Forsiker deg om at spolepinnen til spolebremsen er i hullet på spolen.

Skru PÅ spolefesteskruen på spolenavet igjen.

Forsiker deg om at du har rett type matehjul og rett spordiameter.


Ta løs tråden fra spolen og klipp av trådenden som er bøyd med en avbiter.

### **! ADVARSEL**

Spiss tråd kan skade.

Roter spolen med klokken og tre tråden igjennom mateverket og ut i eurokoblingen.

Juster matetrykket på trykkhjulene.

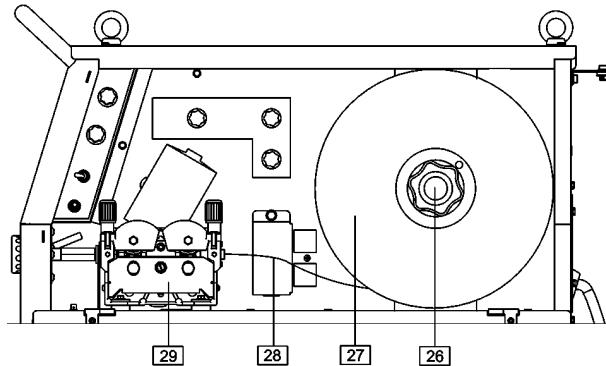

26. Spindel.

27. Trådspole.

28. Sveisetråd.


29. Mateverk.

Makinen kan ta opp til 15kg (300mm) spoler.

## Justering av Spolebrems

For å forhindre at sveisetråden spinner seg av trådspolen selv, er spindelen utstyrt med en spolebrems.

Justering skjer ved at man skrur på den M10 skruen som er plassert i midten av spindelen, den er dekket av et beskyttelsesdeksel som også må fjernes.

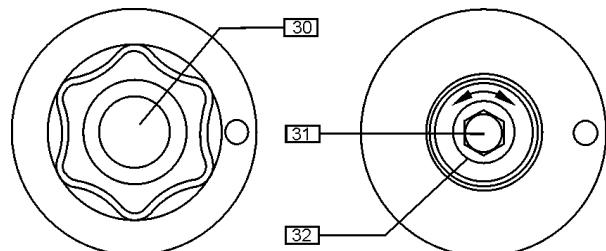

30. Beskyttelsesdeksel.

31. Justeringsskrue M10.

32. Trykkfjær.

Skru M10 justeringsskruen MED klokken og bremsen går PÅ hardere, og holder igjen spolen mere.

Skru M10 justeringsskruen MOT klokken og bremsen slipper OPP, og spolen glir letttere.

Etter justering husk å sette på plass beskyttelsesdekslet.

## Justere Matetrykk

Matetrykket justeres ved at: justeringsmutteren skrues MED klokken for økt matetrykk, og MOT klokken for mindre matetrykk.

### **! ADVARSEL**

Hvis matetrykket er for lavt, vil matehjulet spinne på tråden i mateverket og du får dårlig trådmating. Hvis matetrykket er for høyt kan dette deformere tråden og du får problemer med trådmatingen. Rett matetrykk får du ved å slippe opp matetrykket slik at mateverket så vidt begynner å spinne på tråden, så skrus justeringsmutteren en runde.

## Tråden Igjennom Mateverket

Monter rett type sveisepistol til eurokoblingen.  
Strømtåligheten til sveisepistolen bør matche størrelsen på sveisemaskinen.

Skru PÅ strømkilden med hovedbryteren [1] i "I" posisjon).

Fjern gassmunnstykket og kontaktrøret fra sveisepistolen.

Still inn trådmatingshastigheten til ca. 10m/min (WFS) med bryter [7].

Vipp på bryteren for kaldmating (Cold Inch / Gas Purge) [5] og hold denne til tråden kommer ut av sveisepistolen.

### ⚠ ADVARSEL

Vær forsiktig, og hold sveisepistolen vekk fra ansiktet og ikke ha hånden foran åpningen på svanehalsen når sveisetråden kommer ut.

### ⚠ ADVARSEL

Når sveisetråden er ferdig matet igjennom sveisepistolen, skru "AV" strømkilden før kontaktrør og gassmunnstykke settes på plass.

## Dekkgass og Tilkobling

Koble til gasslangen til gassventilen som står på bakplaten på maskinen.

Sett gassflasken på plattformen og sikre denne med kjettingen som følger maskinen.


Fjern støvhetten fra gassflasken og monter gassregulatoren til gassflasken.

Skru fast gasslangen fra maskinen til gassregulatoren på gassflasken.

## Sveisning med MIG / MAG metoden og manuell innstilling

For å starte å sveise MIG/MAG med manuell innstilling av sveiseparameterne bør du:

- Koble nettledningen med rett støpsel til nettspenningen.
- Skru PÅ strømkilden med hovedbryteren [1] (den skal begynne å lyse).
- Få tråden igjennom sveisepistolen med "Cold Inch" bryteren [5].
- Sjekke dekkgassen med "Gas Purge" bryteren [5].
- Sette bryteren [17] i Manuell posisjon (kontroller at lysdioden [15] har tent for **Manual** mode).
- Still inn rett buespenning ihht. Materaltykkelsen og sveisemetoden som er valgt med bryter [3] og trådhastigheten med bryteren (WFS) [7]. Bruk skjemaet nedenfor til rett valg av sveiseparametere:

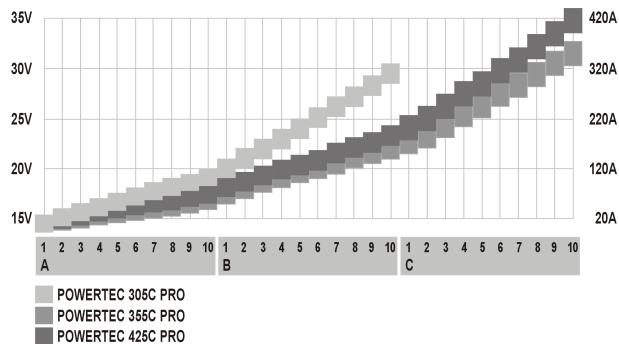

- Følg gjeldende lover og regler. Du kan nå begynne og sveise. Lykke til!

## Sveisning med MIG / MAG metoden og Synergisk (automatisk) styring

For å begynne å sveise med MIG/MAG metoden og synergisk styring bør du:

- Koble nettledningen med rett støpsel til nettspenningen.
- Skru strømkilden PÅ med hovedbryteren [1] (den skal begynne å lyse).
- Få tråden igjennom sveisepistolen med "Cold Inch" bryteren [5].
- Sjekke dekkgassen med "Gas Purge" bryteren [5].
- Sette bryteren [16] i den posisjonen som er riktig ihht. Den diameter tråd som skal benyttes.
- Sette bryteren [17] i den posisjonen som er rett for materiale og dekkgasstypen som skal benyttes.

### ⚠ ADVARSEL

Hvis den valgte sveiseprosessen ikke har synergistyring, vil tre horisontale streker vises i display "A".

- Velg rett buespenning ihht. Den materaltykkelsen og sveisemetoden som er valgt med bryter [3].

### ⚠ ADVARSEL

Ved synergisk sveising vil maskinen automatisk velge den rette trådhastigheten basert på den valgte buespenningen med bryter [3]. Den automatiske trådhastigheten kan trimmes  $\pm 25\%$  med (WFS) knappen [7].

- Følg gjeldende lover og regler. Du kan nå begynne og sveise. Lykke til!

## Bytte av Matehjul

Maskinen blir levert med matehjulene 1.0 og 1.2mm. For andre dimmersjoner finnes det andre matehjul å få kjøpt. Se avsnittet tilleggsutstyr. For bytte av matehjul:


- Skru strømkilden AV.
- Vipp ut trykkarmen på mateverket [32].
- Skru løs festeskruene [33].
- Åpne beskyttelsesdekselet [34].
- Bytt matehjulene [35] til den dimmersjonen tråd som skal benyttes.

### ⚠ ADVARSEL

For tråddiameterer større enn 1.6mm, må følgende deler byttes ut:

- Trådføringer inn [36] og [37] trådfører ut.
- Trådføringsrøret i Eurokoblingen [38].

- Sett på plass og fest beskyttelseslokket [34] til mategjulene.
- Skru lokket fast med skruene [33].

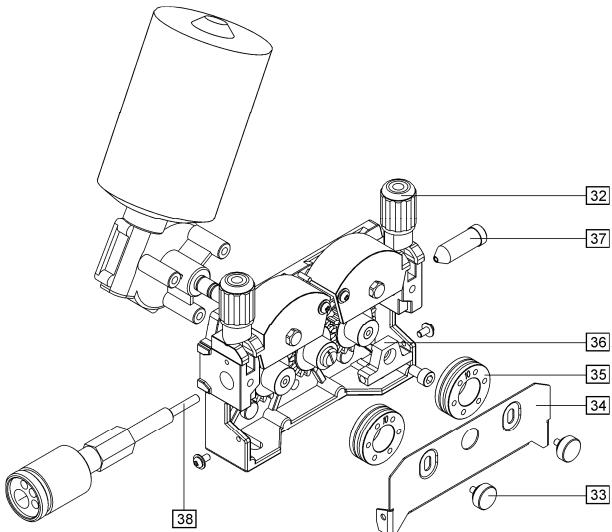

## Vedlikehold

### **! ADVARSEL**

For vedlikehold og/eller reparasjoner kontaktes Lincoln Electric, eller et godkjent Lincoln Electric serviceverksted. Dersom service og/eller reparasjoner utføres av ikke autorisert personale eller -verksted dekkes dette ikke av Lincoln Electric garantibetingelser.

Frekvensen på vedlikeholdet av maskinen er avhengig av hvor mye den benyttes og av miljøet maskinen står i.

Skader på maskinen bør repareres umiddelbart.

### Daglig vedlikehold

- Sjekk alle kabler og koblinger og bytt disse hvis nødvendig.

## Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC)

11/04

Dette produktet er produsert i samsvar med EU-direktiver / normer for Elektromagnetisk Kompatibilitet EMC. Elektromagnetisk stråling kan påvirke mange elektroniske utstyr; annet nærliggende sveiseutstyr, radio- og TV-mottagere, numerisk styre maskiner, telefonsystemer, datamaskiner etc. Når strålingen blir mottatt av annet utstyr, kan denne strålingen forstyrre utstyret. Les og forstå dette avsnittet for å redusere eller eliminere elektromagnetiske strålinger forårsaket av dette utstyret.

Denne maskinen har blitt laget for bruk i et Industrielt miljø. Vær oppmerksom på at det kan oppstå forstyrrelser fra sveise- eller skjærestrømkilden og ekstra tiltak kan bli nødvendige når strømkilden brukes i privathus o.l. Brukeren er ansvarlig for installasjon og bruk av utstyret gjøres iht. produsentens instruksjoner. Hvis elektromagnetiske forstyrrelser oppdages er det brukeren av sveiseutstyret som har ansvaret for å løse problemet, med teknisk assistanse fra produsenten. Modifiser ikke dette utstyret uten godkjennelse fra Lincoln Electric.

Før installasjon av sveiseutstyret, skal brukeren foreta en vurdering av potensialet for elektromagnetiske problemer i nærliggende områder. Vurder følgende:

- Andre tilførselskabler, kontrollkabler, signaler- og telefonkabler; over, under og i nærheten av sveisestrømkilden.
- Radio, TV sender og mottaker. Datamaskiner og kontrollutstyr.
- Kritisk sikkerhetsutstyr, dvs. Sikring av industri. Utstyr for kalibrering av måleinstrumenter.
- Helsen til folk omkring; dvs. Brukere av pacemaker; høreapparater.
- Immuniteten til andre apparater i området. Brukeren skal forsikre seg om at sveiseutstyret kan samkjøres (er kompatibelt) med annet utstyr i området. Det kan da være nødvendig med ekstra sikkerhetstiltak.
- Tid på dagen som sveisingen eller andre aktiviteter, skal foregå. Størrelsen av omliggende område avhenger av utførelsen av bygningen og andre aktiviteter som finner sted der omliggende område kan stække seg utenfor avgrensningen av lokalitetene.

- Fjern sveisesprut fra gassmunnstykket på sveisepistolen. Sveisespruten kan hindre dekkgassen fra å nå smeltebadet.
- Sjekk sveisepistolen og delene. Bytt deler eller pistol hvis nødvendig.
- Kontroller at kjøleviften går og at luften har fri flyt igjennom luft inn/uttak.

### Periodisk vedlikehold (hver 200 arbeidstimer eller alltid1 gang i året)

Utfør den daglig vedlikeholdsrutinen og i tillegg:


- Tørk av maskinen og blås med tørr trykluft med lavt trykk. Blås også rent inne i kabinettet.
- Kontroller og trekk til alle skruer.

### **! ADVARSEL**

Trekk ut nettledningen når vedlikehold/ service skal utføres. Etter hver reperasjon kontroller at alt virker og er i orden.

## Transport

### **! ADVARSEL**

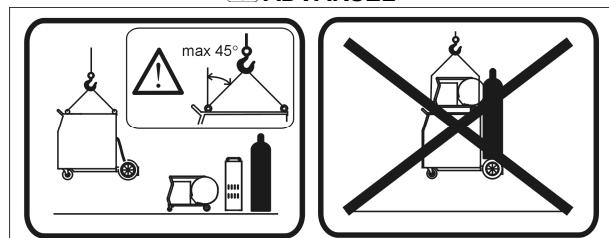

For sikker transport er det nødvendig å:

- Løft strømkilden uten gassflaske, vannkjøler og tråmater.
- Fest øyebolter og påse at løfte stråppen er i 45 grader i samsvar med tegning.
- Påse at løfte stråppen har like lange armer.

Metoder for redusering av elektromagnetisk stråling fra maskinen.

- Sveiseutstyret skal kobles til nettet iht. produsentens anbefalinger. Hvis forstyrrelser oppstår kan det være nødvendig med ekstra tiltak, f.eks. installering av nettfILTER. Det bør overveies å skjerme nettledningen i metallfolie o.l. for permanent installert utstyr.
- Kablene skal holdes så korte som mulig, og legges så nær hverandre, og så nær gulvet som mulig. En sammenkobling til jord kan redusere stråling i noen tilfeller, men ikke bestandig. En bør prøve å unngå jording av arbeidsstykket, da jordingen vil øke risikoen for uhell for operatøren, eller ødeleggelse av annet utstyr.
- Selektiv skjerming og beskyttelse av andre kabler og utstyr i omkringliggende områder kan redusere problemer med forstyrrelser. Dette kan være nødvendig ved spesielle applikasjoner.

#### ADVARSEL

Klasse A utsyr er ikke ment for bruk i private hjem hvor elektrisiteten er levert av offentlig lav spennings systemer. Det kan være potensielle problemer for elektromagnetiske påvirkninger i disse beliggenheter, grunnet ledende eller radielle forstyrrelser.

#### ADVARSEL

Dette utstyret er i samsvar med IEC 61000-3-12 såremt kortslutnings effekten  $S_{sc}$  er større eller lik:

POWERTEC 305C PRO:	$S_{sc} \geq 1,9\text{MVA}$
POWERTEC 355C PRO:	$S_{sc} \geq 2,2\text{MVA}$
POWERTEC 425C PRO:	$S_{sc} \geq 2,9\text{MVA}$

i grense snittet mellom brukerens tillførsel og det offentlige system. Det er brukeren eller instalatøren av utstyret sin plikt å forsikre seg om, ved å kontakte strømleverandørene om nødvendig at utstyret er koblet kun til ett nett som er i samsvar med IEC 61000-3-12 såremt kortslutnings effekten  $S_{sc}$  er større eller lik med tabellen ovenfor.

## Tekniske Spesifikasjoner

### POWERTEC 305C, 355C & 425C PRO:

NETTSIDE			
Nettspenning 230 / 400V ± 10% 3-fas	Belastning ved intermittens <b>305C PRO:</b> 13.5 kVA @ 40% Intermittens <b>355C PRO:</b> 17.5 kVA @ 40% Intermittens <b>425C PRO:</b> 22.8 kVA @ 40% Intermittens	EMC Gruppe / Klasse II / A II / A II / A	Frekvens 50/60 Hz
SVEISEKAPASITET VED 40°C			
<b>305C PRO:</b> Intermittens (Basert på en 10 min. periode) 40% 60% 100%	Sveisestrøm 280A 230A 175A		Buespenning 28.0 Vdc 25.5 Vdc 22.8 Vdc
<b>355C PRO:</b> 40% 60% 100%	350A 285A 220A		31.5 Vdc 28.2 Vdc 25.0 Vdc
<b>425C PRO:</b> 40% 60% 100%	420A 345A 265A		35.0 Vdc 31.3 Vdc 27.3 Vdc
SVEISESIDE			
<b>305C PRO:</b> Strømområde 30A - 280A	<b>305C PRO:</b> Tomgangsspenning 46 Vdc		
<b>355C PRO:</b> 30A - 350A	<b>355C PRO:</b> 46 Vdc		
<b>425C PRO:</b> 30A - 420A	<b>425C PRO:</b> 52 Vdc		
ANBEFALTE KABELSTØRRELSER OG SIKRINGER			
<b>305C PRO:</b> Nettsikring 32A treg (230V nettspenning) 20A treg (400V nettspenning)	<b>305C PRO:</b> Nettkabel 4 leder, 4mm <sup>2</sup>		
<b>355C PRO:</b> 40A treg (230V nettspenning) 25A treg (400V nettspenning)	<b>355C PRO:</b> 4 leder, 4mm <sup>2</sup>		
<b>425C PRO:</b> 50A treg (230V nettspenning) 32A treg (400V nettspenning)	<b>425C PRO:</b> 4 leder, 6mm <sup>2</sup>		

DIMENSJONER			
Høyde 890 mm  890 mm (Vannkjølt)	Bredde 565 mm  690 mm (Vannkjølt)	Lenge 1060 mm  1060 mm (Vannkjølt)	Vekt 305C PRO: 145 kg 355C PRO: 147 kg 425C PRO: 162 kg
Driftstemperatur -10°C to +40°C		Lagringstemperatur -25°C to +55°C	

## WEEE

07/06



Kast ikke elektriske artikler sammen med vanlig søppel.

I følge det europeiske direktivet for Elektronisk Søppel og Elektriske Artikler 2002/96/EC (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) skal alt avfall kildesorteres og leveres på godkjente plasser i følge loven. Godkjente retur plasser gis av lokale myndigheter.

Ved å følge det europeiske direktivet bidrar du til å bevare naturen og den menneskelige helse.

## Deleliste

12/05

### Instruksjon for deleliste

- Ikke bruk denne delelisten hvis code nummeret for maskinen ikke står på listen. Kontakt Lincoln Electric Serviceavd. for maskiner med code utenfor listen.
- Bruk sprengskissen og pos. nr. på assembly page nedenfor for å finne de riktige delene til din maskin.
- Bruk kun de delene som er merket med "X" i den kolonnen som det henvises til på siden med assembly page (# indikerer endring).

Les først deleliste instruksjonen ovenfor, referer deretter til reserve dels listen som følger maskinen, som inne holder et bilde med dele nr. og kryss referanse.

## Elektrisk Skjema

Vis til reserve dels manualen som følger maskinen.

## Tilleggsutstyr

KP14017-0.8	Matehjulsett stål 0,6/0,8mm
KP14017-1.0	Matehjulsett stål 0,8/1,0mm
KP14017-1.2	Matehjulsett stål 1,0/1,2mm
KP14017-1.6	Matehjulsett stål 1,2/1,6mm
KP14017-1.2A	Matehjulsett aluminium 1,0/1,2mm
KP14017-1.6A	Matehjulsett aluminium 1,2/1,6mm
KP14017-1.6R	Matehjulsett seraterete matehjul (1,2/1,6)
KP14017-2.4R	Matehjulsett seraterete matehjul (1,6/2,4)
K14009-1	CO <sub>2</sub> tilkoblingskit
K14071-1	KIT Grill Powertec C PRO



## Verklaring van overeenstemming

CE  
09

**LINCOLN ELECTRIC BESTER Sp. z o.o.**

Verklaart dat de volgende lasmachine:

**K14057-1      POWERTEC 305C PRO  
K14058-1      POWERTEC 355C PRO  
K14059-1A      POWERTEC 425C PRO**

overeenkomt conform de volgende richtlijnen:

**2006/95/CEE, 2004/108/CEE**

en is ontworpen conform de volgende normen:

**EN 60974-1, EN 60974-5, EN 60974-10:2007**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Lipiński".

16.07.2009

Paweł Lipiński  
Operations Director

Lincoln Electric Bester Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland

12/05



12/05

**BEDANKT!** Dat u gekozen heeft voor de KWALITEITSPRODUCTEN van Lincoln Electric.

- Controleer de verpakking en apparatuur op beschadiging. Claims over transportschade moeten direct aan de dealer of aan Lincoln Electric gemeld worden.
- Voor referentie in de toekomst is het verstandig hieronder de machinegegevens over te nemen. Model Naam, Code & Serienummer staan op het typeplaatje van de machine.

Model Naam:

Code en Serienummer:

Datum en Plaats eerste aankoop:

## NEDERLANDSE INDEX

 
Veiligheid .....	1
Installatie en Bediening.....	2
Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) .....	7
Technische Specificaties .....	8
WEEE .....	9
Reserve Onderdelen.....	9
Elektrisch Schema .....	9
Accessoires .....	9



## WAARSCHUWING

Deze apparatuur moet gebruikt worden door gekwalificeerd personeel. Zorg ervoor dat installatie, gebruik, onderhoud en reparatie alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel. Lees deze gebruiksaanwijzing goed alvorens te lassen. Negeren van waarschuwingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzingen kunnen leiden tot verwondingen, letsel, dood of schade aan het apparaat. Lees en begrijp de volgende verklaringen bij de waarschuwingsymbolen. Lincoln Electric is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door verkeerde installatie, slecht onderhoud of abnormale toepassingen.

	WAARSCHUWING: Dit symbool geeft aan dat alle navolgende instructies uitgevoerd moeten worden om letsel, dood of schade aan de apparatuur te voorkomen. Bescherf jezelf en anderen tegen letsel.
	LEES DE INSTRUCTIES GOED: Lees deze gebruiksaanwijzing alvorens het apparaat te gebruiken. Elektrisch lassen kan gevaarlijk zijn. Het niet opvolgen van de instructies uit deze gebruiksaanwijzing kan letsel, dood of schade aan de apparatuur tot gevolg hebben.
	ELEKTRISCHE STROOM KAN DODELIJK ZIJN: Lasapparatuur genereert hoge spanning. Raak daarom de elektrode, werkstukklem en aangesloten werkstuk niet aan. Isoleer jezelf van elektrode, werkstukklem en aangesloten werkstukken.
	ELEKTRISCHE APPARATUUR: Schakel de voedingsspanning af m.b.v. de schakelaar aan de zekeringkast als u aan de machine gaat werken. Aard de machine conform de nationaal (lokaal) geldende normen.
	ELEKTRISCHE APPARATUUR: Controleer regelmatig de aansluit-, de las- en de werkstukkabel. Vervang kabels waarvan de isolatie beschadigt is. Leg de elektrodehouder niet op het werkstuk of een ander oppervlak dat in verbinding met de werkstukklem staat om ongewenst ontsteken van de boog te voorkomen.
	ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE VELDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN: Elektrische stroom, vloeiend door een geleider, veroorzaakt een lokaal elektrisch- en magnetisch veld (EMF). EMF-velden kunnen de werking van pacemakers beïnvloeden. Personen met een pacemaker dienen hun arts te raadplegen alvorens met lassen te beginnen.
	CE OVEREENSTEMMING: Deze machine voldoet aan de Europese richtlijnen.
	ROOK EN GASSEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN: Lassen produceert rook en gassen die gevaarlijk voor de gezondheid kunnen zijn. Voorkom inademing van rook of gassen. Om deze gevaren te voorkomen moet er voldoende ventilatie of een afzuigsysteem zijn om rook en gassen bij de lasser vandaan te houden.
	BOOGSTRALING KAN VERBRANDING VEROORZAKEN: Gebruik een lasscherm met de juiste lasglazen om de ogen te beschermen tegen straling en spatten. Draag geschikte kleding van een vlamvertragend materiaal om de huid te beschermen. Bescherm anderen in de omgeving door afscherming van de lasboog en zeg dat men niet in de lasboog moet kijken.
	LASSPATTEN KUNNEN BRAND OF EXPLOSIES VEROORZAKEN: Verwijder brandbare stoffen uit de omgeving en houd een geschikte brandblusser paraat.
	AAN GELASTE MATERIALEN KUNT U ZICH BRANDEN: Lassen genereert veel warmte. Aan hete oppervlakken en materialen in de werkomgeving kunt u zich lelijk branden. Gebruik handschoenen en tangen om werkstukken en materialen in de werkomgeving vast te pakken of te verplaatsen.
	VEILIGHEIDSMARKERING: Deze machine is geschikt voor gebruik als voedingsbron voor lasstroom in omgevingen met een verhoogd risico en kans op elektrische aanraking.



**GASFLESSEN KUNNEN EXPLODEREN BIJ BESCHADIGING:** Gebruik alleen gasflessen die het juiste beschermgas voor uw lasproces bevatten en gebruik bijbehorende reduceerventielen. Houd gasflessen altijd verticaal en zet ze vast op een onderstel of andere daarvoor geschikte plaats. Verplaats of transporteer geen flessen zonder kraanbeschermendop. Voorkom dat elektrode, elektrodehouder of andere elektrisch hete delen in aanraking komen met de fles. Plaats flessen zodanig dat geen kans bestaat op omverrijden of blootstelling aan andere materiële beschadiging en een veilige afstand tot las- of snijwerkzaamheden en andere warmtebronnen, vonken of spatten gewaarborgd is.

## Installatie en Bediening

Lees dit hoofdstuk geheel alvorens de machine te installeren of te gebruiken.

### Plaats en omgeving


Deze machine werkt onder zware omstandigheden. Enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen garanderen een betrouwbare werking en lange levensduur.

- Plaats de machine niet op een ondergrond die meer dan 15° uit het lood ligt (van horizontaal).
- Gebruik deze machine niet voor het ontdooiën van waterleidingen.
- Plaats de machine daar waar een vrije circulatie van schone lucht is, zonder beperking van de uitgaande lucht vanuit de ventilatieopeningen. Bedek de ingeschakelde machine niet met papier, doek of iets dergelijks.
- Beperk het opzuigen van stof en vuil tot een minimum.
- Deze machine heeft een IP23 beschermingsgraad. Houd de machine zo veel mogelijk droog en plaats hem niet op vochtige grond of in plassen.
- Plaats de machine zo mogelijk weg van radio-bestuurde apparatuur. Normaal gebruik kan de werking van dichtbijzijnde radiobestuurde apparatuur negatief beïnvloeden, met ongevallen of schade tot gevolg. Lees het hoofdstuk Elektromagnetische Compatibiliteit van deze gebruiksaanwijzing.
- Niet gebruiken in ruimtes met een omgevingstemperatuur van 40°C of hoger.

### Inschakelduur en oververhitting

De inschakelduur van de machine komt overeen met het percentage van de tijd dat een lasser de machine kan gebruiken bij een aangegeven lasstroom.


Voorbeeld: 60% inschakelduur:

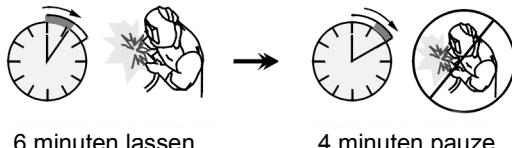

Excessieve verlenging van de inschakelduur activeert het thermisch beveiligingscircuit.

De lastransformator in de machine beschermt tegen oververhitting door middel van een thermostaat. Wanneer de machine oververhit raakt, schakelt de lasstroom "UIT" en de indicatielamp van de thermische beveiliging gaat "AAN". Wanneer de machine tot een veilige bedrijfstemperatuur afgekoeld is, gaat de indicatielamp uit en is de machine gereed voor normaal gebruik. Let op: uit veiligheidsredenen kan de machine

niet uit de thermische beveiligingscyclus komen als de toortschakelaar niet losgelaten wordt.

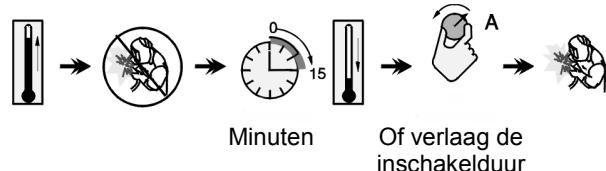


### Primaire aansluiting

Installatie en primaire stekkerdoos moet volgens lokaal geldende normen aangelegd worden.

Controleer voedingsspanning, aantal fasen en netfrequentie alvorens de machine in te schakelen. Verzekер u ervan dat de machine goed geraard is. Toegestaane voedingsspanningen zijn 3x230V en 3x400V 50Hz (400V: standaard fabrieksinstelling).

Indien het noodzakelijk is de primaire voedingsspanning te veranderen:

- Verzekér u ervan dat de primaire kabel uit de stekkerdoos is genomen en de machine uitgeschakeld is.
- Verwijder het grote zijpaneel van de machine.
- Wijzig de aansluitingen van X11 en X12 zoals hieronder aangegeven.

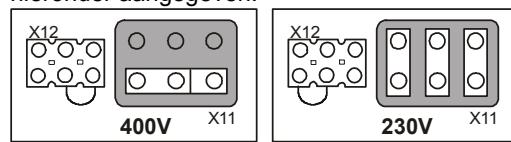

- Plaats het grote zijpaneel.


Verzekér u ervan dat de primaire aansluiting voldoende vermogen kan leveren voor normale werking van de machine. Maak gebruik van trage zekeringen (of zekeringautomaten met een "D" karakteristiek) en kabel met voldoende aderdoorsnede zoals aangegeven in de technische specificaties van deze gebruiksaanwijzing.

Zie ook punten [1] en [20] van de afbeeldingen hieronder.


### Aansluitingen

Zie punten [8], [10] en [11] van onderstaande afbeelding.

## Bediening en Functies

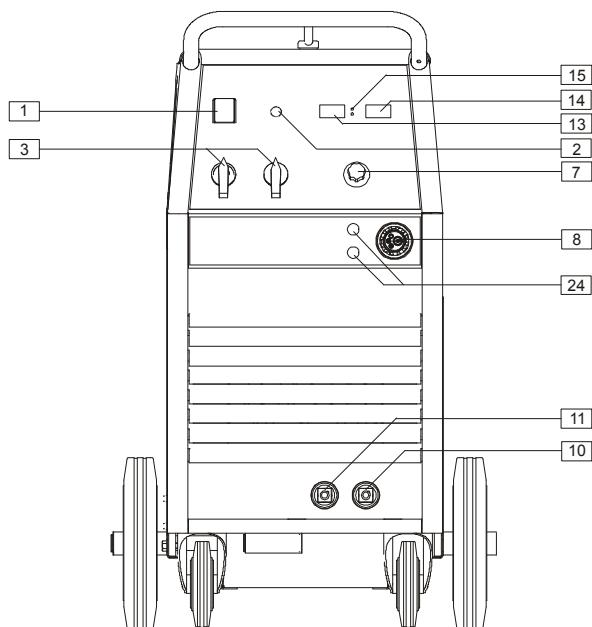

- Primaire schakelaar en "Aan" lamp:** Nadat de machine ingeschakeld is met de primaire schakelaar, gaat de "Aan" lamp branden ten teken dat de machine bedrijfsbereed is.
- Thermische Overbelasting Indicator:** Deze lamp gaat branden wanneer de machine oververhit is en de lasstroom uitgeschakeld is. Laat de machine ingeschakeld om de interne componenten te laten afkoelen. De machine is weer klaar voor gebruik wanneer de lamp uit is.
- Stappenschakelaars Lasspannings:** POWERTEC 305C heeft 2 schakelaars (2 en 10 stappen). De POWERTEC 355C en 425C hebben 2 schakelaars (3 en 10 stappen).
- 2/4 takt schakelaar:** Maakt een functiekeuze mogelijk voor de toortsschakelaar. De functionaliteit van de 2T/4T mode is beneden aangegeven:

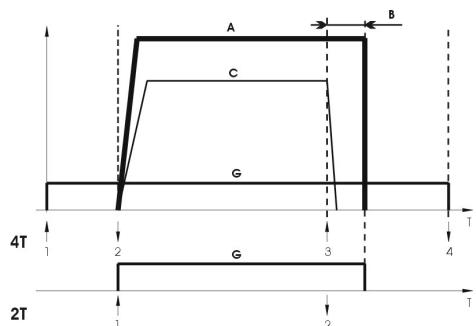


↑ Toortsschakelaar ingedrukt  
↓ Toortsschakelaar losgelaten

- A. Lasstroom.
- B. Afbrandvertraging.
- C. Draadsnelheid.
- G. Gas.

- Koude Draadaanvoer / Gas Spoelen:** Deze

schakelaar maakt draadaanvoer of gasspoelen mogelijk zonder lasspanning.

- Regelaar Startsnelheid Lasdraad:** Maakt het mogelijk de draadaanvoersnelheid te regelen voor het lassen tussen 0.1 tot 1.0 van de waarde van de draadsnelheid zoals deze is ingesteld met de "Regelaar Draadsnelheid" [7].

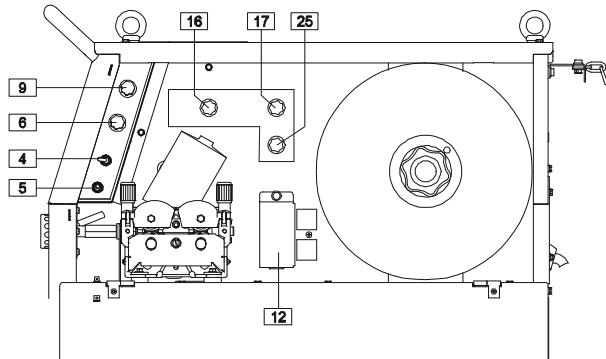

- Regelaar Draadsnelheid WFS (Wire Feed Speed):** Voor volledige controle over de draadsnelheid tussen 1.0 tot 20m/min in manual modus of voor correctie ±25% van de automatisch door de machine ingestelde lassnelheid in synergische modus.



### WAARSCHUWING

Alvorens het lassen en gedurende de koude draadaanvoer is knop [6] draadaanvoersnelheid van invloed op de draadsnelheid.

- EUROconnectort:** Voor aansluiting van de lastoorts.
- Knop Afbrandvertraging:** Maakt het mogelijk de gewenste uitsteek van de lasdraad na het stoppen met lassen in te stellen. Het regelbereik loopt van 8 tot 250ms.
- Dinse Connector met Veel Smoorspoel (Hoge Inductie):** Voor aansluiting werkstukkabel
- Dinse Connector met Weinig Smoorspoel (Lage Inductie):** Voor aansluiting werkstukkabel
- Aansluitingen Voor Wisselen Laspolariteit:** Biedt de keuze te wisselen van polariteit (+/-), welke zit aan de lastoorts (fabrieksinstelling: "+" aan de lastoorts).

Wanneer het noodzakelijk is de polariteit te wisselen moet men de volgende stappen uitvoeren:

- Schakel de machine uit en verwijder de stekker uit de stekkerdoos.
- Verwijder de beschermkap van de aansluitstrips.
- Plaats de strips overeenkomstig de onderstaande afbeelding.

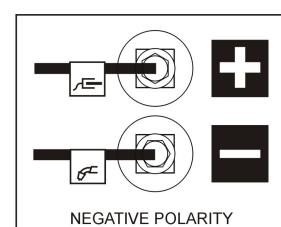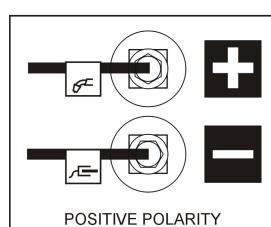

- Plaats de beschermkap.

**Plus of Positieve Polariteit (DC +):**

Dit is de standaard configuratie voor het MIG/MAG lassen.

**Min of Negatieve Polariteit (DC -):**

Dit is de standaard configuratie voor de meeste Innershield lasdraden (Flux Cored Arc Welding Self-Shielded / **FCAW-S**).

13. **Display A:** Geeft de waarde van de actuele lasstroom (in Ampères) tijdens het lassen aan. Na het stoppen met lassen geeft de meter de gemiddelde waarde van de lasstroom aan (in A). Wanneer de draadaanvoersnelheid gewijzigd wordt [7] toont het display de aangepaste draadaanvoersnelheid (in m/min) – in manual mode of de correctie / fijnregeling van de automatisch ingestelde draadsnelheid in het bereik 0.75-1.25 in synergische mode.

14. **Display V:** Toont de actuele lasspanning (in V), na het lassen toont deze de gemiddelde spanning. Wanneer de draadsnelheid veranderd wordt [7] verdwijnt deze waarde.

15. **Indicators Werking:** Deze lampjes geven de werkmodus van de machine aan:



<b>SYNERGIC</b>	Wanneer deze brandt werkt de machine in <b>Synergische</b> modus (automatische modus).
	Wanneer deze brandt werkt de machine in <b>Manuele</b> modus.

Kies de gewenste materiaalsoort met de "Lastoovoegmateriaal en Gassoort knop" [17].

16. **Knop Draad Diameter:** Biedt een voorkeuze voor de gewenste draaddiameter voor het gewenste lasproces. Deze functie werkt alleen in de synergische modus.

17. **Knop Lastoovoegmateriaal en Gassoort:** Deze knop wordt gebruikt om een keuze te maken tussen:

- De te lassen materialen en de bijbehorende gassoort.
- Manuele / synergische modus.

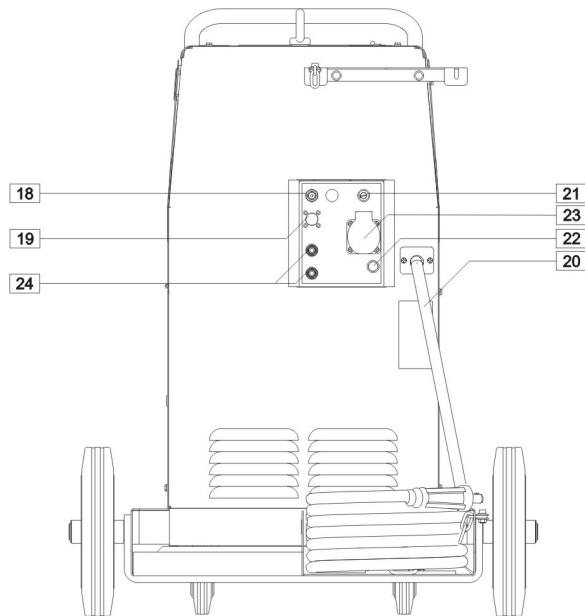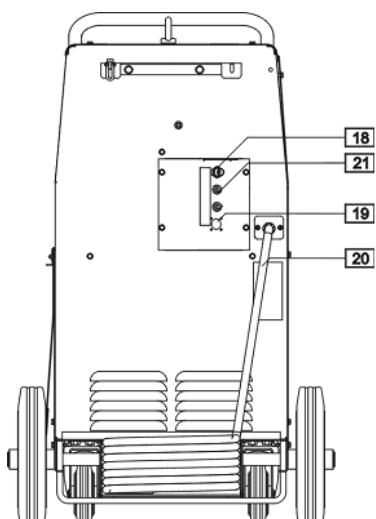

18. **Wartel:** Voor aansluiting gasslang.

19. **Afgedekte Opening:** Voor CO2 gasverwarmer.

20. **Primaire kabel:** Sluit een passende stekker aan die past bij de gevraagde primaire stroom en geldende normen. Alleen gekwalificeerde technici mogen deze stekkers aansluiten.

21. **Zekering:** Beschermt de printen en ventilator. Deze schakelt uit op het moment dat de opgenomen stroom groter is dan 3A. Na doorbranden moet deze vervangen worden door een zekering met dezelfde waarde.

22. **Thermische Beveiliging (Alleen voor watergekoelde modellen):** Beschermt de primaire voeding van de waterkoeling [23]. Deze schakelt de voeding af wanneer de opgenomen stroom boven de 2.5A komt. Indrukken om deze te resetten na uitval.

23. **Voeding voor waterkoeler (alleen voor watergekoelde modellen):** Voor voeding van de waterkoeler. Deze stekerdos heeft een uitgangsspanning van 230V en een maximale stroom van 2.5A. Deze stekerdos is beschermd door een thermische beveiliging [22]. Zie ook punt [24] voor meer details.

24. **Snelkoppelingen (alleen voor watergekoelde modellen):** Voor het aansluiten van de waterslangen. De lastoorts moet aangesloten worden op de snelkoppelingen op het voorpaneel van de machine. De waterkoeler wordt aangesloten op de snelkoppelingen aan de achterzijde van de machine.

**WAARSCHUWING**

Lees en Begrijp de gebruiksaanwijzing van de waterkoeler alvorens deze op de machine aan te sluiten.

25. **Regeling Gasvoorstroom:** Regelt de duur van de gasvoorstroom, voordat het lassen begint. Regelbaar van 0,01 tot 1s.

## Besturing Waterkoeler (alleen POWERTEC 425C PRO WATER)

De POWERTEC 425C PRO maakt het mogelijk de waterkoeler automatisch te laten werken. Dat betekent:

- Wanneer er gestart wordt met lassen, ook de waterkoeler automatisch ingeschakeld wordt.
- Wanneer het lassen stopt, de waterkoeler nog 5 minuten doorloopt, en daarna automatisch wordt uitschakeld.
- Wanneer er binnen 5 minuten weer gestart wordt met lassen, de koeler gewoon doorloopt.

De POWERTEC 425C PRO biedt de mogelijkheid deze functie uit te schakelen en de koeler continue te laten werken. Wanneer het nodig is de functie te veranderen moet men:

- De stroombron uitschakelen.
- Zet de knop diameterkeuze [16] in de "1.0" positie. Zet knop materiaalkeuze/gassoort [17] in de "CRNI (98%AR 2%CO<sub>2</sub>)" positie.
- Schakel de stroombron in.
- Schakel de knop diameterkeuze [16] binnen 15 seconden in de "1.2" positie en de knop van de materialkeuze/gassoort [17] in de "STEEL (100%CO<sub>2</sub>)" positie. De waterkoeler is nu continue ingeschakeld en in het display "V" staat "on".

Als het nodig is om de koeler weer in de automatische stand te zetten, moeten de bovenstaande handelingen herhaald worden totdat het display "V" staat op ("5").

### ⚠ WAARSCHUWING

Het Display "V" geeft direct na het inschakelen van de machine gedurende 2 seconden aan in welke modus de waterkoeler (5"/on) functioneert.

## Aansluitingen Laskabels

Steek de stekker van de werkstukkabel in de stekkerdoos [10] of [11]. Verbind het andere einde van de werkstukkabel aan het werkstuk.

Sluit een passend laspistool met euroconnector aan op de euroconnector. Zorg ervoor dat Liner en Tip behoren bij de gebruikte lasdraad en diameter.

## Invoeren Lasdraad

Open het zijpaneel van de machine.

Neem de moer van de haspeldrager.

Schuif de haspel op as, zodanig dat de haspel met de klok meedraait wanneer de draad in het draadaanvoersysteem wordt gevoerd.

Zorg ervoor dat de pen van de haspeldrager in de uitsparing van de haspel / adapter valt.

Plaats de borgmoer van de haspeldrager.

Gebruik de juiste draadaanvoerrol voor de bijbehorende draadsoort / draaddiameter.


Maak het einde van de lasdraad los van de haspel, knip het eestre stukje af en zorg ervoor dat er geen knikken in de draad zitten.

### ⚠ WAARSCHUWING

Het scherpe eind van de draad kan verwondingen veroorzaken.

Draai haspel met de klok mee en voer de draad in, in het draadaanvoersysteem tot aan de Euroconnector.

Stel de juiste kracht in van de aandrukrollen.

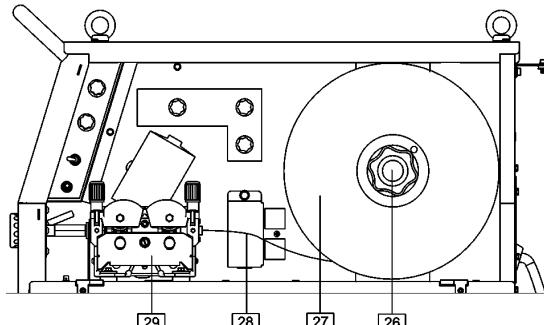


26. Adapter.
27. Draadhaspel (spoel).
28. Lasdraad.
29. Draadaanvoerunit.

Machine is geschikt voor 15kg (300mm) spoelen.

## Afstellen rem haspelas

Om spontaan en ongewenst afrollen van de lasdraad te voorkomen is de haspelas voorzien van een rem.

Afstellen van de rem is mogelijk door het draaien aan de M10 schroef die aan de binnenzijde van de as geplaatst is. Zichtbaar na verwijderen van de bevestigingsschroef van de as.

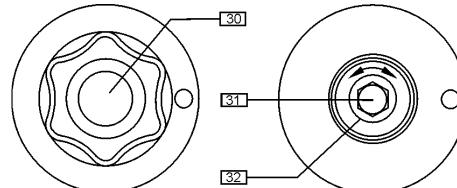

30. Bevestigingsschroef.
31. Afstelschroef M10.
32. Drukveer.

Door de schroef met de klok mee te draaien neemt de veerdruk toe en wordt de remkracht hoger.

Door de schroef tegen de klok in te draaien neemt de veerdruk en ook de remkracht af.

Na afstelling kan men de bevestigingsschroef weer bevestigen.

## Afstellen druk draadaanvoerrol

De drukkracht is af te stellen door de afstelschroef te draaien. Met de klok mee draaien geeft een hogere draaddruk, tegen de klok draaien geeft een lagere druk.

### ⚠ WAARSCHUWING

Als de draaddruk te laag is slipt de draadaanvoerrol over de lasdraad. Als de draaddruk te hoog is bestaat de kans op vervorming van de lasdraad, wat op zijn beurt weer draadaanvoerproblemen veroorzaakt in het laspistool. De juiste druk moet ingesteld worden. Verminder de druk geleidelijk totdat de draad juist begint te slissen. Draai vervolgens de afstelmoer één slag met de klok mee om de druk weer op te voeren.

## Invoeren van lasdraad in de toorts

Sluit een passende lastoorts aan op de machine. De specificaties van de lastoorts moeten overeen komen met de lasmachine.

Schakel de stroombron in (de hoofdschakelaar [1] in "I" positie).

Verwijder de gasverdeler en contacttip van de lastoorts.

Stel de draadsnelheid in op ongeveer 10m/min met de draadsnelheid (WFS) knop [7].

Schakel de knop Koude draadaanvoer / Gas Spoelen [5] in de positie "Koude draadaanvoer" en houd deze in deze positie totdat de lasdraad uit het laspistool komt.

### ⚠ WAARSCHUWING

Houd ogen en hand ver van einde van het laspistool gedurende draadaanvoer.

### ⚠ WAARSCHUWING

Wanneer er voldoende lasdraad uit het pistool komt moet de machine uitgeschakeld worden alvorens de gasverdeler en contacttip weer te plaatsen.

## Gasvoorziening

Sluit de gasslang aan op de gasconnector op de achterzijde van de machine.

Plaats de gascilinder op de flessendrager en borg deze met de ketting.


Plaats een passend reduceerventiel op de gascilinder.

Sluit de gasslang vervolgens aan op het reduceerventiel.

## MIG / MAG lassen in Manuele modus

Om te lassen in de manuele MIG/MAG methode moet men:

- De netstekker in de stekkerdoos steken.
- Schakel de machine in met de Aan/Uit schakelaar [1]. (de lamp moet branden).
- Voer de lasdraad in de toorts in met behulp van de schakelaar "koude draadaanvoer" [5].
- Controleer de gasstroom met behulp van de schakelaar "gas spoelen" [5].
- Zet knop [17] in de Manuele positie (controleer of de lamp [15] brand in **Manuele** modus).
- Stel de juiste lasspanning behorend bij het gekozen lasmateriaal en werkstukdikte met behulp van schakelaars [3] en de draadaanvoersnelheid met de draadsnelheidsknop (WFS) knop [7]. Onderstaand schema kan behulpzaam zijn bij de instelling:

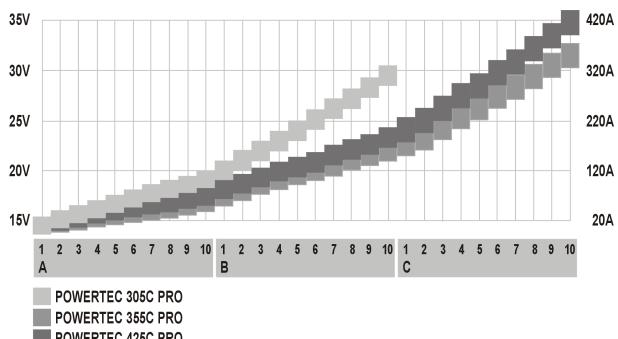

- Rekening houdend met de bijbehorende regels, kan men beginnen te lassen.

## MIG / MAG lassen in de Synergische (automatische) modus

Om te lassen in de synergische modus moet men:

- De netstekker in de stekkerdoos steken.
- Schakel de machine in met de Aan/Uit schakelaar [1]. (de lamp moet branden).
- Voer de lasdraad in de toorts in met behulp van de schakelaar "koude draadaanvoer" [5].
- Controleer de gasstroom met behulp van de schakelaar "gas spoelen" [5].
- Stel de keuzeknop draaddiameter [16] overeenkomend met de gebruikte draaddiameter.
- Stel de keuzeknop lasmateriaal en gassoort [17] overeenkomend met het gebruikte lasmateriaal.

### ⚠ WAARSCHUWING

Indien de geselecteerde lasprocedure geen synergisch proces heeft, verschijnen er 3 horizontale streepjes op display "A".

- Stel de juiste lasspanning in met de keuzeschakelaars [3] afhankelijk van de gekozen lasmethode en materiaaldikte.

### ⚠ WAARSCHUWING

In synergische lasmodus kiest de machine automatisch de juiste draadsnelheid bij elke positie van de Spanningskeuzeschakelaars [3]. De automatisch ingestelde snelheid kan bijgeregeld worden +25% met behulp van de knop draadaanvoersnelheid [7].

- Rekening houdend met de bijbehorende regels, kan men beginnen te lassen.

## Draadaanvoerrollen wisselen


De machine wordt standaard vanaf de fabriek geleverd met draadaanvoerrollen voor 1.0 en 1.2mm. Voor andere draaddiameters en draadsoorten zijn sets met aangepaste draadaanvoerrollen beschikbaar. Hieronder de werkwijze voor het wisselen van de draadaanvoerrollen:

- Schakel de machine uit.
- Zet de drukrolbrug vrij [32].
- Verwijder de borgschroeven [33].
- Open de beschermkap [34].
- Wissel de draadaanvoerrollen [35] met de rollen behorend bij de gebruikte draad.

### ⚠ WAARSCHUWING

Voor draden dikker dan 1.6mm, moeten ook onderstaande onderdelen verwisseld worden:

- De draadinoernippel en draaddoorvoernippel [36] en [37].
- De geleidebuis in de Euroconnector [38].
- Plaats en bevestig de beschermkap [34] voor de draadaanvoerrollen.
- Plaats de borgmoeren [33].

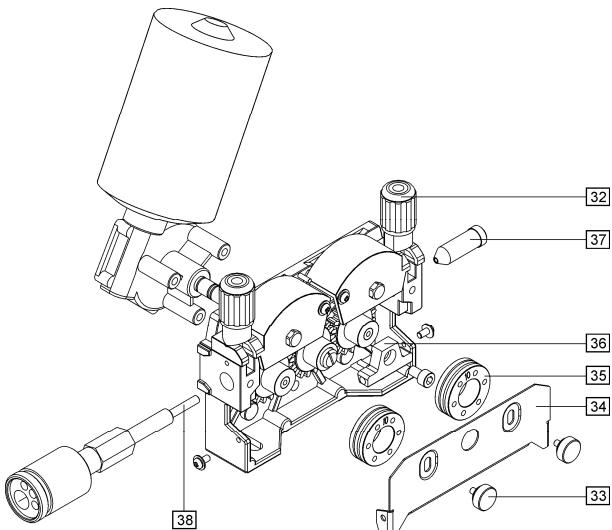

## Onderhoud

### **! WAARSCHUWING**

Neem voor reparatie of onderhoud contact op met de dichtstbijzijnde Lincoln Electric dealer of Lincoln Electric service center zelf. Ondeskundig onderhoud en/of reparatie uitgevoerd door niet bevoegde personen kunnen gevaarlijk zijn en zorgen ervoor dat de garantie vervalt.

Het onderhoudsinterval kan variëren en is afhankelijk van verschillende factoren in de werkomgeving waarin deze machine geplaatst is.

Elke waarneembare schade moet onmiddellijk gemeld worden.

### Dagelijks onderhoud

- Controleer de staat van kabels en connectors en vervang of repareer deze indien nodig.
- Verwijder lasspatten uit de gascup van het laspistool. Lasspatten kunnen de gasstroom van het beschermgas beïnvloeden.
- Controleer de staat van het laspistool en vervang

diese indien nodig.

- Controleer de werking van de koelventilator van de machine. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van de machine schoon zijn en er voldoende ruimte is voor een vrije luchtstroom.

### Periodiek onderhoud (elke 200 werkuren maar niet minder dan 1 keer per jaar)

Voer het dagelijks onderhoud uit, voer daarnaast de volgende werkzaamheden uit:


- Maak de machine schoon. Blaas de buitenkant en de binnenkant schoon met schone, droge perslucht (met een lage druk).
- Controleer alle schroeven en draai deze indien nodig vast.

### **! WAARSCHUWING**

De primaire netvoeding moet voor elk onderhoud of servicebeurt uitgeschakeld worden. Controleer de veiligheid van de machine na iedere reparatie.

## Transport

### **! WAARSCHUWING**

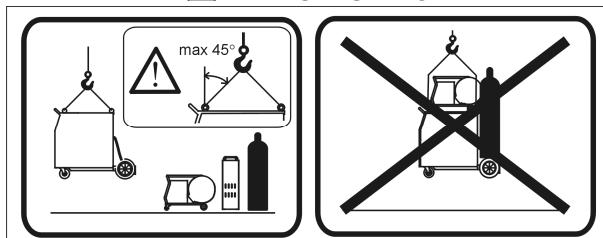

Neem de volgende maatregelen om de machine veilig te transporteren:

- Hijs de stroombron alleen zonder gascilinder, koeler en draadaanvoerkoffer.
- Monter hijsogen en zorg ervoor dat de hoek tussen haak en hijsoog maximaal 45 graden bedraagt.
- Zorg ervoor dat beide hijskabels dezelfde lengte hebben.

## Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)

07/09

Deze machine is ontworpen in overeenstemming met alle van toepassing zijnde bepalingen en normen. Desondanks kan de machine elektromagnetische ruis genereren die invloed kan hebben op andere systemen zoals telecommunicatiesystemen (radio, televisie en telefoon) of beveiligingssystemen. Deze storing of interferentie kan leiden tot veiligheidsproblemen in het betreffende systeem. Lees deze paragraaf om elektromagnetische interferentie (storing), opgewekt door deze machine, te elimineren of te beperken.

Deze installatie is ontworpen om in een industriële omgeving gebruikt te worden. Het is belangrijk om voor gebruik in een huiselijke omgeving aanvullende voorzorgsmaatregelen te nemen om mogelijke elektromagnetische interferentie te elimineren. De gebruiker dient deze machine te installeren en te gebruiken zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Indien elektromagnetische interferentie voorkomt, dient de gebruiker maatregelen te nemen om deze interferentie te elimineren. Indien nodig kan hij hiervoor assistentie vragen aan de dichtstbijzijnde Lincoln Electric vestiging.

Voordat de machine geïnstalleerd wordt dient de gebruiker de werkplek te controleren op apparatuur die t.g.v. interferentie slecht functioneert. Let hierbij op:

- Primaire- en secundaire kabels, stuurstroomkabels en telefoonkabels in de directe en nabije omgeving van de werkplek en de machine.
- Radio en/of televisie zenders en ontvangers. Computers of computergestuurde apparatuur.
- Beveiligingen en besturingen van industriële processen. Meet- en ijkgereedschap.
- Persoonlijke medische apparatuur zoals pacemakers en gehoorapparaten.
- Controleer de elektromagnetische immuniteit van apparatuur op of nabij de werkplek. De gebruiker dient er zeker

- van te zijn dat alle apparatuur in de omgeving immuun is. Dit kan betekenen dat er aanvullende maatregelen genomen moeten worden.
- De dimensies van het gebied waarvoor dit geldt hangen af van de constructie en andere activiteiten die plaatsvinden.

Neem de volgende richtlijnen in acht om elektromagnetische emissie van de machine te beperken.

- Sluit de machine op het net aan zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Indien storing optreedt, kan het nodig zijn aanvullende maatregelen te nemen zoals het filteren van de primaire spanning.
- Las- en werkstukkabels dienen zo kort mogelijk naast elkaar te liggen. Leg, indien mogelijk, het werkstuk aan aarde om elektromagnetische emissie te beperken. De gebruiker moet controleren of het aan aarde leggen van het werkstuk gevold heeft voor het functioneren van apparatuur en de veiligheid van personen.
- Het afschermen van kabels in het werkgebied kan elektromagnetische emissie beperken. Dit kan bij speciale toepassingen nodig zijn.

#### WAARSCHUWING

De klasse A-apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in bewoonde plaatsen waar de elektrische stroom wordt geleverd door de openbare laagspanningsnet-systeem. Er kan sprake zijn van potentiële moeilijkheden bij het waarborgen van de elektromagnetische compatibiliteit op die locaties, te wijten aan uitgestraalde storingen.

#### WAARSCHUWING

Deze lasapparatuur voldoet aan IEC 61000-3-12 op voorwaarde dat het kortsluitvermogen  $S_{sc}$  groter of gelijk is aan:

POWERTEC 305C PRO:	$S_{sc} \geq 1,9\text{MVA}$
POWERTEC 355C PRO:	$S_{sc} \geq 2,2\text{MVA}$
POWERTEC 425C PRO:	$S_{sc} \geq 2,9\text{MVA}$

bij het aansluitpunt van de gebruiker en het publieke netwerk. De verantwoordelijke installateur of gebruiker van deze lasapparatuur moet vooraf informeren of de apparatuur is aangesloten op een netwerk met voldoende kortsluitvermogen met waarden zoals aangegeven hierboven. Consulteer het lokale electriciteitsbedrijf in geval van twijfel.

## Technische Specificaties

### POWERTEC 305C, 355C & 425C PRO:

PRIMAIR			
Primaire spanning 230 / 400V ± 10% Drie fase	Nominaal primair vermogen <b>305C PRO:</b> 13.5 kVA @ 40% ID <b>355C PRO:</b> 17.5 kVA @ 40% ID <b>425C PRO:</b> 22.8 kVA @ 40% ID	Groep / Klasse EMC II / A II / A II / A	Frequentie 50/60 Hz
NOMINAAL SECUNDAIR VERMOGEN BIJ 40°C			
Inschakelduur (op basis van een 10 min. Cyclus)	Lasstroom secundair	Lasspanning	
<b>305C PRO:</b> 40% 60% 100%	280A 230A 175A	28.0 Vdc 25.5 Vdc 22.8 Vdc	
<b>355C PRO:</b> 40% 60% 100%	350A 285A 220A	31.5 Vdc 28.2 Vdc 25.0 Vdc	
<b>425C PRO:</b> 40% 60% 100%	420A 345A 265A	35.0 Vdc 31.3 Vdc 27.3 Vdc	
SECUNDAIR BEREIK			
Bereik lasstroom		Maximum Open spanning	
<b>305C PRO:</b> 30A - 280A		<b>305C PRO:</b>	46 Vdc
<b>355C PRO:</b> 30A - 350A		<b>355C PRO:</b>	46 Vdc
<b>425C PRO:</b> 30A - 420A		<b>425C PRO:</b>	52 Vdc
AANBEVOLEN PRIMAIRE KABEL EN ZEKERINGEN			
Primairezekering of zekeringautomaat <b>305C PRO:</b> 230V circuit: 32A traag 400V circuit: 20A traag		Primaire kabel <b>305C PRO:</b>	4aderig, 4mm <sup>2</sup>
<b>355C PRO:</b> 230V circuit: 40A traag 400V circuit: 25A traag		<b>355C PRO:</b>	4aderig, 4mm <sup>2</sup>
<b>425C PRO:</b> 230V circuit: 50A traag 400V circuit: 32A traag		<b>425C PRO:</b>	4aderig, 6mm <sup>2</sup>

FYSIEKE AFMETINGEN			
Hoogte 890 mm	Breedte 565 mm	Lengte 1060 mm	Gewicht 305C PRO: 145 kg
890 mm (water versie)	690 mm (water versie)	1060 mm (water versie)	355C PRO: 147 kg
425C PRO: 162 kg			
Werktemperatuur -10°C tot +40°C	Opslagtemperatuur -25°C tot +55°C		

## WEEE

07/06

Nederlandse



Gooi elektrische apparatuur nooit bij gewoon afval!

Met inachtneming van de Europese Richtlijn 2002/96/EC met betrekking tot Afval van Elektrische en Elektronische Apparatuur (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) en de uitvoering daarvan in overeenstemming met nationaal recht, moet elektrische apparatuur, waarvan de levensduur ten einde loopt, apart worden verzameld en worden ingeleverd bij een recycling bedrijf, dat overeenkomstig de milieuwetgeving opereert. Als eigenaar van de apparatuur moet u informatie inwinnen over goedgekeurde verzamelstellen van onze vertegenwoordiger ter plaatse.

Door het toepassen van deze Europese Richtlijn beschermt u het milieu en ieders gezondheid!

## Reserve Onderdelen

07/09

### Leessinstructie Onderdelenlijst

- Gebruik deze onderdelenlijst niet voor machines waarvan de code niet in deze lijst voorkomt. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Lincoln dealer wanneer het codenummer niet vermeld is.
- Gebruik de afbeelding van de assembly page en de tabel daaronder om de juiste onderdelen te selecteren in combinatie met de gebruikte code.
- Gebruik alleen de onderdelen die met een "X" gemerkt zijn in de kolom onder het model type op de assembly page (# betekent een wijziging in het drukwerk).

Lees eerst de instructie hierboven, refereer vervolgens aan de onderdelenlijst zoals geleverd bij de machine. Deze lijst is voorzien van explosietekening met onderdeelreferentie.

## Elektrisch Schema

Zie ook de onderdelenlijst zoals geleverd bij de machine.

## Accessoires

KP14017-0.8	Set draadaanvoerrol massieve draad (0.6/0.8)
KP14017-1.0	Set draadaanvoerrol massieve draad (0.8/1.0)
KP14017-1.2	Set draadaanvoerrol massieve draad (1.0/1.2)
KP14017-1.6	Set draadaanvoerrol massieve draad (1.2/1.6)
KP14017-1.2A	Set draadaanvoerrol aluminiumdraad (1.0/1.2)
KP14017-1.6A	Set draadaanvoerrol aluminiumdraad (1.2/1.6)
KP14017-1.6R	Set draadaanvoerrol gevulde draad (1.2 / 1.6)
KP14017-2.4R	Set draadaanvoerrol gevulde draad (1.6 / 2.4)
K14009-1	CO <sub>2</sub> aansluitset
K14071-1	Set aanzuigrooster Powertec



Försäkran om överensstämmelse



**LINCOLN ELECTRIC BESTER Sp. z o.o.**

Försäkrar att svetsomriktaren:

**K14057-1      POWERTEC 305C PRO  
K14058-1      POWERTEC 355C PRO  
K14059-1A      POWERTEC 425C PRO**

överensstämmer med följande direktiv:

**2006/95/CEE, 2004/108/CEE**

och att den konstruerats i överensstämmelse med  
följande standarder:

**EN 60974-1, EN 60974-5, EN 60974-10:2007**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Lipiński".

16.07.2009

Paweł Lipiński  
Operations Director

Lincoln Electric Bester Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland

12/05



12/05

**TACK!** För att ni har valt en KVALITETSPRODUKT från Lincoln Electric.

- Vänligen kontrollera förpackning och utrustning m.a.p. skador. Transportskador måste omedelbart anmälas till återförsäljaren eller transportören.
- Notera informationen om er utrustnings identitet i tabellen nedan. Modellbeteckning, code- och serienummer hittar ni på maskinens märkplåt.

Modellbeteckning:

Code- och Serienummer:

Inköpssdatum och Inköpsställe:

## SVENSK INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Säkerhetsanvisningar .....	1
Instruktioner för Installation och Handhavande .....	2
Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC) .....	7
Tekniska Specificationer .....	8
WEEE .....	9
Reservdelar .....	9
Elektriskt Kopplingsschema .....	9
Tillbehör .....	9

# Säkerhetsanvisningar

11/04



## VARNING

Denna utrustning får endast användas av behörig personal. Var noga med att enbart låta behörig personal utföra installation, drift, underhåll och reparationer. Läs igenom bruksanvisningen för full förståelse innan utrustningen tas i drift. Underlätenhet att följa instruktionerna i bruksanvisningen kan medföra allvarliga personskador, förlust av liv eller skador på utrustningen. Det är viktigt att läsa, och förstå, förklaringarna nedan till varningssymbolerna. Lincoln Electric ikläder sig inget ansvar för skador som är orsakade av felaktig installation, eftersatt underhåll eller onormala driftförhållanden.

	<b>VARNING:</b> Symbolen innebär att instruktionerna måste följas för att allvarliga personskador, förlust av liv eller skador på utrustningen skall kunna undvikas. Skydda Er själv och andra mot allvarliga skador eller dödsfall.
	<b>LÄS OCH FÖRSTÅ INSTRUKTIONERNA:</b> Läs igenom, och förstå, den här bruksanvisningen innan utrustningen tas i drift. Ljusbågsvetsning kan vara farligt. Underlätenhet att följa instruktionerna i bruksanvisningen kan medföra allvarliga personskador, förlust av liv eller skador på utrustningen.
	<b>ELEKTRISK STÖT KAN DÖDA:</b> En svetsutrustning skapar höga spänningar. Rör närför aldrig vid elektroden, jordklämman eller anslutna arbetsstycken när utrustningen är aktiv. Isolera Er från elektroden, jordklämman och anslutna arbetsstycken.
	<b>ELEKTRISK UTRUSTNING:</b> Stäng av matningsspänningen med hjälp av strömställaren på säkringsboxen innan något arbete utförs på utrustningen. Jorda utrustningen i enlighet med lokala elektriska föreskrifter.
	<b>ELEKTRISK UTRUSTNING:</b> Kontrollera regelbundet spänningsmatningen och kablarna till elektroden och jordklämman. Byt omedelbart ut kablar med skadad isolering. För att undvika att det oavsiktligt uppstår en ljusbåge får man aldrig placera elektrodhållaren direkt på svetsbordet eller på någon annan yta som är i kontakt med jordklämman.
	<b>ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT KAN VARA FARLIGA:</b> En elektrisk ström som flyter genom en ledare ger upphov till elektriska och magnetiska fält. Dessa kan störa vissa pacemakers och svetsare som har pacemaker måste konsultera sin läkare innan de använder den här utrustningen.
	<b>CE - MÄRKNING:</b> Denna utrustning är tillverkad i enlighet med relevanta EU direktiv.
	<b>ÄNGOR OCH GASER KAN VARA FARLIGA:</b> Vid svetsning kan det bildas hälsovådliga ångor och gaser. Undvik att andas in dessa ångor och gaser. För att undvika dessa risker måste operatören ha tillgång till tillräcklig ventilation eller utsug för att hålla ångorna och gaserna borta från andningszonen.
	<b>STRÄLNING FRÅN LJUSBÄGEN KAN GE BRÄNNSKADOR:</b> Använd en skärm eller svetshjälm med ett, för uppgiften, lämpligt filter för att skydda ögonen mot sprut och strålning från ljusbågen under svetsningen och när ljusbågen betraktas. Använd en lämplig klädsel av flamskyddat material för att skydda Din och Dina medhjälparens hud. Skydda personal i närheten med en lämplig skärm av icke brännbart material och varna dem så att de inte tittar på ljusbågen eller exponerar sig för ljusbågens strålning.
	<b>SVETSSPRUT KAN ORSAKA BRÄNDER ELLER EXPLOSION:</b> Avlägsna brännbara föremål från svetsområdet och ha alltid en eldsläckare till hands. Svetssprut och heta partiklar från svetsprocessen kan lätt passera genom små springor eller öppningar in till omkringliggande områden. Svetsa aldrig på tankar, fat, containers eller andra föremål innan Du har förvissat Dig om att det inte finns några brännbara eller giftiga ångor närvarande. Använd aldrig utrustningen i närheten av brännbara gaser, ångor eller vätskor.
	<b>SVETSAT MATERIAL KAN ORSAKA BRÄNNSKADOR:</b> Svetsning genererar mycket värme. Heta ytor och material i arbetsområdet kan orsaka allvarliga brännskador. Använd handskar och en täng för att flytta eller hantera material inom arbetsområdet.

	SÄKERHETSMÄRKNING: Denna utrustning är lämplig att använda för svetsning i en miljö där det föreligger en förhöjd risk för elektrisk stöt.
	GASFLASKOR KAN EXPLODERA OM DE ÄR SKADADE: Använd enbart föreskrivna gasflaskor med en skyddsgas som är avpassad för den aktuella processen. Var noga med att enbart använda en tryckregulator som är avsedd för den aktuella skyddsgasen och det aktuella trycket. Förvara alltid gasflaskor stående upprätt och förankrade till ett fast föremål. Flytta eller transportera aldrig gasflaskor utan att först montera skyddshatten. Låt aldrig elektroden, elektrodhållaren, jordklämman eller någon annan del som är spänningssatt komma i kontakt med gasflaskan. Gasflaskor skall förvaras på ett sådant sätt att de inte utsätts för fysisk åverkan eller för sprut och värmestrålning från svetsprocessen.

## Instruktioner för Installation och Handhavande

Läs hela detta avsnitt innan installation och användning av utrustningen.

### Placering och arbetsmiljö


Maskinen är konstruerad för att arbeta under besvärliga förhållanden. Det är emellertid viktigt att vidta vissa enkla försiktighetsåtgärder för att säkerställa lång livslängd och tillförlitlig drift.

- Placera aldrig maskinen på en yta som lutar mer än 15° från horisontalplanet.
- Använd inte denna maskin för att tina frusna rör genom kortslutning.
- Maskinen måste placeras så att den fria strömningen av ren luft till och från ventilationsöppningarna inte hindras. Täck aldrig över maskinen med papper, trasor eller annat som kan hindra luftströmningen.
- Smuts och damm måste förhindras att sugas in i maskinen så långt det är möjligt.
- Maskinen håller skyddsklass IP23. Håll maskinen torr så långt det är praktiskt möjligt. Placera den inte på våt mark eller i vattenpölar.
- Placera inte maskinen i närheten av radiostyrd utrustning. Även vid normal användning kan funktionen hos radiostyrd utrustning störas allvarligt vilket kan leda till olyckor eller skada på utrustningen. Läs avsnittet om elektromagnetisk kompatibilitet i denna manual.
- Använd inte maskinen om omgivningstemperaturen överstiger 40°C.

### Intermittens och överhetning

En svetsmaskins intermittens är andelen tid i procent av ett tiominutersintervall som svetsaren kan använda svetsmaskinen vid märkström.


Exempel: 60% intermittens:

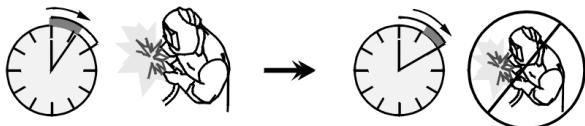

Överskridning av intermitterstiden aktiverar överhetningsskyddet.

Svetsningstransformatorn i maskinen skyddas mot överhetning av en termostat. När maskinen överhettas bryts svetsströmmen och överhetningslampan tänds.

När maskinen svalnat till en säker temperatur släcks överhetningslampan och maskinen kan användas igen. OBS: Av säkerhetsskäl kan maskinen inte gå ur överhetningsläget förrän avtryckaren på svetspistolen släpps.

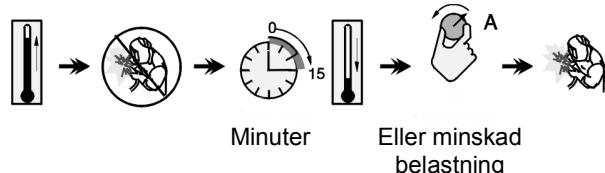


### Inkoppling av matningsspänning

Installation av nätkontakter ska göras i enlighet med gällande regler.

Kontrollera matningsspänning, fas och frekvens inkopplat till maskinen innan den sätts på. Kontrollera att maskinen är korrekt jordad. Tillåten matningsspänning är 3x230V och 3x400V (förvald inställning: 400V). För ytterligare information om matningsspänning se avsnittet om tekniska specifikationer i denna manual samt märkplåten på maskinen.

Om matningsspänningen behöver ändras:

- Kontrollera att maskinen är avstängd och fräknopplad från strömkällan.
- Ta bort sidoskyddet från maskinen.
- Koppla X11 och X12 enligt bilden nedan.

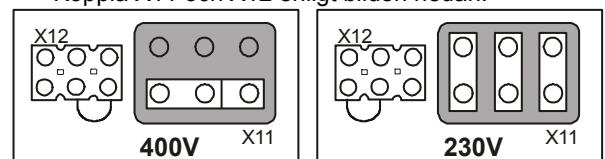

- Sätt tillbaka sidoskyddet.


Kontrollera att den installerade effekten är tillräcklig i förhållande till maskinens normala drift. Nödvändiga säkringar och kabelareor finns angivna i avsnittet om Tekniska data.

Se punkterna [1] och [20] i bilderna nedan.


### Anslutningar för svetsström

Se punkterna [8], [10] och [11] i bilderna nedan.

## Reglage, anslutningar och funktioner

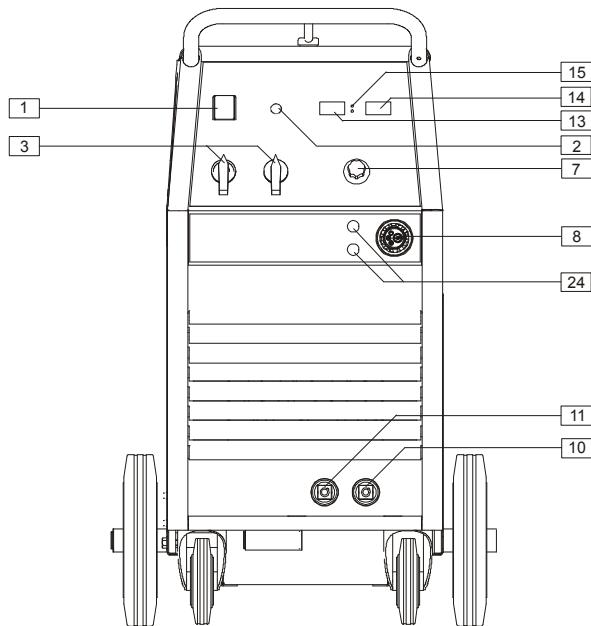

- Strömbrytare och lampa:** När matningsspänningen är inkopplad och maskinen sätts på med strömbrytaren lyser lampan och svetsmaskinen är klar att användas.
- Överhetningslampa:** Denna lampa lyser när överhetningsskyddet är aktiverat och svettströmmen automatiskt avstängt. Låt maskinen svalna, när lampan släcks är maskinen klar att användas igen.
- Svetsspänningsomkopplare:** POWERTEC 305C har 2 omkopplare (2 och 10 steg). POWERTEC 355C och 425C har 2 omkopplare (3 och 10 steg).
- Brytare för avtryckarfunktion:** Möjliggör val av 2-takts eller 4-takts avtryckarfunktion. Beskrivning av 2-takt och 4-takt i bilden nedan:

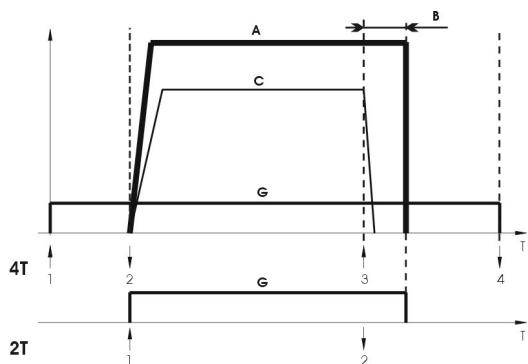


↑ Avtryckaren intryckt  
↓ Avtryckaren uppsläppt

- A. Svetsström.
- B. Burnback tid.
- C. Trådmatning.
- G. Gas.

- Kallmatning / Gasströmningsknapp:** Denna knapp möjliggör trådmatning eller gasströmning utan att

svetsspänningen behöver aktiveras.

- Trådmatning, Lågfart:** Möjliggör inställning av trådmatningshastigheten innan ljusbågen tänds, i området 0.1 till 1.0 av inställd trådmatning på ratt [7].

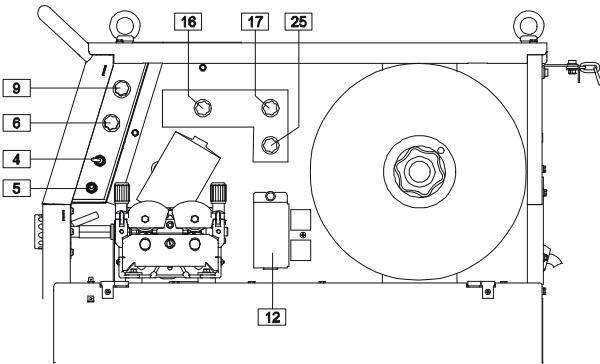

- Trådmatning:** Möjliggör kontinuerlig inställning av trådmatningshastigheten från 1.0 till 20m/min vid manuell svetsning eller justering av den förvalda trådmatningen ±25% i synergiskt läge.


### **! VARNING**

Vid svetsning, innan ljusbågen tänds och vid kalltrådmatning "Cold Inch" påverkar ratten "Wire Feed Slow Run" [6] också trådmatningshastigheten.

- EURO-kontakt:** För inkoppling av svetspistol.
- Kontrollratt för trådavbränning:** Möjliggör inställning av längden på svetstråden som sticker ut från svetspistolen efter avslutad svetsning. Justerbar tid mellan 8 och 250ms.
- Anslutning med Hög Induktans:** För anslutning av återledarkaben.
- Anslutning med Låg Induktans:** För anslutning av återledarkaben.
- Kopplingsplint för Polaritet:** Möjliggör att välja polaritet (+/-) för svetspistolen. (Fabriksinställning: "+" på svetspistolen).

Vid polaritetsändring:

- Stäng av maskinen och koppla den från elnätet.
- Lossa locket över kopplingsplinten.
- Placera kopplingsblecken enligt bilden nedan.

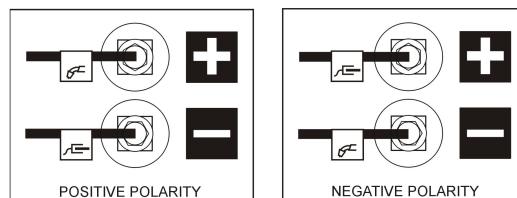

- Sätt tillbaka locket.

### **Positiv Polaritet (DC +):**

Detta är en typisk inställning för Metall Inert Gas (MIG).

### **Negativ Polaritet (DC -):**

Detta är en typisk inställning för dom flesta innershield trådar (Självskyddande rörtråd **FCAW-S**).

13. **Display A:** Displayen visar den verkliga svetsströmen i amper. Efter avslutad svetsprocess, visas den genomsnittliga svetsströmmen. När trådmatningshastigheten ändras [7], Visar displayen det justerade värdet (i m/min) – i manuellt läge i synergiskt läge kommer maskinen att automatiskt justera i området 0.75-1.25.

14. **Display V:** Visar aktuell svetsspänning (i V) och efter avslutad svetsning visas den genomsnittliga svetsspänningen. När trådmatningshastigheten ändras [7], är displayen tom.

15. **Arbetsläge:** Dessa lampor anger maskinens arbetsläge:



<b>SYNERGIC</b>	När denna är tänd arbetar maskinen i <b>Synergiskt</b> (automatiskt) läge. När denna är tänd arbetar maskinen i <b>Manuellt</b> läge.
-----------------	--

Välj önskat arbetsläge med ratt [17].

16. **Tråddiameter:** Möjliggör inställning av tråddiameter för den önskade svetsprocessen. Denna funktion används endast i synergiskt läge.

17. **Material och Gastyp:** Möjliggör val av:

- Materialtyp och lämplig skyddsgas.
- Manuellt eller synergiskt läge.

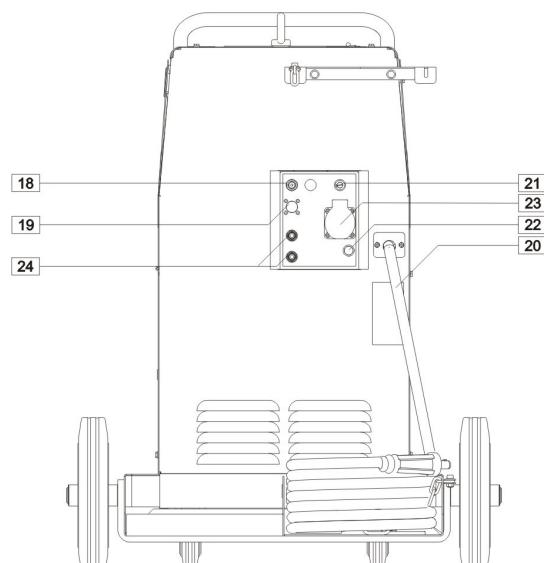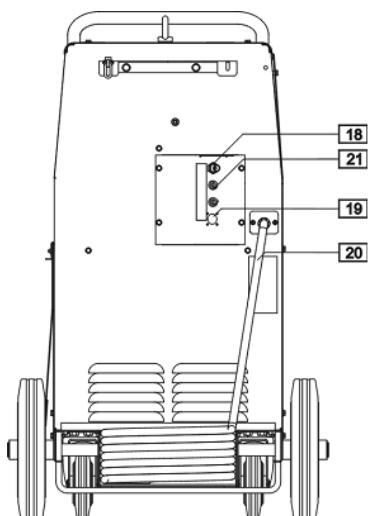

18. **Anslutning:** För inkoppling av gasslang.

19. **Bakom täcklocket:** Anslutning för CO2 gasvärmare.

20. **Nätkabel:** Montera kontakt enligt gällande regler. Endast kvalificerad personal ska montera denna kontakt.

21. **Säkring:** Skyddar elektroniken på kretskorten och fläkten. Den löser ut och strämmen bryts när den överstiger 3A. Efter att säkringen har löst ut måste den bytas ut mot en ny.

22. **Automatsäkring (endast på vattenkylda modeller):** Skyddar uttaget för vattenkylare [23]. Bryter strömmen om den överstiger 2.5A. Tryck för att återställa.

23. **Strömförsörjning till vattenkylare (endast på vattenkylda modeller):** Här kopplar du in vattenkylaren. Detta uttag har 230V, 2.5A och skyddas av en automatsäkring [22]. Se pos [24] för mer detaljer.

24. **Snabbkopplingar (endast på vattenkylda modeller):** För anslutning av vattenslangar. Svetsstolen skall anslutas till snabbkopplingarna som är placerade på svetsmaskinens frontpanel. Vattenkylaren skall anslutas till snabbkopplingarna som finns på svetsmaskinens bakre panel.

#### ! WARNING

Läs och förstå kylarens manual innan den ansluts till maskinen.

25. **Vred för Gas förströmning:** Med detta vred bestämmer du hur långt i förväg som gas förströmningen startar före svetsprocessen i en tid från 0,01 till 1 sekund.

### Styrning av kylaggregat (endast POWERTEC 425C PRO WATER)

POWERTEC 425C PRO möjliggör att kylaggregatet arbetar automatiskt:

- När svetsningen påbörjas startar kylaggregatet automatiskt.
- När svetsningen avslutats fortsätter kylaggregatet att arbeta i ca 5 min. varefter det automatiskt stängs av.
- Om svetsningen återupptas inom dessa 5 min. fortsätter kylaggregatet att arbeta.

POWERTEC 425C PRO kan ändra kylaggregatets arbetsätt från automatiskt till kontinuerligt. Om så är nödvändigt gör enligt följande:

- Stäng av strömkällan.
- Ställ vredet för tråddimension [16] på "1.0". Ställ vredet för material och gastyp [17] på "CRNI (98%AR 2%CO<sub>2</sub>)".
- Starta strömkällan.
- Ställ inom 15s vredet för tråddimension [16] på "1.2" och vredet för material och gastyp [17] på "STEEL (100%CO<sub>2</sub>)" – kylaggregatet startar och displayen "V" visar "on".

Om man vill återställa kylaggregatets automatiska arbetsätt gör man om ovanstående procedur (displayen "V" visar " 5 " ).

## **! WARNING**

Displayen "V" visar information om kylaggregatets arbetsätt (5"/on) i 2 sekunder efter att strömkällan startats.

## Kopplingar för svetskablar

Anslut återledarkabeln till [10] eller [11].

Återledarkabelns godsklämma ansluts till arbetsstycket.

Anslut en svetspistol utrustad för det aktuella svetsjobbet till EURO-kontakten.

## Laddning av svetstråd

Öppna maskinens sidolucka.

Lossa muttern från bobinaxeln.

Sätt trådbobinen på axeln så att den roterar medurs när tråden matas in i matarverket.

Se till att axelns styrstift går in i motsvarande hål i bobinen.

Dra åt muttern på bobinaxeln.

Använd matarhjul med spår som överensstämmer med den använda trådtypen och -diametern.


Lossa trådändan från bobinen, klipp av den böjda ändan och se till att den är fri från grader.

## **! WARNING**

Trådändan kan vara vass.

Rotera bobinen medurs och tråd ströms genom matarverket.

Fäll ner tryckkrullarna och ställ in trycket på dessa.

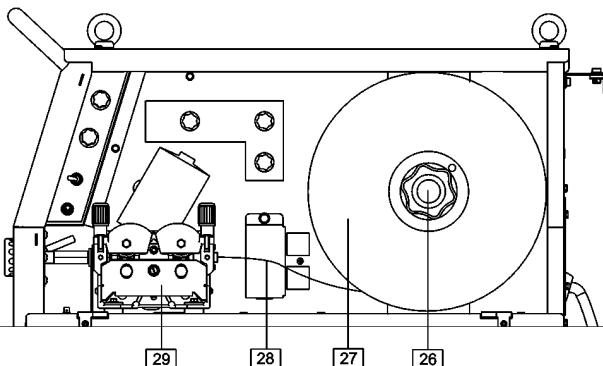

26. Axel.

27. Trådspole.

28. Svetstråd.


29. Matarverk.

Maskinen är byggd för att klara 15kg (300mm) trådspole.

## Justerung av axelns bromsverkan

För att undvika att svetstråden rullas ut av sig själv är axeln utrustad med en broms.

Justerung av bromsverkan görs med justerskruven bakom axelns muttern.

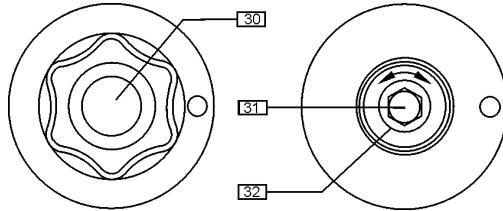

30. Mutter.

31. Justerskruv.

32. Tryckfjäder.

Skrivas justerskruven medurs ökas fjädertrycket och därmed ökas bromsmomentet.

Skrivas justerskruven moturs minskas fjädertrycket och därmed minskas bromsmomentet.

Efter justeringen skruvas muttern på igen.

## Justerung av tryckrullarnas tryck

Tryckrullens tryck ökas mot svetstråden genom att justemuttern skruvas medurs och trycket minskas genom att skruva moturs.

## **! WARNING**

Om tryckrullens tryck är för lågt kommer matarhjulet slira mot svetstråden. Om trycket är för högt kommer svetstråden deformeras vilket leder till matningsproblem i svetspistolen. För att ställa in rätt tryck gör följande: Minska trycket långsamt tills matarhjulet börjar slira på svetstråden, öka sedan trycket lite genom att vrida muttern ett varv.

## Matning av svetstråden i svetspistolen

Anslut en lämplig svetspistol till Euro-kontakten, svetspistolens prestanda skall motsvara svetsmaskinens.

Slå till nätspänningen (nätbrytaren [1] i läge "I").

Lossa gaskåpa och kontaktmunstycke från svetspistolen.

Ställ in trådmatningshastigheten på ca 10m/min med ratt [7].

Tryck brytare [5] i läget "Cold Inch" och håll den så tills tråden matats genom svetspistolen.

## **! WARNING**

Var försiktig och håll ögon och händer borta från änden på svetspistolen under trådmatning.

## **! WARNING**

När tråden matats till rätt läge, stäng av maskinen helt innan gaskåpan och kontaktmunstycket sätts tillbaka på svetspistolen.

## Gastillförsel

Sätt in gasslangen i anslutningen på baksidan av svetsmaskinen.

Sätt gasflaskan på maskinens gasflaskehylla och säkra den med kedjan.


Tag bort säkerhetskåpan från gasflaskan och sätt flödesregulatorn därpå.

Montera gasslangen på flödesregulatorn med slangklämmor.

## MIG/MAG-svetsning i manuellt läge

För att MIG/MAG-svetsa i manuellt läge ska du:

- Koppla maskinen till nätet.
- Slå till nätpänningen (nätbrytaren [1] i läge "I"). (Den ska tändas).
- Mata fram tråden genom svetspistolen med brytare [5].
- Kontrollera gasflödet med brytare [5].
- Ställ in ratt [17] i manuellt läge (se så att lampa [15] indikerar **manuellt** läge).
- Beroende på godstjocklek och tråddiameter ställs lämplig svetsspänning in med omkopplarna [3] och trådmatningshastiget med ratt [7]. Tabellen nedan kan vara användbar vid inställning:

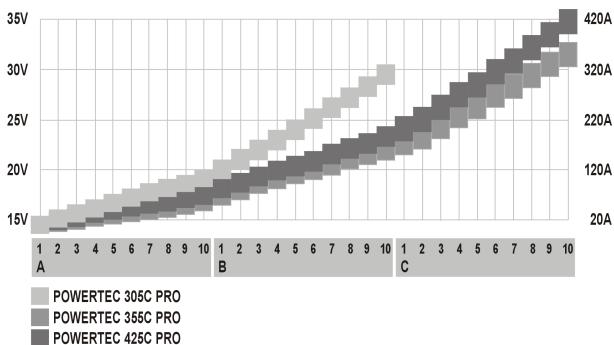

- Om ovan följdta punkter är uppfyllda kan svetsningen påbörjas.

## MIG/MAG-svetsning i synergiskt (automatiskt) läge

För att MIG/MAG-svetsa i manuellt läge ska du:

- Koppla maskinen till nätet.
- Slå till nätpänningen (nätbrytaren [1] i läge "I"). (Den ska tändas).
- Mata fram tråden genom svetspistolen med brytare [5].
- Kontrollera gasflödet med brytare [5].
- Ställ in ratt [16] på tråddiameter som används.
- Ställ in ratt [17] på det material som ska svetsas.

### VARNING

Om den valda svetsprocessen inte har någon synergikurve kommer tre horisontella streck att visas i display "A".

- Ställ in lämplig svetsspänning till den aktuella godstjockleken och tråden med omkopplarna [3].

### VARNING

I synergiskt läge ställs automatiskt in en lämplig trådmatningshastighet i förhållande till inställd svetsspänning på omkopplarna [3]. Trådmatningshastigheten kan justeras  $\pm 25\%$  med ratt [7].

- Om ovan följdta punkter är uppfyllda kan svetsningen påbörjas.

## Byte av drivhjul


Maskinen är fabriksutrustad med drivhjul för 1.0 och 1.2mm homogentråd. Drivhjul för andra trådtyper och – dimensioner finns som tillbehör. Se instruktionerna nedan för att byta drivhjul:

- Stäng av maskinen.
- Lossa tryckarmarna [32].
- Ta loss låsskruvarna [33].
- Ta bort skyddsplåten [34].
- Byt drivhjulen [35] till rätt typ för den aktuella tråden.

### VARNING

För trådar grövre än 1.6mm måste även följande delar bytas:

- Guiderören i matarverkschassiet [36] och [37].
- Guideröret i Euro-kopplingen [38].
- Sätt tillbaka skyddsplåten [34] över drivhjulen.
- Skruva fast skyddet med låsskruvarna [33].

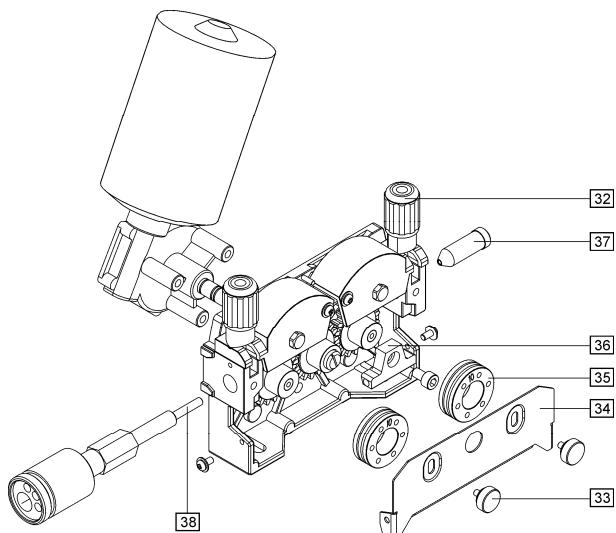

## Underhåll

### VARNING

Kontakta närmaste auktoriserade verkstad, eller Lincoln Electric, för åtgärder när det gäller service och underhåll eller reparationer. Underhåll och reparationer som genomförs av icke auktoriserade verkstäder eller personer upphäver tillverkarens garantiåtagande och gör detta olagligt.

Underhållsintervallen varierar med maskinens arbetsförhållanden.

Synliga skador ska åtgärdas omedelbart.

### Rutinmässigt underhåll (dagligen)

- Kontrollera kablarnas och anslutningarnas skick. Byt ut om nödvändigt.
- Avlägsna svetssprut ur svetspistolen. Svetssprut kan störa gasflödet genom svetspistolen.
- Kontrollera svetspistolens skick. Byt ut den om nödvändigt.
- Kontrollera att kylfläkten fungerar. Håll ventilationsgallren ren.

## **Periodiskt underhåll (efter 200 arbetstimmar, dock minst en gång per år)**

Gör det rutinmässiga underhållet, samt:


- Rengör maskinen. Lossa plåtarna och använd tryckluft (torr luft med lägt tryck) för att avlägsna damm från maskinens utsida och insida.
- Kontrollera och dra åt alla skruvar.

### **⚠️ WARNING**

Koppla loss maskinen från elnätet före underhåll och service. Testa maskinen efter reparation för att säkerställa en säker funktion.

## **Transport**

### **⚠️ WARNING**

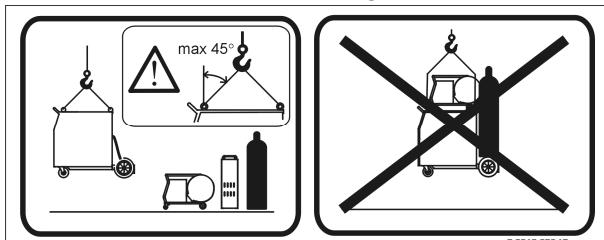

För att säkerställa en säker transport:

- Lyft endast strömkällan utan gastub, kylare och matarverk.
- Skruva fast öglebultar på avsedd plats, lyftstropparna får max ha en vinkel på 45 grader enligt beskrivningen ovan.
- Använd lika långa lyftstroppar.

## **Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC)**

11/04

Den här maskinen är tillverkad i enlighet med alla relevanta direktiv och standarder. Trots detta kan den ge upphov till elektromagnetiska störningar som kan påverka andra system, som t.ex. telekommunikationer (telefon, radio och television) eller andra säkerhetssystem. Dessa störningar kan ge upphov till säkerhetsproblem i de påverkade systemen. Läs det här avsnittet för att få en bättre kunskap om hur man eliminrar eller minskar de elektromagnetiska störningarna som maskinen ger upphov till.



Maskinen är konstruerad för att användas i industriell miljö. Om den skall användas i hemmiljö är det nödvändigt att vidta särskilda försiktighetsåtgärder för att undanröja de elektromagnetta störningar som kan tänkas uppträda. Utrustningen måste installeras och manövreras på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen. Om elektromagnetiska störningar upptäcks under drift måste man vidta lämpliga åtgärder för att eliminera dessa. Om det är nödvändigt kan detta ske med hjälp från Lincoln Electric. Det är inte tillåtet att genomföra förändringar eller modifieringar på maskinen utan skriftligt tillstånd från Lincoln Electric.

Innan maskinen installeras måste man kontrollera arbetsområdet så att där inte finns några maskiner, apparater eller annan utrustning vars funktion kan störas av elektromagnetiska störningar. Beakta särskilt följande:

- Nätkablar, svetskablar, manöverkablar och telefonkablar som befinner sig inom eller i närheten av maskinens arbetsområde.
- Radio och/eller televisionssändare eller mottagare. Datorer och datorstyrd utrustning.
- Säkerhets- och övervakningssystem för industriella processer. Utrustning för mätning och kalibrering.
- Medicinska hjälpmmedel för personligt bruk som t.ex. pacemaker och hörapparater.
- Kontrollera den elektromagnetiska störkänsligheten för utrustning som skall arbeta i arbetsområdet eller i dess närhet. Operatören måste förvissa sig om att all utrustning inom området är kompatibel i detta avseende vilket kan kräva ytterligare skyddsåtgärder.
- Arbetsområdets storlek är beroende av områdets utformning och de övriga aktiviteter som kan förekomma där.

Beakta följande riktlinjer för att reducera maskinens elektromagnetiska strålning.

- Koppla in maskinen till spänningsförsörjningen enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen. Om störningar uppstår kan det bli nödvändigt att installera ett filter på primärsidan.
- Svetskablarna skall hållas så korta som möjligt och de skall placeras intill varandra. Jorda arbetsstycket, om det är möjligt, för att på så sätt minska den elektromagnetiska strålningen. Man måste emellertid kontrollera att jordningen inte medför andra problem eller medför risker för utrustning och personal.
- Att använda skärmade kablar inom arbetsområdet kan reducera den elektromagnetiska strålningen. Detta kan bli nödvändigt för vissa speciella tillämpningar.

## ⚠️ WARNING

Denna Klass A svetsutrustning är inte avsedd att användas på platser där spänning (volt) kommer från ett nät med låg-spännings system. Det kan bli problem med att säkra den elektromagnetiska kompatibiliteten på dessa platser, beroende på att den kan störa känslig utrustning.

## ⚠️ WARNING

Denna utrustning överensstämmer med IEC 61000-3-12 förutsatt att kortslutningsströmmen är större eller lika med:

POWERTEC 305C PRO:	$S_{sc} \geq 1,9\text{MVA}$
POWERTEC 355C PRO:	$S_{sc} \geq 2,2\text{MVA}$
POWERTEC 425C PRO:	$S_{sc} \geq 2,9\text{MVA}$

I gränssnittet mellan användarens och det offentliga systemet. Det åligger installatören eller användaren av utrustningen för att säkerställa, genom samråd med säljorganisationen operatören om nödvändigt, att utrustningen är ansluten endast till ett nät med en kortslutningsström  $S_{sc}$  större än eller lika med uppgifter i ovanstående tabell.

## Tekniska Specifikationer

### POWERTEC 305C, 355C & 425C PRO:

NÄTSIDA			
Nätspänning 230 / 400V ± 10% 3-fas	Effektförbrukning <b>305C PRO:</b> 13.5 kVA @ 40% Intermittens <b>355C PRO:</b> 17.5 kVA @ 40% Intermittens <b>425C PRO:</b> 22.8 kVA @ 40% Intermittens	Grupp / Klass EMC II / A II / A II / A	Frekvens 50/60 Hz
SVETSDATA VID 40°C			
<b>305C PRO:</b> Intermittens (Baserat på 10 min. period) 40% 60% 100%	Svetsström 280A 230A 175A	Svetsspänning 28.0 Vdc 25.5 Vdc 22.8 Vdc	
<b>355C PRO:</b> 40% 60% 100%	350A 285A 220A	31.5 Vdc 28.2 Vdc 25.0 Vdc	
<b>425C PRO:</b> 40% 60% 100%	420A 345A 265A	35.0 Vdc 31.3 Vdc 27.3 Vdc	
SVETSMÖRÅDE			
<b>305C PRO:</b> Svetsströmsområde 30A - 280A	<b>305C PRO:</b> Max. tomgångsspänning 46 Vdc		
<b>355C PRO:</b> 30A - 350A	<b>355C PRO:</b> 46 Vdc		
<b>425C PRO:</b> 30A - 420A	<b>425C PRO:</b> 52 Vdc		
REKOMMENDERADE NÄTKABLAR OCH SÄKRINGAR			
<b>305C PRO:</b> Smält- eller automatsäkring 32A Trög (230V) 20A Trög (400V)	<b>305C PRO:</b> Nätkabel 4 x 4mm <sup>2</sup>		
<b>355C PRO:</b> 40A Trög (230V) 25A Trög (400V)	<b>355C PRO:</b> 4 x 4mm <sup>2</sup>		
<b>425C PRO:</b> 50A Trög (230V) 32A Trög (400V)	<b>425C PRO:</b> 4 x 4mm <sup>2</sup>		
MÄTT OCH VIKT			
Höjd 890 mm	Bredd 565 mm	Längd 1060 mm	Vikt <b>305C PRO:</b> 142 kg
890 mm (vattenkyld)	690 mm (vattenkyld)	1060 mm (vattenkyld)	<b>355C PRO:</b> 147 kg
<b>425C PRO:</b> Omgivningstemper. vid användning -10°C till +40°C		Förvaringstemperatur -25°C till +55°C	<b>425C PRO:</b> 157 kg

# WEEE

07/06



Släng inte uttjänt elektrisk utrustning tillsammans med annat avfall!

Enligt Europadirektiv 2002/96/EC ang. Utjänt Elektrisk och Elektronisk Utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) och dess implementering enligt nationella lagar, ska elektrisk utrustning som tjänat ut sorteras separat och lämnas till en miljögodkänd återvinningsstation. Som ägare till utrustningen, bör du skaffa information om godkända återvinningsystem från dina lokala myndigheter.

Genom att följa detta Europadirektiv bidrar du till att skydda miljö och hälsa!

## Reservdelar

12/05

### Instruktion för reservdelslistan

- Använd inte denna lista för en maskin vars Code No inte är angivet i listan. Kontakta Lincoln Electric's serviceavdelning för Code No som inte finns i listan.
- Använd sprängkiserna på Assembly Page och tillhörande reservdelslista för att hitta delar till din maskin.
- Använd endast delar markerade med "X" i kolumnen under den siffra som anges för aktuellt Code No på sidan med Assembly Page (# Indikerar en ändring i denna utgåva).

Läs först instruktionerna som finns här ovan, och sedan reservdelslistan som har levererats med maskinen, denna innehåller en beskrivande bild med reservdelsnummer.

## Elektriskt Kopplingsschema

Se Reservdelslistan som har levererats med maskinen.

## Tillbehör

KP14017-0.8	Drivhjulsats för homogentråd (0.6 / 0.8)
KP14017-1.0	Drivhjulsats för homogentråd (0.8 / 1.0)
KP14017-1.2	Drivhjulsats för homogentråd (1.0 / 1.2)
KP14017-1.6	Drivhjulsats för homogentråd (1.2 / 1.6)
KP14017-1.2A	Drivhjulsats för aluminiumtråd (1.0 / 1.2)
KP14017-1.6A	Drivhjulsats för aluminiumtråd (1.2 / 1.6)
KP14017-1.6R	Drivhjulsats för rörtråd (1.2 / 1.6)
KP14017-2.4R	Drivhjulsats för rörtråd (1.6 / 2.4)
K14009-1	CO <sub>2</sub> kontaktkit
K14071-1	KIT Grill Powertec C PRO



## Deklaracja zgodności

CE  
09

**LINCOLN ELECTRIC BESTER Sp. z o.o.**

Deklaruje, że spawalnicze źródło energii:

**K14057-1      POWERTEC 305C PRO  
K14058-1      POWERTEC 355C PRO  
K14059-1A      POWERTEC 425C PRO**

spełnia następujące wytyczne:

**2006/95/CEE, 2004/108/CEE**

i że zostało zaprojektowane zgodnie z wymaganiami  
następujących norm:

**EN 60974-1, EN 60974-5, EN 60974-10:2007**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Lipiński".

16.07.2009

Paweł Lipiński  
Operations Director

Lincoln Electric Bester Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland

12/05

**DZIĘKUJEMY!** Za docenienie JASKOŚCI produktów Lincoln Electric.

- Proszę sprawdzić czy opakowanie i sprzęt nie są uszkodzone. Reklamacje uszkodzeń powstałych podczas transportu muszą być natychmiast zgłoszone do dostawcy (distrbutora).
- Dla ułatwienia prosimy o zapisanie na tej stronie danych identyfikacyjnych wyrobów. Nazwa modelu, Kod i Numer Seryjny, które możecie Państwo znaleźć na tabliczce znamionowej wyrobu.

Nazwa modelu:

Kod i numer Seryjny:

Data i Miejsce zakupu:

## SKOROWIDZ POLSKI

Bezpieczeństwo Użytkowania .....	1
Instrukcja Instalacji i Eksploatacji .....	2
Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC).....	8
Dane Techniczne.....	9
WEEE .....	9
Wykaz Części Zamiennych.....	10
Schemat Elektryczny .....	10
Akcesoria.....	10

# Bezpieczeństwo Użytowania

11/04



## OSTRZEŻENIE

Urządzenie to może być używane tylko przez wykwalifikowany personel. Należy być pewnym, że instalacja, obsługa, przeglądy i naprawy są przeprowadzane tylko przez osoby wykwalifikowane. Instalacji i eksploatacji tego urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z tą instrukcją obsługi. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w tej instrukcji może narazić użytkownika na poważne obrażenie ciała, śmierć lub uszkodzenie samego urządzenia. Lincoln Electric nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niewłaściwą instalacją, niewłaściwą konserwacją lub nienormalną obsługą.

	<b>OSTRZEŻENIE:</b> Symbol ten wskazuje, że bezwzględnie muszą być przestrzegane instrukcje dla uniknięcia poważnego obrażenia ciała, śmierci lub uszkodzenia samego urządzenia. Chroń siebie i innych przed możliwym poważnym obrażeniem ciała lub śmiercią.
	<b>CZYTAJ ZE ZROZUMIENIEM INSTRUKCJĘ:</b> Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia przeczytaj niniejszą instrukcję ze zrozumieniem. Łuk spawalniczy może być niebezpieczny. Nieprzestrzeganie instrukcji tutaj zawartych może spowodować poważne obrażenia ciała, śmierć lub uszkodzenie samego urządzenia.
	<b>PORAŻENIE ELEKTRYCZNE MOŻE ZABIĆ:</b> Urządzenie spawalnicze wytwarza wysokie napięcie. Nie dotykać elektrody, uchwytu spawalniczego lub podłączonego materiału spawanego, gdy urządzenie jest załączone do sieci. Odizolować siebie od elektrody, uchwytu spawalniczego i podłączonego materiału spawanego.
	<b>URZĄDZENIE ZASILANE ELEKTRYCZNIE:</b> Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy tym urządzeniu odłączyć jego zasilanie sieciowe. Urządzenie to powinno być zainstalowane i uziemione zgodnie z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami.
	<b>URZĄDZENIE ZASILANE ELEKTRYCZNIE:</b> Regularnie sprawdzać kable zasilające i spawalnicze z uchwytem spawalniczym i zaciskiem uziemiającym. Jeżeli zostanie zauważone jakiekolwiek uszkodzenie izolacji, natychmiast wymienić kabel. Dla uniknięcia ryzyka przypadkowego zapłonu nie kłaść uchwytu spawalniczego bezpośrednio na stół spawalniczy lub na inną powierzchnię mającą kontakt z zaciskiem uziemiającym.
	<b>POLE ELEKTROMAGNETYCZNE MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE:</b> Prąd elektryczny płynący przez jakikolwiek przewodnik wytwarza wokół niego pole elektromagnetyczne. Pole elektromagnetyczne może zakłócać pracę rozruszników serca i spawacze z wszczepionym rozrusznikiem serca przed podjęciem pracy z tym urządzeniem powinni skonsultować się ze swoim lekarzem.
	<b>ZGODNOŚĆ Z CE:</b> Urządzenie to spełnia zalecenia Europejskiego Komitetu CE.
	<b>OPARY I GAZY MOGĄ BYĆ NIEBEZPIECZNE:</b> W procesie spawania mogą powstawać opary i gazy niebezpieczne dla zdrowia. Unikać wdychania tych oparów i gazów. Dla uniknięcia takiego ryzyka musi być zastosowana odpowiednia wentylacja lub wyciąg usuwający opary i gazy ze strefy oddychania.
	<b>PROMIENIE ŁUKU MOGĄ POPARZYĆ:</b> Stosować maskę ochronną z odpowiednim filtrem i osłony dla zabezpieczenia oczu przed promieniami łuku podczas spawania lub jego nadzoru. Dla ochrony skóry stosować odpowiednią odzież wykonaną z wytrzymalonego i niepalnego materiału. Chrońić personel postronny, znajdujący się w pobliżu, przy pomocy odpowiednich, niepalnych ekranów lub ostrzegać ich przed patrzeniem na łuk lub wystawianiem się na jego oddziaływanie.
	<b>ISKRY MOGĄ SPOWODOWAĆ POŻAR LUB WYBUCH:</b> Usuwać wszelkie zagrożenie pożarem z obszaru prowadzenia prac spawalniczych. W pogotowiu powinny być odpowiednie środki gaśnicze. Iskry i rozgrzany materiał pochodzące od procesu spawania łatwo przenikają przez małe szczeliny i otwory do przyległego obszaru. Nie spawać żadnych pojemników, bębnów, zbiorników lub materiału dopóki nie zostaną przedsięwzięte odpowiednie kroki zabezpieczające przed pojawiением się łatwopalnych lub toksycznych gazów. Nigdy nie używać tego urządzenia w obecności łatwopalnych gazów, oparów lub łatwopalnych cieczy.
	<b>SPAWANY MATERIAŁ MOŻE POPARZYĆ:</b> Proces spawania wytwarza dużą ilość ciepła. Rozgrzane powierzchnie i materiał w polu pracy mogą spowodować poważne poparzenia. Stosować rękawice i szczypce, gdy dotykamy lub przemieszczamy spawany materiał w polu pracy.

	ZNAK BEZPIECZEŃSTWA: Urządzenie to jest przystosowane do zasilania sieciowego, do prac spawalniczych prowadzonych w środowisku o podwyższonym ryzyku porażenia elektrycznego.
	BUTLA MOŻE WYBUCHNĄĆ JEŚLI JEST USZKODZONA: Stosować tylko butle atestowane z gazem odpowiedniego rodzaju do stosowanego procesu i poprawnie działającymi regulatorami ciśnienia, przeznaczonymi dla stosowanego gazu i ciśnienia. Zawsze utrzymywać butłę w pionowym położeniu, zabezpieczając ją łańcuchem przed wywróceniem się. Nie przemieszczać i nie transportować butli z gazem ze zdjętym kołpakiem zabezpieczającym. Nigdy nie dotykać elektrody, uchwytu spawalniczego, zacisku uziemiającego lub jakiegokolwiek elementu obwodu przewodzącego prąd do butli z gazem. Butle z gazem muszą być umieszczane z dala od miejsca gdzie mogłyby ulec uszkodzeniu lub gdzie byłyby narażone na działanie iskier lub rozgrzanej powierzchni.

## Instrukcja Instalacji i Eksplotacji

Przed instalacją i rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia należy przeczytać cały ten rozdział.

### Warunki Eksplotacji


Urządzenie to może pracować w ciężkich warunkach. Jednakże ważnym jest zastosowanie prostych środków zapobiegawczych, które zapewnią długą żywotność i niezawodną pracę, między innymi:

- Nie umieszczać i nie użytkować tego urządzenia na powierzchni o pochyłości większej niż 15°.
- Nie używać tego urządzenia do rozmrażania rur.
- Urządzenie to musi być umieszczone w miejscu gdzie występuje swobodna cyrkulacja czystego powietrza bez ograniczeń przepływu powietrza do i od wentylatora. Gdy urządzenie jest załączone do sieci, niczym go nie przykrywać np. papierem lub ścierką.
- Ograniczyć do minimum brud i kurz, które mogą przedostać się do urządzenia.
- Urządzenie to posiada stopień ochrony obudowy IP23. Utrzymywać je suchym, o ile to możliwe, i nie umieszczać na mokrym podłożu lub w kałuży.
- Urządzenie to powinno być umieszczone z dala od urządzeń sterowanych drogą radiową. Jego normalna praca może niekorzystnie wpływać na ulokowane w pobliżu urządzenia sterowane radiowo, co może doprowadzić do obrażenia ciała lub uszkodzenia urządzenia. Przeczytaj rozdział o kompatybilności elektromagnetycznej zawarty w tej instrukcji.
- Nie używać tego urządzenia w temperaturach otoczenia wyższych niż 40°C.

### Cykl Pracy i Przegrzanie

Cykl pracy urządzenia jest procentowym podziałem 10 minutowego cyklu, przez który można spawać ze znamionowym prądem spawania.


Przykład: 60% cykl pracy:

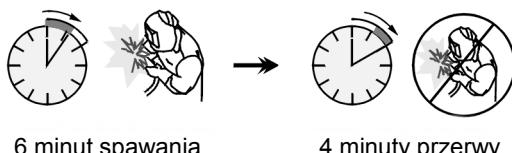

Nadmiernie wydłużenie cyklu pracy urządzenia może spowodować uaktywnienie się układu zabezpieczenia termicznego.

Urządzenie jest zabezpieczone przed nadmiernym

nagraniem przez czujnik termiczny. Kiedy urządzenie jest przegrzane, świeci się wskaźnik zabezpieczenia termicznego, wyjście zostaje odłączone. Kiedy urządzenie schłodzi się do odpowiedniej temperatury, lampka zabezpieczenia termicznego gaśnie i jest możliwa normalna praca. Uwaga: Dla bezpieczeństwa, urządzenie nie załącza się po zadziałaniu czujnika termicznego o ile nie został zwolniony przycisk uchwytu spawalniczego.

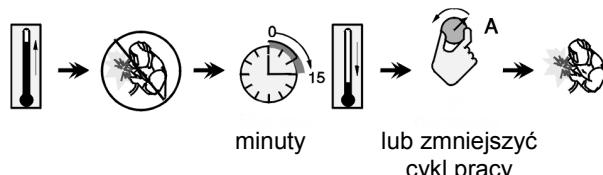


### Podłączanie napięcia zasilającego

Instalacja i gniazdo zasilania sieciowego powinny być wykonane i zabezpieczone zgodnie z właściwymi przepisami.

Przed podłączeniem do sieci sprawdzić napięcie zasilania, fazy i częstotliwość. Sprawdzić podłączenie uziemienia urządzenia ze źródłem zasilania. Dopuszczalne napięcia wejściowe: 3x230V lub 3x400V 50Hz (ustawienie fabryczne: 3x400V). Więcej informacji o napięciu zasilaniu znajduje się w danych technicznych tej instrukcji oraz na tabliczce znamionowej urządzenia.

Jeśli konieczna jest zmiana napięcia zasilania:

- Urządzenie bezwzględnie musi być wyłączone i odłączone od sieci zasilającej.
- Zdjąć płytę boczną dużą.
- Założyć zwieracze X11 i X12 zgodnie z rysunkiem poniżej.

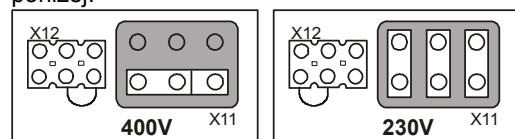

- Założyć płytę boczną dużą.


Upewnić się, że moc źródła zasilania jest odpowiednia do normalnej pracy urządzenia. Niezbędny bezpiecznik zwłoczny (lub wyłącznik nadprądowy z charakterystyką „D”) oraz rodzaj przewodu zasilającego można odczytać w rozdziale z danymi technicznymi tej instrukcji.

Patrz pozycje [1] i [20] na poniższych rysunkach.


## Zaciski wyjściowe

Patrz pozycje [8], [10] i [11] na poniższych rysunkach.

## Elementy regulacyjne i właściwości

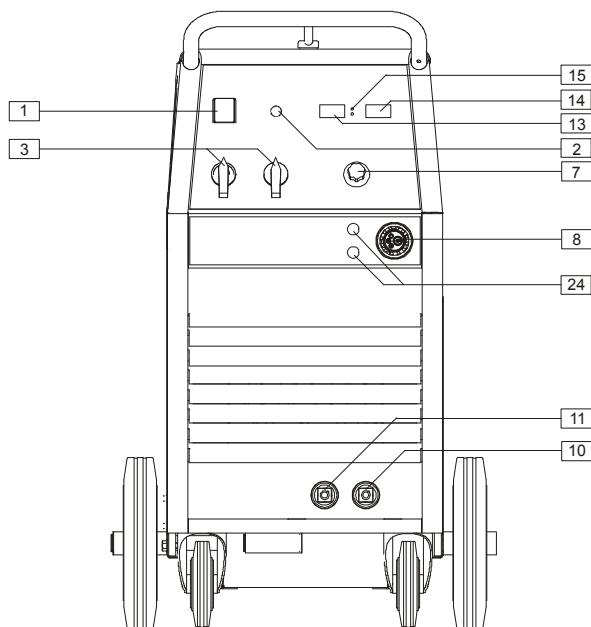


- Włącznik i Wskaźnik Zasilania Sieciowego:** Po przyłączeniu zasilania i ustawieniu wyłącznika sieciowego w położeniu załączony, wyłącznik ten podświetla się i urządzenie jest gotowe do pracy.
- Wskaźnik Zabezpieczenia Termicznego:** Lampka ta zaświeca się, kiedy urządzenie jest przegrzane, wyjście zostaje odłączone. Pozostaw urządzenie załączone do sieci i pozwól na ostudzenie wewnętrznych części. Kiedy lampka zgaśnie możliwa jest normalna praca.
- Przełączniki Zmiany Napięcia Spawania:** POWERTEC 305C ma dwa przełączniki 2 i 10 pozycyjny, a POWERTEC 355C i 425C ma 2 przełączniki 3 i 10 pozycyjny.
- Przełącznik Wyboru Trybu Pracy Uchwytu:** Umożliwia wybór trybu pracy 2-takt lub 4-takt. Funkcjonalność trybu 2T/4T przedstawia rysunek poniżej.

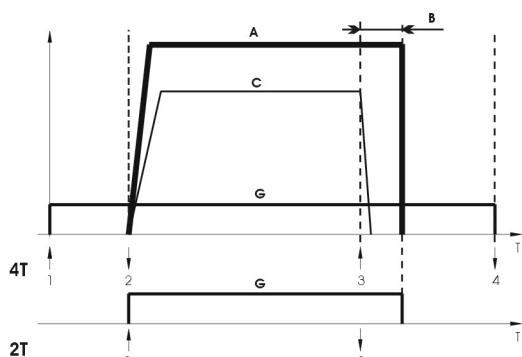

- ↑ Przycisk wciśnięty  
↓ Przycisk zwolniony

- A. Prąd Spawania.
- B. Czas Upalania Drutu.
- C. WFS.
- G. Gaz.

- Przełącznik Test Drutu/Test Gazu:** Przełącznik umożliwia podawanie drutu i przepływ gazu bez załączenia napięcia na wyjściu urządzenia.
- Pokrętło Regulacji Pędkości Dojścia:** Umożliwia zmianę prędkości podawania drutu spawalniczego przed rozpoczęciem spawania w zakresie od 0.1 do 1.0 wartości nastawionej pokrętłem regulacji WFS [7].

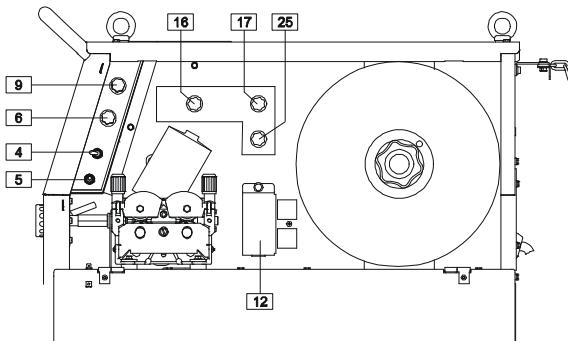

- Pokrętło Regulacji WFS (Pędkości Podawania Drutu):** Umożliwia płynną regulację prędkości w zakresie od 1.0 do 20m/min w trybie pracy ręcznej urządzenia lub korektę ±25% prędkości dobieranej automatycznie przez urządzenie w trybie pracy synergicznej.



### ! UWAGA

Przed rozpoczęciem spawania oraz w trakcie używania funkcji Testu Drutu na regulację prędkości podawania drutu elektrodomowego ma także wpływ Pokrętło Regulacji Pędkości Dojścia [6].

- Gniazdo EURO:** Do podłączenia uchwytu spawalniczego.
- Pokrętło Regulacji Czasu Upalania Drutu:** Umożliwia uzyskanie żądanej długości drutu elektrodomowego wystającego z końcówki uchwytu po zakończeniu spawania: zakres regulacji od 8 do 250ms.
- Gniazdo Wyjściowe o Dużej Indukcyjności:** Do podłączenia przewodu powrotnego.
- Gniazdo Wyjściowe o Małej Indukcyjności:** Do podłączenia przewodu powrotnego.
- Listwa Zmiany Bieguności Napięcia Wyjściowego:** Umożliwia wybór bieguności napięcia spawania (+/-), jakie będzie podawane na uchwyt spawalniczy (ustawienie fabryczne: „+” na uchwycie spawalniczym).

Jeśli konieczna jest zmiana bieguności napięcia spawania należy:

- Urządzenie bezwzględnie wyłączyć i odłączyć od sieci zasilającej.
- Zdjąć oslonę listwy.
- Zwieracze na listwie założyć zgodnie z rysunkiem poniżej.

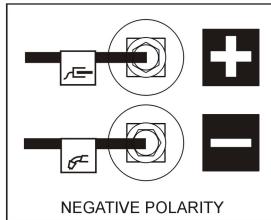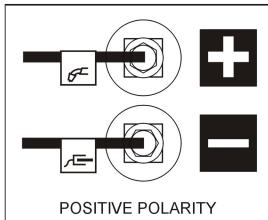

- Założyć osłonę listwy.

**Positive Polarity (DC +):**

Typowa konfiguracja przy spawaniu w osłonie gazu obojętnego (**MIG**).

**Negative Polarity (DC -):**



Typowa konfiguracja dla większości drutów proszkowych (**FCAW-S**).

- Wyświetlacz A:** Pokazuje bieżący prąd spawania w [A], a po zakończeniu procesu spawania wyświetla średnią wartość tego prądu. Po zmianie wartości prędkości podawania drutu spawalniczego pokrętłem [7] wyświetlacz A pokaże nastawioną prędkość w [m/min] – dla trybu ręcznego lub korektę od 0.75 do 1.25 prędkości dobieranej automatycznie przez urządzenie – dla trybu synergicznego.
- Wyświetlacz V:** Pokazuje bieżące napięcie spawania w [V], a po zakończeniu procesu spawania wyświetla średnią wartość tego napięcia. Po zmianie wartości prędkości podawania drutu spawalniczego pokrętłem [7] wyświetlacz V zostanie wygaszony.
- Wskaźniki Rodzaju Pracy:** Informują w jakim trybie pracuje urządzenie:

<b>SYNERGIC</b>	Kiedy świeci, urządzenie pracuje w trybie Synergicznym (automatycznym)
	Kiedy świeci, urządzenie pracuje w trybie Ręcznym.

Do wyboru trybu pracy urządzenia służy pokrętło [17].

- Pokrętło Wyboru Średnicy Drutu:** Służy do wyboru średnicy drutu spawalniczego, jakiego chcemy użyć w procesie spawania - aktywne tylko w trybie pracy synergicznej urządzenia.
- Pokrętło Wyboru Rodzaju Materiału Spawanego i Mieszanki Gazowej:** To pokrętło umożliwia wybór:
  - Rodzaju materiału spawanego i odpowiedniej dla tego materiału mieszanki gazowej.
  - Trybu pracy urządzenia – ręczny / synergiczny.

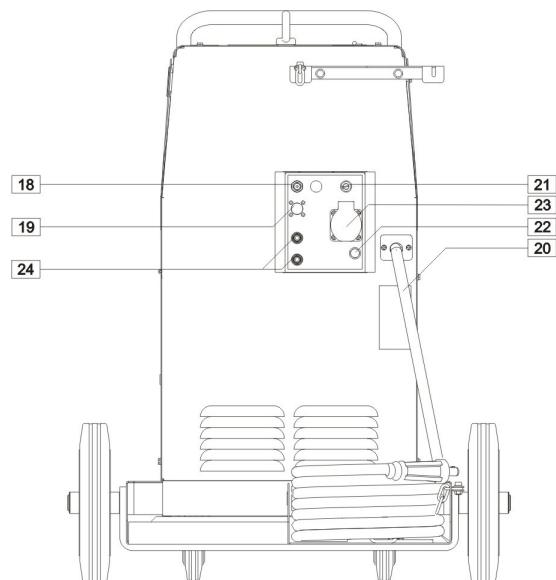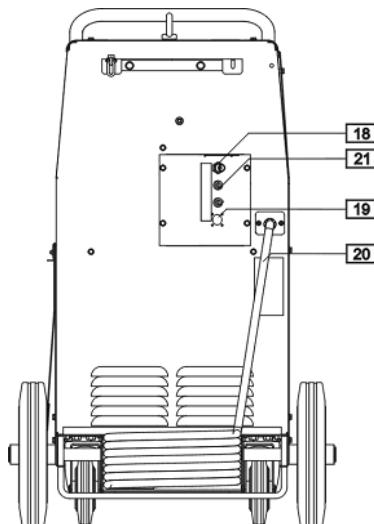

- Gniazdo:** Do podłączenia węża gazowego.
- Zaślepka otworu:** Dla zamontowania gniazda podgrzewacza gazu.
- Przewód Zasilania Sieciowego:** Według odpowiednich przepisów założyć właściwą wtyczkę na koniec przewodu sieciowego. Powinien to wykonywać tylko wykwalifikowany personel.
- Bezpiecznik sieciowy:** Zabezpiecza urządzenie elektroniczne oraz wentylator. Ulega przepaleniu gdy prąd przekroczy wartość 3A. Po przepaleniu, należy go wymienić na nowy.
- Bezpiecznik Automatyczny (tylko wersja wodna):** Zabezpiecza gniazdo sieciowe [23] zasilające chłodnicę. Bezpiecznik odłącza napięcie zasilające po przekroczeniu dopuszczalnego prądu 2,5A. Aby przywrócić pierwotny stan bezpiecznika należy go wcisnąć.
- Gniazdo Zasilania Chłodnicy (tylko wersja wodna):** Służy do zasilania chłodnicy. Gniazdo dostarcza napięcie wyjściowe o wartości 230V i prądzie 2,5A w trybie przerywanym i jest zabezpieczone bezpiecznikiem automatycznym [22]. Więcej szczegółów opisuje punkt [24].

24. **Gniazda Szybkozłączek (tylko wersja wodna):**  
Służą do podłączenia węży wodnych. Do szybkozłączek umiejscowionych z przodu urządzenia podłączamy uchwyty spawalniczy. Do szybkozłączek umiejscowionych z tyłu urządzenia podłączamy chłodnice.

#### ⚠ UWAGA

Przed podłączeniem chłodnicy do urządzenia należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją użytkowania dołączoną do chłodnicy.

25. **Pokrętło Regulacji Przedłużkowego Wypływu Gazu:** Umożliwia zmianę czasu przedłużkowego wypływu gazu w zakresie 0,01 do 1s.

### Sterowanie Pracą Chłodnicy (tylko POWERTEC 425C PRO WATER)

POWERTEC 425C PRO umożliwia automatyczne sterowanie pracą chłodnicy, tzn.:

- Po rozpoczęciu spawania chłodnica jest załączana.
- Po zakończeniu spawania chłodnica jeszcze pracuje przez około 5 min. Po tym czasie, jest automatycznie wyłączana.
- Jeżeli spawanie zostanie ponownie rozpoczęte przed upływem 5 min. chłodnica będzie dalej pracować.

POWERTEC 425C PRO ma możliwość wyłączenia funkcji automatycznego sterowania pracą chłodnicy i załączenia jej w tryb pracy ciągłej. Aby przestawić POWERTEC 425C PRO w tryb pracy ciągłej chłodnicy należy:

- Wyłączyć zasilanie POWERTEC 425C PRO.
- Ustawić przełącznik wyboru średnicy drutu [16] w pozycji "1.0" a przełącznika wyboru rodzaju materiału [17] w pozycji "CRNI (98%AR 2%CO<sub>2</sub>)".
- Załączyć zasilanie POWERTEC 425C PRO.
- W ciągu 15s zmienić pozycje przełączników [16] i [17] odpowiednio na "1.2" i "STEEL (100%CO<sub>2</sub>)" – chłodnica zostanie załączona, a na wyświetlaczu "V" wyświetli się napis "on".

Aby przywrócić tryb pracy automatycznej chłodnicy należy powtórnie wykonać powyższe czynności (na wyświetlaczu "V" wyświetli się napis "5").

#### ⚠ UWAGA

Wyświetlacz "V" wyświetla informację o wybranym trybie pracy chłodnicy (5/on) przez 2 sekundy po załączeniu zasilania POWERTEC 425C PRO.

### Podłączenie Przewodów Spawalniczych

Włożyć wtyk przewodu powrotnego do gniazda wyjściowego [10] lub [11]. Drugi jego koniec podłączyć do spawanego elementu za pomocą zacisku kleszczowego.

Podłączyć gniazdo EURO z uchwytem spawalniczym wyposażonym we właściwą prowadnicę drutu dla drutu o właściwej średnicy.

### Zakładanie Drutu Elektrodowego

Otworzyć pokrywę boczną półautomatu.

Odkręcić z tulei hamulcowej zatrzask mocujący szpulę.

Nałożyć szpulę z drutem na tuleję tak, żeby szpula obracała się zgodnie z ruchem wskazówek zegara gdy drut jest wprowadzany do podajnika.

Upewnić się, czy bolec naprowadzający szpuli wszedł do otworu naprowadzającego tulei.

Zakręcić zatrzask mocujący szpulę.

Do podajnika drutu zamontować rolki napędowe odpowiednie do średnicy drutu elektrodowego.


Uwolnić koniec drutu ze szpuli i obciąć go, upewniając się, czy nie ma zadzioru.

#### ⚠ UWAGA

Ostry koniec drutu może grozić skałczeniem.

Obrócić szpulę z drutem zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wprowadzić drut do podajnika drutu przepychając go aż do gniazda EURO.

Odpowiednio wyregulować siłę docisku rolek podajnika drutu.

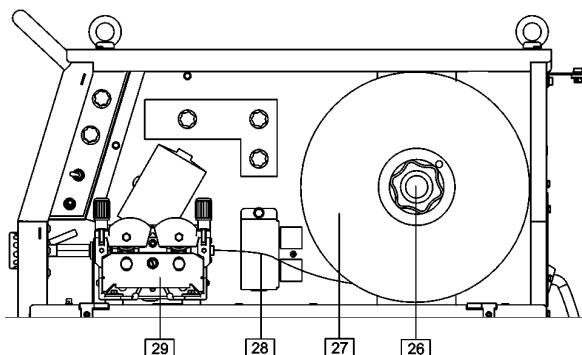

26. Tuleja hamulcowa.

27. Szpula z drutem.

28. Drut spawalniczy.


29. Podajnik drutu.

Urządzenie zaprojektowane jest do użycia 15kg (300mm) szpuli z drutem.

### Regulacja Momentu Hamowania Tulei

Dla uniknięcia rozwinięcia się drutu elektrodowego po zakończeniu spawania, tuleja jest wyposażona w układ hamujący.

Regulacji dokonuje się za pomocą śruby M10 znajdującej się wewnętrznie korpusu tulei, po odkręceniu zatrzasku mocującego tuleję.

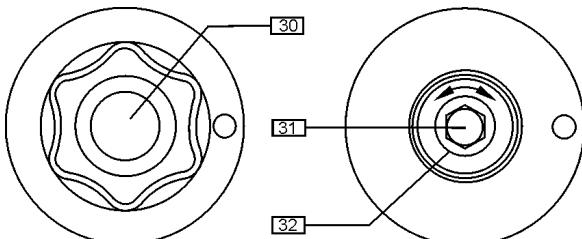

30. Zatrzask mocujący szpulę.

31. Śruba regulująca M10.

32. Sprężyna dociskowa.

Kręcząc śrubą M10 zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa się docisk sprężyny co powoduje zwiększenie momentu hamowania.

Kręcząc śrubą M10 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza się docisk sprężyny co powoduje zmniejszenie momentu hamowania.

Po zakończeniu regulacji zakrętkę mocującą tuleję należy ponownie zkręcić.

## Regulacja Siły Ramienia Dociskowego

Siła docisku jest ustawiana przez dokręcanie pokrętła regulacyjnego; pokręcanie go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara - zwiększa siłę docisku, pokręcanie go w kierunku przeciwnym - zmniejsza siłę docisku.

### ⚠ UWAGA

Przy zbyt małej sile docisku drut ślizga się po rolce czynnej. Zbyt duża siła docisku deformuje drut i powoduje problemy z jego podawaniem. Siłę docisku należy ustawić prawidłowo. Powoli zmniejszać siłę docisku do momentu, aż drut zacznie się ślizgać po rolce czynnej, a następnie lekko zwiększyć siłę docisku przez obrót pokrętła regulacyjnego o jeden obrót.

## Wprowadzanie Drutu Elektrodowego do Uchwytu Spawalniczego

Zamocować odpowiedni uchwyt spawalniczy do gniazda EURO dopasując parametry znaminowe tego uchwytu do parametrów znamionowych źródła.

Załączyć zasilanie półautomatu (wyłącznik główny [1] w położeniu „I”).

Odkrącić dyszę gazową z końcówki uchwytu spawalniczego.

Pokrętłem regulacji prędkości podawania drutu [7] ustawić prędkość na wartość około 10m/min.

Przełącznik test drutu / test gazu [5] przełączyć w położenie test drutu i trzymać go w tym położeniu do momentu wyjścia drutu elektrodowego z końcówki uchwytu.

### ⚠ UWAGA

Zachować środki ostrożności trzymając oczy i ręce daleko od końca uchwytu podczas wyjścia drutu elektrodowego z uchwytu.

### ⚠ UWAGA

Zaraz po wyjściu drutu z końcówki uchwytu, zasilanie półautomatu powinno zostać wyłączone a dysza gazowa ponownie zainstalowana.

## Podłączenie Gazu Osłonowego

Podłączyć wąż zasilania gazu do gniazda zasilania gazu [18] umieszczonego na płycie tylnej.

Ustawić butlę z gazem osłonowym na półce urządzenia i dobrze zabezpieczyć ją łańcuchem.


Zdjąć kołpak ochronny zaworu butli z gazem osłonowym i zamontować reduktor z przepływomierzem.

Wąż gazu osłonowego urządzenia podłączyć do reduktora za pomocą opaski zaciskowej.

## Spawanie metodą MIG/MAG w trybie ręcznym

Dla rozpoczęcia procesu spawania metodą MIG/MAG w trybie ręcznym należy:

- Włożyć wtyczkę przewodu sieciowego do gniazda sieciowego.
- Załączyć zasilanie urządzenia wyłącznikiem sieciowym [1] (powinien podświetlić się).
- Wprowadzić drut elektrodowy do uchwytu spawalniczego używając przełącznika Test Drutu [5].
- Sprawdzić przepływ gazu za pomocą przełącznika Test Gazu [5].
- Pokrętło [17] ustawić w pozycji Manual (zapali się lampka [15] informująca o pracy urządzenia w trybie ręcznym).
- Stosownie do wybranego trybu pracy i grubości spawanych elementów nastawić napięcie spawania przełącznikami [3] i prędkość podawania drutu elektrodowego pokrętłem [7]. Przy dobieraniu nastaw można posłużyć się poniższym wykresem.

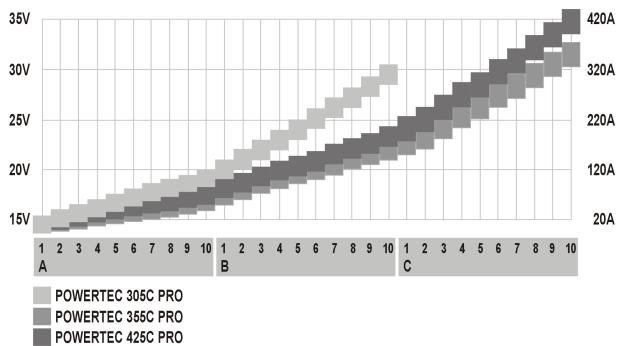

- Zachowując właściwe zasady można przystąpić do spawania.

## Spawanie metodą MIG/MAG w trybie synergicznym (automatycznym)

Dla rozpoczęcia procesu spawania metodą MIG/MAG w trybie synergicznym należy:

- Włożyć wtyczkę przewodu sieciowego do gniazda sieciowego.
- Załączyć zasilanie urządzenia wyłącznikiem sieciowym [1] (powinien podświetlić się).
- Wprowadzić drut elektrodowy do uchwytu spawalniczego używając przełącznika Test Drutu [5].
- Sprawdzić przepływ gazu za pomocą przełącznika Test Gazu [5].
- Pokrętło wyboru średnicy drutu [16] ustawić w pozycji odpowiadającej średnicy użytego drutu elektrodowego.
- Pokrętło wyboru materiału spawanego i gazu [17] ustawić w położeniu odpowiadającym użyтыm materiałom.

### ⚠ UWAGA

Jeżeli wybrany proces spawania nie posiada trybu synergicznego to na wyświetlaczu „A” pojawią się trzy poziome kreski.

- Stosownie do wybranego trybu pracy i grubości

spawanych elementów nastawić napięcie spawania przełącznikami Zmiany Napięcia Spawania [3].

#### ⚠ UWAGA

W trybie pracy automatycznej urządzenie samoczynnie dobiera właściwą prędkość podawania drutu elektrodowego do każdej pozycji przełącznika zmiany napięcia spawania [3]. Pokrętłem regulacji prędkości [7] można tylko skorygować ( $\pm 25\%$ ) prędkość dobraną przez półautomat.

- Zachowując właściwe zasady można przystąpić do spawania.

### Wymiana rolek napędowych


Urządzenie fabryczne jest wyposażone w rolki napędowe do drutu elektrodowego o średnicy 1,0mm i 1,2mm. Jeżeli zachodzi konieczność spawania drutem elektrodowym o innej średnicy należy zaopatrzyć się w odpowiednie rolki napędowe (patrz rozdział **Akcesoria**) i postępować zgodnie z poniższym opisem:

- Wyłączyć urządzenie z sieci zasilającej.
- Zwolnić ramiona dociskowe [32].
- Odkręcić śruby mocujące [33].
- Odchylić osłonę zabezpieczającą [34].
- Wymienić rolki napędowe [35] na zgodne z zastosowanym drutem elektrodowym.

#### ⚠ UWAGA

Do spawania drutami elektrodowymi o średnicy większej niż 1,6mm należy dodatkowo wymienić:

- Prowadnice drutu konsoli podającej [36] i [37].
  - Prowadnicę drutu gniazda EURO [38].
- 
- Docisnąć osłonę zabezpieczającą [34] do rolek napędowych.
  - Całość skręcić śrubami mocującymi [33].

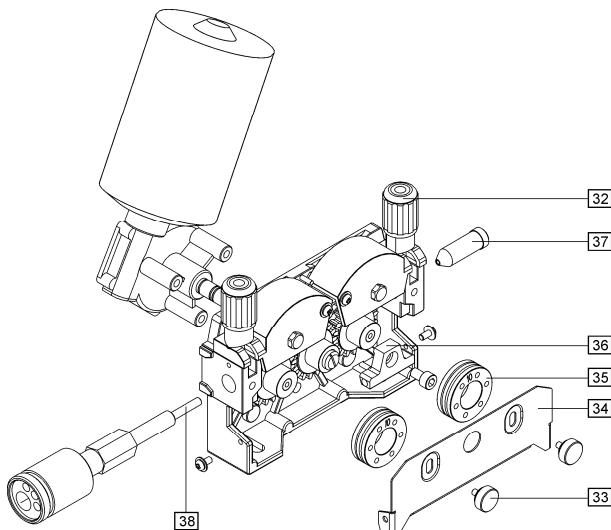

### Konserwacja

#### ⚠ UWAGA

W celu dokonania jakichkolwiek napraw lub czynności konserwacyjnych zaleca się kontakt z najbliższym serwisem lub firmą Lincoln Electric. Dokonywanie napraw przez osoby lub firmy nieposiadające autoryzacji spowoduje utratę praw gwarancyjnych.

Częstotliwość wykonywania czynności konserwacyjnych może różnić się w zależności od środowiska, w jakim urządzenie pracuje.

Jakiekolwiek zauważone uszkodzenia powinny być natychmiastowo zgłoszane.

### Konserwacja podstawowa (codzienna)

- Sprawdzać stan kabli i poprawność połączeń. Wymienić, jeśli to konieczne.
- Usuwać odpryski z dyszy gazowej uchwytu spawalniczego. Rozpryski mogą przenosić się z gazem osłonowym do łuku.
- Sprawdzać stan uchwytu spawalniczego. Wymieniać go, jeśli to konieczne.
- Sprawdzać stan i działanie wentylatora chłodzącego. Utrzymywać czyste otwory wlotu i wylotu powietrza chłodzącego.

### Konserwacja okresowa (po każdym 200 godzinach pracy, lecz nie rzadziej niż raz w roku)

Wykonywać konserwację podstawową oraz, dodatkowo:


- Utrzymywać urządzenie w czystości. Wykorzystując strumień suchego powietrza (pod niskim ciśnieniem) usunąć kurz z części zewnętrznych obudowy i z wnętrza spawarki.
- Sprawdzać i dokręcać wszystkie śruby.

#### ⚠ UWAGA

Sieć zasilająca musi być odłączona od urządzenia przed każdą czynnością konserwacyjną i serwisową. Po każdej naprawie wykonać odpowiednie sprawdzenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania.

### Transport urządzenia

#### ⚠ UWAGA

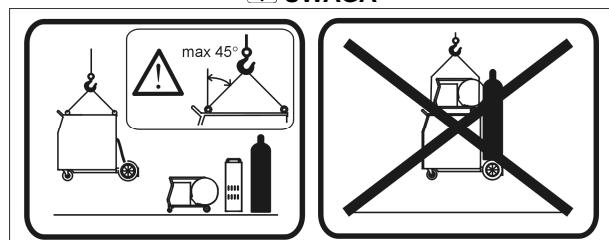

W celu zapewnienia bezpiecznego transportu urządzenia należy:

- Transportować samo źródło bez butli gazu, chłodnicy i podajnika drutu.
- Dobrze dokręcić śruby mocujące i jednocześnie obciążać poosiowo lub pod kątem  $45^\circ$  w płaszczyźnie ucha zgodnie z rysunkiem.
- Zapewnić równą długość obu lin transportujących.

# Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC)

11/04

Urządzenie to zostało zaprojektowane zgodnie ze wszystkimi odnośnymi zaleceniami i normami. Jednakże może ono wytwarzać zakłócenia elektromagnetyczne, które mogą oddziaływać na inne systemy takie jak systemy telekomunikacyjne (telefon, odbiornik radiowy lub telewizyjny) lub systemy zabezpieczeń. Zakłócenia te mogą powodować problemy z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa w odnośnych systemach. Dla wyeliminowania lub zmniejszenia wpływu zakłóceń elektromagnetycznych wytwarzanych przez to urządzenie należy dokładnie zapoznać się z zaleceniami tego rozdziału.



Urządzenie to zostało zaprojektowane do pracy w obszarze przemysłowym. Aby używać go w gospodarstwie domowym niezbędne jest przestrzeganie specjalnych zabezpieczeń koniecznych do wyeliminowania możliwych zakłóceń elektromagnetycznych. Urządzenie to musi być zainstalowane i obsługiwane tak jak to opisano w tej instrukcji. Jeżeli stwierdzi się wystąpienie jakiegokolwiek zakłóceń elektromagnetycznych obsługujący musi podjąć odpowiednie działania celem ich eliminacji i w razie potrzeby skorzystać z pomocy Lincoln Electric. Nie dokonywać żadnych zmian w tym urządzeniu bez pisemnej zgody Lincoln Electric.

Przed zainstalowaniem tego urządzenia, obsługujący musi sprawdzić miejsce pracy czy nie znajdują się tam jakieś urządzenia, które mogłyby działać niepoprawnie z powodu zakłóceń elektromagnetycznych. Należy wziąć pod uwagę:

- Kable wejściowe i wyjściowe, przewody sterujące i przewody telefoniczne, które znajdują się w, lub w pobliżu miejsca pracy i urządzenia.
- Nadajniki i odbiorniki radiowe lub telewizyjne. Komputery lub urządzenia sterowane komputerowo.
- Urządzenia systemów bezpieczeństwa i sterujące stosowane w przemyśle. Sprzęt służący do pomiarów i kalibracji.
- Osobiste urządzenia medyczne takie jak rozruszniki serca czy urządzenia wspomagające słuch.
- Sprawdzić odporność elektromagnetyczną sprzętu pracującego w, lub w miejscu pracy. Obsługujący musi być pewien, że cały sprzęt w obszarze pracy jest kompatybilny. Może to wymagać dodatkowych pomiarów.
- Wymiary miejsca pracy, które należy brać pod uwagę będą zależały od konfiguracji miejsca pracy i innych czynników, które mogą mieć miejsce.

Ażeby zmniejszyć emisję promieniowania elektromagnetycznego urządzenia należy wziąć pod uwagę następujące wskazówki:

- Podłączyć urządzenie do sieci zasilającej zgodnie ze wskazówkami tej instrukcji. Jeśli mimo to pojawią się zakłócenia, może zaistnieć potrzeba przedsięwzięcia dodatkowych zabezpieczeń takich jak np. filtrowanie napięcia zasilania.
- Kable wyjściowe powinny być możliwie krótkie i ułożonym razem, jak najbliżej siebie. Dla zmniejszenia promieniowania elektromagnetycznego, jeśli to możliwe należy uziemiać miejsce pracy. Obsługujący musi sprawdzić czy połączenie miejsca pracy z ziemią nie powoduje żadnych problemów lub nie pogarsza warunków bezpieczeństwa dla obsługi i urządzenia.
- Ekranowanie kabli w miejscu pracy może zmniejszyć promieniowanie elektromagnetyczne. Dla pewnych zastosowań może to okazać się niezbędne.

## ⚠ UWAGA

Urządzenie klasy A nie jest przeznaczone do pracy w gospodarstwach domowych, w których zasilanie jest dostarczane przez publiczną sieć niskiego napięcia. W takich miejscach mogą wystąpić potencjalne trudności w zapewnieniu kompatybilności elektromagnetycznej.

## ⚠ UWAGA

Urządzenie spełnia wymagania IEC 6100-3-12 pod warunkiem, że moc zwarciowa  $S_{sc}$  w przyłączu między odbiorcą i siecią publiczną jest nie mniejsza niż:

POWERTEC 305C PRO:	$S_{sc} \geq 1,9\text{MVA}$
POWERTEC 355C PRO:	$S_{sc} \geq 2,2\text{MVA}$
POWERTEC 425C PRO:	$S_{sc} \geq 2,9\text{MVA}$

Instalator lub użytkownik odbiornika jest odpowiedzialny za zagwarantowanie, jeżeli jest to potrzebne po konsultacji z operatorem systemu rozdzielczego, że odbiornik jest przyłączany wyłącznie do sieci zasilającej o mocy zwarciowej  $S_{sc}$  nie mniejszej niż podana w tabeli wyżej dla danego urządzenia.

## Dane Techniczne

### POWERTEC 305C, 355C & 425C PRO:

PARAMETRY WEJŚCIOWE			
Napięcie zasilania 230 / 400V ± 10% 3 - fazy	Pobór mocy z sieci <b>305C PRO:</b> 13.5 kVA @ 40% cykl pracy <b>355C PRO:</b> 17.5 kVA @ 40% cykl pracy <b>425C PRO:</b> 22.8 kVA @ 40% cykl pracy	EMC Grupa / Klasa II / A II / A II / A	Częstotliwość 50/60 Hz
ZNAMIONOWE PARAMETRY WYJŚCIOWE PRZY 40°C			
Cykl pracy (oparty na 10 min. cyklu pracy)	Prąd wyjściowy	Napięcie wyjściowe	
<b>305C PRO:</b> 40% 60% 100%	280A 230A 175A	28.0 Vdc 25.5 Vdc 22.8 Vdc	
<b>355C PRO:</b> 40% 60% 100%	350A 285A 220A	31.5 Vdc 28.2 Vdc 25.0 Vdc	
<b>425C PRO:</b> 40% 60% 100%	420A 345A 265A	35.0 Vdc 31.3 Vdc 27.3 Vdc	
ZAKRES PARAMETRÓW WYJŚCIOWYCH			
Zakres prądu spawania <b>305C PRO:</b> 30A - 280A <b>355C PRO:</b> 30A - 350A <b>425C PRO:</b> 30A - 420A	Maksymalne napięcie stanu jałowego <b>305C PRO:</b> 46 Vdc <b>355C PRO:</b> 46 Vdc <b>425C PRO:</b> 52 Vdc		
ZALECANE PARAMETRY PRZEWODU I BEZPIECZNIKA ZASILANIA			
Bezpiecznik lub wyłącznik nadprądowy <b>305C PRO:</b> 32A zwłoczny (dla 230V) 20A zwłoczny (dla 400V)	Przewód zasilający <b>305C PRO:</b> 4 żylowy, 4mm <sup>2</sup>		
<b>355C PRO:</b> 40A zwłoczny (dla 230V) 25A zwłoczny (dla 400V)	<b>355C PRO:</b> 4 żylowy, 4mm <sup>2</sup>		
<b>425C PRO:</b> 50A zwłoczny (dla 230V) 32A zwłoczny (dla 400V)	<b>425C PRO:</b> 4 żylowy, 6mm <sup>2</sup>		
WYMIARY			
Wysokość 890 mm	Szerokość 565 mm	Długość 1060 mm	Waga <b>305C PRO:</b> 145 kg
890 mm (wersja wodna)	690 mm (wersja wodna)	1060 mm (wersja wodna)	<b>355C PRO:</b> 147 kg <b>425C PRO:</b> 162 kg
Temperatura pracy -10°C to +40°C	Temperatura składowania -25°C to +55°C		

## WEEE

07/06

  <p>Nie wyrzucać osprzętu elektrycznego razem z normalnymi odpadami!          Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC dotyczącą Pozbywania się zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) i jej wprowadzeniem w życie zgodnie z międzynarodowym prawem, zużyty sprzęt elektryczny musi być składowany oddzielnie i specjalnie utylizowany. Jako właściciel urządzeń powinieneś otrzymać informacje o zatwierdzonym systemie składowania od naszego lokalnego przedstawiciela.          Stosując te wytyczne bedziesz chronić środowisko i zdrowie człowieka!</p>
---

# Wykaz Części Zamiennych

12/05

## Wykaz części dotyczących instrukcji

- Nie używać tej części wykazu dla maszyn, których kodu (code) nie ma na liście. Skontaktuj się z serwisem jeżeli numeru kodu nie ma na liście.
- Użyj ilustracji montażu (assembly page) i tabeli poniżej aby określić położenie części dla urządzenia z konkretnym kodem (code).
- Użyj tylko części z oznaczeniem "X" w kolumnie pod numerem głównym przywołującym stronę (assembly page) z indeksem modelu (# znajdź zmiany na rysunku).

Użyj ilustracji montażu (assembly page) i tabeli poniżej aby określić położenie części dla urządzenia z konkretnym kodem (code).

## Schemat Elektryczny

Użyj linstrukcji dostarczonej z maszyną.

## Akcesoria

KP14017-0.8	Rolka V0.6/V0.8
KP14017-1.0	Rolka V0.8/V1.0
KP14017-1.2	Rolka V1.0/V1.2
KP14017-1.6	Rolka V1.2/V1.6
KP14017-1.2A	Rolka U1.0/U1.2
KP14017-1.6A	Rolka U1.2/U1.6
KP14017-1.6R	Rolka radełkowana 1.2/1.6
KP14017-2.4R	Rolka radełkowana 1.6/2.4
K14009-1	KIT gniazda podgrzewacza gazu
K14071-1	KIT Grill Powertec C PRO



Vakuutus yhteensopivuudesta

CE  
09

**LINCOLN ELECTRIC BESTER Sp. z o.o.**

Vakuuttaa, että hitsauskone:

**K14057-1      POWERTEC 305C PRO  
K14058-1      POWERTEC 355C PRO  
K14059-1A      POWERTEC 425C PRO**

täyttää seuraavat direktiivit:

**2006/95/CEE, 2004/108/CEE**

ja on suunniteltu seuraavien standardien mukaan:

**EN 60974-1, EN 60974-5, EN 60974-10:2007**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Lipiński".

16.07.2009

Paweł Lipiński  
Operations Director

Lincoln Electric Bester Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland

12/05

**KIITOS!** Kiitos, että olet valinnut Lincoln Electric LAATU tuotteita.

- Tarkista pakkauks ja tuotteet vaurioiden varalta. Vaateet mahdollisista kuljetusvaurioista on ilmoitettava välittömästi jälleenmyyjälle.
- Tulevaisuutta varten täytä alla oleva lomake laitteen tunnistusta varten. Mallin, Koodin ja Sarjanumeron voit löytää konekilvestä.

Mallinimi:

Koodi ja Sarjanumero:

Päiväys ja Ostopaikka:

## SISÄLLYSLUETTELO

Turvallisuus .....	1
Asennus ja Käyttöohjeet .....	2
Elektromagneettinen Yhteensopivuus (EMC) .....	7
Tekniset Tiedot .....	7
WEEE .....	8
Varaosaluettelo .....	8
Sähkökaavio .....	8
Varusteet .....	9

# Turvallisuus

 
11/04



## VAROITUS

Tätä laitetta pitää käyttää koulutuksen saanut henkilökunta. Varmista, että asennus, käyttö, huolto ja korjaus tapahtuvat koulutettujen henkilöiden toimesta. Lue ja ymmärrä tämä käyttöohje ennen koneen käyttöä. Tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuoleman, tai laitteen rikkoutumisen. Lue ja ymmärrä seuraavat varoitussymbolien selitykset. Lincoln Electric ei ole vastuullinen vahingoista jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta, väärästä ylläpidosta tai epänormaalista käytöstä.

	VAROITUS: Tämä symboli tarkoittaa, että ohjeita on noudatettava vakavien henkilövahinkojen, kuoleman tai laitevahinkojen välttämiseksi. Suojaa itsesi ja muut vahinkojen ja kuoleman varalta.
	LUE JA YMMÄRRÄ OHJEET: Lue ja ymmärrä tämän käyttöohjeen ennen laitteen käyttöä. Kaarihitsaus voi olla vaarallista. Tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuoleman tai laitevahinkoja.
	SÄHKÖISKU VOI TAPPAA: Hitsauslaite kehittää korkean jännitteen. Älä koske puikkoon tai maattopuristimeen, tai työkappaleeseen kun laite on päällä. Eristä itsesi puikosta, elektrodista ja maattopuristimesta ja työkappaleesta.
	SÄHKÖLAITE: Ennen kuin korjaat tai huollat laitetta, irrota se verkosta. Maadoita laite paikallistenmääräysten mukaan.
	SÄHKÖLAITE: Tarkista säännöllisesti syöttökaapeli ja hitsauskaapelit. Mikäli on eristevikoja, vaihda kaapelit välittömästi. Älä aseta puikonpidintä suoraan hitsauspöydälle, tai muuhun paikkaan, joka on kosketuksessa maattopuristimeen, valokaaren välttämiseksi.
	SÄHKÖ-, JA MAGNEETTIKENTÄT VOIVAT OLLA VAARALLISIA: Sähkövirran kulkiessa johtimen läpi, muodostuu sähkö-, ja magneettikenttiä (EMF). EMF kentät voivat häirittää sydämentahdistimia, ja henkilö jolla on sydämentahdistin pitää neuvotella ensin lääkärinsä kanssa, ennen laitteen käyttöä.
	CE YHTEENSOPIVUUS: Tämä laite yhteensopiva EU:n direktiivien kanssa.
	KAASUT JA HUURUT VOIVAT OLLA VAARALLISIA: Hitsaus tuottaa terveydelle haitallisia kaasuja huuruja. Vältä hengittämästä näitä kaasua ja huuruja. Näiden haittojen välttämiseksi on käytettävä riittävää tuuletusta tai savunpoistoa, jotta kaasut ja huurut eivät joudu hengitykseen.
	KAAREN SÄTEILY VOI POLTTAA: Käytä suojalaseja, joissa on riittävä suodatus ja suojalaseja, jotka suojaavat silmät säteltä ja roiskeiltä. Käytä sopivaa vaatetusta liekin kestävästä materiaalista suojataksesi itsesi ja avustajasi ihon. Suojaa muu henkilökunta sopivalla ei-palavalla verholla, varoita heitä katsomasta kaareen ja altistumasta kaarisäteilylle.
	HITSAUSKIPINÄT VOIVAT AIHEUTTAÄ TULIPALON TAI RÄJÄHDYKSEN: Siirrä kaikki palonarat materiaali hitsausalueelta ja pidä sammutin lähellä. Roiskeet voivat lentää pienistä aukoista lähialueelle. Älä hitsaa säiliöitä, tynnyreitä tms, ennen kuin on tehty ennakoivat toimenpiteet, ettei läsnä ole räjähdyssvaarallista tai myrkyllistä kaasua. Älä koskaan käytä laitetta, kun läsnä on syttyvä kaasua tai nestettä.
	HITSATUT KAPPALEET VOIVAT POLTTAA: Hitsaus tuottaa paljon lämpöä. Pinnat ja materiaalit työalueella tai kosketuksissa kappaleeseen voivat palaa. Käytä hanskoja tai pihtejä siirtäessäsi tai koskettamassa työkappaletta.
	TURVAMERKKI: Tämä laite soveltuu hitsausvirtalähdeksi ympäristöön, jossa on lisääntynyt sähköiskun vaara.



**KAASUPULLO VOI RÄJÄHTÄÄ, JOS SE VAURIOITUU:** Käytä vain kaasupulloja, jotka sisältävät menetelmälle soveltuvaan suojaakasua. Pidä pullo pystyssä ja ketjulla varmistettuna telineessä. Älä siirrä kaasupuloa hattu irrotettuna. Älä anna puikopitimen, maattopuristimen, eikä minkään muunkaan osan, jossa on sähkö, koskettaa pulloa. Kaasupullot pitää sijoittaa siten, ettei niille tapahdu vahinkoa, tai ettei niihin kohdistu hitsauslämpöä tai roiskeita.

## Asennus ja Käyttöohjeet

Lue koko tämä kappale ennen koneen asennusta tai käyttöä.

### Sijoitus ja Ympäristö

 
Kone voi toimia ankarassa ympäristössä. Kuitenkin, on tärkeää noudattaa yksinkertaisia suojausohjeita pitkän iän ja luotettavan toiminnan takaamiseksi.

- Älä sijoita konetta alustalle, joka on kallelleaan vaakatasosta enemmän kuin 15°.
- Älä käytä konetta putkien sulatukseen.
- Kone on sijoitettava siten, että vapaa ilmankierto on mahdollinen ilmaventtiileistä sisään ja ulos. Älä peitä konetta paperilla, vaatteilla tai rieuuilla, kun se on kytetty päälle.
- Koneen sisälle joutuvan lian ja pölyn määrä on pidettävä mahdollisimman pienenä.
- Koneen suojausluokka on IP23. Pidä kone mahdollisimman kuivana äläkä sijoita sitä kosteisiin paikkoihin tai lätkän päälle.
- Sijoita kone etäälle radio-ohjatuista laitteista. Normaali toiminta voi haitata lähellä olevien radio-ohjattujen laitteiden toimintaa ja voi aiheuttaa loukkaantumisia tai konerikkoja. Lue "Elektromagneettinen yhteensopivuus" tältä ohjekirjasta.
- Älä käytä ympäristössä, jossa lämpötila on korkeampi kuin 40°C.

### Kuormitettavuus ja ylikuumeneminen

Koneen kuormitusaikasuhde on käyttöajan prosenttiosuuus 10 minuutin ajanjaksoissa, jolloin konetta voidaan käyttää ilmoitetulla hitsausvirralla.

Esimerkki: 60% kuormitusaikasuhde:




6 minuutin hitsaus.

4 minuutin tauko.

Huomattava kuormitusajan pidentäminen aiheuttaa lämpösuojan laukeamisen.

Koneen muuntaja on suojuettu termostaatilla. Kun koneylikuormittuu, hitsausvirta katkeaa ja indikaattorivalo sytyyy. Kun kone jäähtyy turvalliseen lämpötilaan, indikaattorivalo sammuu ja kone palautuu toimintakuntoon. Huom! turvallisuuksista kone ei palaudu ylikuormituksen jälkeen, ellei pistooliliipaisinta ole vapautettu.

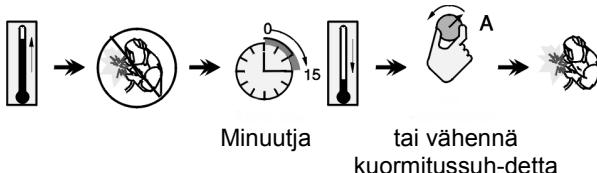


### Syöttöjännite

Asennus pitää tehdä voimassa olevien määräysten mukaan.

Tarkista syöttöjännite, vaiheluku, ja taajuus ennenkuin käännet koneen päälle. Tarkista koneen maadoitusjohto koneesta verkkoon. Mahdolliset jännitteet ovat 3x230V ja 3x400V 50Hz (400V: tehdasasetus). Lisätietoja jännitesyötöstä, katso tekniset tiedot tästä käyttöohjeesta ja koneen konekilvestä.

Jos on tarpeen vaihtaa syöttöjännite:

- Evarista, että syöttökaapeli on irti verkosta ja kone pääkytkin on OFF asennossa.
- Irrota iso peitelevy.
- Kytke uudelleen X11 ja X12 alla olevan kuvan mukaan.

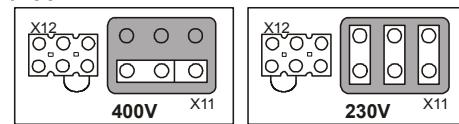

- Aseta iso peitelevy takaisin.


Varmista, että verkon teho riittää koneen normaalitoimintaan. Välttämätön hidaskulainen sulake (tai verkkokatkaisin "D" merkinnällä) ja kaapelikoot on ilmoitettu teknisissä tiedoissa tässä käyttöohjeessa.

Katso kohteita [1] ja [20] alla olevissa kuvissa.


### Lähtöliitännät

Katso kohteita [8], [10] ja [11] alla olevissa kuvissa.

### Säätimet ja Toimintaominaisuudet

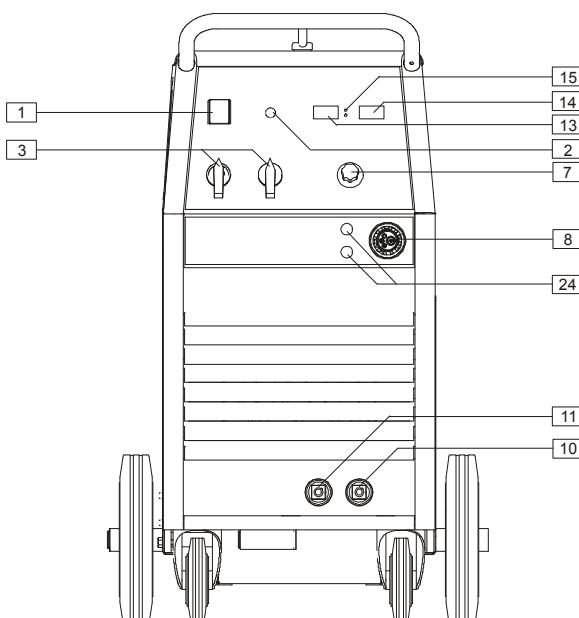


- Pääkytkin ja merkkivalo:** Kun syöttöjännite on kytketty ja pääkytkin on käännetty päälle, merkkivalo sytyy ja osoittaa, että laite on valmiina hitsaukseen.
- Lämpösuoja:** Lamppu sytyy, kun kone on ylikuumenut ja hitsausvirta on katkaistu. Jätä kone päälle, jotta sisäiset komponentit jäähtyvät ja kun lamppu sammuu, on hitsaus jälleen mahdollista.
- Hitsausjännitteen valintakytkimet:** POWERTEC 305C:llä on kaksi kytikintä (2 ja 10 porrasta). The POWERTEC 355C:lla ja 425C:lla on 2 kytikintä (3 ja 10 porrasta).
- Liipaisinkäytäntö:** Se mahdolistaan 2-tahti- tai 4-tahti-toiminnan. 2T/4T toiminta on esitetty alla olevassa kuvassa:

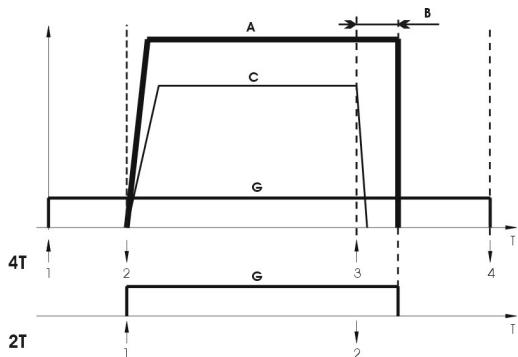

↑ Liipaisin painettu  
↓ Liipaisin vapautettu

- A. Hitsausvirta.
- B. Jälkipaloaika.
- C. Langansyöttönopeus (WFS).
- G. Kaasu.

- Kylmäsystötö/ Kaasukytkin:** Tämä kytkin mahdolistaan langansyötön ja kaasuvirtauksen ilman hitsausjännitettä.
- Hidassyöttökytkin:** Se mahdolistaan hitaan langansyötön, ennenkuin hitsaus alkaa 0.1 - 1.0 siitä arvosta, mikä on asetettu langansyötön säätinupista [7].

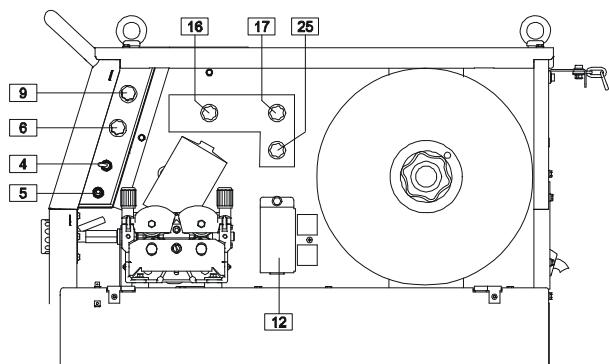

- Langansyötön säätinuppi:** Se mahdolistaan jatkuvan langansyötön säädon alueella 1.0 - 20m/min käsiäjossa tai nopeuden korjausen automaattisesti alueella ±25% synergisellä hitsaustavalla.


## ! VAROITUS

Ennen hitsauksen aloittamista syötettäessä lankaa jännitteettömänä voidaan langansyötön nopeutta säättää nupista [6]- langansyötön hidastaja.

- EURO -liitin:** Hitsauspolttimen liitintä varten.
- Jälkipalon säätinuppi:** Se mahdolistaan vapaan lankapituuden säädon, kun hitsaus on loppunut, säätinalue on 8 - 250ms.
- Suuri-induktanssinen liitintä:** Maattokaapelin liitintä varten.
- Matala-induktanssinen liitintä:** Maattokaapelin liitintä varten.
- Napaisuus vaihdon:** Se mahdolistaan jännitenapaisuuden vaihdon (+/-), ja tehdasasetuksena on: "+" hitsauspistoolissa.

Mikäli napaisuutta pitää muuttaa, sinun pitää:

- Kytkeä kone pois päältä ja irrota se verkosta.
- Ota suoja pois.
- Aseta liittimet kuvan osoittamalla tavalla:

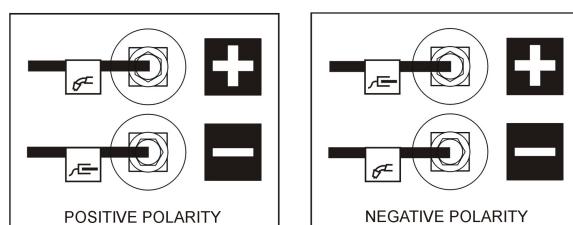

- Aseta suoja takaisin.

### Positiivinen napaisuus (DC +):

Tämä on tyypillinen asetus MIG/MAG hitsaukselle.

### Negatiivinen napaisuus (DC -):

Tämä on tyypillinen asetus useimmille Innershield langoille (täytelankahitsaus itsesuojaavalla langalla / FCAW-S).

- Näyttö A:** Se osoittaa todellista hitsausvirtaa (ampeereissa). Hitsauksen loputtua, se näyttää hitsausvirran keskimääräistä arvoa. Kun langansyöttönopeutta muutetaan [7], näyttö näyttää säädettyä arvoa (m/min) – käsiäjossa tai koneen tekemää automaattista nopeuden korjausta alueella 0.75-1.25 synergisellä toimintatavalla.
- Näyttö V:** Näyttää todellisen hitsausjännitteen (V), ja hitsauksen jälkeen se näyttää hitsausjännitteen keskiarvon. Kun langansyöttöarvo muutetaan [7], näyttö on tyhjä.
- Toimintavalot:** Nämä valot näyttävät koneen toimintatilan:


**SYNERGIC** Kun palaa, kone toimii **Synergicellä** toimintatavalla (automaattitoiminta).



Kun palaa, kone toimii **Mäsiäjolla**.

Valitse haluttu työ "Perusaine ja kaasun valinta nupilla" [17].

16. Langanhalkaisijan valintanuppi: Se mahdollistaa lankahalkaisijan valinnan kyseiseen hitsaustehävään. Käytetään vain synergisessä hitsauksessa.
17. Perusaineen ja kaasun valintanuppi: Tämä nuppi mahdollistaa:
  - Perusaineen ja siihen sopivan suoja-kaasun valinnan.
  - Käsihitsauksen / synergisen hitsauksen valinnan.

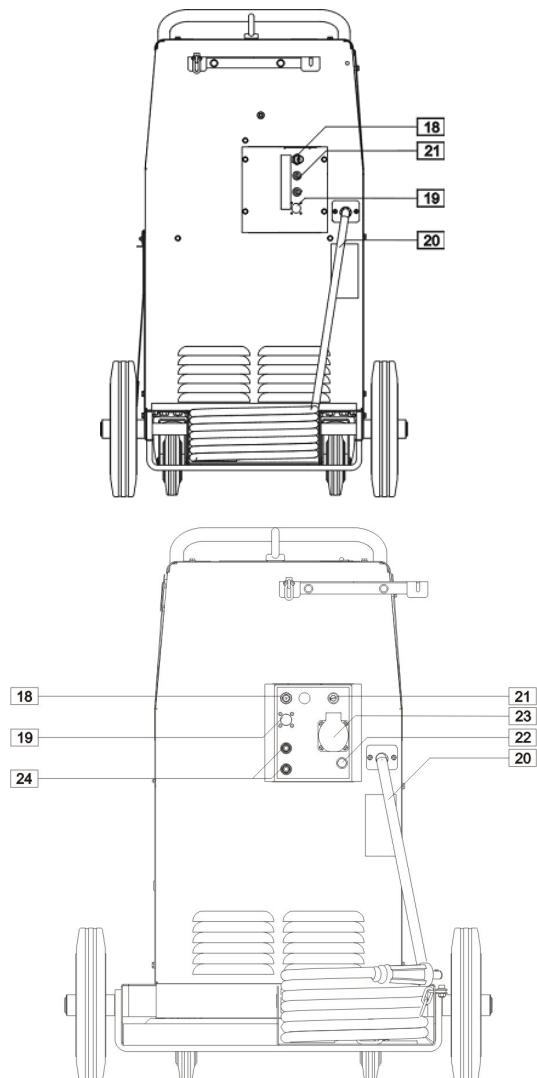

18. Liitin: Kaasuletkun liittämistä varten.
19. Reikä peitettynä: CO2 suoja-kaasun lämmittämistä varten.
20. Syöttökaapeli: Liitä sopiva pistoke syöttökaapeliin, mikä vastaa nimelliskuormitettavuutta ja vastaa voimassa olevia määräyksiä. Vain pätevyyden omaava sähköasentaja saa kytkeä pistokkeen.
21. Sulake: Suojaaa piirilevyjä ja tuuletinta. Se laukeaa, kun virta ylittää 3A. Se on vaihdettava uuteen laukeamisen jälkeen.
22. Automaattisulake (vain vesijäähdystetty malli): Suojaaa jäähdystimen sähköliitintää [23]. Katkaisee syötön, kun virta ylittää 2,5A. Paina sitä palauttaaksesi jännitteen.

23. Jännitesyöttö jäähdysttimelle (vain vesijäähdystetyt mallit): Jäähdystyskön syöttöä varten. Kuormitettavuus on 230V, 2,5A ja se on suojuettu automaattisulakeella [22]. Katso kohtaa [24] saadaksesi lisätietoja.
24. Pikaliiittimet (vain vesijäähdystetyt mallit): Vesiletkujen liittämiseen. Hitsauspolttimen vesiletkut pitää liittää pikaliittimiin koneen etupaneelissa. Vesijäähdystin pitää liittää pikaliittimiin koneen paneeliin takaosassa.

**VAROITUS**  
Lue ja ymmärrä jäähdystimen käyttöohje ennen sen kytkemistä koneeseen.

25. Esivirtauksen säätönuppi: Se mahdollistaa esivirtausajan säädön ennen hitsausta, alue 0,01 - 1s.

## Vesijäähdystyksen ohjausl (vain POWERTEC 425C PRO WATER)

POWERTEC 425C PRO sallii vesijäähdystimen automaattisen toiminnan, so:

- Kun hitsaus aloitetaan, jäähdystin kytkeytyy automaattisesti päälle.
- Kun hitsaus on loppunut, jäähdystin jatkaa käymistä n. 5min., jonka jälkeen se kytkeytyy irti.
- Jos hitsaus alkaa uudelleen ennen kuin 5 minuuttia on kulunut., jäähdystin jatkaa toimintaansa.

POWERTEC 425C PRO koneella on mahdollisuus kytkeä päältä pois vesijäähdystimen automaattinen toiminta ja asettaa se käymään jatkuvasti. Jos on tarpeen muuttaa vesijäähdystimen toimintatapaa, sinun pitää:

- Kytke POWERTEC 425C PRO:n virta pois päältä.
- Aseta halkaisijavalintakytkin [16] asentoon "1.0". Aseta materiaalin ja suoja-kaasun valintakytkin [17] asentoon "CRNI (98%AR 2%CO<sub>2</sub>)".
- Kytke POWERTEC 425C PRO:n virta päälle.
- 15 sekunnin sisällä käänää langansyöttökytkin [16] asentoon "1.2" materiaalin ja suoja-kaasun valintakytkin [17] asentoon "STEEL (100%CO<sub>2</sub>)" – vesijäähdystin on kytetty päälle ja näyttö "V" näyttää "on".

Jos on tarpeellista palauttaa jäähdystimen automaattitoiminta, sinun pitää tehdä edelläolevat toiminnot uudelleen (näytö "V" näyttää "5" ).

**VAROITUS**  
Näytö "V" näyttää tiedon vesijäähdystimen toimintatavasta ("5"/on) 2 sekunnin ajan, sen jälkeen kun POWERTEC 425C PRO on kytetty päälle.

## Hitsauskaapelien Liittäminen

Kiinnitä maattokaapeliliitin liitäntään [10] tai [11]. Toisessa päässä kaapelia on maattopuristin ja se kiinnitetään työkappaleeseen.

Varusta hitsauspistooli langalle sopivalla syöttöputkella ja kosketussuuttimella ja liitä poltin Euroliittimellä koneeseen.

## Langan Asentaminen

Avaa Koneen sivulevy.

Avaa kiinnityshattu.

Asenna lankakela akselille, siten että kela pyörii myötäpäivään, kuin lanka syötetään langansyöttölaitteeseen.

Varmista, että kelan asentotappi osuu kelassa olevaan reikään.

Ruuvaa kiinnityshattu takaisin akselille.

Asenna syöttörulla, jossa on lankahalkaisijaa vastaava ura.


Vapauta langan pää, katkaise taivutettu pää pois ja viilaa pää juhevaksi.

### ! VAROITUS

Langan terävä pää voi olla vahingaksi.

Pyöritä kelaa myötäpäivään ja pujota pää langansyöttölaitteeseen ja Euroliittimeen saakka.

Säädä puristuspaine sopivaksi.

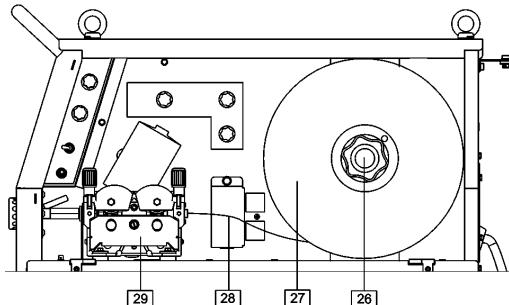

26. Akseli.

27. Lankakela.

28. Lanka.


29. Langansyöttöyksikkö.

Kone on suunniteltu 15kg (300mm) keloille.

## Kelajarrun Säätö

Kelan turhan pyörimisen estämiseksi on napa varustettu jarrulla.

Asäätö tapahtuu käänämällä M10, ruuvia mikä sijaitsee kiinnityshatun alla.

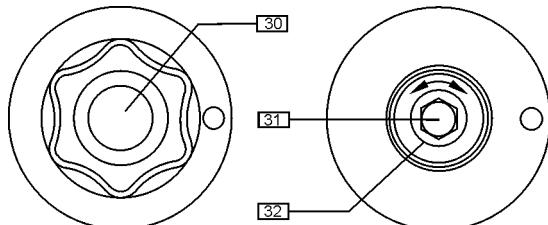

30. Kiinnityshattu.

31. Säätöruuvi M10.

32. Jousi.

Kun ruuvia käännetään myötäpäivään, jousi kiristyy ja samalla suurenee jarrumomentti.

Kun ruuvia käännetään vastapäivään, jousi löystyy ja samalla jarrumomentti pienenee.

Säädön jälkeen ruuvaa takaisin kiinnityshattu.

## Rullien Puristusvoiman Säätö

Puristusvoima säädetään käänämällä säätömutteria myötäpäivään, kun halutaan listätä painetta ja vastapäivään, kun halutaan vähentää painetta.

### ! VAROITUS

Jos paine on liian pieni, rullat liukuvat langan päällä. Jos paine on liian suuri, lanka voi muokkaantua, mikä voi aiheuttaa syöttöongelmia. Paine on syytä säätää oikein. Vähennä painetta vähitellen kunnes lanka juuri alkaa liukua ja sitten kiristä käänämällä ruuvia yksi kierros.

## Langan Syöttäminen Pistooliin

Liitä sopiva pistooli Euroliittimeen. Pistoolin kuormitettavuus ja koneen kuormitettavuuden pitäisi vastata toisiaan.

Käännä päälle pääkytkimestä. (kytkin [1] "I" asentoon).

Irroita kaasun hajoitin ja kosketussuutin pistoolista.

Aseta langansyöttönopeus n.10m/min:ksi säätönpista [7].

Käännä nuppi [5] asentoon "Cold Inch" ja pidä siinä kunnes lanka tulee ulos pistoolista.

### ! VAROITUS

Älä pidä käsiä tai kasvoja lähellä poltinpäättä, kun syötät lankaa.

### ! VAROITUS

Kun lanka on syötetty pistooliin, käännä pääkytkin "OFF" asentoon ennenkuin asetat kaasuhajoittimen ja kosketussuuttimen takaisin.

## Kaasuliitintä

Liitä kaasuletku kaasuliittimeen [18] koneen takaosassa.

Asenna kaasupullo ja varmista sen kiinnitys ketjulla.


Ota pullohattu pois ja asenna kaasusäädin kiinni.

Kiinnitä koneesta tuleva kaasuletku säätimeen.

## MIG / MAG Käsihitsaus

Aloittaaksesi käsihitsauksen MIG/MAG menetelmällä sinun pitää:

- Liittää verkkokaapeli verkkoon.
- Kääntää pääkytkimestä [1] virta päälle.
- Syöttää lanka polttimeen käyttäen kylmälangansyöttöä [5].
- Tarkistaa kaasuvirtauksen "Gas Purge" kytkimellä [5].
- Asettaa nuppi [17] käsiasentoon (varmista että indikaattorivalo [15] näyttää **Manual** moodia).
- Valitun hitsausmoodin ja ainepaksuuden mukaan valitse sopiva hitsausjännite kytkimellä [3] langan syöttönopeus nupilla [7]. Alla oleva diagrammi voi olla hyödyllinen hitsausarvojen valinnassa:

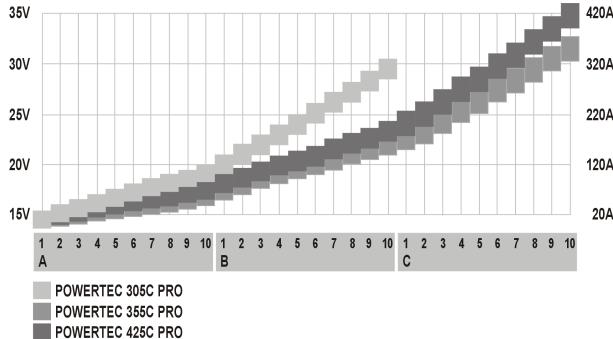

- Noudattamalla asiaankuuluvia sääntöjä, voit aloittaa hitsauksen.

## Hitsaus MIG / MAG Menetelmällä Synergisellä (automaatti) toiminnalla

Kun hitsaus aloitetaan synergisellä MIG/MAG menetelmällä, Sinun pitää:

- Liittää verkkokaapeli verkkoon.
- Kääntää pääkytkimestä [1] virta päälle.
- Syöttää lanka polttimeen käytteen kylmälangansyöttöä [5].
- Tarkistaa kaasuvirtaus "Gas Purge" kytkimellä [5].
- Asettaa lankahalkaisijavalintanuppi [16] vastaamaan valittua lankahalkaisijaa.
- Kääntää perusaineen ja suojaakaasun valintanuppi [17] vastaamaan tehtyjä valintoja

### **! VAROITUS**

Jos valitulla hitsausprosessilla ei ole synergistä moodia, ilmestyy A näyttöön kolme vaakasuuntaista viivaa.

- Asettaa valitun hitsaustavan ja ainepaksuuden mukaan oikea jännite hitsausjännitteen muutoskytkimillä [3].

### **! VAROITUS**

Synergisellä hitsaustavalla, valitsee kone automaattisesti sopivan langansyöttönopeuden jokaiselle jännitteelle muutoskytkimien [3] asennolle. Automaattista arvoa voidaan muuttaa alueella  $\pm 25\%$  langansyöttönpilla [7].

- Noudattamalla asiaankuuluvia sääntöjä, voit aloittaa hitsauksen.

## Syöttöpyörrien Vaihto

Kone on tehtaalla varustettu 1.0 ja 1.2mm:n langalle soveltuilla syöttöpyörillä. Muille halkaisijoille on olemassa sopivat pyöräsarjat (kts kappaleita Varusteet sopivan sarjan tilaamiseksi). Seuraavassa pyörien vaihtoproseduuri:


- Katkaise koneesta jännite.
- Vapauta painovipu [32].
- Ruuvaa irti kiinnityshattu [33].
- Iroita suoja levy [34].
- Vaihda pyörät [35], jotka soveltuват langalle.

### **! VAROITUS**

Langoille, joiden halkaisija on suurempi kuin 1.6mm, pitää vaihtaa seuraavat osat:

- Syöttökonsolin syöttöputket [36] ja [37].
- Euoliittimen syöttöputki [38].

- Aseta paikalleen suoja levy [34].
- Ruuvaa kiinnitysruuvit [33] kiinni.

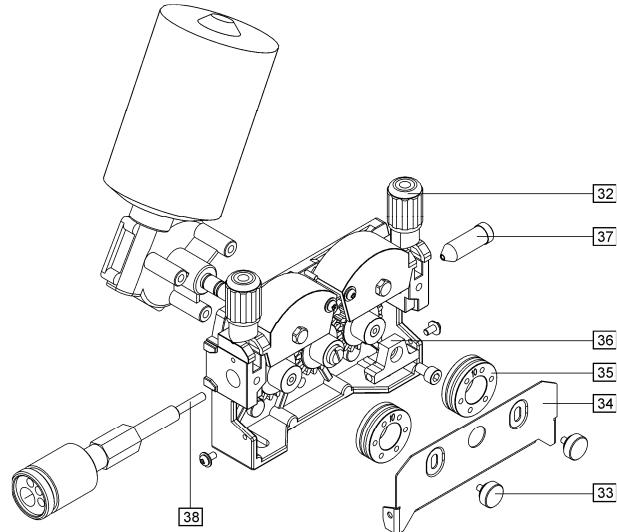

## Huolto

### **! VAROITUS**

Kaikissa ylläpito ja huoltoasioissa suositellaan yhteydenottoa lähiimpään Lincoln Electric huoltoon. Ylläpito tai korjaus, jonka on tehnyt ei-valtuutettu huolto mitätöi valmistajan myöntämän takuun.

Huollon tarve voi riippua ympäristöstä, johon kone on sijoitettu.

Havaitut viat tulee raportoida välittömästi.

### Rutiinihuolto (joka päivä)

- Tarkista kaapeleiden ja liittimien kunto. Vaihda, jos on tarpeen.
- Poista roiskeet hitsauspistoolin suuttimesta. Roiskeet voivat haitata suojaakaasuvirtausta kaaritilaan.
- Tarkista pistoolin kunto: vaihda jos on tarpeen.
- Tarkista jäähdytintuulettajan kunto ja toiminta. Pidä ilmasäleikkö puhtaana.

### Määräikaishuolto (joka 200:s työtunti, mutta vähintään kerran vuodessa)

Suorita rutiinihuolto ja lisäksi:


- Pidä kone puhtaana. Käytä kuivaa (ja matalapaineista) puhallusilmaa, poista pöly koneen ulkopinnolta ja sisäpuolelta.
- Tarkista ja kiristä kaikki ruuvit.

### **! VAROITUS**

Verkkokaapeli pitää irroittaa ennen huoltoa ja korjausta. Jokaisen korjaukseen jälkeen suorita soveltuvat testit turvallisuuden takaamiseksi.

## Kuljetus

### VAROITUS

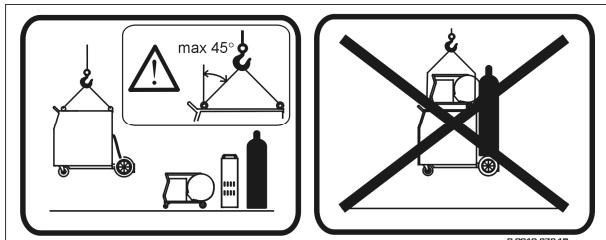

Turvallisen kuljetuksen varmistamiseksi on välttämätöntä:

- Nostaa virtalähettä ilman kaasupulhoa, jäähdytintä ja langansyöttölaiteita.
- Ruuva kiinni nostosilmukka ja kiinnitä kuorma 45 kulmaan kuvan mukaisesti.
- Varmista, että nostoliinat ovat yhtä pitkät.

11/04

## Elektromagneettinen Yhteensopivuus (EMC)

Tämä kone on suunniteltu voimassa olevien direktiivien ja standardien mukaan. Kuitenkin se saattaa tuottaa elektromagneettista häiriötä, joka voi vaikuttaa muihin järjestelmiin, kuten telekommunikaatioon (puhelin, radio, ja televisio) ja turvajärjestelmiin. Nämä häiriöt voivat aiheuttaa turvaongelmia niihin liittyvissä järjestelmissä. Lue ja ymmärrä tämä kappale eliminoidaksesi tai vähentääksesi koneen kehittämää elektromagneettisen häiriön määrää.



**VAROITUS:** Tämä kone on tarkoitettu toimimaan teollisuusympäristössä. Jos konetta käytetään kotiolo-suhteissa on välttämätöntä huomata muutama asia mahdollisten häiriöiden varalta. Kone on asennettava ja sitä on käytettävä tämän käyttöohjeen mukaan. Jos elektromagneettisia häiriöitä ilmenee, käyttäjän on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin niiden eliminoimiseksi, jos on tarpeen Lincoln Electricin avulla.

Ennen koneen asentamista, käyttäjän on tarkistettava työalue laitteista, joihin voi tulla virhetoimintoja elektromagneettisten häiriöiden takia. Ota huomioon seuraava:

- Syöttö-, ja hitsauskaapelit, ohjauksakaapelit, puhelinkaapelit, jotka ovat työalueen ja koneen läheellä.
- Radio ja/tai televisiovastaanotimet ja lähettimet. Tietokoneet ja tietokoneohjatut laitteet.
- Teollisuusprosessien ohjauks-, ja turvalaitteet. Mittaus-, ja kalibrointilaitteet.
- Henkilökohtaiset terveyslaitteet, kuten sydäntahdistin tai kuulokkeet.
- Tarkista työalueen laitteiden elektromagneettinen immuneetti. Käyttäjän on oltava varma, että laitteisto työalueella on yhteensopiva. Tämä voi vaatia lisäsuojauksenpiteitä.
- Työalueen mitat riippuvat alueen rakenteesta ja muista toiminnoista.

Harkitse seuraavia ohjeita elektromagneettisten häiriöiden vähentämiseksi:

- Liitä kone verkkoon tämän ohjeen mukaisesti. Jos häiriötä tapahtuu, voi olla syytä tehdä lisätoimenpiteitä, kuten syöttöön järjestetty suodatus.
- Hitsauskaapelit pitäisi pitää mahdollisimman lyhyinä ja yhdessä. Jos mahdollista yhdistä työkappale maahan häiriöiden vähentämiseksi. Käyttäjän on varmistuttava, ettei työkappaleen liittäminen maahan aiheuta ongelmia tai vaaraa henkilökunnalle tai laitteille.
- Kaapeleiden suojaaminen työalueella voi vähentää elektromagneettista säteilyä työalueella. Tämä voi olla tarpeen joissakin tilanteissa.

### VAROITUS

Luokan A laite ei ole tarkoitettu asuinkerroihin, joissa on yleinen matalajänniteverkko. Voi olla vaikeuksia turvata elektromagneettinen yhteensopivuus näissä tiloissa seurauksena johtuneista ja myös säteilyistä häiriöstä.

### VAROITUS

Tämä laite on yhteensopiva IEC 61000-3-12:n kanssa edellyttäen, että oikosulkuteho  $S_{sc}$  on suurempi tai yhtäsuuri kuin:

POWERTEC 305C PRO:	$S_{sc} \geq 1,9\text{MVA}$
POWERTEC 355C PRO:	$S_{sc} \geq 2,2\text{MVA}$
POWERTEC 425C PRO:	$S_{sc} \geq 2,9\text{MVA}$

käyttäjän syötön ja julkisen järjestelmän liittymäpisteessä. On laitteen käyttäjän tai asentajan vastuulla varmistua tai neuvottelemalla verko-operaattorin kanssa, jos välttämätöntä, että laite on liitetty syöttöön, jonka oikosulkuteho  $S_{sc}$  on suurempi tai yhtäsuuri kuin arvot ylläolevassa taulukossa.

## Tekniset Tiedot

### POWERTEC 305C, 355C & 425C PRO:

#### SYÖTÖ

Syöttöjännite	Syöttöteho Nimelliskuormalla		EMC Ryhmä / Luokka	Taajuus 50/60 Hz
	305C PRO:	13.5 kVA @ 40% K.suhde		

230 / 400V ± 10% Kolme vaihetta		<b>355C PRO:</b> 17.5 kVA @ 40% K.suhde <b>425C PRO:</b> 22.8 kVA @ 40% K.suhde	II / A II / A			
<b>KUORMITETTAVUUS 40°C:ssä</b>						
Kuormitussuhde (Perustuu 10 min. jaksoon)		Hitsausvirta		Lähtöjännite		
<b>305C PRO:</b>	40%	280A		28.0 Vdc		
	60%	230A		25.5 Vdc		
	100%	175A		22.8 Vdc		
<b>355C PRO:</b>	40%	350A		31.5 Vdc		
	60%	285A		28.2 Vdc		
	100%	220A		25.0 Vdc		
<b>425C PRO:</b>	40%	420A		35.0 Vdc		
	60%	345A		31.3 Vdc		
	100%	265A		27.3 Vdc		
<b>VIRTA-ALUE</b>						
Hitsausvirta-alue		Maksimi tyhjäkäytijännite				
<b>305C PRO:</b>	30A - 280A	<b>305C PRO:</b>	46 Vdc			
<b>355C PRO:</b>	30A - 350A	<b>355C PRO:</b>	46 Vdc			
<b>425C PRO:</b>	30A - 420A	<b>425C PRO:</b>	52 Vdc			
<b>SUOSITELLUT HITSAUSKAAPELIT JA SULAKKEET</b>						
Sulake tai katkaisja		Syöttökaapeli				
<b>305C PRO:</b>	32A (230V) Erikoishidas 20A (400V) Erikoishidas	<b>305C PRO:</b>	4 johtoa, 4mm <sup>2</sup>			
<b>355C PRO:</b>	40A (230V) Erikoishidas 25A (400V) Erikoishidas	<b>355C PRO:</b>	4 johtoa, 4mm <sup>2</sup>			
<b>425C PRO:</b>	50A (230V) Erikoishidas 32A (400V) Erikoishidas	<b>425C PRO:</b>	4 johtoa, 6mm <sup>2</sup>			
<b>MITAT</b>						
Korkeus 890 mm	Leveys 565 mm	Pituus 1060 mm	Paino			
			<b>305C PRO:</b>	145 kg		
890 mm (vesij. versio)	690 mm (vesij. versio)	1060 mm (vesij. versio)	<b>355C PRO:</b>	147 kg		
			<b>425C PRO:</b>	162 kg		
Käyttölämpötila -10°C to +40°C		Varastointilämpötila -25°C to +55°C				

## WEEE

07/06

<b>Suomi</b> 	Älä hävitä sähkölaitteita sekajätteiden mukana! Noudatettaessa Euroopan Unionin Direktiiviä 2002/96/EY Sähkölaite- ja Elektroniikkajätteestä ( WEEE ) ja toteutettessa sitä sopusoinnussa kansallisen lain kanssa, sähkölaite, joka on tullut elinkaareensa päähän pitää kerätä erilleen ja toimittaa sähkö- ja elektroniikkaromujen keräyspisteesseen. Lisätietoja tämän tuotteen käsittelystä, kerämisestä ja kierrätyksestä saa kunnan ympäristöviranomaisilta. Noudattamalla tätä Euroopan Unionin direktiiviä, autat torjumaan kielteiset ympäristö- ja terveysvaikutukset!
---	--

## Varaosaluettelo

12/05

<b>Osaluettelo, lukuohje</b>	
•	Älä käytä tätä osaluetteloa koneeseen, jonka koodinumero ei ole listassa. Ota yhteystä Lincoln Electric huolto-osastoon mistä tahansa koodista, joka ei ole listassa.
•	Käytä asennuskuvaa ja alla olevaa taulukkoa määrittääksesi, missä osa sijaitsee.
•	Käytä vain osia, jotka on merkity "X":llä asennussivua ilmoittavassa sarakkeessa (# ilmoittaa muutoksesta tässä painoksessa).

Ensiksi, lue ylläolevat ohjeet, sitten katso "Spare Part" listaa joka toimitetaan koneen mukana, joka sisältää kuvalla varustetun varaosalistan.

## Sähkökaavio

Katso "Spare Part" listaa, joka toimitetaan koneen mukana.

## Varusteet

---

KP14017-0.8	Syöttöpyöräsarja umpilangalle (0.6 / 0.8)
KP14017-1.0	Syöttöpyöräsarja umpilangalle (0.8 / 1.0)
KP14017-1.2	Syöttöpyöräsarja umpilangalle (1.0 / 1.2)
KP14017-1.6	Syöttöpyöräsarja umpilangalle (1.2 / 1.6)
KP14017-1.2A	Syöttöpyöräsarja alumiinilangalle (1.0 / 1.2)
KP14017-1.6A	Syöttöpyöräsarja alumiinilangalle (1.2 / 1.6)
KP14017-1.6R	Syöttöpyöräsarja täytelangalle (1.2 / 1.6)
KP14017-2.4R	Syöttöpyöräsarja täytelangalle (1.6 / 2.4)
K14009-1	CO <sub>2</sub> liitääntäsarja
K14071-1	Ritilä varuste Powertec C PRO



## Declaração de Conformidade

CE  
09

**LINCOLN ELECTRIC BESTER Sp. z o.o.**

Declara que a maquina de soldar:

**K14057-1      POWERTEC 305C PRO**  
**K14058-1      POWERTEC 355C PRO**  
**K14059-1A      POWERTEC 425C PRO**

está em conformidade com as seguintes directivas:

**2006/95/CEE, 2004/108/CEE**

e foi concebida com as seguintes normas:

**EN 60974-1, EN 60974-5, EN 60974-10:2007**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Lipiński".

16.07.2009

Paweł Lipiński  
Operations Director

Lincoln Electric Bester Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland

12/05

**OBRIGADO!** Por ter escolhido os produtos de QUALIDADE da Lincoln Electric.

- Por favor, examine a embalagem e o equipamento para que não tenham danos. A reclamação de danos do material no transporte deverá ser notificada imediatamente ao revendedor.
- Para futura referência, registe abaixo a informação de identificação do equipamento. Modelo, Código e Número de Série podem ser encontrados na chapa de características do equipamento.

Modelo:

.....  
Código e Número de Série:

..... | .....

Data e Local de Compra:

## INDÍCE PORTUGUÊS

Segurança .....	1
Instalação e Instruções de Funcionamento .....	2
Compatibilidade Electromagnética (EMC) .....	8
Especificações Técnicas .....	9
REEE (WEEE) .....	9
Lista De Peças Sobressalentes .....	10
Esquema Eléctrico .....	10
Accessórios .....	10

# Segurança

 
11/04



## AVISO

Este equipamento deve ser utilizado por pessoal qualificado. Verifique que toda a instalação, operação, manutenção e procedimentos de reparação são realizados apenas por pessoal qualificado. Leia e compreenda este manual antes de começar a usar este equipamento. Falha para com as seguintes instruções deste manual pode causar sérios danos pessoais, perda de vida ou danos no equipamento. Leia e compreenda as seguintes explicações de símbolos de aviso. A Lincoln Electric não é responsável por danos causados por instalação imprópria, manutenção imprópria ou utilização anormal.

	<b>AVISO:</b> Este Símbolo indica que as instruções devem ser seguidas de forma a evitar danos pessoais. Proteja-se a si próprio e os outros de possíveis danos sérios ou morte.
	<b>LER E COMPREENDER INSTRUÇÕES:</b> Leia e compreenda este manual antes de utilizar este equipamento. Arco soldadura pode ser perigosa. O não seguimento das instruções contidas neste manual pode causar sérios danos pessoais, perda de vidas ou danos a este equipamento.
	<b>CHOQUES ELÉTRICOS PODEM MATAR:</b> Equipamento de soldadura gera alta tensão. Não toque o eléctrodo, grampo trabalho, ou peças ligadas trabalho quando este equipamento está ligado. Isolar-se do eléctrodo, grampo de trabalho, e peças de trabalho conectadas.
	<b>EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS:</b> Desligue a entrada de alimentação utilizando o interruptor na caixa de fusível antes de trabalhar com este equipamento. Ligue este equipamento eléctrico á terra em conformidade com a regulamentação local.
	<b>EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS:</b> Inspeccionar regularmente o input, eléctrodo, cabos de fixação e de trabalho. Se existe algum dano de isolamento substituir o cabo de imediato. Não coloque o eléctrodo titular directamente sobre a mesa soldadura ou qualquer outra superfície em contacto com o grampo de trabalho para evitar o risco de ignição arco accidental.
	<b>CAMPOS ELÉCTRICOS E MAGNÉTICOS PODEM SER PERIGOSOS:</b> A corrente eléctrica flui através de qualquer condutor cria campos eléctricos e magnéticos (EMF). Campos EMF podem interferir com alguns pacemakers, e soldadores com um pacemaker devem consultar seu médico antes de utilizar este equipamento.
	<b>CONFORMIDADE CE:</b> Este equipamento está em conformidade com as directivas da Comunidade Europeia.
	<b>FUMOS E GASES PODEM SER PERIGOSOS:</b> Soldadura pode produzir fumos e gases nocivos para a saúde. Evite respirar estes fumos e gases. Para evitar estes perigos, o operador deve utilizar ventilação ou exaustão suficiente para manter fumos e gases de distância da zona de respiração.
	<b>RAIOS ARC PODEM QUEIMAR:</b> Use um escudo com o bom filtro e cobrir chapas para proteger os seus olhos de faísca e os raios do arco quando soldadura ou observando. Use roupas adequadas chama-duráveis feitos de material resistente para protegê-lo de que a sua pele e ajudantes. Proteger o pessoal próximo adequadamente, não inflamável rastreio e avisá-los a não assistir ao arco, nem se exporem ao arco.
	<b>FAÍSCA DE SOLDADURA PODE CAUSAR INCÊNDIO OU EXPLOSÃO:</b> Eliminar os riscos de incêndio na área de soldadura e ter um extintor de incêndio, prontamente disponíveis. A faísca da solda e materiais quentes a partir do processo de para assegurar que não inflamáveis ou vapores tóxicos irão estar presente. Nunca operar este soldagem pode facilmente passar por pequenas rachaduras e aberturas de áreas adjacentes. Não soldar em qualquer cisternas, tambores, contentores, ou qualquer material até serem adoptadas medidas adequadas equipamento quando gases inflamáveis, vapores ou líquidos combustíveis estão presentes.
	<b>MATERIAIS SOLDADOS PODEM QUEIMAR:</b> Solda gera uma grande quantidade de calor. Superfícies quentes e materiais na área de trabalho pode causar queimaduras graves. Use luvas e alicates quando tocar ou mover materiais na zona de trabalho.
	<b>MARCA DE SEGURANÇA:</b> Este equipamento é adequado para fornecer energia para operações de soldadura realizadas em um ambiente com maior perigo de choque eléctrico.



**GARRAFA PODE EXPLODIR SE DANIFICADA:** Use apenas cilindros de gás comprimido que contêm a correcta blindagem de gás para o processo de funcionamento devidamente utilizados e reguladores concebidos para o gás e da pressão utilizada. Mantenha sempre as garrafas em uma posição vertical segura encadeada para um apoio fixo. Não move ou transporte garrafas de gás com a protecção tampa removida. Não permitir o eléctrodo, eléctrodo titular, grampo trabalho ou de qualquer outra parte electricamente vivo para tocar um cilindro de gás. As garrafas de gás devem estar situadas fora das áreas onde eles possam ser submetidos aos danos físicos ou a soldagem processo incluindo faísca e de fontes de calor.

## Instalação e Instruções de Funcionamento

Leia toda esta secção antes da instalação ou utilização da máquina.

### Localização e Ambiente

Esta máquina vai trabalhar em ambientes agressivos. No entanto, é importante que uma simples medidas preventivas sejam seguidas para garantir uma vida longa e um trabalho confiável.

- Não coloque ou opere esta máquina em uma superfície com uma inclinação superior a 15° da horizontal.
- Não utilizar esta máquina para derreter tubos.
- Este aparelho deve estar localizado onde existe livre circulação de ar limpo, sem restrições de circulação de ar a partir do ar e ventiladores. Não cubra a máquina com papel, tecido ou trapos quando ligado.
- A sujidade e o pó que pode ser tirada da máquina deve ser reduzido ao mínimo.
- Esta máquina tem um rating de protecção IP23. Mantenha-a seca, quando possível, e não colocá-la em solo húmido ou em poças.
- Localize a máquina fora de controlos de rádio de máquinas. O funcionamento normal pode afectar negativamente o funcionamento dos controlos de rádio da máquina vizinha, o que pode resultar em prejuízo ou dano material. Leia a secção sobre compatibilidade electromagnética neste manual.
- Não operar em áreas com uma temperatura ambiente superior a 40 ° C.

### Duty Cycle e Sobreaquecimento

O duty cycle de uma máquina de soldadura é a percentagem de tempo num ciclo de 10 minutos em que o soldador pode operar a máquina à escala de corrente de soldadura.

Exemplo: 60% duty cycle:




Soldar durante 6 minutos. Pausa durante 4 minutos.

Extensão excessiva do duty cycle vai causar a activação do circuito de protecção térmica.

O transformador de soldadura na máquina é protegido do sobreaquecimento por um termóstato. Quando a máquina está em sobreaquecimento a saída da máquina vai desligar-se ("OFF"), e a luz indicadora térmica vai ligar-se ("ON"). Quando a máquina arrefecer para uma temperatura de segurança a luz do indicador térmico vai desligar-se e a máquina pode retomar o

funcionamento normal. Nota: Por razões de segurança a máquina não vai sair de protecção térmica se o gatilho da arma não tiver sido liberto.

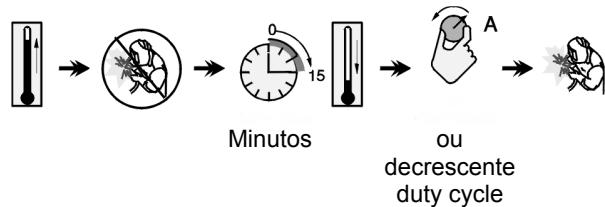


### Conexão da Alimentação de Entrada

Instalação e principal encaixe de saída devem ser feito e protegido de acordo com as regras apropriadas.

Verifique a tensão de entrada, fase, e frequência de alimentação desta máquina antes de a ligar. Verifique a conexão dos fios terra da máquina á fonte de entrada. As tensões de entrada permitidas são 3x230V e 3x400V 50Hz (400V: padrão). Para mais informação sobre a alimentação de entrada ver a secção de especificações técnicas neste manual e a placa de características da máquina.

Se for necessário mudar a fonte de alimentação de tensão:

- Assegure-se que o cabo de entrada deve ser desligado da fonte de alimentação e a máquina deve ser desligada.
- Remova o grande painel lateral da máquina.
- Re-conecte X11 e X12 de acordo com o diagrama abaixo.

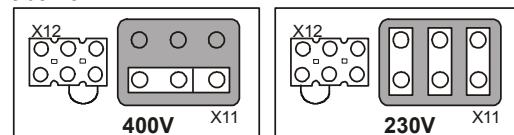

- Coloque o grande painel lateral.


Assegure-se que a quantidade de potência disponível da conexão de entrada é adequada para o funcionamento normal da máquina. O fusível de atraso necessário (ou disjuntor com característica "D") e tamanhos de cabos são indicados na secção de especificação técnica deste manual.

Referência aos pontos [1] e [20] das imagens abaixo.


### Conexões de Saída

Referência aos pontos [8], [10] e [11] das imagens abaixo.

## Controlos e Especificações de Funcionamento

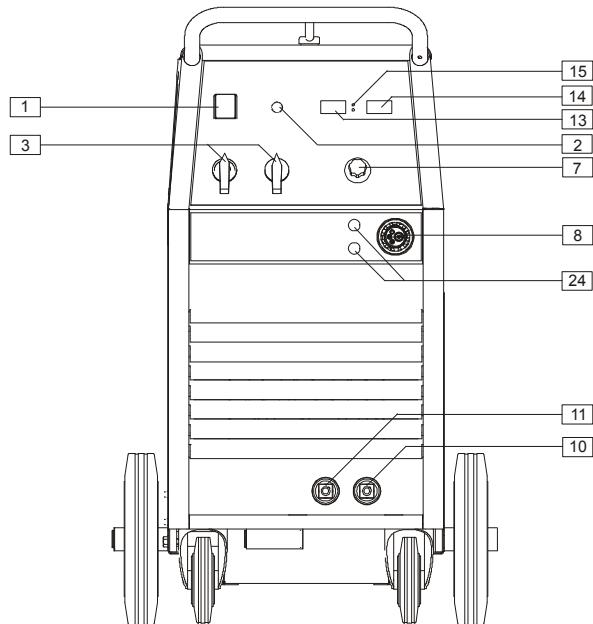


- Interruptor de Potência e Indicador de Potência:** Depois da potência de entrada ser conectada e o interruptor de potência ser ligado, esta lâmpada vai ligar-se para indicar que a máquina está pronta para soldar.
- Indicador Térmico de sobreaquecimento:** Esta lâmpada vai ligar-se quando a máquina estiver em sobreaquecimento e a saída tiver sido desligada. Deixe a máquina ligada para permitir que os componentes internos arrefeçam, quando a lâmpada se desligar o funcionamento normal é possível.
- Interruptor de Mudança da Corrente de Soldadura:** POWERTEC 305C tem 2 interruptores (2 e 10 passos). O POWERTEC 355C e 425C têm 2 interruptores (3 e 10 passos).
- Interruptor do Modo de Tosta:** Este activa a seleção do modo da tocha de 2 passos ou 4 passos. A funcionalidade dos modos 2T/4T é mostrado na imagem abaixo:

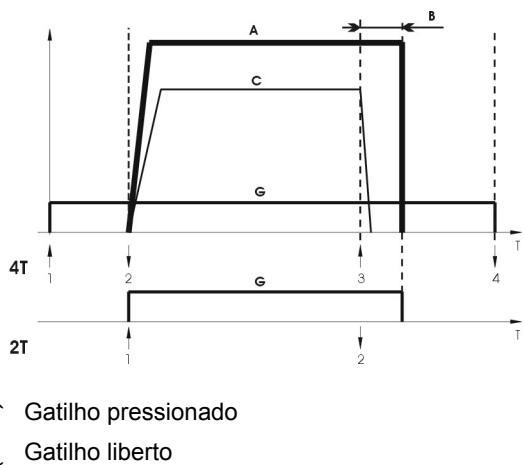

- Corrente de Soldadura.
- Tempo de Burnback.
- WFS.
- Gás.

- Interruptor Cold Inch / Gas Purge:** Este interruptor activa a alimentação do fio ou o fluxo de gás sem ligar a tensão de saída.
- Botão de Controlo de Velocidade Lenta do Fio de Alimentação:** Este activa o controlo da velocidade de alimentação do fio antes de a soldadura começar, na escala de valores de 0.1 a 1.0 do “Botão de Controlo da Velocidade da Alimentação do Fio” [7].

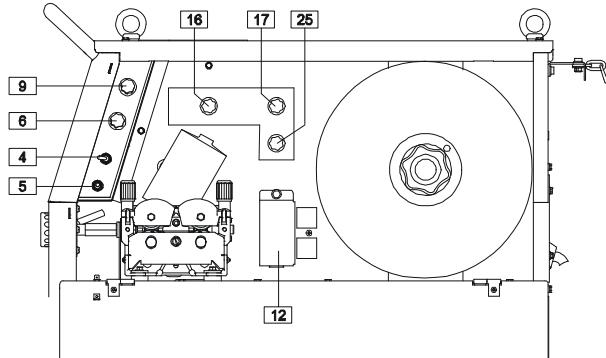

- Botão de Controlo WFS (Velocidade do Fio de Alimentação):** Este activa o controlo contínuo da velocidade do fio de alimentação numa escala de 1.0 a 20m/min no modo manual ou correcção automática da velocidade combinada pela máquina numa escala de ±25% no modo sinérgico



**AVISO**  
Antes do começo da soldadura e durante o interruptor Cold Inch usando o Botão de Controlo de Velocidade Lenta do Fio de Alimentação [6] tem também uma influência na velocidade do fio de alimentação.

- Encaixe EURO:** Para conexão da tocha de soldadura.
- Botão de Controlo do Tempo de Burnback:** Este activa-se para obter o comprimento do fio eléctrodo desejado, sobressai da ponta da tocha após a soldadura; ajuste da escala de 8 a 250ms.
- Encaixe de Saída com Grande Indutância:** Para conexão do retorno do cabo de soldadura.
- Encaixe de Saída com Baixa Indutância:** Para conexão do retorno do cabo de soldadura.
- Altera a Polaridade do Terminal da Faixa:** Este activa a seleção da polaridade da tensão de soldadura (+/-) que será dada na tocha de soldadura (definição de fábrica: “+” na tocha de soldadura).

Se for necessário alterar a tensão de soldadura, deve:

- Desligar a máquina e desconecta-la da rede de alimentação.
- Tirar a cobertura da faixa terminal.

- Coloque os conectores de acordo com o seguindo esquema.

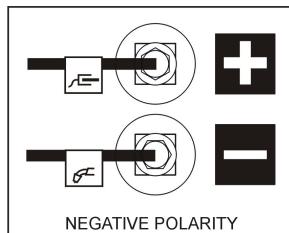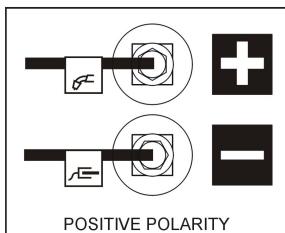

- Coloque a cobertura da faixa terminal.

#### Polaridade Positiva (DC +):

Esta é a configuração típica para o MIG/MAG.

#### Polaridade Negativa (DC -):



Esta é a configuração típica para a maioria dos Fios Fluxados Auto-Protegidos.

13. **Mostrador A:** Indica o valor da Corrente de Soldadura (em Ampéres). Após terminar o processo de soldadura, mostra o valor médio da corrente de soldadura. Quando o valor da Velocidade de Alimentação de Fio (WFS) é alterado [7], o mostrador indica o valor definido da WFS (em m/min) – para o modo manual ou correção da velocidade automaticamente definida pela máquina, na gama de 0.75-1.25 no modo sinérgico.
14. **Visor V:** Este mostra o valor actual da tensão de soldadura (em V), e após o terminar do processo de soldadura, mostra o valor médio da tensão de soldadura. Quando o valor de WFS é alterado [7], o visor está em branco.
15. **Indicador de Trabalho:** Estas lâmpadas mostram o modo de trabalho da máquina:

**SYNERGIC** Quando aceso, a máquina está a trabalhar no modo **Sinérgico** (modo automático).  
 Quando aceso, a máquina está a trabalhar em modo **Manual**.

Seleccione o trabalho desejado com o “Botão de Escolha do Material a Soldar e a Mistura de Gás” [17].

16. **Botão do Diâmetro do Fio:** Este permite a escolha do diâmetro do fio requerido para o processo de soldadura desejado. Esta característica está apenas disponível no modo sinérgico.
17. **Botão de Escolha do Material a Soldar e a Mistura de Gás:** Este botão permite a escolha de:
  - O material de soldar e a mistura de gás apropriada.
  - O modo de trabalho manual / sinérgico.

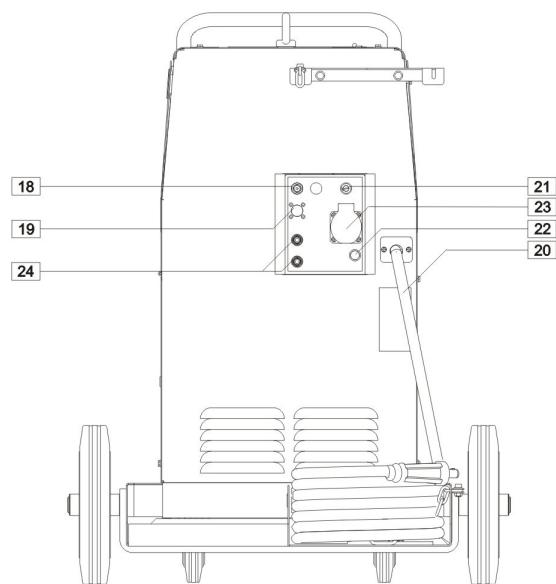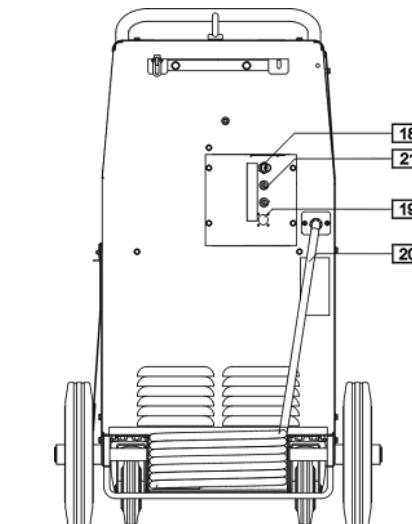

18. **Encaixe:** Para conexão da mangueira de alimentação de gás.
19. **Tampa de Cobertura:** Para o encaixe de gás CO<sub>2</sub> aquecido.
20. **Cabo de Alimentação de Entrada:** Conecte a ficha apropriada ao cabo de entrada à escala de saída de acordo com as regras apropriadas.
21. **Protector dos circuitos:** Protege as places electrónicas e a ventoinha. Desliga o fornecimento de corrente quando esta é excedida em 3A. Se queimar, necessita de ser substituído por um novo.
22. **Disjuntor (apenas para arrefecimento a água):** Protege o encaixe da Fonte de Alimentação do Refrigerador [23]. Este desliga a fonte de alimentação quando a corrente excede 2.5A. Pressione-o para restabelecer a alimentação.
23. **Tomada de corrente do Refrigerador (Apenas para o modelo com refrigeração por água):** Para alimentar a unidade de refrigeração. A tomada tem um fornecimento intermitente de 230V, 2.5A e está protegida pelo protector de circuitos [22]. Ver ponto [24] para mais detalhes.

24. Ligadores Rápidos (Apenas para o modelo com refrigeração por água): Para ligação das mangueiras de água. A tocha de soldadura deve ser ligada aos ligadores rápidos, montados no painel frontal da máquina. O refrigerador deve ser ligado aos ligadores rápidos, montados na parte traseira da máquina.

**AVISO**

Ler e compreender o manual do refrigerador antes de o conectar à máquina.

25. Botão de Controlo de Pré-Gás: Permite o controlo do tempo de pré-gás, antes do início da soldadura, no intervalo de 0,01 a 1s.

### Controlo do Refrigerador a Água (apenas POWERTEC 425C PRO WATER)

O POWERTEC 425C PRO permite o que o refrigerador a água trabalhe automaticamente, i.e.:

- Quando a soldadura é iniciada, o Refrigerador é automaticamente ligado.
- Quando a soldadura é parada, o Refrigerador continua a correr durante 5min., depois deste tempo é automaticamente desligado.
- Se a soldadura for reiniciada num período de tempo inferior a 5min., o Refrigerador continua a funcionar.

O POWERTEC 425C PRO tem a possibilidade de desligar o funcionamento automático do refrigerador de água e estabelecer o seu funcionamento contínuo. Se for necessário trocar o tipo do líquido de água refrigerante, deve:

- Desligar o POWERTEC 425C PRO
- Estabeleça o botão de escolha da selecção do diâmetro do fio [16] na posição "1.0". Estabeleça o botão de escolha do material de soldadura e mistura de gás [17] na posição "CRNI (98%AR 2%CO<sub>2</sub>)".
- Ligue o POWERTEC 425C PRO.
- Em 15s mude o botão de escolha da selecção do diâmetro do fio [16] para a posição "1.2" e o botão de escolha do material de soldadura e mistura de gás [17] para a posição "STEEL (100%CO<sub>2</sub>)" – o refrigerador de água foi ligado e o visor "V" tem acendido "on".

Se for necessário voltar ao funcionamento automático do refrigerador a água deve fazer as acções antecedentes novamente (o visor "V" tem aceso "5").

**AVISO**

O visor "V" acende a informação sobre o modo do refrigerador a água (5"/on) durante 2 segundos depois da alimentação do POWERTEC 425C PRO ser ligado.

### Conexão dos Cabos de Soldadura

Insira a ficha do cabo de terra no encaixe [10] ou [11]. A outra ponta deste cabo liga à peça de trabalho com o grampo de trabalho.

Conecte o conector Euro à tocha de soldadura com a ponta de contacto e a bico da tocha apropriado ao diâmetro do fio e material a soldar.

### Carregar o Fio Eléctrodo

Abra a cobertura lateral da máquina.

Desaperte a tampa da manga.

Carregue a bobine com o fio na manga de modo que a bobine gire no sentido horário quando o fio é alimentado no fio alimentador.

Certifique-se que o pino localizador do rolete encaixa no buraco conveniente da bobine.

Aperte a tampa da máquina.

Ponha a bobine do fio usando o correcto encaixe correspondente ao diâmetro do fio.


Liberte a ponta do fio e corte a ponta arqueada certificando-se que não tem rebarbas.

**AVISO**

Pontas afiadas na extremidade do fio podem ferir.

Gire a bobine do fio no sentido horário e enfiar a extremidade do fio no fio alimentador na medida do encaixe Euro.

Ajuste a força da pressão da bobine do fio alimentador devidamente.

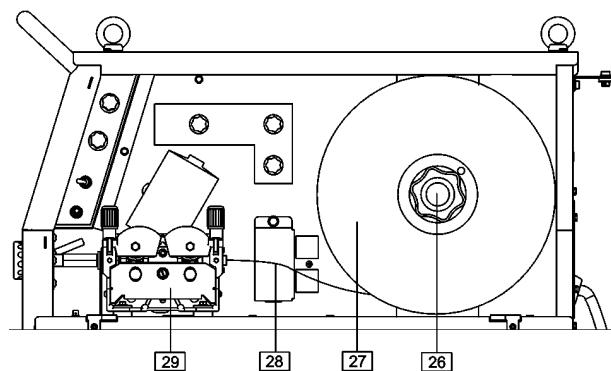

26. Manga.

27. Bobine de Fio.

28. Fio Eléctrodo.


29. Unidade de Alimentação.

A máquina está concebida para bobinas de fio de 15kg (300mm).

### Ajuste da Torque do Travão da manga

Para evitar o enrolamento espontâneo do fio de soldadura a manga é equipada com um travão.

O ajustamento é realizado pela rotação do parafuso M10, que está localizado no interior da moldura da manga após o desaparafusamento do fecho da tampa da manga.

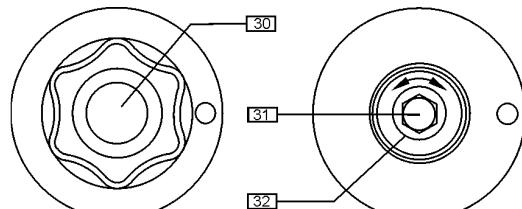

30. Parafuso da Tampa.
31. Parafuso de Ajuste M10.
32. Mola de pressão.

Girando o parafuso M10 no sentido horário aumenta a tensão da mola e pode aumentar o travão do torque.

Girando o parafuso M10 no sentido anti-horário diminui a tensão da mola e pode diminuir o travão do torque.

Após terminar o ajuste, deve apertar o parafuso na tampa novamente.

### Ajuste da Força da Pressão da Bobine

A força da pressão é ajustada girando a porca de ajuste no sentido horário para aumentar a força, no sentido anti-horário para diminuir a força.

#### AVISO

Se a pressão do rolete é muito baixa o rolete irá deslizar sobre o fio. Se a pressão do rolete está demasiado elevado o fio pode ser deformado, o que irá causar problemas na alimentação da pistola de soldadura. A força da pressão deve ser fixada correctamente. Diminua a pressão da força lentamente até que o fio apenas comece a deslizar para a unidade do rolete e, depois, pouco a pouco aumente a força lentamente girando a porca de regulação numa volta.

### Inserir o Fio Eléctrodo na Tocha de Soldadura

Ligue o tubo da tocha de soldadura para o encaixe Euro, os parâmetros nominais da tocha e da fonte de soldadura devem corresponder.

Ligue a alimentação de potência (o interruptor principal [1] na posição "I").

Retire o difusor de gás e a ponta de contacto da tocha de soldadura.

Estabeleça a velocidade do fio de alimentação na posição de cerca de 10m/min pelo botão WFS [7].

Mudar o interruptor do Cold Inch / Gas Purge [5] na posição "Cold Inch" e manter nesta posição até o fio eléctrodo deixar a ponta de contacto da tocha de soldadura.

#### AVISO

Tome precauções para manter os olhos e mãos longe da extremidade da tocha enquanto o fio é alimentado.

#### AVISO

Assim que o fio terminar de alimentar através da pistola de soldadura desligue a alimentação do fio antes de substituir a ponta de contacto e o gás difusor.

### Fornecimento de Gás

Ligue a mangueira do gás ao encaixe de fornecimento de gás [18] localizado no painel traseiro da máquina.

Coloque o cilindro de gás na prateleira da máquina em segurança com a correia.


Tire a tampa de segurança da protecção do cilindro de gás e instale o fluxo regulador nele.

Ligue a mangueira do gás da máquina ao regulador com a faixa de grampo.

### Método de Soldadura MIG / MAG em Modo Manual

Para começar o processo de soldadura a MIG/MAG no modo manual deve:

- Inserir a ficha do cabo de alimentação de entrada no encaixe principal.
- Ligue a máquina com o "Interruptor de Potência" [1] (dele estar ligado).
- Insira o fio eléctrodo na tocha usando o interruptor "Cold Inch" [5].
- Verifique o fluxo de gás com o interruptor "Gas Purge" [5].
- Estabeleça o botão [17] na posição Manual (verifique que o indicador [15] tem ligado o modo **Manual**).
- De acordo com o modo de soldadura e a dureza do material estabeleça a tensão de soldadura apropriada com o interruptor [3] e a velocidade da alimentação do fio com o botão WFS [7]. O gráfico abaixo pode ser útil para a selecção das definições de soldadura:

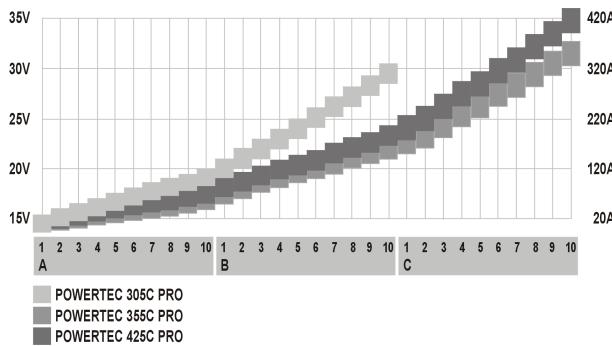

- Obedecendo às regras apropriadas, pode começar a soldar.

### Método de Soldadura MIG / MAG em modo Sinérgico (automático)

Para começar o processo de soldadura com o método MIG/MAG em modo sinérgico deve:

- Inserir a ficha do cabo de alimentação de entrada no encaixe principal.
- Ligue a máquina com o "Interruptor de Potência" [1] (dele estar ligado).
- Insira o fio eléctrodo na tocha usando o interruptor "Cold Inch" [5].
- Verifique o fluxo de gás com o interruptor "Gas Purge" [5].
- Defina o botão da escolha da selecção do diâmetro do fio [16] na posição correspondente ao diâmetro do fio usado.
- Defina o botão da escolha do material de soldadura e mistura de gás [17] na posição correspondente ao material usado.

 AVISO  
Se o processo de soldadura seleccionado não tiver o modo sinérgico, três linhas horizontais vão aparecer no visor "A".

- De acordo com o modo de soldadura seleccionado

e dureza do material, estabeleça a tensão de soldadura apropriada através do "Interruptor de Mudança da Tensão de Soldadura" [3].

#### ⚠ AVISO

Para o modo sinérgico a máquina automaticamente selecciona a velocidade do fio de alimentação apropriada para cada posição do "Interruptor de Mudança da Tensão de Soldadura" [3]. A velocidade automática pode ser ajustada na escala de  $\pm 25\%$  pelo botão de controlo WFS [7].

- Obedecendo às regras apropriadas, pode começar a soldar.

## Mudar as Drives das Bobines


A máquina é equipada com uma drive de bobines para o fio de 1.0 e 1.2mm (definição de fabrica). Para outros tamanhos de fios, está disponível o kit de drive da bobine apropriado (ver capítulo dos Acessórios para encomendar o kit desejado). Abaixo está o procedimento de troca da drive da bobine:

- Desligue a máquina.
- Solte a pressão do manípulo da bobine [32].
- Desaparafuse a tampa de protecção [33].
- Abra a capa de protecção [34].
- Mude as drives das bobines [35] com a compatibilidade corresponde aos fios usados.

#### ⚠ AVISO

Para fios com diâmetro maior que 1.6mm, as seguintes partes são para ser mudadas:

- O tubo de guia da consola de alimentação [36] e [37].
- O tubo de guia do encaixe Euro [38].
- Substitua e aperte a capa de protecção [34] ao drive da bobine.
- Aperte a capa de protecção aparafusando as tampas [33].

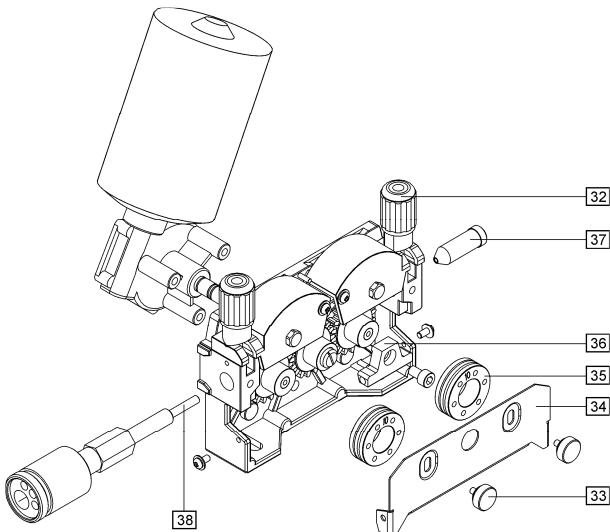

## Manutenção

#### ⚠ AVISO

Para qualquer tipo de manutenção ou reparação é recomendado que contacte o centro de serviço técnico mais próximo ou a Lincoln Electric. A manutenção e as reparações realizadas por centros de serviço ou pessoal não autorizado, anulará e terminará a garantia do fabricante.

A frequência da operação de manutenção pode variar de acordo com o ambiente de trabalho onde a máquina está localizada.

Qualquer dano notável deve ser reportado imediatamente.

### Manutenção de Rotina (todos os dias)

- Verifique os cabos e as integridades das conexões. Substitua, se necessário.
- Remova os salpicos do nariz da pistola. Os salpicos podem interferir com a protecção do fluxo de gás para o arco.
- Verifique a condição da pistola de soldadura: substitua-a, se necessário.
- Verifique a condição e operação da ventoinha de refrigeração. Mantenha limpa as fendas de fluxo de ar.

### Manutenção Periódica (a cada 200 horas de trabalho mas raramente não mais do que uma vez por ano)

Realize a manutenção de rotina e, em adicionalmente:


- Mantenha a máquina limpa. Usando um compressor (e baixa pressão), remova a sujidade da caixa externa e da cabine interior.
- Verifique e aperte todos os parafusos.

#### ⚠ AVISO

A fonte de alimentação deve ser desligada da máquina antes de cada manutenção e serviços. Após cada reparação, realizar testes para garantir a segurança adequada.

## Transporte

#### ⚠ WARNING

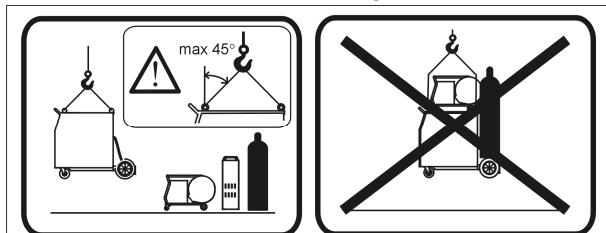

Para assegurar a segurança no transporte, é necessário que:

- Levante a máquina sem a garrafa de gás, refrigerador e alimentador de fio.
- Aperte o parafuso de olho e aplique os cabos num ângulo de 45°, de acordo com a figura acima.
- Assegure que os cabos têm o mesmo comprimento.

# Compatibilidade Electromagnética (EMC)

11/08

Esta máquina foi concebida de acordo com todas as directivas e normas. No entanto, ela ainda pode gerar perturbações electromagnéticas que podem afectar outros sistemas como o de telecomunicações (telefone, rádio e televisão) ou outros sistemas de segurança. Estas perturbações podem causar problemas de segurança no sistema afectado. Ler e compreender esta secção para eliminar ou reduzir a quantidade de perturbação electromagnética gerada por esta máquina.



Esta máquina foi concebida para funcionar em uma área industrial. Para operar em uma área doméstica, é necessário observar precauções especiais para eliminar possíveis perturbações electromagnéticas. O operador deve instalar e operar este equipamento como descrito neste manual. Se forem detectadas quaisquer perturbações electromagnéticas o operador deve pôr em prática acções correctivas para eliminar a estes distúrbios, se necessário, com a assistência de Lincoln Electric.

Antes de instalar a máquina, o operador deve verificar a área de trabalho para qualquer dispositivo que pode mau funcionamento devido a perturbações electromagnéticas. Considere o seguinte.

- Entrada e saída cabos, controle cabos, e que estão em cabos telefónicos ou adjacente à zona de trabalho e da máquina.
- Rádio e / ou transmissores e receptores de televisão. Computadores ou equipamento informático controlada.
- Segurança e equipamentos de controlo de processos industriais. Equipamento para calibração e de medição.
- Dispositivos médicos pessoais tais como estimuladores cardíacos e de auxiliares de audição.
- Verifique a imunidade electromagnética dos equipamentos operando em ou perto da zona de trabalho. O operador deve estar certo de que todos os equipamentos na área são compatíveis. Isto poderá exigir medidas suplementares de protecção.
- As dimensões da área de trabalho para que considerar dependerão da construção do espaço e de outras actividades que estão a ter lugar.

Considere as seguintes orientações para reduzir as emissões electromagnéticas a partir da máquina.

- Ligue a máquina para o fornecimento de entrada de acordo com este manual. Se ocorrerem perturbações pode ser necessário tomar precauções adicionais, tais como filtragem da alimentação de entrada.
- A saída cabos devem ser mantidos tão curtas quanto possível e devem ser posicionado em conjunto. Se possível conectar a peça de trabalho ao solo, a fim de reduzir as emissões electromagnéticas. O operador deve verificar que ligar a peça de trabalho ao solo não causa problemas ou torna inseguras as condições de funcionamento para pessoal e equipamento.
- Blindagem de cabos na zona de trabalho pode reduzir as emissões electromagnéticas. Isto pode ser necessário para aplicações especiais.

## AVISO

Os equipamentos de Classe A não são destinados para uso em localizações residenciais onde a potência eléctrica é fornecida pelo sistema público de fonte de baixa tensão. Podem haver potenciais dificuldades em assegurar a compatibilidade electromagnética naqueles locais, devido á condução tal como distúrbios radioactivos.

## AVISO

Este equipamento cumpre com IEC 61000-3-12 desde que a potência de curto-circuito  $S_{sc}$  seja maior ou igual a:

POWERTEC 305C PRO:	$S_{sc} \geq 1,9\text{MVA}$
POWERTEC 355C PRO:	$S_{sc} \geq 2,2\text{MVA}$
POWERTEC 425C PRO:	$S_{sc} \geq 2,9\text{MVA}$

No ponto de interface entre o fornecimento ao utilizador e o sistema público. É da responsabilidade do instalador ou utilizador do equipamento assegurar-se, consultando a rede de distribuição se necessário, que o equipamento está ligado apenas a uma rede com uma potência de curto-circuito  $S_{sc}$  maior ou igual aos valores da tabela acima.

# Especificações Técnicas

## POWERTEC 305C, 355C & 425C PRO:

ENTRADA			
Tensão de Entrada 230 / 400V ± 10% Três Fases	Potência de Entrada à Escala de Saída <b>305C PRO:</b> 13.5 KVA @ 40% Duty Cycle <b>355C PRO:</b> 17.5 KVA @ 40% Duty Cycle <b>425C PRO:</b> 22.8 KVA @ 40% Duty Cycle	Grupo EMC / Classe II / A II / A II / A	Frequência 50/60 Hz
ESCALA DE SAÍDA A 40°C			
Duty Cycle (Baseado num período de 10 min.) <b>305C PRO:</b> 40% 60% 100%	Corrente de Saída 280A 230A 175A	Tensão de Saída 28.0 Vdc 25.5 Vdc 22.8 Vdc	
<b>355C PRO:</b> 40% 60% 100%	350A 285A 220A	31.5 Vdc 28.2 Vdc 25.0 Vdc	
<b>425C PRO:</b> 40% 60% 100%	420A 345A 265A	35.0 Vdc 31.3 Vdc 27.3 Vdc	
ESCALA DE SAÍDA			
Escala da Corrente de Saída <b>305C PRO:</b> 30A - 280A <b>355C PRO:</b> 30A - 350A <b>425C PRO:</b> 30A - 420A	Máxima Tensão em Circuito Aberto <b>305C PRO:</b> 46 Vdc <b>355C PRO:</b> 46 Vdc <b>425C PRO:</b> 52 Vdc		
CABOS DE ENTRADA E TAMANHO DE FUSÍVEIS RECOMENDADOS			
Tamanho do Fusível ou Disjuntor <b>305C PRO:</b> 32A (para 230V) Superlag 20A (para 400V) Superlag	Cabo de Potência de Entrada <b>305C PRO:</b> 4 Condutores, 4mm <sup>2</sup>		
<b>355C PRO:</b> 40A (para 230V) Superlag 25A (para 400V) Superlag	<b>355C PRO:</b> 4 Condutores, 4mm <sup>2</sup>		
<b>425C PRO:</b> 50A (para 230V) Superlag 32A (para 400V) Superlag	<b>425C PRO:</b> 4 Condutores, 6mm <sup>2</sup>		
DIMENSÕES FÍSICAS			
Altura 890 mm	Largura 565 mm	Comprimento 1060 mm	Peso <b>305C PRO:</b> 145 kg
890 mm (versão a água)	690 mm (versão a água)	1060 mm (versão a água)	<b>355C PRO:</b> 147 kg <b>425C PRO:</b> 162 kg
Temperatura de Funcionamento -10°C a +40°C		Temperatura de Armazenamento -25°C a +55°C	

## REEE (WEEE)

07/06

 <b>Português</b>	 <p>Não deitar fora o equipamento eléctrico juntamente com o lixo normal!          Em conformidade com a directiva Europeia 2002/96/EC relativa a Resíduos Eléctricos e Equipamento Eléctricos (REEE) e de acordo com a legislação nacional, os equipamentos deverão ser recolhidos separadamente e reciclados respeitando o meio ambiente. Como proprietário do equipamento, deverá informar-se dos sistemas e lugares apropriados para a recolha dos mesmos.          Ao aplicar esta Directiva Europeia protegerá o meio ambiente e a saúde humana!</p>
--	---

# **Lista De Peças Sobressalentes**

12/05

## **Leitura de instruções de lista de peças sobressalentes**

- Não utilizar esta lista para participar de uma máquina se o seu número de código não estiver na lista. Contacte o Departamento Lincoln Electric Serviço para qualquer número de códigos não listados.
- Use a ilustração de página e de montagem da tabela abaixo para determinar a parte onde está localizado o seu código de máquina.
- Utilize apenas as peças marcando o "X" na coluna sob o número da posição na chamada para a montagem página (# indicam uma mudança nesta impressão).

Primeiro, leia as instruções de leitura da Lista de Peças acima, depois dirija-se ao Manual de “Peças Sobressalentes” fornecido com a máquina, que contém uma referência cruzada entre código da peça e a foto-descritiva.

## **Esquema Eléctrico**

Dirija-se ao Manual de “Peças Sobressalentes”, fornecido com a máquina.

## **Accessórios**

KP14017-0.8	Kit Roletos Fio Sólido (0.6 / 0.8)
KP14017-1.0	Kit Roletos Fio Sólido (0.8 / 1.0)
KP14017-1.2	Kit Roletos Fio Sólido (1.0 / 1.2)
KP14017-1.6	Kit Roletos Fio Sólido (1.2 / 1.6)
KP14017-1.2A	Kit Roletos Fio Alumínio (1.0 / 1.2)
KP14017-1.6A	Kit Roletos Fio Alumínio (1.2 / 1.6)
KP14017-1.6R	Kit Roletos Fio Fluxado (1.2 / 1.6)
KP14017-2.4R	Kit Roletos Fio Fluxado (1.6 / 2.4)
K14009-1	Kit Tomada CO <sub>2</sub>
K14071-1	Kit Grelha Powertec C PRO



## Декларация соответствия

CE  
09

**LINCOLN ELECTRIC BESTER Sp. z o.o.**

Заявляет, что этот сварочный аппарат:

**K14057-1      POWERTEC 305C PRO  
K14058-1      POWERTEC 355C PRO  
K14059-1A      POWERTEC 425C PRO**

соответствует следующим директивам:

**2006/95/CEE, 2004/108/CEE**

и разработана по стандартам:

**EN 60974-1, EN 60974-5, EN 60974-10:2007**

16.07.2009

Paweł Lipiński  
Operations Director

Lincoln Electric Bester Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland

12/05

**СПАСИБО!** Благодарим за выбор высококачественной продукции компании Линкольн Электрик.

- Сразу же по получению, проверьте целостность упаковки и оборудования. В случае повреждения оборудования при доставке, немедленно сообщите об этом дилеру.
- Для последующих обращений в сервисную службу, спишите из заводской таблички на аппарате:  
Наименование модели, Код и Серийный номер аппарата и запишите их в таблицу, расположенную ниже.

Наименование модели:

Код и Серийный номер:

Дата и где куплена:

## СОДЕРЖАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ.....	1
УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ .....	2
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ (ЭМС).....	8
Технические характеристики .....	9
WEEE .....	9
Запасные части.....	9
Электрические схемы.....	10
Аксессуары.....	10

# БЕЗОПАСНОСТЬ

07/08



## ВНИМАНИЕ

Устройством может пользоваться только квалифицированный персонал. Необходимо убедится в том, что установка, обслуживание и ремонты были проведены квалифицированным персоналом. Установку и эксплуатацию этого устройства можно провести лишь после тщательного ознакомления с руководством по обслуживанию. Несоблюдение указаний, приведённых в настоящем руководстве, может привести к серьезным травмам, к смерти или поломке самого устройства. Lincoln Electric не несёт ответственность за неисправности, вызванные неправильной установкой, неправильной консервацией или несоответствующим обслуживанием.

	<b>ВНИМАНИЕ:</b> Символ указывает, что необходимо соблюдать руководство с целью избежания серьёзного повреждения тела, смерти или поломки самого устройства. Предохраняй себя и других от возможных серьёзных травм или смерти.
	<b>ЧИТАЙ РУКОВОДСТВО С ПОНИМАНИЕМ:</b> Перед началом применения этого устройства, прочитай настоящее руководство с пониманием. Сварочная дуга является опасной. Несоблюдение указаний, приведённых в настоящем руководстве может привести к серьезным травмам, к смерти или поломке самого устройства.
	<b>ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ МОЖЕТ УБИТЬ:</b> Сварочное устройство создаёт высокое напряжение. Не прикасаться к электродам, сварочному держателю, или присоединенному свариваемому материалу, если устройство включено в сеть. Изолировать себя от электрода, сварочного держателя и присоединённого свариваемого материала.
	<b>УСТРОЙСТВО ПИТАЕТСЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ:</b> Перед началом, каких-либо работ на этом устройстве необходимо отключить его от сети питания. Устройство это должно быть установлено и заземлено согласно указаниям завода-изготовителя и действующим правилам.
	<b>УСТРОЙСТВО ПИТАЕТСЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ:</b> Регулярно проверять кабели питания и сварочные кабели вместе со сварочным держателем и зажимом заземления. Если будет заметно какое либо повреждение изоляции, немедленно надо поменять кабель. Для избежания случайного зажигания дуги не класть сварочный держатель непосредственно на сварочный стол или на другую поверхность, имеющую контакт с зажимом заземления.
	<b>ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО:</b> Электрический ток протекающий через любой провод создаёт вокруг него электромагнитное поле. Электромагнитное поле может мешать в работе стартера сердца и сварщики с имплантируемым стартером сердца перед началом работы с этим устройством должны посоветоваться у своего врача.
	<b>СООТВЕТСТИЕ С СЕ:</b> Устройство соответствует указаниям Европейского Комитета СЕ.
	<b>СВАРОЧНЫЕ ПАРЫ И ГАЗЫ МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫМИ:</b> В процессе сварки могут возникнуть пары и газы, которые опасны для здоровья. Избегать вдыхания этих паров и газов. Для избежания этого риска должна применяться соответствующая вентиляция или вытяжка, удаляющая пар и газ из зоны дыхания.
	<b>ИЗЛУЧЕНИЕ СВАРОЧНОЙ ДУГИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОЖОГИ:</b> Применять защитную маску с соответствующим фильтром и экраны для защиты глаз от лучей дуги во время сварки или её надзора. Для защиты кожи применять соответствующую одежду, изготовленную с прочного и невоспламеняющегося материала. Предохранять посторонних находящихся в близи, с помощью соответствующих, невоспламеняющихся экранов или предостерегать их перед непосредственным наблюдением дуги или её воздействием.
	<b>ИСКРЫ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОЖАР ИЛИ ВЗРЫВ:</b> Устранять всякую угрозу пожара из зоны проведения сварочных работ. В полной готовности должны быть соответствующие противопожарные средства. Искры и разогретый материал, появляющиеся в процессе сварки, легко проникают через маленькие щели и отверстия в соседнюю зону. Не сваривать никаких ёмкостей, барабанов, баков или материала, пока не будут приняты соответствующие шаги по защите от появления легковоспламеняющихся или токсических газов. Никогда не применять это устройство в присутствии легковоспламеняющихся газов, пар или легковоспламеняющихся жидкостей.
	<b>СВАРИВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ МОЖЕТ ОБЖЕЧЬ:</b> Процесс сварки создаёт большое количество тепла. Разогреты поверхности и материал в поле работы, могут вызвать серьезные ожоги. Применять перчатки и щипцы, если прикасаемся или перемещаем свариваемый материал в поле работы.

	ЗНАК БЕЗОПАСНОСТИ: Устройство питается от сети, предназначено для сварочных работ, проводимых в среде с повышенным риском электрического поражения.
	ПОВРЕЖДЕНИЕ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ: Используйте баллоны, специально предназначенные для хранения сжатого газа и защитный газ в соответствии с выбранным процессом, исправный регулятор давления. Всегда предохраняйте баллон от падения, закрепляя его в вертикальном положении. Никогда не перемещайте баллон без защитного колпака. Не разрешается соприкосновение электрода, держателя электрода, зажима на деталь к баллону с газом. Устанавливайте баллон в стороне от источников нагрева, возможности физического разрушения, мест сварки, которые могут образовывать искры и привести к нагреву баллона.

## УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед началом эксплуатации, от начала и до конца прочитайте этот раздел.

### Выбор места для установки

 
Данный аппарат предназначен для работы в Сложных производственных условиях. Для продления его срока службы и обеспечения надежной работы очень важно выполнять простые профилактические мероприятия.

- Запрещается ставить машину для хранения или работы на площадках с наклоном более 15° от горизонтали.
- Не допускается использование аппарата для размораживания труб.
- Машину следует устанавливать в местах с хорошей циркуляцией чистого воздуха. При этом должно обеспечиваться беспрепятственное прохождение воздуха через воздухозаборные жалюзи аппарата.
- Запрещается накрывать аппарат бумагой, рабочей одеждой или тряпками, когда он включен. Периодически удаляйте пыль и грязь, оседающую внутри аппарата.
- Класс защиты аппарата – IP23. Тем не менее, рекомендуется, по возможности, не подвергать аппарат воздействию воды, не ставить его на влажную поверхность и в грязь.
- Установите аппарат вдали от радио управляемых устройств. Работающая машина может повлиять на работу этих устройств и привести к их сбоям или повреждениям. Изучите раздел "ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ" в соответствующем разделе данного руководства.
- Запрещается работать в местах, где температура окружающего воздуха превышает +40°C.

### Период включения и ПВ %

Период включения (ПВ) сварочного аппарата - величина выраженная в % от 10 минутного интервала времени, в течении которого оператор производит сварку с номинальным током, без включения устройства термозащиты.

Например: ПВ 60%:




Сварка 6 мин.

Пауза 4 мин.

Увеличение времени работы аппарата-т.е.превышение ПВ % может стать причиной срабатывания термозащиты.

Сварочный трансформатор аппарата защищен от перегрева с помощью термореле. В случае перегрева выход аппарата отключается, а индикатор термозащиты включается. После охлаждения аппарата до нормальной температуры, индикатор перегрева гаснет и можно продолжить работу. Примечание: В целях соблюдения безопасности, аппарат не выходит из состояния блокировки, если триггер горелки не отпущен.

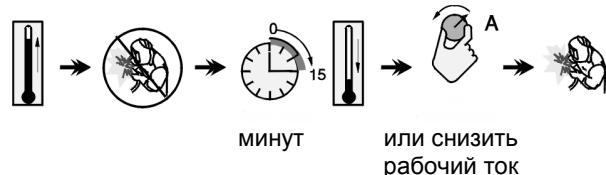

минут

или снизить  
рабочий ток


### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ПИТАНИЯ

Установка и подключение сетевой розетки должны производиться в соответствии с правилами электробезопасности только квалифицированным персоналом.

Перед подключением аппарата к сети необходимо проверить напряжение, количество фаз и частоту питающей сети. Разрешенные параметры сети находятся в разделе Технические характеристики Руководства по эксплуатации или на заводской табличке на самом аппарате. Будьте уверены, что аппарат заземлен. Разрешенное напряжение: 3x400В, 3x230В, 50/60Гц. (3x400В заводская установка). Убедитесь в том, что сеть питания способна обеспечить необходимую мощность для нормальной работы аппарата. Номинал предохранителей, сечение сетевого кабеля указаны в разделе Технические характеристики настоящего Руководства.

При необходимости сменить напряжение питания аппарата, произвести следующую процедуру:

- Отключить аппарат от сети.
- С корпуса аппарата снять боковую крышку.
- Установить перемычку X11 и X12 в соответствии с рисунком ниже.

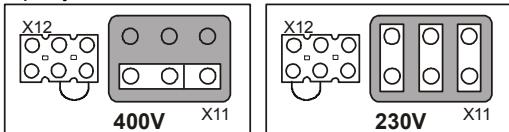

- Обратно установить боковую крышку кожуха.


Убедитесь в том, что сеть питания способна обеспечить необходимую мощность для нормальной работы аппарата. Номинал плавких предохранителей (защитных автоматов с характеристикой "D"), сечение сетевого кабеля указаны в разделе Технические характеристики настоящего Руководства.

См поз. [1] и [20] на рисунке ниже:

### Подключение сварочных кабелей

См. Поз. [8], [10] и [11] на рисунке ниже.


### Управление и функциональные возможности

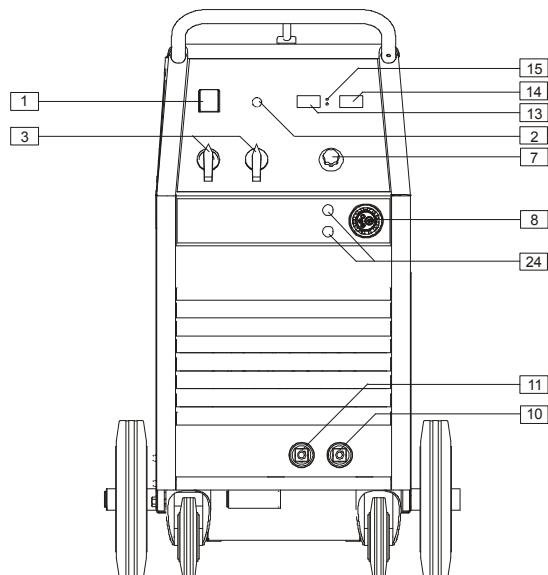

- Индикатор включения, сетевой выключатель:** После установки сетевого выключателя в положение ON/ индикатор включения загорается обозначая готовность к сварке.
- Индикатор перегрева:** Индикатор перегрева включается при срабатывании тепловой защиты, т.е при перегреве аппарата, при этом выход аппарата отключается. В этом случае не нужно выключая аппарат от сети. Дайте ему остыть до рабочей температуры, при этом индикатор перегрева должен погаснуть.
- Переключатели ступенчатой регулировки сварочного напряжения:** POWERTEC 305C имеет 2 переключателя (2 –х ступенчатый и 10-ти ступенчатый). POWERTEC 355C и 425C

имеют 2 переключателя (3-х ступенчатый и 10-х ступенчатый).

4. **Режим триггера горелки:** позволяет изменять режим работы триггера горелки 2-х тактный или 4-х тактный . Пояснение как работает триггер горелки в режимах 2T/4T показано на рисунке ниже:

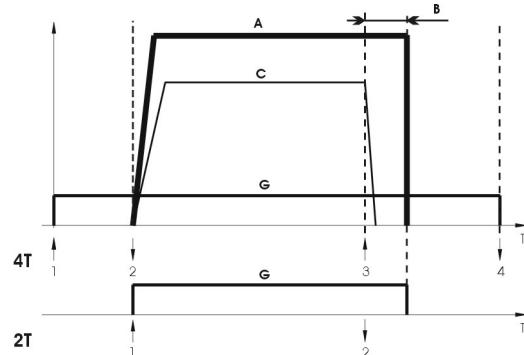


↑ Триггер нажат

↓ Триггер отпущен

- Сварочный ток.
- Время обратного горения.
- WFS-скорость подачи.
- Подача защитного газа.

5. **Тумблер Холодная подача-Cold Inch / Продувка-Gas Purge Switch:** Этот тумблер включает безтоковую- холодную подачу проволоки или продувку газа без включения выхода аппарата.
6. **Ручка "Мягкий старт"/ Wire Feed Slow Run Control Knob:** Регулирует скорость подачи проволоки в начале сварки в диапазоне 0.1 -1.0 от значения установленной скорости подачи проволоки ручкой [7].

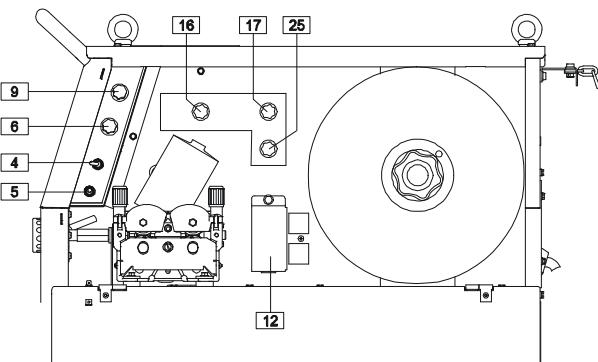

7. **Ручка Установки скорости подачи проволоки WFS (Wire Feed Speed):** осуществляет регулировку скорости подачи в диапазоне от 1.0 до 20м/мин с режимом коррекции вручную или автоматически в диапазоне ±25% при включенном режиме синергетики.


#### ! ВНИМАНИЕ

Перед началом сварки и в течении холодной подачи проволоки используйте Ручку низкой скорости подачи [6], которая также влияет на скорость подачи проволоки.

8. **Евро (EURO) разъем горелки:** Служит для подключения горелки.
9. **Ручка установки таймера "burn back":** Определяет длину вылета проволоки от наконечника после окончания сварки. Регуировка осуществляется в диапазоне от 8 до 250ms.
10. **Сварочный выход с высокой индуктивностью:** Для подключения кабеля на деталь.
11. **Сварочный выход с низкой индуктивностью:** Для подключения кабеля на деталь.
12. **Переключение полярности:** позволяет изменять полярность напряжения синхронизированного с горелкой (+/-), (по умолчанию установлено: "+" на горелке).

При необходимости смены полярности, вы должны сделать следующее:

- Выключить аппарат и отключить кабель от сети.
- Снять защитную крышку терминалов.
- Поменяйте местами кабеля, как указано на рисунке.

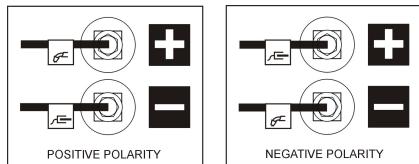

- Закройте защитную крышку.

#### Положительная полярность (DC +):

Данный тип подключения типичен для традиционной сварки способом (MIG).

#### Отрицательная полярность (DC -):



Данный тип подключения типичен для сварки способом (FCAW-S).

13. **Дисплей тока A:** Отображает действующие значения сварочного тока (в Амперах). После окончания сварки на дисплее отображаются среднее значение сварочного тока в течение нескольких секунд перед окончанием сварки. При изменении скорости подачи проволоки (WFS) [7], на дисплее отображаются значение WFS (в м/мин) – в ручном режиме, а в режиме коррекции скорости подачи автоматически подстраиваются аппаратом в синергетическом режиме в диапазоне 0.75-1.25
14. **Дисплей напряжения V:** Отображает действующее значение сварочного напряжения (в Вольтах), и сразу после окончания сварки отображает средние значения напряжение в течение нескольких секунд перед окончанием сварки. При изменении WFS [7], дисплей не светится.
15. **Индикатор режима:** данный индикатор отображает режим работы машины:

**SYNERGIC** Синергетический режим работы (автоматический).  
Ручной режим работы.

Выберите нужный тип процесса, сварочный материал, защитный газ специальной ручкой [17].

16. **Ручка установки диаметра проволоки:** Позволяет установить диаметр проволоки, требующийся для выбранного режима сварки. Доступно только в режиме синергетики.
17. **Ручка выбора сварочного материала и типа газовой смеси:** Эта ручка позволяет выбрать:
  - Сварочный материал и соответствующую смесь газов.
  - Ручной режим / синергетический режим работы.

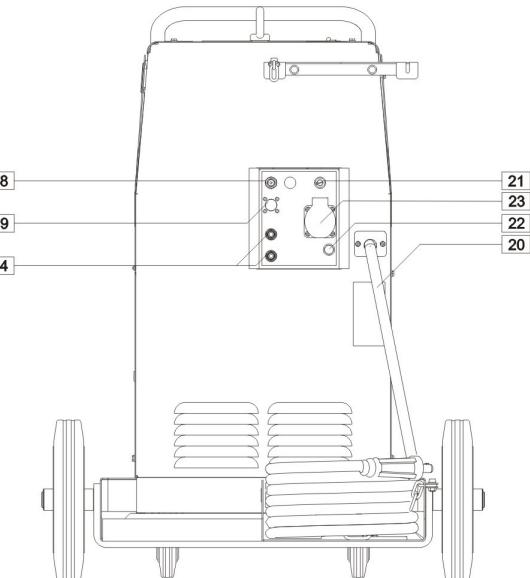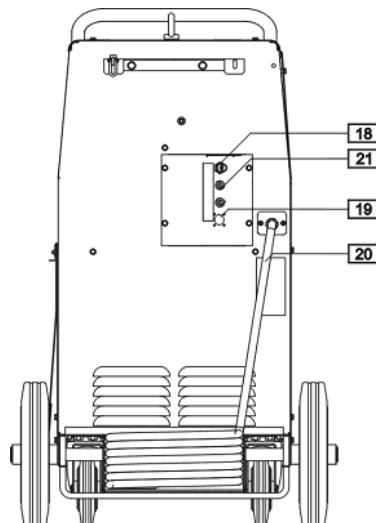

18. **Газовый разъем:** для подключения газового шланга.
19. **Розетка с крышкой:** Для подключения CO<sub>2</sub> подогревателя.
20. **Сетевой кабель:** Подключите сетевую вилку выбрав её тип в соответствии с потребляемой мощностью. Все работы по монтажу и подключению должны производиться квалифицированным персоналом.

21. **Предохранитель:** Служит для защиты цепей питания электронных плат и вентилятора. Если потребляемый ток в цепи превысит 3А предохранитель сгорает.
22. **Автоматический предохранитель (для моделей с блоком охлаждения):** Защищает блок питания модуля охлаждения. Размыкает цепь при токе потребления более 2.5А. Для восстановления предохранителя нажмите его до щелчка.
23. **Розетка подключения Блока охлаждения:** На выходе розетки имеется ~230V, 2.5A [22]. См. пункт [24] для детальной информации.
24. **Быстроразъемные соединители для подключения шлангов охлаждения (только для моделей с жидкостным охлаждением):** Горелка подключается к быстроъемным разъемам на передней панели, а блок охлаждения, к быстроъемным разъемам расположенным на задней стенке.

#### **⚠ ВНИМАНИЕ**

Перед подключением и началом эксплуатации блока охлаждения прочитайте инструкцию по эксплуатации.

25. **Ручка регулировки таймера предварительной продувки:** осуществляет регулировку интервала, в течении которого осуществляется продувка газа перед началом сварки. Диапазон регулировки в диапазоне от 0,01 до 1с.

## **Управление блоком жидкостного охлаждения (только POWERTEC 425C PRO WATER)**

POWERTEC 425C PRO обеспечивает автоматическую работу с блоком водяного охлаждения источников, это значит что:

- При начале сварки, блок охлаждения автоматически включается.
- При остановке сварки, блок охлаждения работает в течении 5 мин., и после этого отключается.
- Если сварка возобновляется за меньший интервал чем 5 мин., блок охлаждения продолжает работу.

При необходимости автоматическое управление можно отключить и тогда блок охлаждения будет работать непрерывно. Для смены режима работы блока охлаждения нужно сделать следующее:

- Отключить источник от сети.
- Установить ручку диаметра проволоки [16] в положение "1.0". Установить ручку выбора типа материала и газа [17] в положение "CRNI (98%AR 2%CO<sub>2</sub>)".
- Включить источник.
- В течении 15 сек установить ручку выбора диаметра проволоки [16] в положение "1.2" , а ручку установки типа свариваемого материала/газа [17] в положение "STEEL (100%CO<sub>2</sub>)"— при этом блок охлаждения включится и на дисплее "V" будет отображаться надпись "on".

Для включения режима автоматической работы вы должны проделать все вышеописанные действия снова (на дисплее "V" должна загореться "5").

#### **⚠ ВНИМАНИЕ**

Дисплей "V" отображает информацию о режиме работы блока охлаждения ("5"/on) в течении 2 секунд после включения Powertec 425C PRO.

## **Подключение сварочных кабелей**

Кабель на деталь подключается в разъемы [10] или [11]. Зажим на деталь подключается к свариваемой детали.

Горелка подключается к Euro-разъему. Горелка должна быть оснащена соответствующим диаметру проволоки контактным наконечником. направляющим каналом и соплом.

## **Установка катушки с проволокой**

Откройте боковую крышку аппарата.

Открутите крепежный винт с держателя катушки.

Установите катушку на держатель так, чтобы она вращалась по часовой стрелке, свободный конец проволоки, заправьте в подающий механизм.

Убедитесь, что фиксирующий палец держателя катушки вошел в отверстие каркаса катушки.

Закрутите винт держателя катушки, чтобы катушка с проволокой вращалась равномерно.

Откусите конец проволоки, чтобы он свободно проходил по направляющему каналу и не мог застрять.


Протяните свободный конец проволоки через ролики, чтобы конец вошел в канал горелки через евроразъем.

#### **⚠ ВНИМАНИЕ**

Осторожно! При заправке проволоки не смотрите на горелку.

Вращая катушку с проволокой по часовой стрелке, протяните свободный конец проволоки через ролики, чтобы конец вошел в канал горелки через Евроразъем.

Затем отрегулируйте прижим роликов.

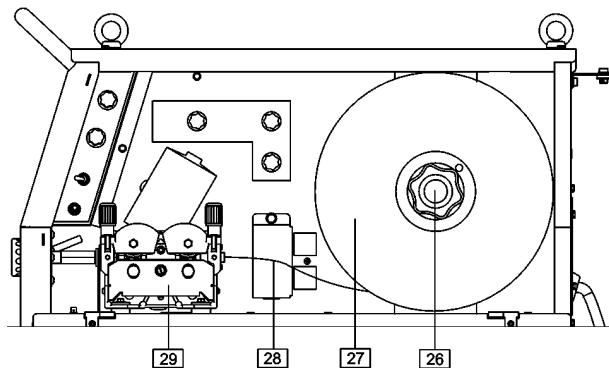


26. Шпиндель.
27. Катушка с проволокой.
28. Сварочная проволока.
29. Подающий механизм.

Подающий механизм разработан для катушки со сварочной проволокой массой 15кг (300 мм).

## Регулировка тормоза шпинделя катушки

Для предотвращения случайного разматывания катушки с проволокой, шпиндель катушки оснащен тормозным устройством.

Регулировка тормозов осуществляется вращением винта M10, который размещен внутри шпинделя, доступ к нему возможен после снятия прижимной крышки.

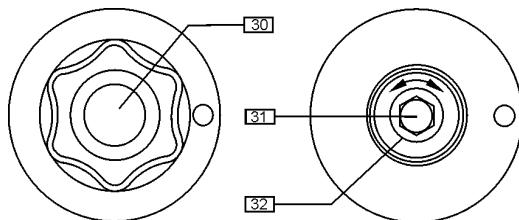

30. Прижимная крышка.
31. Регулировочный винт M10.
32. Пружины.

Поверните винт M10 по часовой стрелке, чтобы усилить тормоза.

Чтобы уменьшить тормозное усилие, поверните винт против часовой стрелки.

После регулировки закрутите прижимной винт.

## Регулировка прижима подающих роликов

Сила прижима подающих роликов регулируется с помощью прижимного винта, вращение винта против часовой стрелки уменьшает прижим, а вращение винта по часовой стрелке, увеличивает прижим роликов.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Если прижим роликов слаб, то проволока будет проскальзывать по роликам. Если прижим роликов больше нормы, то проволока будет деформироваться с образованием металлической стружки, которая будет попадать в канал горелки и станет причиной проблем с подачей через горелку. Рекомендуется следующий способ установки правильного прижима роликов. Включите подачу проволоки с установленной горелкой, плавно уменьшите прижим, пока проволока не начнет проскальзывать по роликам, затем увеличьте прижим на один поворот регулировочного винта.

## Установка проволоки и заправка в горелку

Установите сварочную горелку, необходимой мощности.

Снимите с горелки газовый диффузор и контактный наконечник.

С помощью ручки установки скорости подачи WFS установите скорость подачи проволоки 10м/мин.

Установите тумблер Холодная подача / Продувка [5] в положение "Холодная подача" до тех пор пока сварочная проволока не выйдет из торца горелки.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Запрещается во время заправки проволоки смотреть на горелку сверху, а также подставлять руку или другие части тела.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

После окончания заправки проволоки через горелку. Отключите аппарат от сети. После этого можно прикрутить обратно контактный наконечник и диффузор.

## Подключение защитного газа

Присоедините газовый шланг к фитингу [18], который расположен на задней панели аппарата.

Разместите газовый баллон на задней платформе транспортной тележки и закрепите его цепочкой.


Снимите с баллона предохранительный колпак, а затем установите газовый регулятор.

Подключите газовый шланг от аппарата к газовому регулятору, а затем закрепите его на штуцере с помощью хомута.

## Сварка способом MIG / MAG в ручном режиме

Для осуществления сварки MIG/MAG в ручном режиме вы должны сделать следующее:

- Подключить аппарат к сети.
- Включить аппарат, сетевой выключатель установить в положение [1] (должна загореться контрольная лампа).
- Используя режим "Холодная заправка" (тумблер [5]) заправить проволоку в горелку.
- С помощью режима "Продувка" (тумблер [5]) проверить и отрегулировать подачу защитного газа.
- Установить ручку [17] в положение Ручная сварка "Manual"on (индикатор [15] должен высветить режим **Manual**).
- В соответствии с выбранным сварочным режимом и толщиной свариваемого материала, установить правильный сварочный режим (напряжение- переключателем [3], скорость подачи проволоки WFS ручкой [7]). Диаграмма ниже может быть полезной при установке сварочного режима:

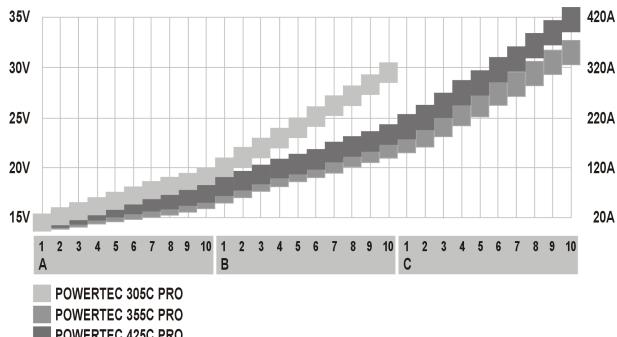

- Придерживайтесь этих правил при подготовке к сварке, это обеспечит вам уверенную работу.

## Сварка способом MIG / MAG в синергетическом (автоматическом) режиме

Для осуществления сварки MIG/MAG в синергетическом (автоматическом) вы должны сделать следующее:

- Подключить аппарат к сети.
- Включить аппарат, сетевой выключатель установить в положение [1] (должна загореться контрольная лампа).
- Используя режим "Холодная заправка" (тумблер [5]) заправить проволоку в горелку.
- С помощью режима "Продувка" (тумблер [5]) проверить и отрегулировать подачу защитного газа.
- Ручкой установки диаметра проволоки [16] выбрать соответствующий диаметр проволоки.
- Ручкой выбора сварочного материала [17] установить вид сварочного материала и тип защитного газа. [17].

### **⚠ ВНИМАНИЕ**

Если выбранный сварочный процесс не имеет синергетического режима, то на дисплее индикации тока "A" появляются три горизонтальных тире.

- В соответствии с выбранным сварочным режимом и толщиной материала, установите необходимое сварочное напряжение переключателями установки сварочного напряжения- [3].

### **⚠ ВНИМАНИЕ**

В синергетическом режиме аппарат автоматически устанавливает нужную скорость подачи для каждого положения переключателей сварочного напряжения - "Welding Voltage" [3]. Автоматическая подстройка скорости подачи осуществляется в диапазоне  $\pm 25\%$ , ручкой установки скорости WFS Control [7].

- Придерживайтесь этих правил при подготовке к сварке, это обеспечит вам уверенную работу.

## Замена подающих роликов

Аппарат оснащен подающими роликами, рассчитанными на проволоку диаметром 1.0 мм и 1.2 мм (в заводской поставке). Для других диаметров имеются ролики других типоразмеров. (См. раздел "Аксессуары"). Процедура замены роликов:


- Отключить аппарат от сети.
- Ослабить и откинуть вниз прижимный винт [32].
- Открутить прижимные винты [33].
- Снять защитную крышку [34].
- Заменить подающие ролики [35].

### **⚠ ВНИМАНИЕ**

Для проволоки с диаметром более 1.6 мм, следующие части должны быть заменены:

- Направляющая трубка подающей консоли [36] и [37].
- The guide tube of the Euro socket [38].

- Установить защитную крышку [34].
- Закрепить защитную крышку винтами [33].

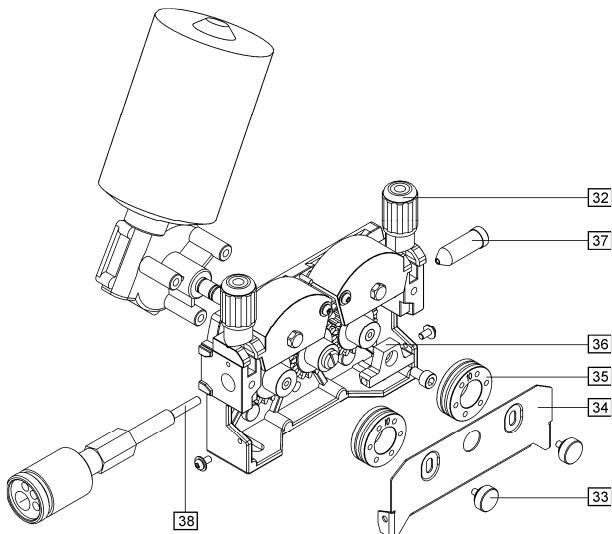

## Обслуживание

### **⚠ ВНИМАНИЕ**

Ремонт и техническое обслуживание машины рекомендуется выполнять в ближайшей мастерской технического обслуживания компании "Линкольн Электрик". Несанкционированное обслуживание и ремонт приведут к прекращению действия гарантии.

Интервалы технического обслуживания зависят от интенсивности использования машины и условий работы.

О любом значительном повреждении следует незамедлительно сообщать в центр обслуживания.

### Ежедневное обслуживание

- Проверить кабельные соединения и разъемы.
- Очистить сопло от налипших брызг металла.
- Загрязненное сопло ухудшает защиту сварочной ванны.
- Очистить лопасти вентилятора и вентиляционные отверстия от пыли и грязи.

### Периодическое обслуживание (каждые 200 часов работы, но не реже одного раза в год)

Проводить ежедневное обслуживание и дополнительно:


- Продуть внутреннее пространство от пыли воздухом низкого давления.
- Проверить состояние винтовых соединений, при необходимости затянуть их.

### **⚠ ВНИМАНИЕ**

Перед проведением сервисных работ отключайте аппарат от сети. После каждого ремонта или обслуживания протестируйте аппарат на соответствие нормам безопасности

## Транспортировка оборудования

### **⚠ ВНИМАНИЕ**

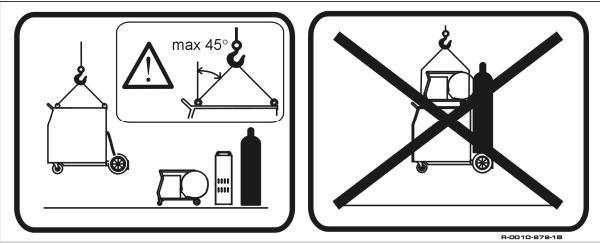

Для безопасной транспортировки соблюдайте следующие правила:

- Подъем аппарата должен осуществляться без

газового баллона, охладителя и подающего механизма.

- Закрутите подъемный болт, угол применения подъема не должен превышать 45 градусов (см. Рис. выше).
- Убедитесь в достаточной длине тросов.

07/08

Сварочный источник разработан в соответствии со всеми действующими нормами и правилами по электромагнитной совместимости. Однако он может излучать электромагнитные помехи, которые способны влиять на другие системы, например: телефонные, радио и телевизионные приемники или мешать работе других систем безопасности. Помехи могут привести к проблемам в работе этих систем. Поэтому внимательно изучите данный раздел, чтобы исключить или уменьшить интенсивность электромагнитных помех, излучаемых сварочным источником.



Данный сварочный источник предназначен для эксплуатации в производственных условиях. При его работе в быту, требуется соблюдать некоторые меры безопасности, чтобы устраниТЬ электромагнитные помехи, влияющие на другие устройства. Установка и эксплуатация сварочного источника должна проводиться в соответствии с данным руководством. При обнаружении любых электромагнитных помех следует провести необходимые мероприятия по их устранению. При необходимости обращайтесь за помощью в компанию "Линкольн Электрик".

Перед установкой источника следует исследовать место предполагаемой установки и определить, на работу каких устройств может повлиять электромагнитное воздействие сварочного источника. Примите во внимание следующие системы:

- Сетевые, сварочные, контрольные и телефонные кабели, которые расположены в рабочей зоне или рядом с источником.
- Радио- и/или телевизионные передатчики. Компьютеры или оборудование с компьютерным управлением.
- Системы безопасности и контроля производственных процессов. Оборудование для калибровки и измерения.
- Медицинские приборы индивидуального пользования (электронные стимуляторы сердца или слуховые аппараты).
- Проверьте помехоустойчивость систем, работающих рядом с источником. Все оборудование в рабочей зоне должно удовлетворять требованиям по помехоустойчивости. Кроме этого, могут потребоваться дополнительные меры защиты.
- Размеры рабочей зоны зависят от конструкции того здания, в котором производится сварка, и от того, выполняются ли там какие-либо иные работы.

Чтобы уменьшить электромагнитное излучение от сварочного источника, необходимо:

- Подключить источник к сети питания в соответствии с рекомендациями, изложенными в настоящем руководстве. Если электромагнитное воздействие существует, требуется провести дополнительные мероприятия для его уменьшения (например, установить сетевые фильтры).
- Сварочные кабели рекомендуется выбирать минимальной длины и располагать их лучше как можно ближе друг к другу. При возможности, свариваемую деталь заземляют для снижения электромагнитных излучений. Сварщик должен проверить надежность заземления, от которого зависит исправность и безопасность работы оборудования и персонала.
- Специальное экранирование кабелей в зоне сварки может способствовать снижению электромагнитных излучений. Может потребоваться разработка специальных решений.

#### ВНИМАНИЕ

Электрооборудование с характеристиками типа Class A не предназначено для эксплуатации в жилых районах, где электроснабжение осуществляется низковольтными источниками, из-за проблем с электромагнитной совместимостью по причине возможных контактных, или излучаемых помех.

#### ВНИМАНИЕ

Данное оборудование соответствует европейским нормам IEC 61000-3-12, регламентирующих величину тока короткого замыкания  $S_{sc}$  в точке контакта между пользовательской системой и общей сетью электроснабжения которая может быть больше или равна указанной ниже величине:

POWERTEC 305C PRO:	$S_{sc} \geq 1,9\text{MVA}$
POWERTEC 355C PRO:	$S_{sc} \geq 2,2\text{MVA}$
POWERTEC 425C PRO:	$S_{sc} \geq 2,9\text{MVA}$

Меры (в т.ч. консультации с оператором электросети) по соблюдению вышеобозначенных норм является ответственностью пользователя.

## Технические характеристики

### POWERTEC 305C, 355C & 425C PRO:

Параметры питающей сети			
Напряжение сети 230 / 400V ± 10% 3 фазы	Потребляемая мощность при номинальной выходной мощности <b>305C PRO:</b> 13.5 kVA при 40% ПВ <b>355C PRO:</b> 17.5 kVA при 40% ПВ <b>425C PRO:</b> 22.8 kVA при 40% ПВ	Группа электромагнитной совместимости EMC II / A II / A II / A	Частота 50/60 Hz
Номинальные характеристики 40°C			
ПВ (для 10-минутного расч. цикла)	Выходной ток	Сварочное напряжение	
<b>305C PRO:</b> 40% 60% 100%	280A 230A 175A	28.0 В 25.5 В 22.8 В	
<b>355C PRO:</b> 40% 60% 100%	350A 285A 220A	31.5 В 28.2 В 25.0 В	
<b>425C PRO:</b> 40% 60% 100%	420A 345A 265A	35.0 В 31.3 В 27.3 В	
Диапазон регулировки сварочного тока и напряжение холостого хода			
Диапазон сварочного тока <b>305C PRO:</b> 30A - 280A <b>355C PRO:</b> 30A - 350A <b>425C PRO:</b> 30A - 420A	Напряжение холостого хода <b>305C PRO:</b> 46 В <b>355C PRO:</b> 46 В <b>425C PRO:</b> 52 В		
Рекомендуемое сечение сетевого кабеля и номиналы плавких предохранителей			
Диапазон рабочих температур <b>305C PRO:</b> 32A (230В) с задержкой срабатывания 20A (400В) с задержкой срабатывания	<b>305C PRO:</b> Сетевой кабель 4-х жильный, 4 мм <sup>2</sup>		
<b>355C PRO:</b> 40A (230В) с задержкой срабатывания 25A (400В) с задержкой срабатывания	<b>355C PRO:</b> 4-х жильный, 4 мм <sup>2</sup>		
<b>425C PRO:</b> 50A (230В) с задержкой срабатывания 32A (400В) с задержкой срабатывания	<b>425C PRO:</b> 4-х жильный, 6 мм <sup>2</sup>		
Габаритные размеры и вес			
Высота 890 мм  890 мм (для версии с жидк. охл.)	Ширина 565 мм  690 мм (для версии с жидк. охл.)	Длина 1060 мм  1060 мм (для версии с жидк. охл.)	Вес <b>305C PRO:</b> 145 кг <b>355C PRO:</b> 147 кг <b>425C PRO:</b> 162 кг
Диапазон рабочих температур От -10°C до +40°C	Температура хранения От -25°C до +55°C		

## WEEE

07/06

Русский

Запрещается утилизация электротехнических изделий вместе с обычным мусором!  
В соблюдение Европейской Директивы 2002/96/ЕС в отношении использованного электротехнического оборудования "Waste Electrical and Electronic Equipment" (WEEE) и исполнение в соответствии с региональным законодательством, электротехническое оборудование, достигшее окончания срока эксплуатации должно быть собрано на специальные площадки и утилизировано раздельно на соответствующих участках (заводах) по утилизации. Вы, как владелец оборудования, должны получить информацию об сертифицированных площадках для сбора оборудования от нашего локального представительства.  
Соблюдая Европейскую Директиву по утилизации отработавшего электротехнического оборудования, вы защищаете здоровье людей и окружающую среду от загрязнения!

## Запасные части

12/05

Инструкция по использованию раздела Запасные части

- Нельзя пользоваться разделом Запасные части, если код машины в нем не указан. В этом случае свяжитесь Сервисным Департаментом компании Линкольн Электрик.
- Для определения детали, используйте сборочный чертеж и таблицу ниже.
- Используйте только те детали, которые отмечены в таблице значком "X" в столбце, заголовок которого такой же как и на соответствующей странице сборочного чертежа (значок # отображает изменения).

Сначала прочтайте инструкцию по пользованию разделом Запасные части, Затем откройте раздел "Запасные части" в Руководстве по эксплуатации, который входит в комплект поставки аппарата, он содержит каталог с изображением частей и таблицы с каталожными номерами.

## Электрические схемы

Используйте раздел "Запасные части" в Руководстве по эксплуатации.

## Аксессуары

KP14017-0.8	Подающие ролики для сплошной проволоки (0.6 / 0.8)
KP14017-1.0	Подающие ролики для сплошной проволоки (0.8 / 1.0)
KP14017-1.2	Подающие ролики для сплошной проволоки (1.0 / 1.2)
KP14017-1.6	Подающие ролики для сплошной проволоки (1.2 / 1.6)
KP14017-1.2A	Подающие ролики для алюминиевой проволоки (1.0 / 1.2)
KP14017-1.6A	Подающие ролики для алюминиевой проволоки (1.2 / 1.6)
KP14017-1.6R	Подающие ролики для порошковой проволоки (1.2 / 1.6)
KP14017-2.4R	Подающие ролики для порошковой проволоки (1.6 / 2.4)
K14009-1	CO <sub>2</sub> Комплект фитингов
K14071-1	Комплект Grill Powertec C PRO

# Spare Parts

SP50227/50228/50229 Rev. 2  
07/03

## POWERTEC 305C PRO, 355C PRO & 425C PRO

ASSEMBLY PAGE NAME			Machine Assembly Part A	Machine Assembly Part B	Machine Assembly Part C	Wire Drive Assembly		
CODE NO.:	K NO.:	FIGURE NO.:	A	B	C	D		
50227	K14057-1	POWERTEC 305C PRO	1	1	1	1		
50228	K14058-1	POWERTEC 355C PRO	2	2	2	1		
50229	K14059-1A	POWERTEC 425C PRO	3	3	3	1		

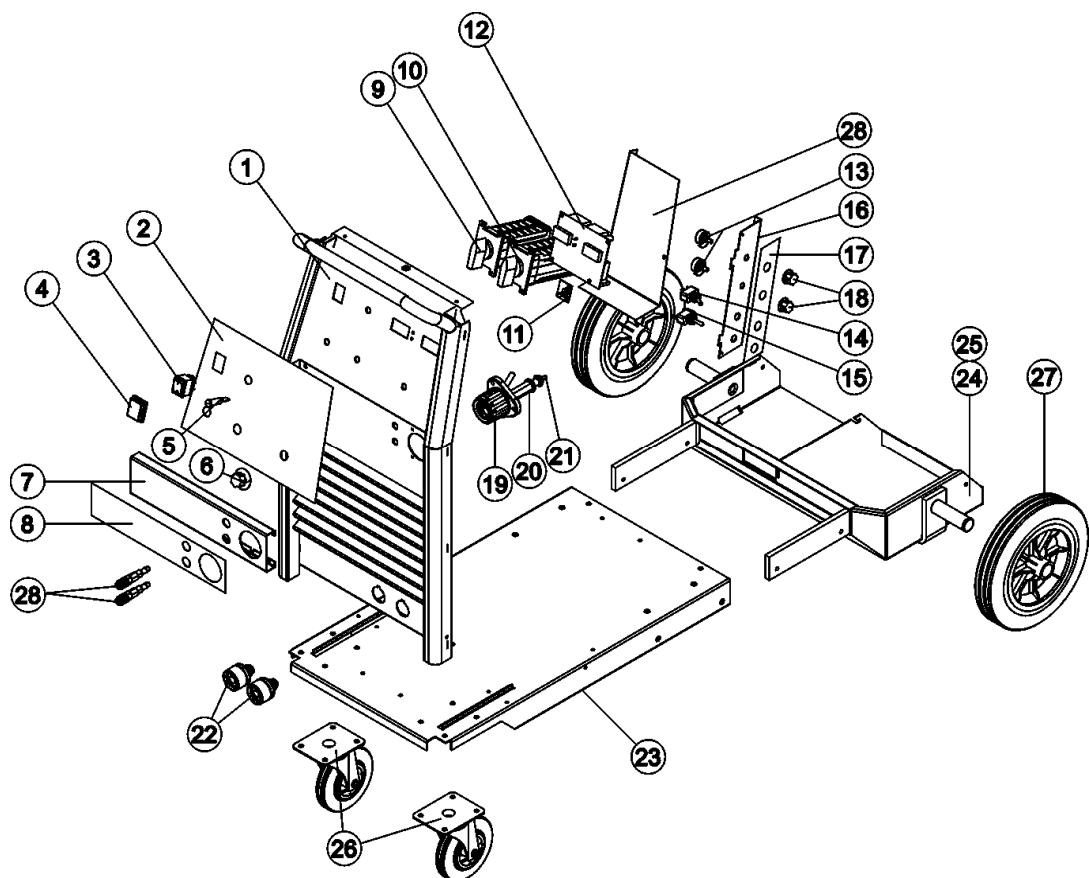


Figure A

Figure A: Machine Assembly Part A

Item	Description	Part Number	QTY	1	2	3	4
1	FRONT PANEL	R-3019-139-1/08R	1	X	•	•	
	FRONT PANEL	R-3019-139-2/08R	1	•	X	X	
2	LABEL	R-0010-217-1R	1	•	X	X	
	LABEL	R-0010-244-1R	1	X	•	•	
3	SWITCH W4,8 GREEN	1115-270-019R	1	X	X	X	
4	BLACK FRAME SHIELD	1115-299-073R	1	X	X	X	
5	LAMP	0917-421-024R	1	X	X	X	
6	KNOB FI-38	9ET10491R	1	X	X	X	
7	COVER	R-1019-155-1/02R	1	X	X	X	
8	LABEL	R-0010-211-1R	1	X	•	•	
	LABEL	R-0010-212-1R	1	•	X	•	
	LABEL	R-0010-214-1R	1	•	•	X	

9	CAM SWITCH LK25	1115-260-166R	1	X	•	•	
	CAM SWITCH LK40	1115-260-073R	1	•	X	X	
10	CAM SWITCH LK25	1115-260-167R	1	X	•	•	
	CAM SWITCH LK40	1115-260-074R	1	•	X	X	
11	PD-5 PC BOARD	0918-432-073R	1	X	X	X	
12	US-67 PC BOARD	C-3731-400-2R	1	X	X	X	
13	POTENTIOMETER	1158-113-304R	1	X	X	X	
14	SWITCH HY29G	1115-280-005R	1	X	X	X	
15	SWITCH HY29J	1115-280-004R	1	X	X	X	
16	COVER	R-1019-186-1/08R	1	X	X	X	
17	LABEL	R-0010-219-1R	1	X	X	X	
18	KNOB FI-25	9ET13639-3R	2	X	X	X	
19	EURO SLEEVE	1361-599-708R	1	X	X	X	
20	EURO SOCKET	C-2985-006-1R	1	X	X	X	
21	GUIDE WIRE	D-1829-066-4R	1	X	X	X	
22	SOCKET	C-2986-001-2R	2	X	•	•	
	SOCKET	C-2986-001-3R	2	•	X	X	
23	BASE	R-1019-150-1/08R	1	X	X	X	
24	SHELF	R-3019-042-1/08R	1	X	X	•	
25	SHELF	R-3019-026-1/08R	1	•	•	X	
26	CASTER DIA 125	1029-660-127R	2	X	X	X	
27	WHEEL SC250	1029-660-250R	2	X	X	X	
28	COVER	R-1019-187-1/08R	2	X	X	X	

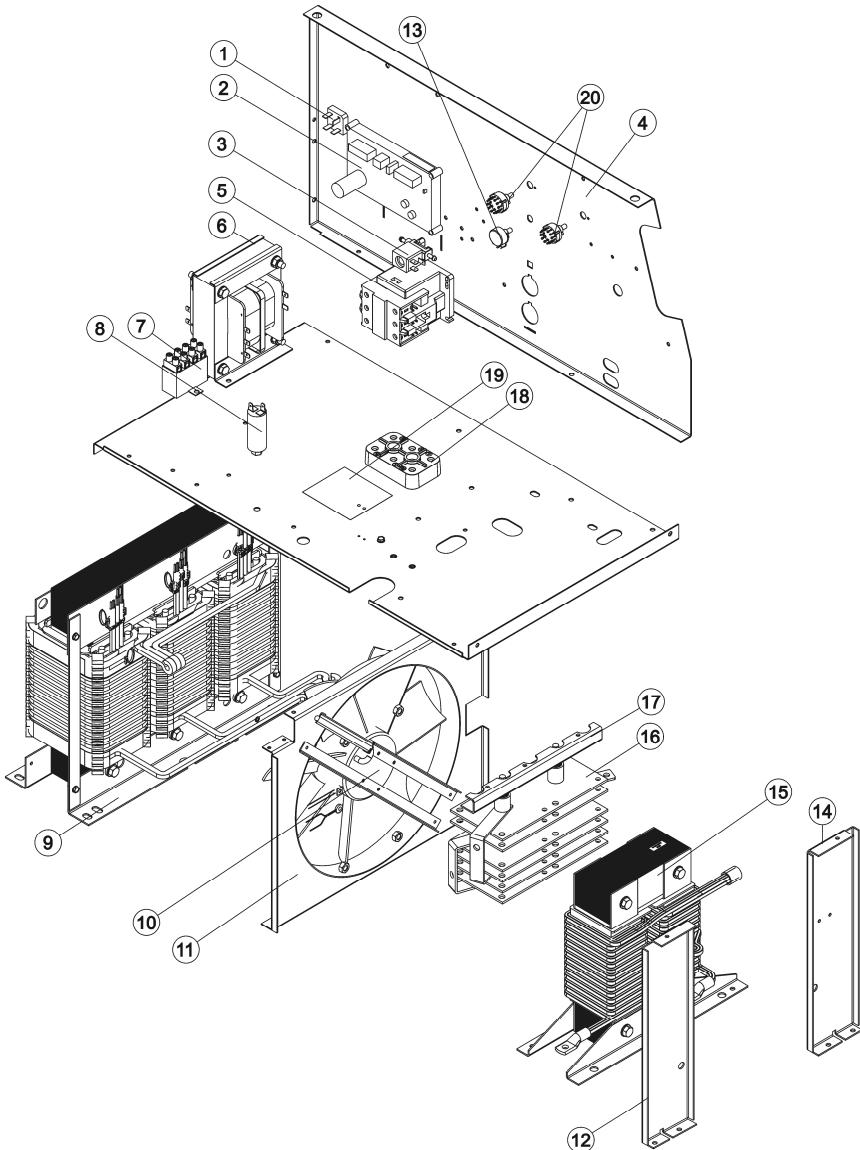
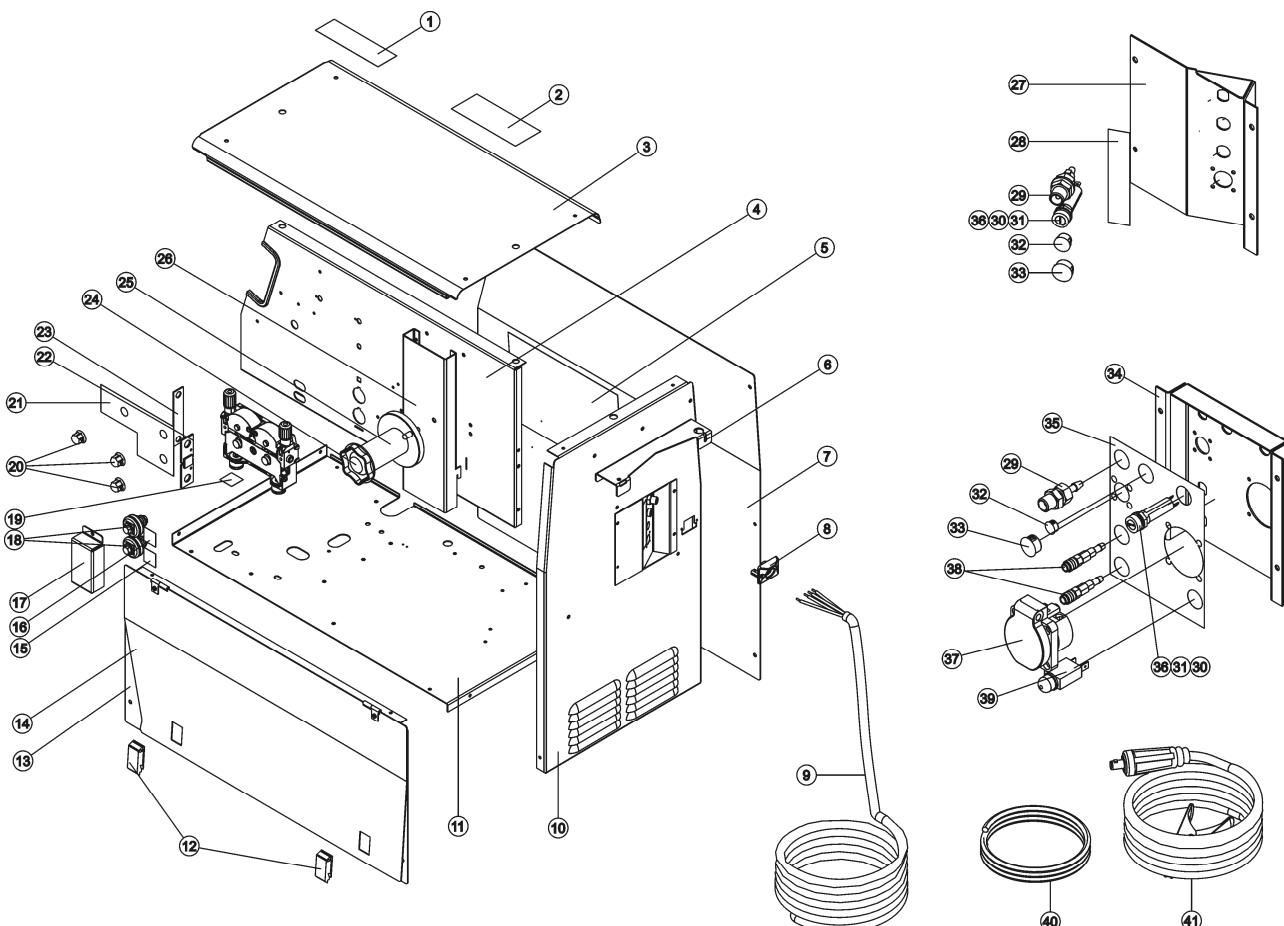


Figure B

**Figure B: Machine Assembly Part B**

Item	Description	Part Number	QTY	1	2	3	4
1	BRIDGE RECTIFIER	1156-112-044R	1	X	X	X	
2	PC BOARD CIRCUIT	C-3731-399-3R	1	X	X	X	
3	SOLENOID GAS SWITH	0972-423-012R	1	X	X	X	
4	DIVIDER	R-3019-136-1/08R	1	X	X	X	
5	CONTACTOR CI-30	1115-212-201R	1	X	•	•	
	CONTACTOR CI-45	1115-212-242R	1	•	X	•	
	CONTACTOR CI-50	1115-212-243R	1	•	•	X	
6	TRANSFORMER	C-4244-384-1R	1	X	X	X	
7	FILTER RC 3F	0874-400-011R	1	X	X	X	
8	CAPACITOR TC886	1158-121-001R	1	X	X	X	
9	MAIN TRANSFORMER	R-4034-058-1R	1	X	•	•	
	MAIN TRANSFORMER	R-4034-069-1R	1	•	X	•	
	MAIN TRANSFORMER	R-4034-068-1R	1	•	•	X	
10	FAN ASSEMBLY	R-8040-055-3R	1	X	X	X	
11	WALL RING	R-3019-135-1/08R	1	X	X	X	
12	BRACKET	R-1019-176-1/08R	1	X	X	X	
13	POTENTIOMETER	1158-113-304R	1	X	X	X	
14	BRACKET	R-1019-176-2/08R	1	X	X	X	
15	CHOCKE	R-4034-091-1R	1	X	X	X	
16	3-PHASE BRIDGE RECTIFIER	R-0010-240-1R	1	X	•	•	
	3-PHASE BRIDGE RECTIFIER	R-0010-241-1R	1	•	X	•	
	3-PHASE BRIDGE RECTIFIER	R-0010-242-1R	1	•	•	X	
	THERMAL SENSOR 115C	1115-769-004R	1	X	X	X	
	THERMAL SENSOR 80C	1115-769-003R	1	X	X	X	
17	BRACKET	R-1019-175-1/08R	1	X	X	X	
18	TERMINAL BLOCK	1361-599-255R	1	X	X	X	
19	LABEL	R-0010-221-1R	1	X	X	X	
20	SWITCH-PRS	D-4542-012-2R	2	X	X	X	



**Figure C**

**Figure C: Machine Assembly Part C**

Item	Description	Part Number	QTY	1	2	3	4
1	LABEL	2719-107-728R	1	X	X	X	
2	LABEL	R-0010-279-1R	1	X	X	X	
3	COVER	R-1019-154-1/02R	1	X	X	X	
4	DIVIDER	R-3019-136-1/08R	1	X	X	X	
5	LABEL	R-0010-269-1R	1	•	X	X	
	LABEL	R-0010-262-1R	1	X	•	•	
6	SUPPORT	R-1019-153-1/08R	1	X	X	X	
7	LEFT SIDE PANEL	R-1019-177-1R	1	X	X	X	
8	CABLE RELEIF	R-0010-258-1R	1	X	X	X	
9	POWER CABLE	D-5578-171-2R	1	X	X	•	
	POWER CABLE	D-5578-171-3R	1	•	•	X	
10	BACK PANEL	R-3019-137-1/08R	1	X	X	X	
11	SHELF	R-3019-128-1/08R	1	X	X	X	
12	BOLT	0654-610-004R	2	X	X	X	
13	SIDE PANEL	R-3019-140-1/02R	1	X	X	X	
14	SIDE PANEL	R-1019-184-1R	1	X	X	X	
15	LABEL	R-0010-281-2R	1	X	X	X	
16	LABEL	R-0010-281-1R	1	X	X	X	
17	COVER	R-1019-158-1/08R	1	X	X	X	
18	POLARISATION SOCKET	R-8040-235-1R	2	X	X	X	
19	LABEL	2719-107-732R	1	X	X	X	
20	KNOB FI25	9ET13639-3R	3	X	X	X	
21	LABEL	R-0010-275-1R	1	X	X	X	
22	SHUNT	0941-712-026R	1	X	X	X	
23	LEAD	D-2218-186-1R	1	X	X	X	
24	PLASIC CAP	B11035-1	1	X	X	X	
25	REEL HUB STANDARD	0744-000-192R	1	X	X	X	
26	BRACKET	R-1019-159-1/08R	1	X	X	X	
27	PANEL	R-1019-156-1/08R	1	X	X	•	
28	LABEL	R-0010-223-1R	1	X	X	•	
29	HOSE CONNECTION	D-1891-135-1R	1	X	X	X	
30	FUSE SOCKET	1158-632-032R	1	X	X	X	
31	CAP	1158-632-033R	1	X	X	X	
32	HOLE PLUG	1119-510-005R	1	X	X	X	
33	HOLE PLUG	1361-599-058R	1	X	X	X	
34	PANEL	R-1019-157-1/08R	1	•	•	x	
35	LABEL	R-0010-222-1R	1	•	•	X	
36	FUSE	1158-660-006R	1	X	X	X	
37	SOCKET 1-PHASE	1131-222-004R	1	•	•	X	
38	QUICK COUPLING	0744-000-150R	2	•	•	X	
39	FUSE	1115-299-027R	1	•	•	X	
40	REINFORCED HOSE	D-5578-174-1R	1	X	X	X	
41	WELDING CABLE	K14011-1R	1	X	•	•	
	WELDING CABLE	K14019-1R	1	•	X	•	
	WELDING CABLE	K14019-1R	1	•	•	X	

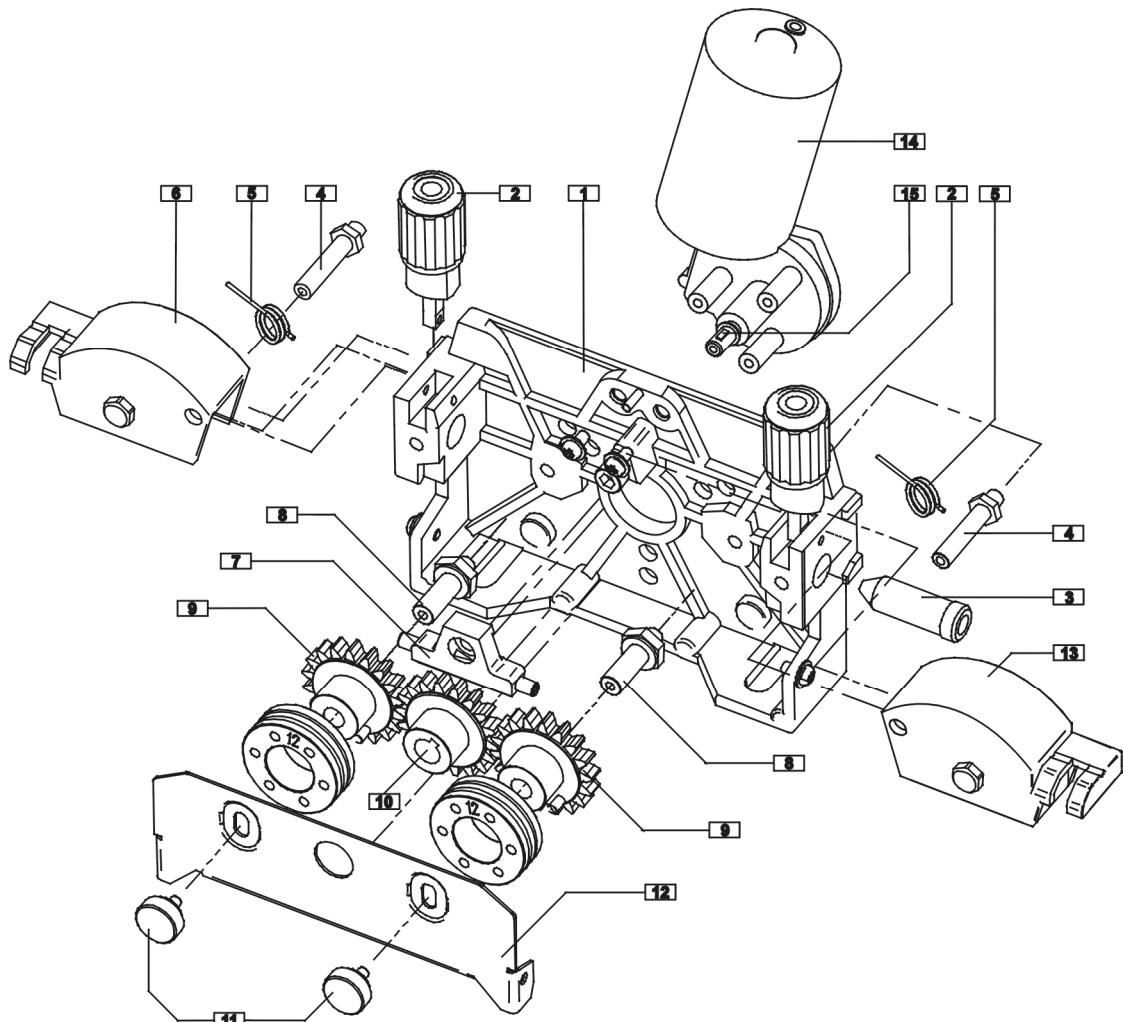



Figure D

**Figure D: Wire Drive Assembly**


Item	Description	Part Number	QTY	1	2	3	4
	WIRE FEEDER COMPL.	0744-000-165R	1	X			
1	FEED PLATE	0646-233-002R	1	X			
2	FIXING ARM COMPL.	0646-233-015R	2	X			
3	INLET GUIDE	0646-233-025R	1	X			
4	AXIS PRESSURE ARM	0646-233-003R	2	X			
5	SPRING PRESSURE ARM	0646-233-013R	2	X			
6	PRESSURE ARM COMPL.L	0646-233-007R	1	X			
7	INTERMEDIATE GUIDE	0646-233-023R	1	X			
8	AXIS DRIVE ROLL	0646-233-020R	2	X			
9	GEAR WHEEL ROLL	0646-231-090R	2	X			
10	GEAR WHEEL MOTOR	0646-233-028R	1	X			
11	FIXING CAP	0744-000-190R	2	X			
12	METAL COVER	0646-233-027R	1	X			
13	PRESSURE ARM COMPL.R	0646-233-005R	1	X			
14	MOTOR -38V	1111-722-047R	1	X			
15	WOODRUFF KEY	0646-231-102R	1	X			


# Electrical Schematic

## POWERTEC 305C PRO

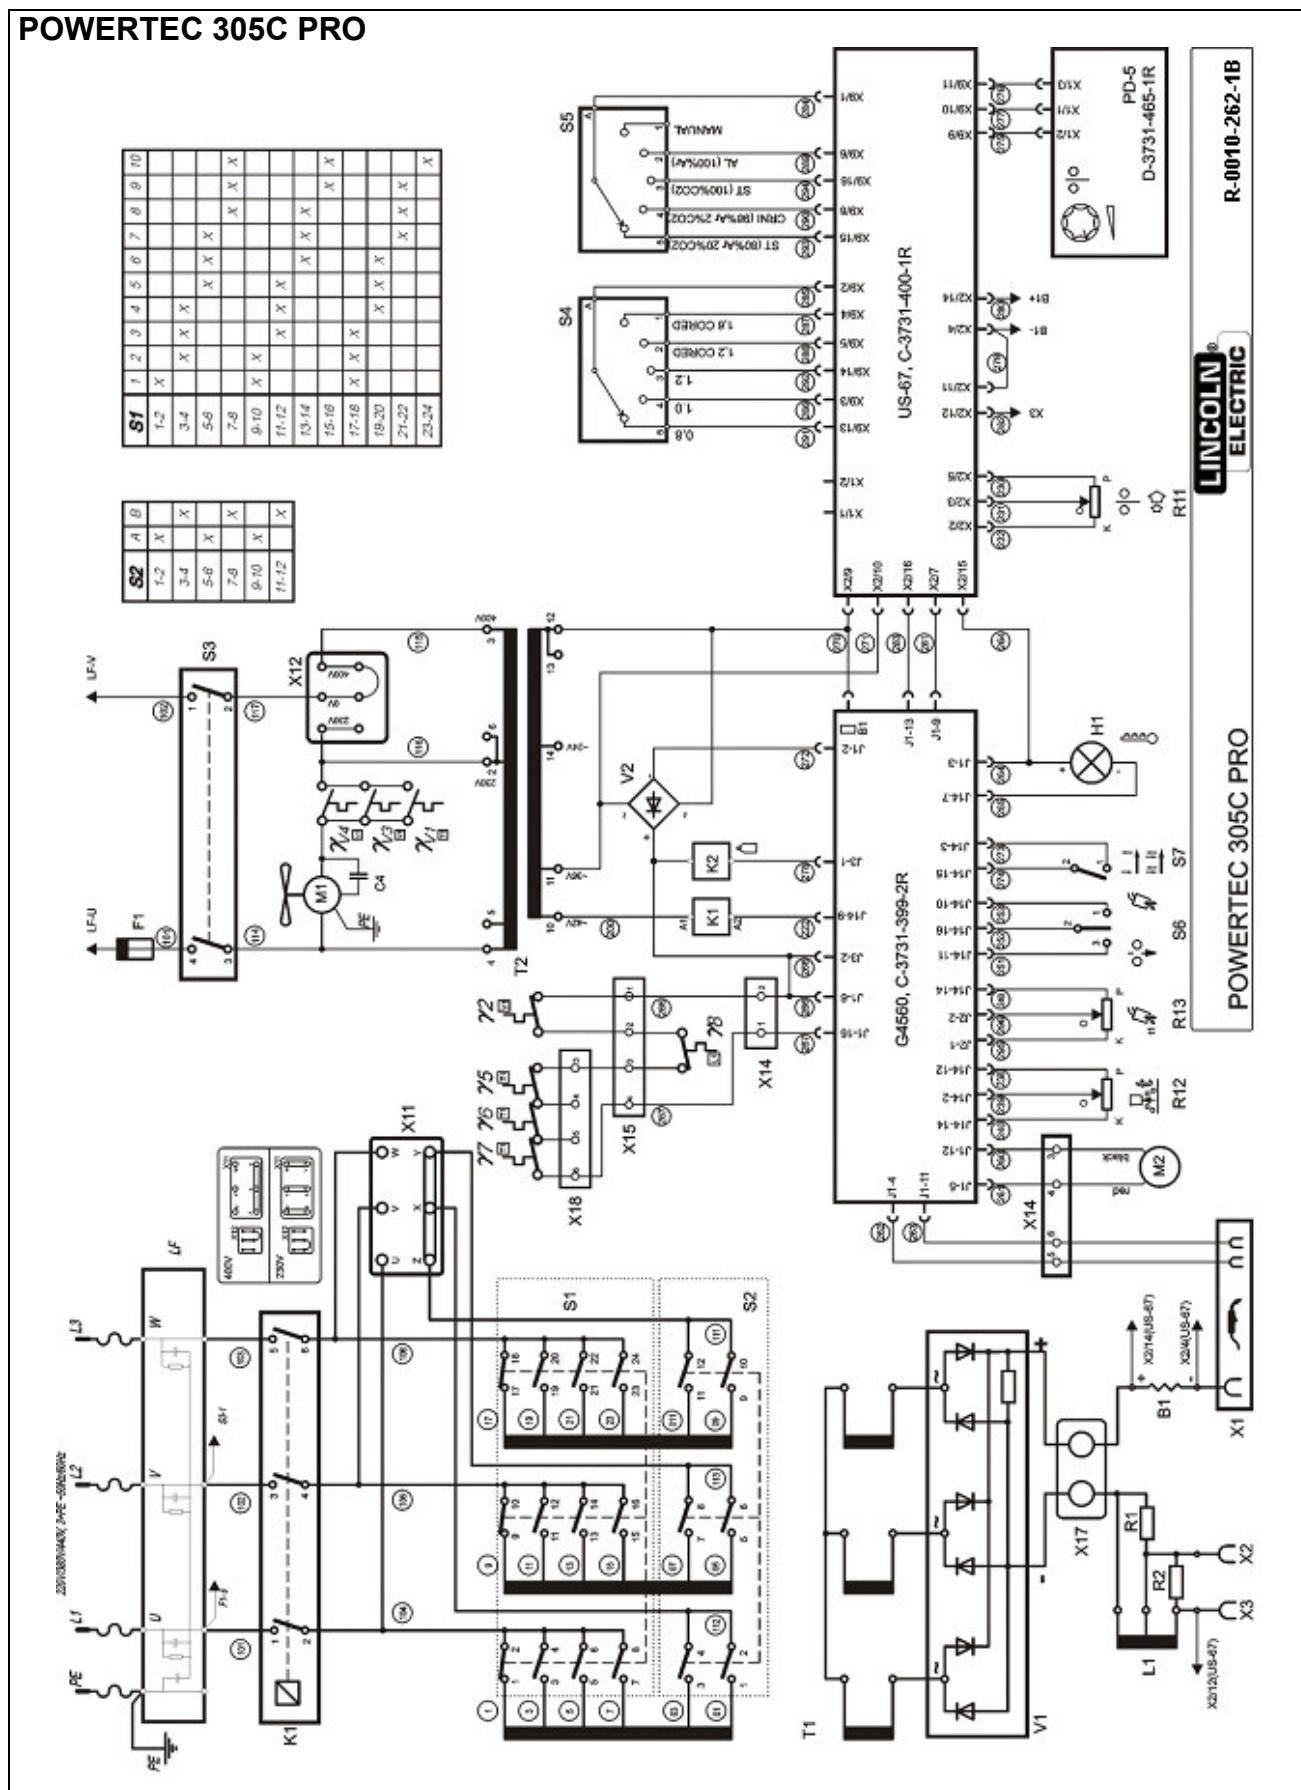

# POWERTEC 355C PRO, 425C PRO, 425C PRO WATER

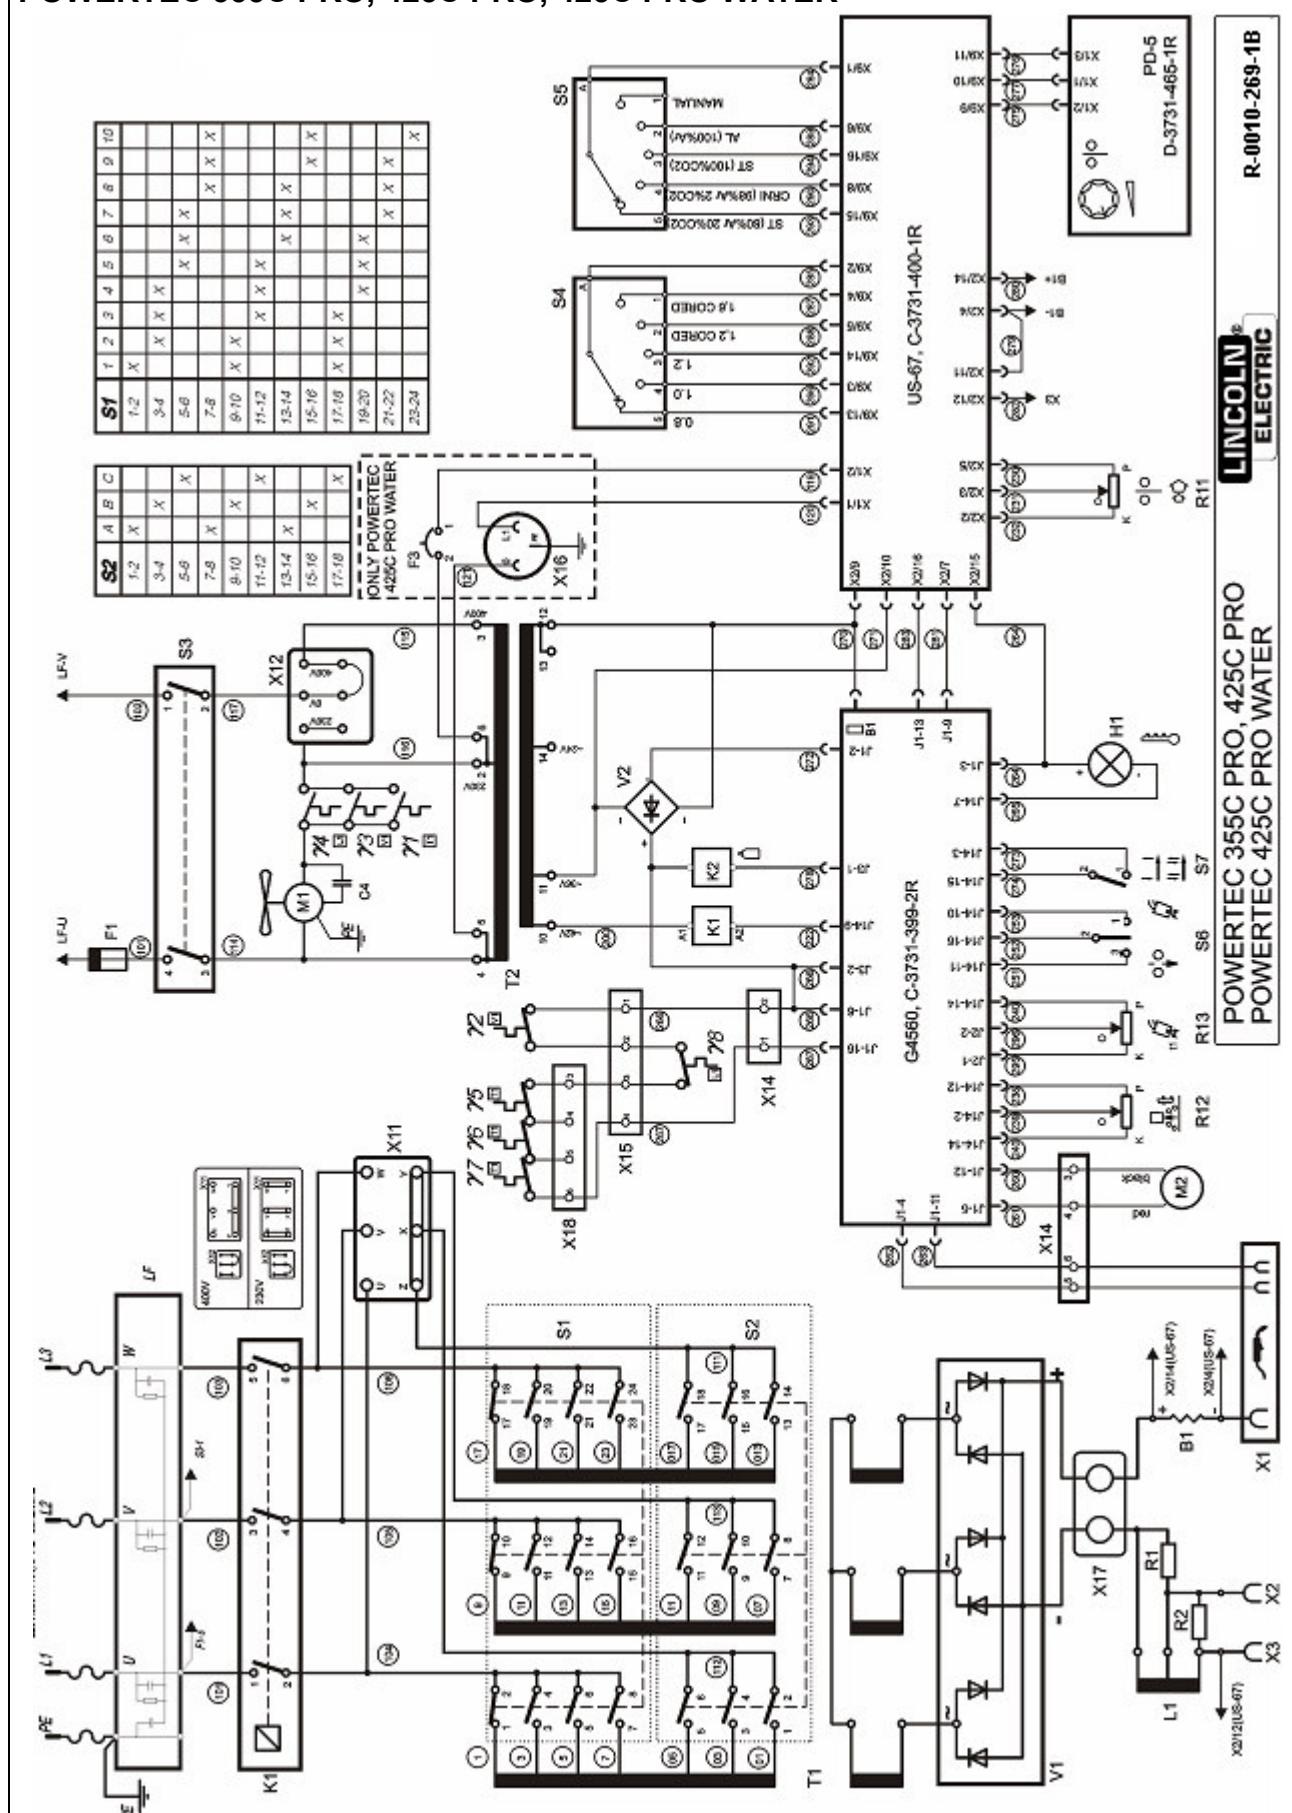

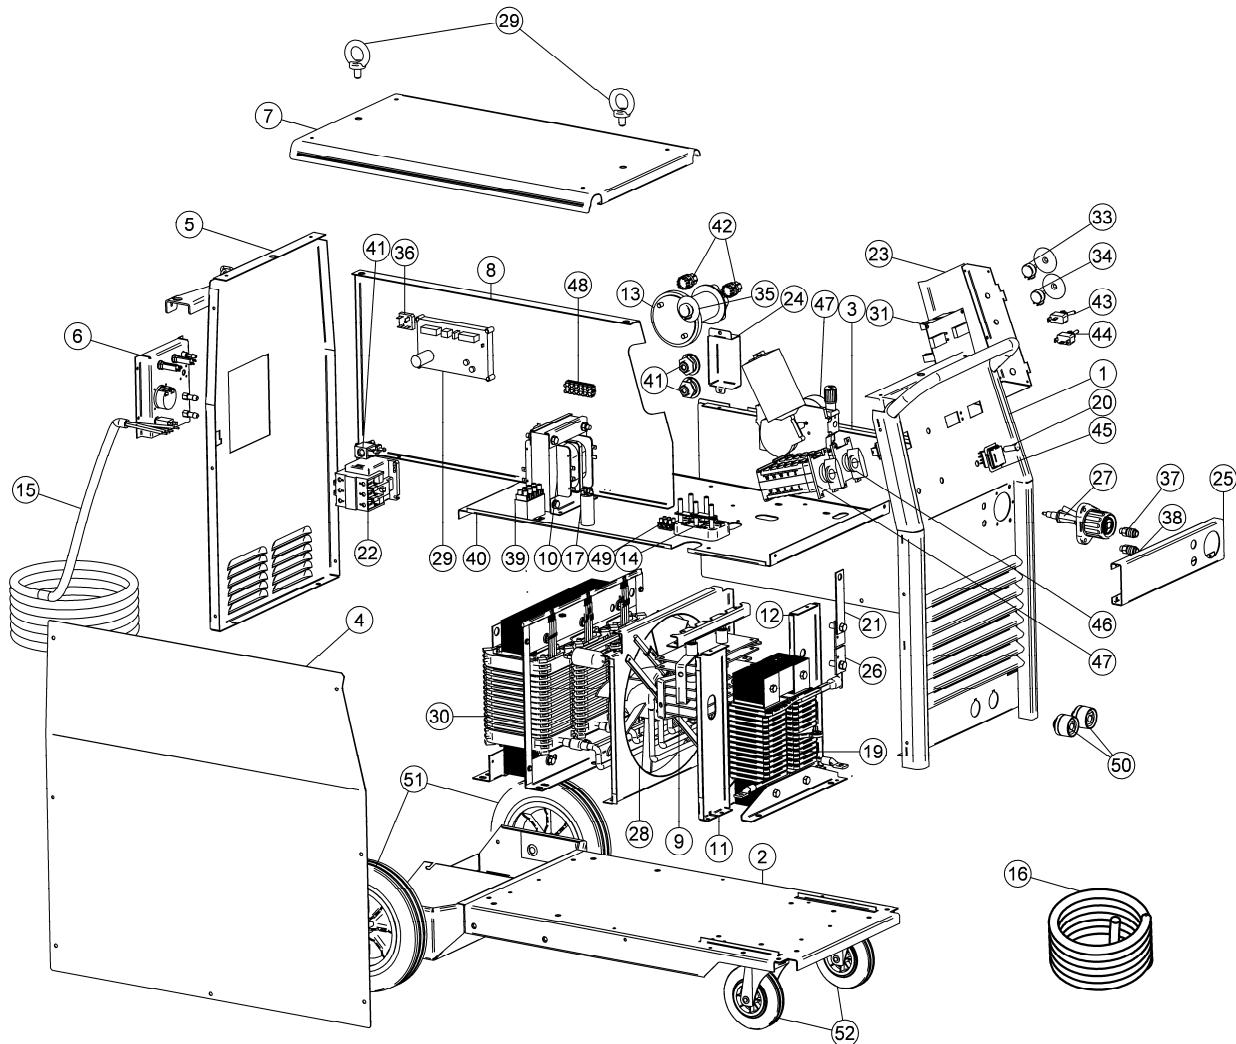

	Recycle					ST				
	Ref.	Fe	Al	Cu	Brass	Boards	Plastics	Liquid Cristal	External Electric Cables	Capacitors
Front Panel Assembly	1	X								
Base Assembly	2	X								
Right Side Access Panel	3	X								
Left Side Panel	4	X								
Rear Panel Assembly	5	X								
Panel Assembly	6	X								
Top Panel Assembly	7	X								
Divider Panel Assebly	8	X								
3-phase Bridge Rectifier	9		X				X			
Auxiliary Transformer	10	X		X			X			
Bracket	11,12	X								
Brake	13						X			
Bus Bar	14			X	X		X			
Cables	15, 16			X			X		X	
Capacitor	17									X
Chain	18	X								
Choke	19	X		X			X			
Colorless Lamp	20							X		
Conductor Rail	21			X						
Contactor	22	X		X						
Cover	23,24,25	X								
Czech Shunt	26			X						
Euro Connector Assembly	27				X		X			
Fan Assembly	28	X		X						
Lug Screws	29	X								
Main Transformer	30	X		X			X			
P.C.Board Assembly US-67	31					X	X			
P.C.Board Assembly G4560	32					X	X			
Potentiometers	33,34,35						X			
Rectifier Bridge	36	X								
Reinforced Hoses	37,38				X		X			
RC Filter	39						X			
Shelf	40	X								
Solenoid Valve	41			X	X		X			
Switches	42,43,44, 45,46,47	X					X			
Terminal Blocks	48,49	X					X			
Welding Socket	50				X		X			
Wheels	51,52	X					X			
Wire Drive Motor Assembly	53	X	X	X			X			