

# **KU05 (XK3118K5)**

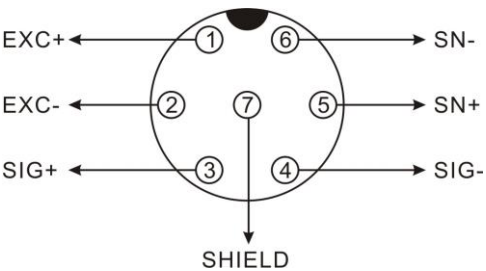
## **Аналоговый индикатор Техническая инструкция**

- **ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА**
- **СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПРАВОЧНЫХ СВЕДЕНИЙ**

## 1. Основные технические параметры:

- ❖ **Метод преобразования АЦП:**  $\Delta-\Sigma$ , 24bit
- ❖ **Напряжение питания датчиков:** DC +5V, 1-12 датчиков с сопротивлением 350Ω
- ❖ **Входная чувствительность:**  $\geq 1.5\mu\text{V/e}$
- ❖ **Способ подключения датчика:** 6-проводное соединение (автоматическая компенсация)
- ❖ **Источник питания индикатора:** переменный ток 110~220V, 50~60Hz; не требующий ТО свинцово-кислотный аккумулятор 6V/10Ah
- ❖ **Диапазон рабочих температур:** 0~40°C

## 2. Способ подсоединения датчиков:

	Пояснение		
	№	Наименование	Код
	1	Питание+	EXC+
	2	Питание-	EXC-
	3	Сигнал +	SIG+
	4	Сигнал -	SIG-
	5	Обратная связь +	SN+
	6	Обратная связь -	SN-
	7	ПОЛЕ	SHIELD

При 4-жильной схеме подключения тензодатчика, между контактами 1 и 5, 2 и 6 ставится перемычка.

- Подключение между датчиками и индикатором должно быть выполнено надлежащим образом, а экранированный провод надежно заземлен. Если индикатор включен, не допускается подключение и отключение коннектора, во избежание повреждения индикатора или датчика.
- Запрещается проведение сварочных и других видов работ, связанных с электричеством. Во время грозы необходимо обеспечить надлежащую защиту датчиков и индикатора от поражения молнией, а также гарантировать безопасность персонала и функционирования весового и связанного с ним оборудования.

## 3. Калибровка

После вскрытия крышки индикатора на материнской плате замыкается перемычка J10 (питающий провод индикатора не подсоединен к клемменной колодке, индикатор обесточен), запускается функция калибровки устройства. По завершению самодиагностики устройства, вводятся стандартные данные веса, предварительный разогрев устройства длится примерно 15-30 минут, далее подробно расписана последовательность действий:

- Примечание: при выполнении действия № 5 нажмите кнопку [Взвешивание], таким образом, возможно пропустить калибровку нуля и непосредственно перейти к выполнению компенсационной калибровки!!!

№	Действие	Дисплей	Примечание
	Нажмите кнопку <b>【Функция】</b>		(Перед включением индикатора на материнской плате замкните перемычку J10)
1	Нажмите <b>【1】【0】</b> Нажмите клавишу <b>【Ввод】</b>	<b>【d 10】</b>	Введите значение цены деления 1/2/5/10/20/50/100 (на выбор) Заводская настройка по умолчанию: 10
2	Нажмите клавишу <b>【 0 】</b> Нажмите клавишу <b>【Ввод】</b>	<b>【dC 0 】</b>	Введите количество десятичных разрядов (0 ~ 4) Заводская настройка по умолчанию: без запятой в позиционном представлении числа 0
3	Нажмите <b>【1】【2】【2】【4】</b> Нажмите клавишу <b>【Ввод】</b>	<b>【Pn VWXYZ】</b> <b>【Pn 01224】</b>	Введите параметры системы (см. таблицу подробного использования) V: Область применения (0: не для торговых весов 1: для торговых весов) W: Диапазон стабильности X: Диапазон отслеживания обнуления Y: Установка диапазона нуля в ручном режиме Z: Диапазон обнуления при включении устройства Заводские настройки по умолчанию: 01224
4	Нажмите <b>【3】【0】【0】【0】【0】</b> Нажмите клавишу <b>【Ввод】</b>	<b>【F 30000】</b>	Введите значение полного диапазона Если нужно провести калибровку, необходимо ввести значение F, а затем снова нажать кнопку <b>【Ввод】</b> ; если непосредственно нажать кнопку <b>【Ввод】</b> , то произойдет переход к действию № 7; при нажатии кнопки <b>【Взвешивание】</b> произойдет возврат к режиму взвешивания. (Примечание: к полному диапазону добавляется 9-ая цена деления - заранее установленный предел срабатывания аварийной перегрузки системы) Заводская настройка по умолчанию: 30000
	Нажмите клавишу <b>【Ввод】</b>	<b>【 noLoAd】</b>	Во время подтверждения обнуления на весах не должны находиться товары и грузы, необходимо дождаться, когда загорится индикатор состояния стабилизации и нажать кнопку <b>【Ввод】</b> .
6	Нажмите <b>【2】【0】【0】【0】【0】</b> Нажмите клавишу <b>【Ввод】</b>	<b>【AdloAd1】</b> <b>【 20000】</b>	Гири-разновесы должны быть не менее 50 % от максимального НПИ, чем ближе к значениям НПИ, тем лучше. Например, 20000 После того, как загорится индикатор состояния стабилизации, нажмите кнопку <b>【Ввод】</b> для подтверждения операции.
7	Нажмите <b>【1】</b> Нажмите клавишу <b>【Ввод】</b>	<b>【Adr 01】</b>	Адрес связи (01~26) Заводская настройка по умолчанию: 1
8	Нажмите <b>【1】</b> Нажмите клавишу <b>【Ввод】</b>	<b>【bt 1】</b>	Скорость передачи данных последовательного канала связи (0~4):

			600, 1200, 2400, 4800, 9600 бит/с. Заводская настройка по умолчанию: 1
9	Нажмите <b>【0】</b> Нажмите клавишу <b>【Ввод】</b>	<b>【tF 0】</b>	Последовательный режим связи: 0--непрерывный режим передачи, отсутствует получение информации 1- командный режим связи Заводская настройка по умолчанию: 0
10	Нажмите <b>【2】</b> Нажмите клавишу <b>【Ввод】</b>	<b>【Flt 2】</b>	Степень фильтрации сигнала(0~6): 0: наименьшая; 6: наибольшая Заводские настройки по умолчанию: 2
11	Нажмите <b>【0】【1】【1】</b> Нажмите клавишу <b>【Ввод】</b>	<b>【Y XYZ】</b> <b>【Y 011】</b>	Специальные установочные параметры: X: 0 Единица веса- кг; 1 Единица веса - тонны Y: 0 В реестре данных не используется номер товара; 1 В реестре данных используется номер товара Z: 0 В реестре данных не используется номер транспортного средства; 1 В реестре данных используется номер транспортного средства Заводские настройки по умолчанию: 011
12	Нажмите клавишу <b>【Ввод】</b>	<b>【L 0】</b>	Три деления отображают минимальный предел измерений, если вес брутто ниже значений цены деления происходит переключение на одно деление вниз, если же цена деления калибровки -1, то переключение не может быть выполнено. Заводская настройка по умолчанию: 0
13	Нажмите клавишу <b>【Ввод】</b>	<b>【H030090】</b>	Три деления отображают верхний предел измерений, вес брутто больше значений цены деления происходит переключение на одно деление вверх, если же цена деления калибровки -100, не может быть выполнено переключение. Заводские настройки по умолчанию: 30090 (полный диапазон + 9 цена деления)
14		Режим взвешивания	Завершение калибровки

- При прохождении 5, 6 этапа калибровки, при нажатии на кнопку **【Взвешивание】**, действие не будет выполнено, а будет совершён непосредственный переход к следующему этапу, за исключением случаев, когда при нажатии на кнопку **【Взвешивание】** основная роль, которой заключается к возврату к вводу данных посредством клавиш, происходит переход индикатора в режим отображения данных взвешивания на дисплее.

## Метод установки параметров Pn

Входные	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Единица
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------

значения											измерения
W: Диапазон стабильности	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	uV
X: Диапазон отслеживания обнуления	0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	e
Y: Установка диапазона нуля в ручном режиме	0	2%	4%	10%	20%	100%	—	—	—	—	F.S
Z: Диапазон обнуления при включении устройства	0	2%	4%	10%	20%	100%	—	—	—	—	F.S

#### 4. Параметры безопасности

В режиме взвешивания нажмите клавишу **【Параметры печати】**, введите пароль**【88】**, снова нажмите кнопку **【Ввод】**, на экране индикатора отобразится **【SECU 0】** для ввода параметров безопасности; для изменения параметров безопасности и даты запланированного выключения действуйте следующим образом:

№	Действие	Дисплей	Примечание
1	Нажмите <b>【1】</b> Нажмите клавишу <b>【Ввод】</b>	<b>【SECU 1】</b>	Перейдите к изменению пароля
2	Нажмите <b>【8】【8】【8】【8】</b> <b>【8】【8】</b> Нажмите клавишу <b>【Ввод】</b>	<b>【P888888】</b>	Введите пароль (заводской пароль: 888888)
3	Нажмите <b>【1】【2】【3】【4】</b> <b>【5】【6】</b> Нажмите клавишу <b>【Ввод】</b>	<b>【N123456】</b>	Введите новый пароль Например, 123456
4		Режим взвешивания	Пароль изменен

Если необходимо изменить дату отключения, то, когда на дисплее индикатора отображается сообщение **【SECU 0】**, выполните следующие действия:

№	Действие	Дисплей	Примечание
1	Нажмите кнопку <b>【2】</b> , а затем <b>【Ввод】</b>	<b>【SECU 2】</b>	Введите дату отключения
2	Нажмите <b>【8】【8】【8】【8】【8】【8】</b> Нажмите клавишу <b>【Ввод】</b>	<b>【t888888】</b>	Введите пароль (заводской пароль: 888888)
3	Нажмите <b>【0】【9】【0】【9】【0】【9】</b> Нажмите клавишу <b>【Ввод】</b>	<b>【L09.09.09】</b>	Введите дату завершения работы Например, 090909
4		Режим взвешивания	Дата отключения изменена

➤ пожалуйста, сохраните измененный пароль, так как в случае его утраты, будет невозможно выполнить вход, а только лишь совершить сброс до заводских настроек или инициализировать микросхему памяти

(пароль по умолчанию “888888”) ;

- дата завершения работы по умолчанию - “999999”, не является функцией отключения посредством таймера;
- после установки даты запланированного отключения пользователь не может внести изменения в дату и время.

## 5. Уведомление об ошибке

Дисплей индикатора	Примечание
<b>Err 14</b>	Ошибка установки цены деления, пожалуйста внесите исправления.
<b>Err 15</b>	Запятая в позиционном представлении числа установлена неправильно, пожалуйста, внесите исправления.
<b>Err 36</b>	Истёк заранее согласованный период использования
<b>Ctnn 0</b>	При выполнении 5 и 6 шага калибровки, в случае, если индикатор в течение 15 секунд по-прежнему не может предоставить стабильные данные для удобного отображения на дисплее индикатора, оператор может ввести 0 или 1, или 2: 0: пропустите данное действие, перейдите к следующему шагу; 1: повторный сбор данных; 2: используйте нестабильные данные для проведения калибровки.