


Инструкция по эксплуатации

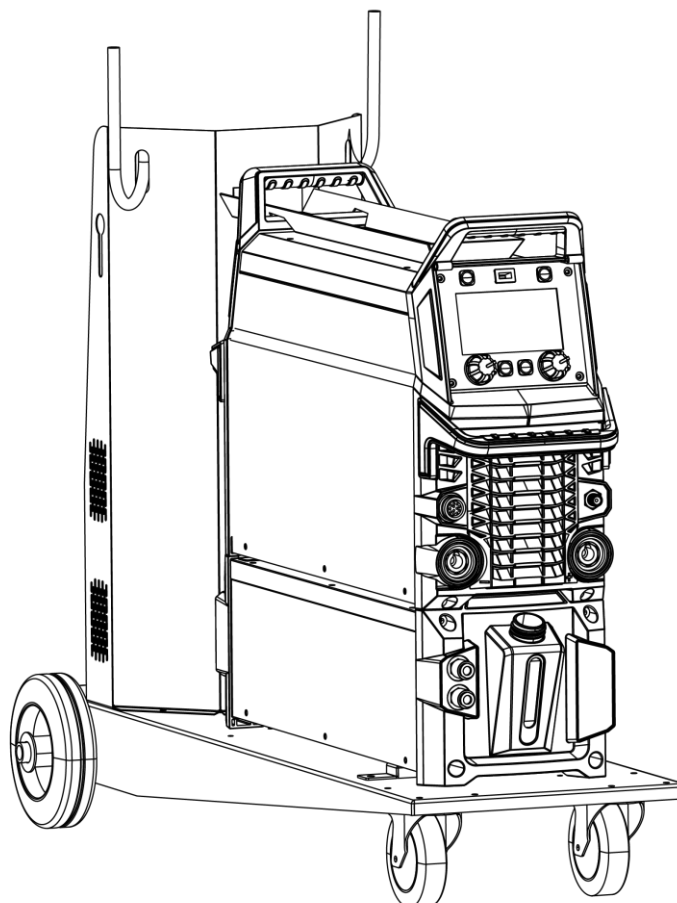

СПИКА КТ230 АС/DC LCD

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Перед использованием сварочного аппарата внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Данное руководство должно храниться с аппаратом и быть в постоянном доступе у персонала, работающего и обслуживающего данное оборудование.

При неправильной эксплуатации оборудования процессы сварки и резки представляют собой опасность для сварщика и людей, находящихся в пределах или рядом с рабочей зоной. При проведении сварочных работ необходимо соблюдать требования стандарта ГОСТ 12.3.003-86

«Работы электросварочные. Требования безопасности», а также стандартов ГОСТ 12.1.004-85, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.3.002-75.

К работе с аппаратом допускаются лица не моложе 18 лет, внимательно ознакомленные с руководством по эксплуатации, имеющие профессиональный опыт работы со сварочным оборудованием и прошедшие инструктаж по технике безопасности. Специалист должен обладать необходимой квалификацией и иметь допуск по проведению сварочных работ и группу по электробезопасности не ниже II.

Не надевайте контактные линзы при работе со сварочным аппаратом, так как интенсивное излучение дуги может привести к склеиванию их с роговицей.

Поражение электрическим током может быть смертельным!

Заземляйте оборудование в соответствии с правилами эксплуатации электроустановок и техники безопасности.

Помните, сварочный электрод и кабеля находятся под напряжением. Запрещается производить любые подключения под напряжением.

Категорически не допускается производить работы при поврежденной изоляции кабеля, горелки, сетевого шнура и вилки.

Не касайтесь незащищенных деталей голыми руками. Сварщик должен осуществлять сварку в сухих сварочных перчатках, предназначенных для сварки.

Отключайте аппарат от сети при простое.

В нерабочем режиме силовой кабель (идуший к электроду) должен быть отключен от аппарата.

Сварочные инструменты, аксессуары и принадлежности должны быть сертифицированы, соответствовать нормам безопасности и техническим условиям эксплуатации данного аппарата.

Дым и газ, образующиеся в процессе сварки — опасны для здоровья!

Не вдыхайте дым и газ в процессе сварки (резки).

Вдыхание паров во время сварочных работ очень опасно для здоровья. Всегда используйте защитные приспособления и средства защиты органов дыхания.

Работа в замкнутом или плохо проветриваемом пространстве может стать причиной кислородной недостаточности и даже удушья.

Рабочая зона должна хорошо проветриваться или вентилироваться. Старайтесь организовать вытяжку непосредственно над местом проведения сварочных работ.

Не производите сварку в местах, где присутствуют пары хлорированного углеводорода (результат обезжиривания, очистки, распыления).

Излучение сварочной дуги вредно для глаз и кожи!

Используйте сварочную маску, защитные очки и специальную одежду с длинным рукавом вместе с перчатками и головным убором при проведении сварочных работ. Одежда должна быть из негорючего материала или со специальным покрытием. Также должны быть приняты меры для защиты людей, находящихся в рабочей зоне или рядом с ней.

Опасность воспламенения!

Искры, возникающие при сварке, могут вызвать пожар, поэтому все воспламеняющиеся материалы должны быть удалены из рабочей зоны.

Рядом должны находиться средства пожаротушения; персонал обязан знать, как ими пользоваться.

Запрещается сварка сосудов под давлением, емкостей, в которых находились горючие и смазочные вещества.

Запрещается носить в карманах спецодежды легковоспламеняющиеся предметы (спички, зажигалки). Не работайте в одежде, имеющей пятна масла, жира, бензина или других горючих жидкостей.

Шум представляет возможную угрозу для слуха!

Процесс сварки сопровождается поверхностным шумом, при необходимости используйте средства защиты органов слуха.

При возникновении неисправностей:

1. Обратитесь к данному руководству по эксплуатации.
2. Проконсультируйтесь с сервисной службой или поставщиком оборудования.

Подсоединяйте силовые кабели с зажимом как можно ближе к месту сварки. Силовые кабели, соединенные с арматурой здания или с другими металлическими объектами, находящимися далеко от места сварки, могут привести к протеканию тока через тросы лебедок, подъемных механизмов или через другие токопроводящие цепи. Это может привести к возникновению пожара или перегреву подъемно-транспортных механизмов, кабелей и, как следствие, выходу их из строя.

Блуждающие токи могут полностью вывести из строя проводку в доме и стать причиной пожара. Поэтому перед началом работ необходимо удостовериться в том, что место подсоединения кабеля с зажимом на заготовке очищено от грязи, ржавчины и краски до металлического блеска и обеспечена непосредственная электрическая связь между заготовкой и источником.

§2 Обзор

§2.1 Особенности

- Режимы LIFT TIG, HF TIG и Smart TIG для универсальности при сварке рядом с чувствительным электронным оборудованием.
- Платформа TIG SiC 100 кГц, дуга от 2А легко загорается и обеспечивает хорошие характеристики при сварке толщиной 0,2 мм ;
- Регулируемая сила дуги, горячий старт и защита от прилипания для большего контроля и простоты использования при сварке MMA.
- Электронная система зажигания дуги HF TIG для легкого зажигания дуги без загрязнения и с низким уровнем электромагнитных помех.
- Высокая производительность на ультратонких поверхностях без деформации.
- 2Т/4Т/повторное/точечное управление триггером.
- ЖК-дисплей для точной настройки и обратной связи по сварочной мощности.
- Оборудован датчиками температуры, напряжения и тока для обеспечения высокой защиты.
- Может работать с дизель-генераторами и не боится отказов из-за его скачков напряжения.
- Может работать с дистанционным управлением на горелке в верх и вниз (опционально).
- Управление усилителем роликового колеса(потенциометр) на горелке (опционально).
- Также можно использовать цифровое управление на горелке (опционально).
- Беспроводной пульт дистанционного управления. (опционально).
- Проводная/беспроводная ножная педаль. (опционально).

Интеллектуальный блок охлаждения воды (опционально).

4-колесная тележка (опционально).

§2.2 Технические характеристики

Модель Параметры	СПИКА КТ 230P AC/DC PFC LCD			
Входное напряжение	1~220/230/240±20%, 50/60HZ			
Номинальный входной ток (А)			32 MMA	27 TIG
Номинальная потребляемая мощность (кВт)			5.8	4.9
Рабочий цикл			MMA	TIG
			35% 200A	35% 230A
			60% 153A	60% 176A
			100%118A	100%136A
Диапазон регулировки сварочного тока (А)			10~200	2~230
Фактор силы	0.99			
Напряжение холостого хода (В)	108			
Диапазон регулировки времени спада (S)	0~10			
Время пред газа (S)	0~20			
Время пост газа	0~20			
Частота пульса (HZ)	0.5~999			
Частота переменного тока (HZ)	20~250			
Очистка (%)	-5~+5			
Диапазон ширины импульса (%)	5~95			

КПД (%)	≥80%
Класс изоляции	IP23S
Класс защиты	H
Охлаждение	AF
Размеры (Д×Ш×В) (mm)	680X210X395
Вес (Кг)	20.6

Примечание. Вышеуказанные параметры могут быть изменены при дальнейшем усовершенствовании машины!

§2.3 Краткое введение

Серия сварочных аппаратов TIG использует новейшую технологию широтно-импульсной модуляции (ШИМ) и силовые модули на биполярных транзисторах с изолированным затвором (IGBT). Он использует частоты переключения в диапазоне 20–50 кГц, чтобы заменить традиционные сварочные аппараты с трансформатором линейной частоты. Таким образом, машины характеризуются портативностью, небольшими размерами, легким весом, низким энергопотреблением и шумом и т. д.

Все параметры аппарата на передней панели можно регулировать непрерывно и бесступенчато, например, пусковой ток, ток кратерной дуги, сварочный ток, базовый ток, коэффициент заполнения, время нарастания, время спада, предварительный газ, постгаз, частоту импульса, частоту переменного тока, баланс, горячий старт, силу дуги и длину дуги и т. д. При сварке для зажигания дуги требуется высокая частота и высокое напряжение, чтобы обеспечить зажигание дуги.

Характеристики ЖК-дисплея СПИКА КТ230 АС/DC:

Система управления MCU, мгновенно реагирует на любые изменения.

Высокая частота и высокое напряжение для зажигания дуги обеспечивают успешный розжиг дуги, зажигание обратной полярности обеспечивает хорошее зажигание при сварке TIG-AC.

Избегайте обрыва дуги переменного тока с помощью специальных средств. Даже в случае обрыва дуги высокочастотная дуга будет поддерживать стабильность дуги.

Педаль управления сварочным током.

Режим TIG/DC. Если вольфрамовый электрод касается заготовки во время сварки, ток упадет до тока короткого замыкания для защиты вольфрама.

Интеллектуальная защита: перенапряжение, перегрузка по току, перегрев. При возникновении перечисленных выше проблем на передней панели загорается сигнальная лампа, а выходной ток отключается. Такая защита может продлить срок службы.

Двойное назначение: инвертор переменного тока TIG/MMA и инвертор постоянного тока TIG/MMA. Отличные характеристики при работе с алюминиевыми сплавами, углеродистой сталью, нержавеющей сталью и титаном.

В зависимости от выбора функций передней панели можно реализовать следующие 8 способов сварки.

- DC MMA
- DC Pulse MMA
- DC TIG
- DC Pulse TIG
- AC MMA
- AC Pulse MMA
- AC TIG

- AC Pulse TIG
- Smart TIG

1. Для постоянного тока MMA полярность подключения может быть выбрана в соответствии с различными электродами, см. §3.3.1;
2. Для переменного тока MMA можно избежать магнитного потока, вызванного неизменной полярностью постоянного тока;
3. Для сварки постоянным током DCEP обычно используется (заготовка подключена к положительной полярности, а горелка – к отрицательной полярности). Это соединение имеет множество характеристик, таких как стабильная сварочная дуга, низкие потери вольфрамового электрода, большой сварочный ток, узкий и глубокий сварной шов;
4. При сварке AC TIG (прямоугольная волна) дуга более стабильна, чем при синусоидальной сварке TIG переменным током. В то же время вы можете не только получить максимальное проникновение и минимальные потери вольфрамового электрода, но также получить лучший эффект зазора.
5. Импульсная сварка TIG постоянным током имеет следующие характеристики: 1) Импульсный нагрев. Металл в ванне расплава недолговечен при высокой температуре и быстро замерзает, что может снизить вероятность образования горячих трещин в материалах, чувствительных к температуре. 2) Заготовка мало нагревается. Энергия дуги фокусируется. Подходит для сварки тонких и сверхтонких листов. 3) Точно контролировать тепловложение и размер ванны расплава. Глубина проникновения равномерная. Подходит для сварки с одной стороны, формовки с двух сторон и сварки во всех положениях труб. 4) Высокочастотная дуга может превращать металл в микролитовую ткань, устранять дыры и улучшать механические характеристики соединения. 5) Высокочастотная дуга подходит для высокой скорости сварки и повышает производительность.

Серия сварочных аппаратов TIG подходит для сварки во всех положениях различных

пластин из нержавеющей стали, углеродистой стали, легированной стали, титана, магния, меди и т. д., что также применяется для монтажа труб, ремонта пресс-форм, нефтехимической промышленности, архитектурного оформления, автомобилей. ремонт велосипедов, кустарное и обычное производство.

MMA — ручная дуговая сварка;

ШИМ — широтно-импульсная модуляция;

IGBT — биполярный транзистор с изоляционным затвором;


TIG — сварка вольфрамовым инертным газом.

§2.4 Рабочий цикл и перегрев

Буква «X» обозначает рабочий цикл, который определяется как часть времени, в течение которого сварочный аппарат может непрерывно сваривать с его номинальным выходным током в течение определенного временного цикла (10 минут).


Соотношение между рабочим циклом «X» и выходным сварочным током «I», показано на рисунке справа.

Если сварочный аппарат перегревается, датчик защиты от перегрева IGBT отправит сигнал на блок управления сварочным аппаратом, чтобы отключить выходной сварочный ток и зажжёт контрольную лампу перегрева на передней панели. В этом случае машина не должна сваривать 10-15 минут для охлаждения элементов. При повторной эксплуатации аппарата следует снизить выходной сварочный ток или рабочий цикл.

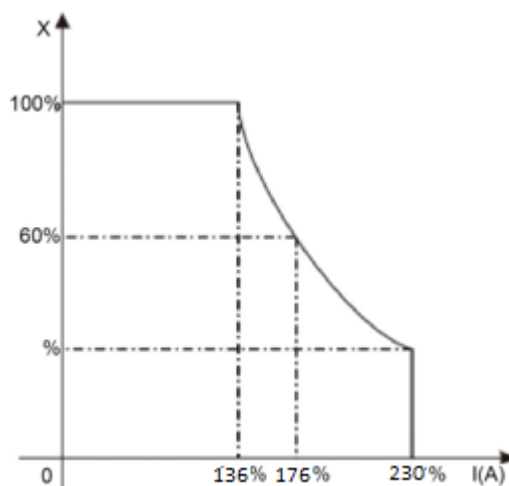

§2.5 Принцип работы


Принцип работы сварочных аппаратов серии TIG показан на следующем рисунке. Однофазный переменный ток 110 В / 220 В переменного тока выпрямляется в постоянный ток, а затем преобразуется в среднечастотный переменный ток с помощью инверторного устройства (IGBT-модуль), после снижения напряжения средним трансформатором (главным трансформатором) и выпрямления среднечастотным выпрямителем (диоды с быстрым восстановлением), затем выводится постоянный или переменный ток, выбирая модуль IGBT. Схема использует технологию управления с обратной связью по току для стабильного обеспечения токового выхода. Между тем, параметр сварочного тока можно регулировать непрерывно и бесступенчато в соответствии с требованиями сварочного аппарата.

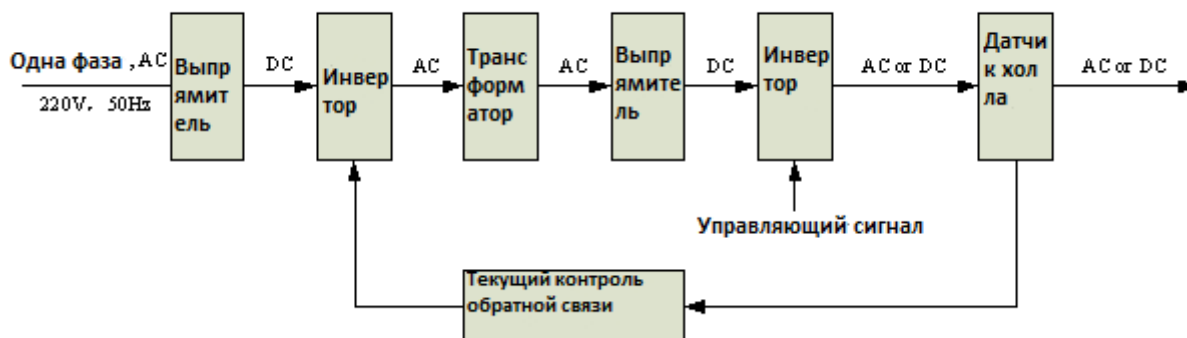

§2.6 Вольт-амперная характеристика


Сварочные аппараты серии TIG имеют отличные вольт-амперные характеристики. Ссылаясь на следующий график. При сварке TIG соотношение между номинальным напряжением нагрузки U_2 и сварочным током I_2 выглядит следующим образом:

К о г д а $I_2 \leq 600\text{A}$, $U_2 = 10 + 0,04 I_2$ (V) ; К о г д а $I_2 > 600\text{A}$, $U_2 = 34$ (V) .

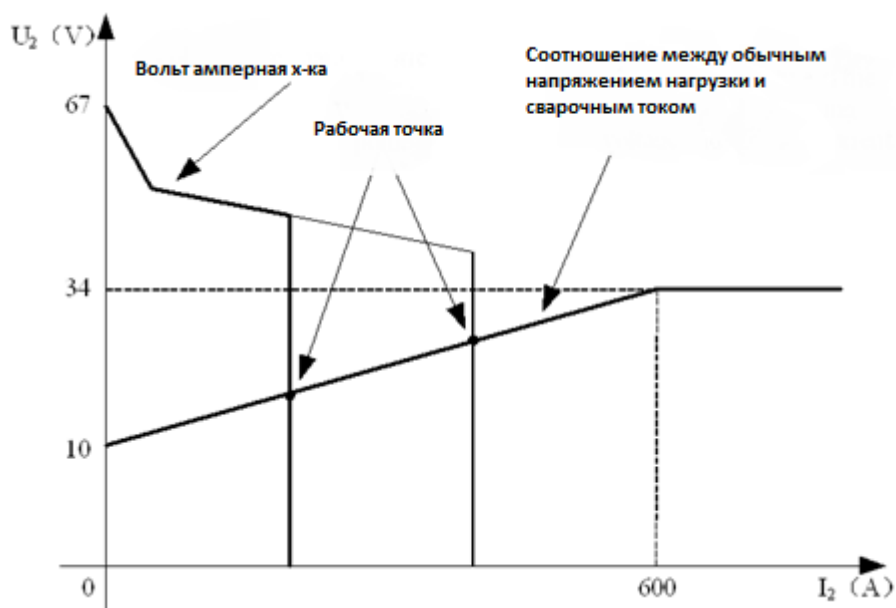

§3 Установка и эксплуатация


§3.1 Расположение передней и задней панели

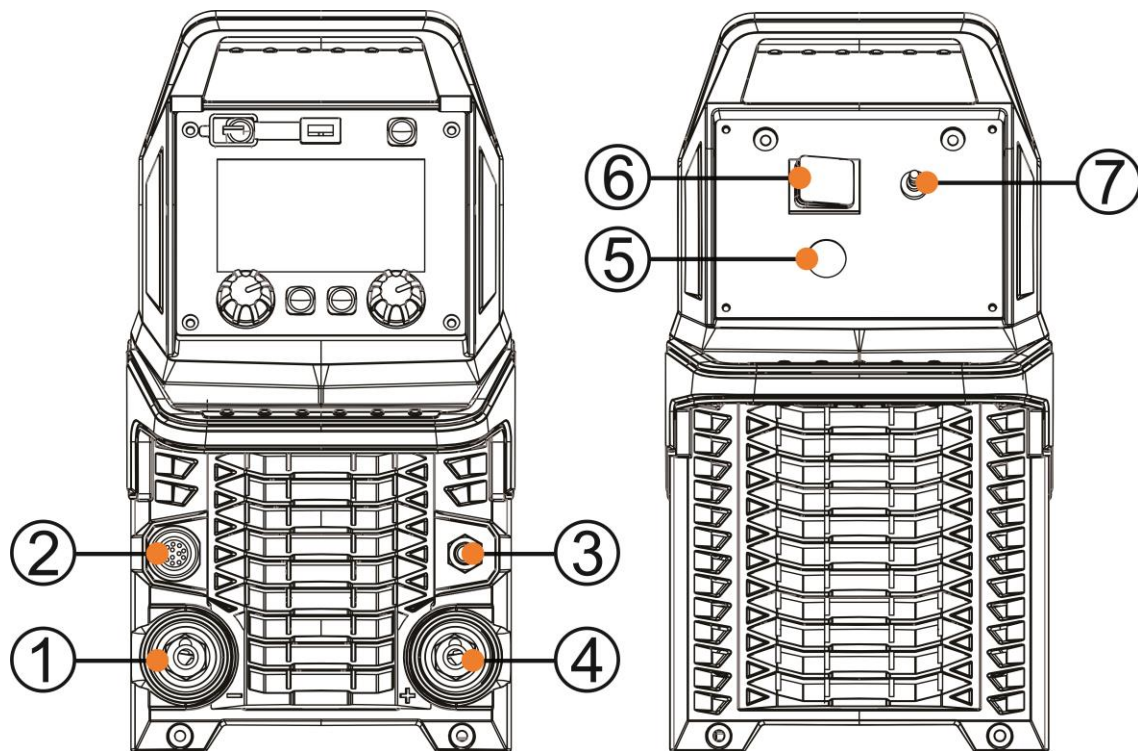

- (1) “-” Выходной разъём.
- (2) Разъём для дистанционного подключения горелки TIG.
- (3) Разъём для газа горелки TIG.
- (4) “+” Выходной разъём.
- (5) Питающий кабель.
- (6) Кнопка включения.
- (7) Газовый штуцер.

Блок водяного охлаждения

- (8) Пробка залива жидкости.
- (9) Разъём для подачи жидкости (синий)
- (10) Разъём возврата жидкости (красный)

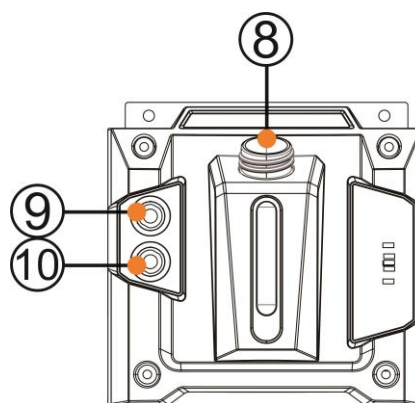


§3.2 Сварочные операции

Основной интерфейс запуска:

① **Интерфейс выбора функции:** поверните ручку ⑦ в интерфейсе, чтобы выбрать один из четырех методов сварки: MMA, LIFT TIG, HF TIG и Smart TIG. Нажмите для подтверждения.




Поверните ручку ⑧ в интерфейсе, чтобы выбрать волну.

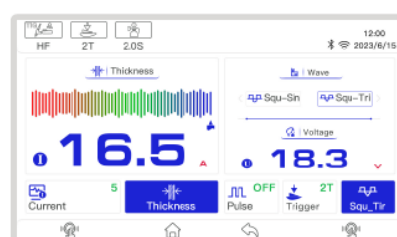


① **Интерфейс настройки параметров сварки:** параметр сварки и соответствующее ему значение можно выбрать и установить, вращая ручки ⑦ и ⑧ в интерфейсе.




 ○,3.Интерфейс настройки системы: системный параметр и соответствующее ему значение можно выбрать и установить, вращая ручки ⑦ и ручки ⑧ в интерфейсе, показанном ниже:

Параметры системы доступны при вращении ручки ○,6.	Параметры системы доступны при вращении ручки ○,7
Language(Язык)	English/Simplified Chinese...
Unit(Единицы измерения)	English/Metric
Beeper On/off(Звуковой сигнал настроек)	
Brightness(Яркость)	1 - 10
Factory Reset(Сброс до заводских настроек)	Press
Cooler(Блок водяного охлаждения)	ON/OFF(customerise)

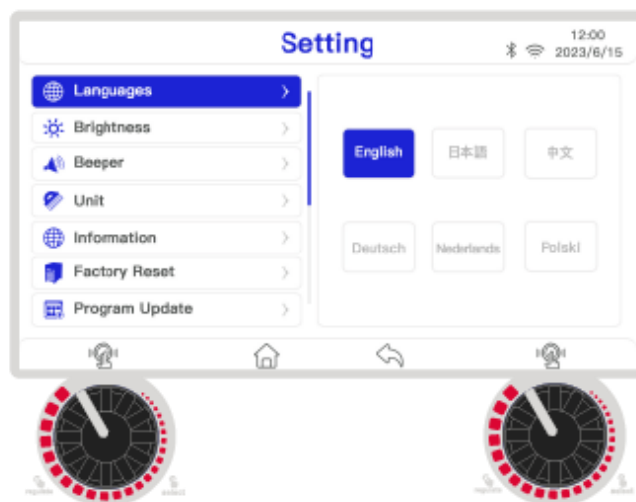

⑤ Кнопка интерфейса выбора функции: нажмите эту клавишу для переключения ①, ②, ③, ⑥.

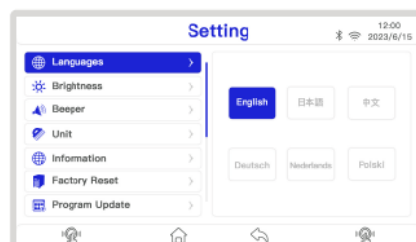

⑥ Кнопка входа в интерфейс сварки: в любом случае нажмите эту клавишу, чтобы войти в окончательный интерфейс сварки.

⑦ Ручка выбора и определения меню функций: поверните ручку, чтобы выбрать функцию/параметры, нажмите ручку, чтобы подтвердить выбор.

⑧ Ручка регулировки параметров: поверните ручку, чтобы выбрать значение волн/параметров.

⑨ Интерфейс отображения значка режима сварки: интерфейс, отображающий значок текущего режима сварки (2T/4T/Q-Start/D-ARC и т. д.).

§3.2.1 Использование метода сварки DC TIG HF/LIFTIG:

1. Выбор метода сварки: (МОДЕЛЬ постоянного тока)

1) В главном интерфейсе нажмите клавишу  чтобы войти в интерфейс выбора функции;

2) В интерфейсе выбора функций поверните L-ручку, чтобы выбрать метод сварки TIG HF, и нажмите ее для подтверждения. Поверните R-ручку, чтобы выбрать волну. (DC/AC)



1) В главном интерфейсе нажмите клавишу  чтобы войти в интерфейс настройки параметров сварки;

2) В интерфейсе настройки параметров сварки поверните L-ручку, чтобы выбрать необходимый параметр, и поверните R-ручку, чтобы установить значение параметра.



Параметры сварки доступны при вращении L-ручки.	Параметры сварки доступны при вращении R-ручки.
2T/4T/REPEATED	2T/4T /REPEATED
Pulse	OFF/ON
Spot	OFF/0.1-20S
Q-Start	OFF/0.1-60S
Dynamic ARC	OFF/1-50A
MULTITACK	OFF/0.5-6.0Hz

Режим 2Т

Нажатый и удерживаемый триггер активирует сварочный контур; при отпускании курка сварочный контур останавливается.

Режим 4Т

Это известно как режим «фиксации». Триггер нажимают один раз и отпускают, чтобы активировать сварочный контур, затем нажимают и отпускают еще раз, чтобы остановить сварочный контур. Эта функция полезна при сварке более длинных сварных швов, поскольку не требуется постоянно удерживать кнопку нажатой. Серия сварочных аппаратов TIG также имеет больше возможностей управления током, которые можно использовать в режиме 4Т.

Repeat Режим Повтор

Это называется функцией повтора, которая переключает базовый ток и пиковый ток нажатием переключателя горелки во время сварки. Сначала установите базовый ток и пиковый ток, нажмите переключатель пистолета, чтобы установить базовый ток, а затем нажмите переключатель пистолета, чтобы установить пиковый ток. Вы всегда можете это сделать. Нажмите и удерживайте переключатель пистолета, и он перестанет работать.

Spot Mode точечный режим

Сначала установите время точечной сварки, нажмите переключатель сварочного тока и завершите сварку в течение установленного времени точечной сварки.

Если время замедления включено, закончите сварку после времени точечной сварки + времени замедления.

Q-Start - Q-Старт

Функция Q-Start (быстрый СТАРТ) помогает соединить заготовки на начальном этапе процесса сварки. Когда эта функция активирована, машина автоматически переключится в режим совместного импульса, предварительно установив время. Возникающий импульс заставляет расплавленный металл двигаться по краям двух пластин, тем самым ускоряя формирование заготовки. Это важно для небольших проемов или неровных швов. Продолжительность непрерывной последовательности импульсов можно регулировать в зависимости от толщины и формы свариваемого листа (от 0,1 секунды до 60 секунд).

Dynamic ARC - Динамический Дуга

Функция ДИНАМИЧЕСКАЯ ДУГА поддерживает постоянным напряжение при X ток постоянный. Источник питания увеличивает сварочный ток при уменьшении напряжения дуги и уменьшает сварочный ток при увеличении напряжения дуги. Функция Dynamic Arc, обеспечивающая улучшенное проплавление сварки, лучшую стабильность дуги и предотвращение склеивания между электродом и основным металлом; позволяет регулировать сварочную дугу легкими движениями горелки при любых условиях сварки. Динамические значения дуги можно регулировать от минимум 10 ампер до максимум 50 ампер на каждое изменение в 1 вольт (положительное или отрицательное).

Сварочные преимущества функции динамической дуги:


Более быстрая сварка – меньшая пластическая деформация свариваемых деталей. Увеличение угла при пике. Погонное тепло сосредотачивается только на проплавлении сварного шва, не оказывает воздействия на окружающую зону. Уменьшает окисление, уменьшает затраты на доработку после сварки. Улучшает контроль первого корневого валика (это хорошо для сантехников и заводских инженеров), нижнее контактное отверстие сварочного электрода, когда риск приклеивания устройства может быть очень близок к ванне сварочного расплава, поэтому может возникнуть концентрированная дуга.

MULTITACK - МУЛЬТИТАК

Функция MULTITACK снижает тепловыделение при соединении двух более легких заготовок (от 0,6 мм до 0,8 мм). Хотя серия дуг возникает через короткие промежутки времени, система минимизирует деформацию, позволяя материалу остыть во время паузы между одной дугой и следующей. Устройство регулирует частоту серии разрядов дуги в единицу времени, чтобы удары дуги могли адаптироваться к скорости сварки и геометрии соединения.

3. Интерфейс сварки и настройки параметров.

1) В главном интерфейсе нажмите  клавишу для входа в интерфейс сварки.

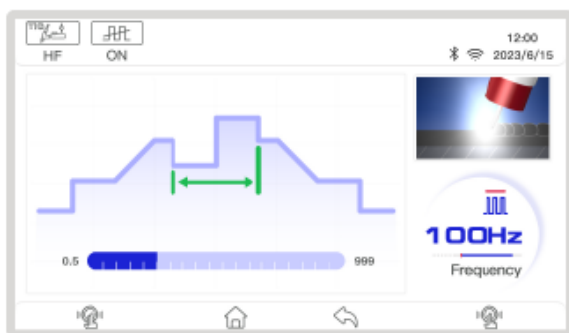

Пульс вкл.




Пульс выкл.


В интерфейсе настройки параметров сварки поверните L-ручку, чтобы выбрать необходимый параметр, и поверните R-ручку, чтобы установить значение параметра.



Описание и область применения параметра (ПУЛЬС ВКЛ):

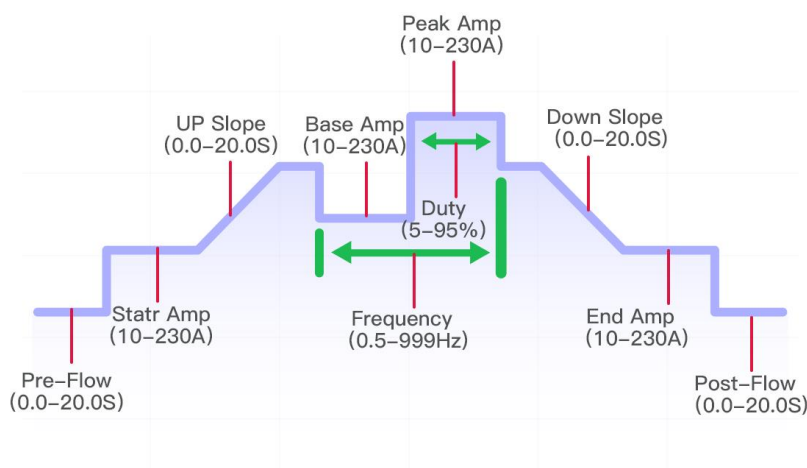


Описание и область применения параметра (ПУЛЬС ВЫКЛ):

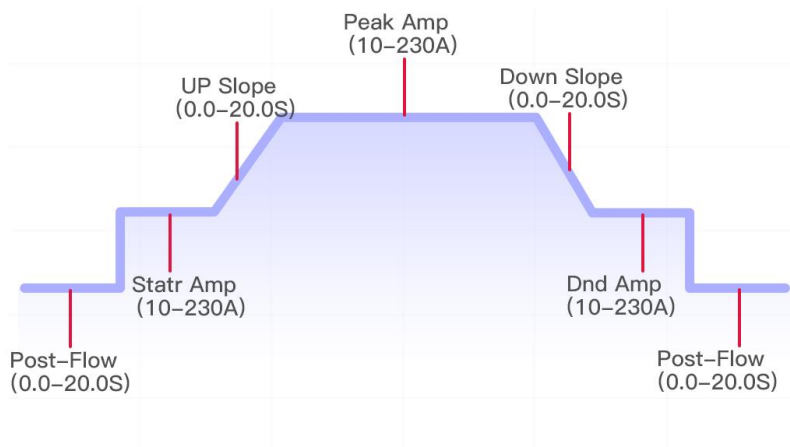


§3.2.2 Использование метода сварки AC TIG HF/LIFT:

1. Выбор метода сварки: (РЕЖИМ AC)

- 1) В главном интерфейсе нажмите  клавишу, чтобы войти в интерфейс выбора функции;
- 2) В интерфейсе выбора функций поверните L-ручку, чтобы выбрать метод сварки TIG HF, и нажмите ее для подтверждения. поверните R-регулятор, чтобы выбрать волну.



2. Выбор и настройка метода сварки:

- 1) В главном интерфейсе нажмите  клавишу, чтобы войти в интерфейс настройки параметров сварки;
- 2) В интерфейсе настройки параметров сварки поверните L-ручку, чтобы выбрать нужный параметр, и поверните R-ручку, чтобы установить значение параметра.




Параметры сварки доступны при вращении L-ручки.	Параметры сварки доступны при вращении R-ручки.
2T/4T/REPEATED	2T/4T /REPEATED
Pulse	OFF/ON
Spot	OFF/0.1-20S
MIXED AC/DC	OFF/10%-80%
EXTRA Fusion	OFF/1%-80%
MultiWAVE	OFF/6 Type Waves

MIXED AC/DC - СМЕШАННЫЙ AC/DC. Функция смешивания AC/DC позволяет регулировать сварочный ток, чередуя дуговую сварку TIG переменным и постоянным током с полупериодом. Это означает, что эффект AC TIG можно сочетать с высокой проникаемостью сварного шва DC TIG для получения более высокого качества сварки. Скорость сварки и быстрое образование сварочной ванны на холодной заготовке. Заготовки также можно сваривать с более низким током, поскольку ток в части постоянного тока намного выше, чем в основной части при сварке заготовок для тяжелых условий эксплуатации, в отличие от использования формы волны переменного тока. полностью. Для оператора настраиваемым параметром является процент формы сигнала переменного и постоянного тока за весь цикл, а регулируемый диапазон составляет от 10% до 80%. Преимущества смешивания переменного и постоянного тока: • Приборная панель для тяжелых условий эксплуатации. Можно сваривать при более низком токе, чем указано, при использовании выделенного переменного тока. • Скорость сварки очень высокая из-за высокой доли постоянного тока в этот период. • Быстрое создание сварочной ванны (подходит для поверхностной обработки заготовок, форм и крупногабаритных отливок) • Сварные пластины различной толщины (от 1 до 10 мм). Лучше не превышать 50% формы волны постоянного тока, иначе это повлияет на травление деталей и внешний вид сварного шва.

Диапазон регулировки: 1–80 % относится к пропорции переменного тока.

EXTRA Fusion - ЭКСТРА Фьюжн. Функция EXTRA FUSION может перемещать форму волны относительно нуля в отрицательную сторону. Это создает высокопроницаемую и точную ванну, которая позволяет сваривать очень легкие детали с использованием электродных головок, сравнимых с теми, которые используются для сварки TIG на постоянном токе. Регулируемое значение AC/ Мощность источника дуги DC TIG для оборудования составляет от 0% до 80% (по сравнению с процентом полуволны постоянного тока). Поскольку сборки DC+ недостаточно для обеспечения оптимальной очистки (травления) заготовки во время сварки, использование этой функции сварки не рекомендуется для сварки крупных инструментов.

MultiWAVE – МультиВОЛНА. Можно также выбирать разные формы волны.

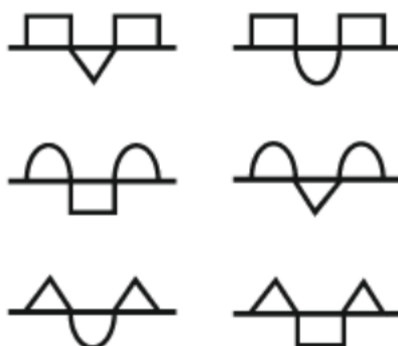

2. Интерфейс сварки и настройки параметров.

1) В главном интерфейсе нажмите  клавишу, чтобы войти в окончательный интерфейс сварки.



Пульс вкл.




Пульс выкл.


2) В интерфейсе настройки параметров сварки поверните ручку 0,6, чтобы выбрать нужный параметр, и поверните ручку 0,7, чтобы установить значение параметра.



Описание и область применения параметра (ПУЛЬС ВКЛ):

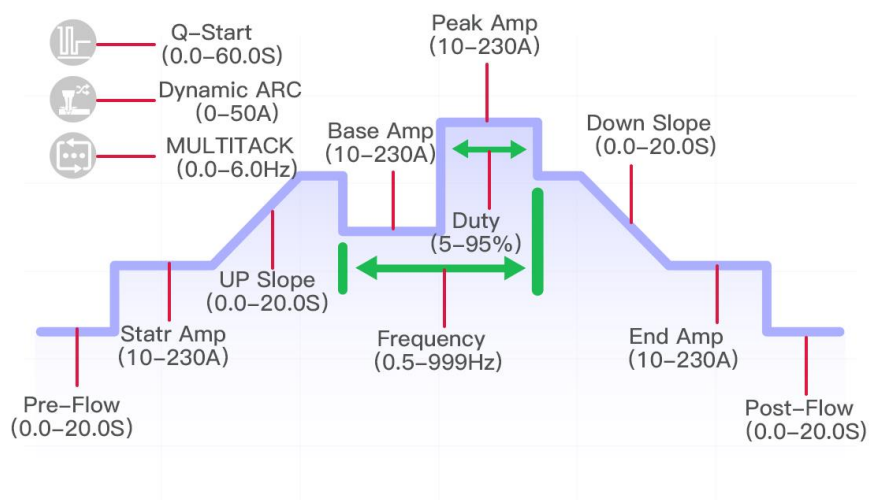

Описание и область применения параметра (ПУЛЬС ВКЛ):

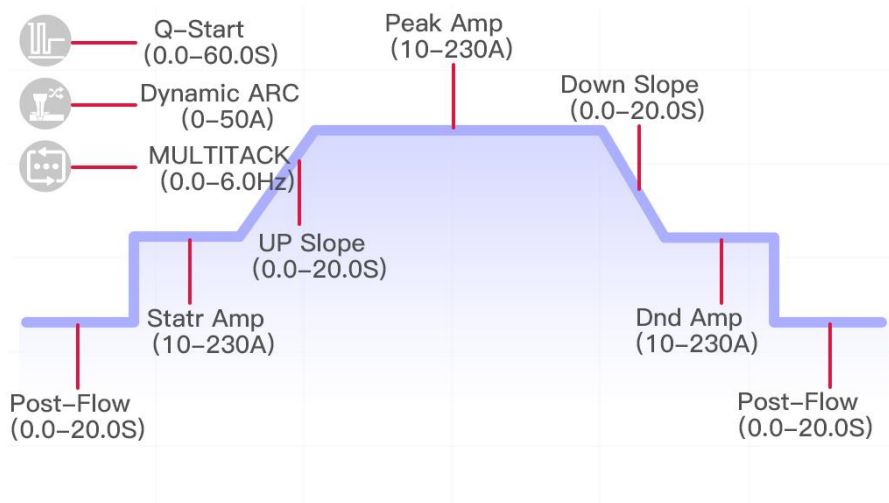

Pre Gas - Предварительный газ

Pre Gas контролирует период подачи защитного газа при включении горелки до начала дуги. Это очищает рабочую зону от атмосферных газов, которые могут загрязнить сварной шов, еще до начала сварки. Единица измерения (с) и диапазон настройки (0–20 с).

Start current - Пусковой ток

Доступен в режиме триггера 4Т. Устанавливает сварочный ток в диапазоне 5–100 % от основного сварочного тока, активируемого при удержании триггера для «фиксации» триггера перед включением основного сварочного тока. Как только курок будет отпущен, ток пройдет период нарастания (3), если он установлен, до основного сварочного тока.

Up slope – Нарастание тока

При активации триггера сварочный ток будет постепенно увеличиваться в течение выбранного времени до достижения установленного основного сварочного тока. Единицы измерения (с) и диапазон настройки (0–10,0 с).

Peak current - Пиковый ток

Устанавливает основной сварочный ток. Единица измерения (А) и диапазон настроек (2–230 А).

Base current - Базовый ток

Доступно только при выборе импульсного режима. Устанавливает ток нижнего/базового импульса. Единица измерения (А) и диапазон настроек (2–230 А).

Down slope – Спад тока

При отпускании курка сварочный ток постепенно снижается в течение выбранного времени до 0. Это позволяет оператору завершить сварку, не оставляя «кратера» в конце сварочной ванны. Единица измерения (с) и диапазон настройки (0–10,0 с).

End current - Конечный ток

Доступно только в режиме триггера 4Т, устанавливает сварочный ток в диапазоне 5–100 % от основного сварочного переменного тока. Активируется, когда курок удерживается нажатым, чтобы «разблокировать» курок до завершения сварки. Если установлен спад тока, ток пройдет период спада, прежде чем достигнет установленного конечного значения тока. Когда курок будет отпущен, дуга остановится.

Post Gas - Почтовый газ

Контролирует период времени, в течение которого защитный газ продолжает поступать после остановки дуги. Это защищает зону сварки и вольфрамовую горелку от загрязнения, пока она еще достаточно горячая, чтобы вступить в реакцию с атмосферными газами после завершения сварки. Единица измерения (с) и диапазон настройки (0–20,0 с).

Duty Ratio - Коэффициент нагрузки

Доступно только при выборе импульсного режима. Устанавливает временную пропорцию в процентах между пиковым током и базовым током при использовании импульсного режима.

Настройка нейтрали составляет 50%, период времени импульса пикового тока и базового тока равен. Установка более высокой импульсной мощности приведет к увеличению тепловложения, тогда как более низкая импульсная нагрузка будет иметь противоположный эффект. Единица измерения (%) и диапазон настройки (5–95%).

Pulse frequency - Частота импульса

Доступно только при выборе импульсного режима. Устанавливает скорость, с которой сварочная мощность чередуется между настройками пикового и базового тока. Единица измерения (Гц) и диапазон настройки (0,5–999 Гц).

Clean Width Area/ AC Balance – Ширина очистки /баланс переменного тока

Доступно только в режиме сварки переменным током. Регулирует баланс в процентах между циклами прямого и обратного тока при сварке в режиме выхода переменного тока. Обратная часть цикла переменного тока оказывает эффект «очистки» на сварочный материал, тогда как прямой цикл плавит сварочный материал. Нейтральная настройка равна 0. Увеличенное смещение обратного цикла даст больший эффект очистки, меньший провар сварного шва и больше тепла на вольфрам, что приводит к недостатку снижения выходного тока, который можно использовать для данного размера вольфрама, чтобы предотвратить перегрев вольфрама. . Увеличенное смещение прямого цикла даст противоположный эффект: меньший эффект очистки, большее проплавление сварного шва и меньшее нагревание вольфрама. Диапазон настройки (-5-+5).

AC Frequency - Частота переменного тока

Доступно только в режиме сварки переменным током. Увеличение частоты переменного тока сфокусирует форму дуги, в результате чего дуга станет более плотной и контролируемой, что приведет к увеличению провара и меньшему нагреву около шовной зоны при той же настройке тока. Более низкая частота приведет к более широкой и мягкой форме дуги. Единица измерения (Гц) и диапазон настройки (20–250 Гц).

AC/DC – Режимы переменного/постоянного тока.**Выход постоянного тока (постоянный ток)/переменного тока.**

Подходит для сварки TIG черных металлов (на основе железа), таких как мягкая и нержавеющая сталь, медь и титан. Для TIG-сварки химически активных металлов, таких как алюминий, магний и цинк, требуется выход переменного тока (переменный ток). Когда химически активные металлы подвергаются воздействию воздуха, они образуют оксидный слой, который изолирует основной металл и предотвращает протекание сварочного тока, а также загрязняет сварочную ванну. Обратный ток необходим для разбития/очистки этого оксидного слоя и обеспечения возможности сварки, в то время как ток во время положительного цикла обеспечивает основной нагрев области сварочной ванны.

Выходная мощность сварки треугольной волной переменного тока.

Уменьшенное тепловложение при той же настройке тока. Особенно полезен при сварке тонкого металла.

Прямоугольная волна переменного тока.

Сфокусированная дуга для максимального проникновения, высокая скорость движения и лучший контроль направления.

Синусоидальная сварочная мощность переменного тока.

Традиционная форма волны для сварки TIG на переменном токе. Более тихая, «мягкая» дуга.

Выход трапецевидной волновой сварки переменного тока.

Уменьшенное тепловложение при той же настройке тока. Более тихая, «мягкая» дуга, чем прямоугольная волна переменного тока.

§3.2.3 Использование метода сварки Smart TIG:

Поверните кнопку ⑦ энкодера, затем войдите в интерфейс выбора функции Smart TIG и нажмите кнопку ⑦ энкодера, чтобы войти в интерфейс унифицированных параметров Smart TIG:




В интерфейсе унифицированных параметров Smart TIG нажмите кнопку энкодера ⑦, чтобы выбрать параметр «Материал», «Тип соединения», «Толщина». Поверните кнопку энкодера ⑦, чтобы настроить параметр. Интерфейс, как показано ниже:



Регулировка параметров материала/Регулировка параметров типа соединения/Регулировка параметров толщины

Нажмите энкодер ②, чтобы выбрать параметр объединения.	Поверните кнопку ② энкодера, чтобы настроить параметр объединения.																
Материал	Fe/Ss/Al																
Тип соединения	Стыковое/Угловое /Нахлѐст																
Толщина	<table border="0"> <tr> <td>1.0mm/0.039in</td> <td>1.5mm/0.059in</td> </tr> <tr> <td>2.0mm/0.079in</td> <td>2.5mm/0.098in</td> </tr> <tr> <td>3.0mm/0.118in</td> <td>3.5mm/0.138in</td> </tr> <tr> <td>4.0mm/0.157in</td> <td>5.0mm/0.197in</td> </tr> <tr> <td>6.0mm/0.236in</td> <td>7.0mm/0.276in</td> </tr> <tr> <td>8.0mm/0.315in</td> <td>9.0mm/0.354in</td> </tr> <tr> <td>10.0mm/0.394in</td> <td>11.0mm/0.433in</td> </tr> <tr> <td>12.0mm/0.472in</td> <td>14.0mm/0.551in</td> </tr> </table>	1.0mm/0.039in	1.5mm/0.059in	2.0mm/0.079in	2.5mm/0.098in	3.0mm/0.118in	3.5mm/0.138in	4.0mm/0.157in	5.0mm/0.197in	6.0mm/0.236in	7.0mm/0.276in	8.0mm/0.315in	9.0mm/0.354in	10.0mm/0.394in	11.0mm/0.433in	12.0mm/0.472in	14.0mm/0.551in
1.0mm/0.039in	1.5mm/0.059in																
2.0mm/0.079in	2.5mm/0.098in																
3.0mm/0.118in	3.5mm/0.138in																
4.0mm/0.157in	5.0mm/0.197in																
6.0mm/0.236in	7.0mm/0.276in																
8.0mm/0.315in	9.0mm/0.354in																
10.0mm/0.394in	11.0mm/0.433in																
12.0mm/0.472in	14.0mm/0.551in																

Нажмите кнопку энкодера ⑤ и войдите в интерфейс сварки Smart TIG. Интерфейс, как показано ниже:

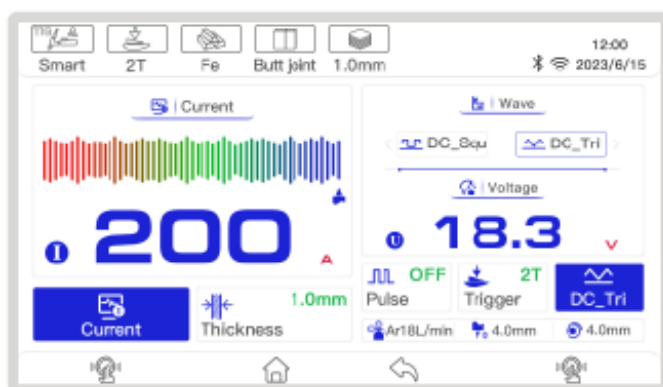

В интерфейсе сварки Smart TIG нажмите левую кнопку ⑥, чтобы вернуться к интерфейсу выбора функций Smart TIG. Интерфейс, как показано ниже:




§3.2.5 Применение метода сварки MMA:

1. Выбор метода сварки:

1) В главном интерфейсе нажмите  клавишу, чтобы войти в интерфейс выбора функции;


2) В интерфейсе выбора функций поверните L-ручку, чтобы выбрать метод сварки Stick, и нажмите ее для подтверждения. Поверните R-ручку, чтобы выбрать волну.

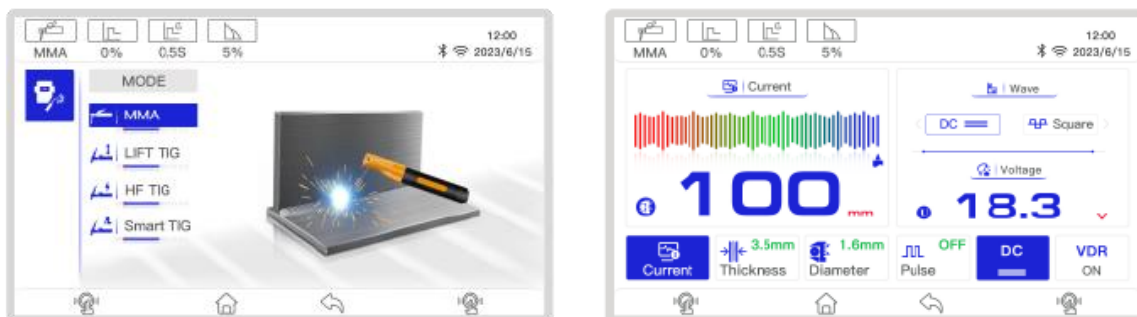

2. Выбор и настройка параметров сварки:


1) В главном интерфейсе нажмите  клавишу, чтобы войти в интерфейс настройки параметров сварки;


2) В интерфейсе настройки параметров сварки поверните L-ручку, чтобы выбрать нужный параметр, и поверните R-ручку, чтобы установить значение параметра.

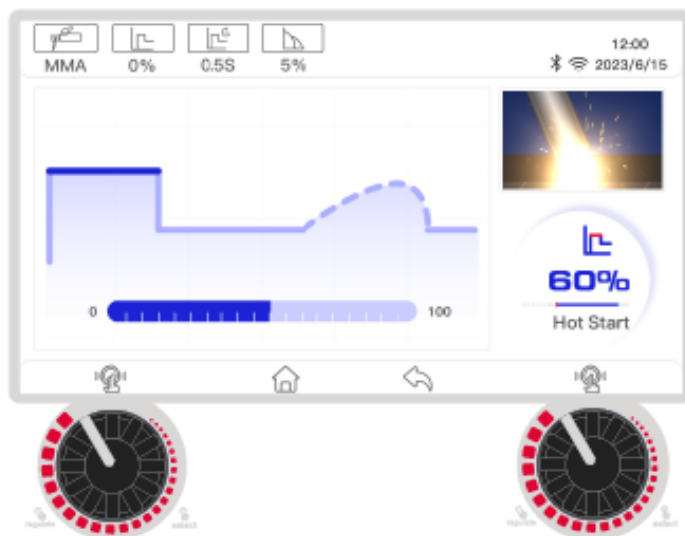


Параметры сварки доступны при вращении L-ручки.	Параметры сварки доступны при вращении ручки R.
Hot Start(Горячий старт)	0-100%
Hot Start T(Время горячего старта)	0.5-5.0S
Arc Force(Форсаж дуги)	0-100%
Peak Amp(Пиковый ток)	10-200A
Pulse(Пульс)	ON/OFF

3. Настройка сварочного тока:

1) Нажмите  клавишу для входа в интерфейс сварки, показанный ниже

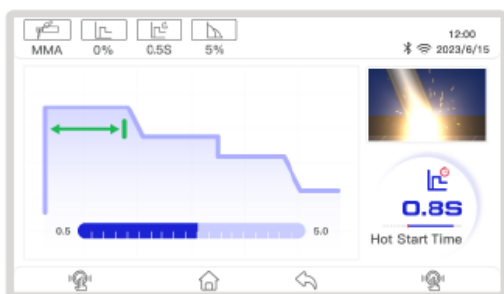

Пульс вкл.

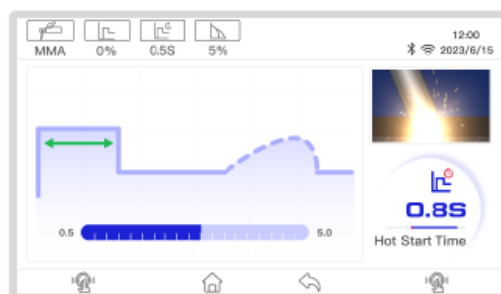


Пульс выкл.


2) В интерфейсе настройки параметров сварки поверните L-ручку, чтобы выбрать нужный параметр, и поверните R-ручку, чтобы установить значение параметра.



Описание и область применения параметра (ПУЛЬС ВКЛ):

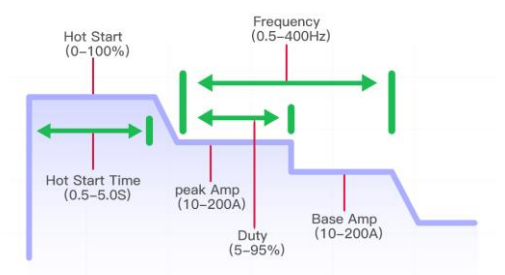

Описание и область применения параметра (ПУЛЬС ВЫКЛ):

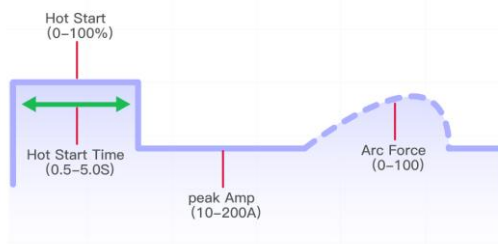

Hot start - Горячий старт

Горячий старт обеспечивает дополнительную мощность при начале сварки, чтобы противодействовать высокому сопротивлению электрода и заготовки при зажигании дуги. диапазон настройки (0-100%).

Arc force - Сила дуги

Источник питания для сварки MMA предназначен для выработки постоянного выходного тока (DC). Это означает, что используются различные типы электродов и длина дуги; сварочное напряжение варьируется, чтобы поддерживать постоянный ток. Это может вызвать нестабильность в некоторых условиях сварки, поскольку сварочные электроды MMA будут иметь минимальное напряжение, с которым они могут работать, и при этом будут иметь стабильную дугу.

Система управления Arc Force повышает мощность сварки, если обнаруживает, что сварочное напряжение становится слишком низким. Чем выше регулировка силы дуги, тем выше минимальное напряжение, которое допускает источник питания. Этот эффект также приведет к увеличению сварочного тока. 0 % – отключена сила дуги, 100 % — максимальная сила дуги. Это практически полезно для типов электродов, которым требуется более высокое рабочее напряжение, или для типов соединений, требующих короткой длины дуги, например, при сварке со смещением.


MMA Pulse welding - Импульсная сварка MMA

Режим импульсной сварки циклически переключает сварочную мощность между высоким и низким выходным током. При правильном использовании эта функция имеет существенные преимущества в процессе сварки TIG/MMA, включая большее проплавление сварного шва при меньшем вложении тепла и лучший контроль над сварочной ванной. Основная теория установки базового тока с использованием импульсного режима заключается в том, что базовый ток должен быть достаточным для поддержания существующей расплавленной сварочной ванны, в то время как пиковый ток достаточен для расплавления нового металла и перемещения/расширения расплавленной сварочной ванны. Увеличение частоты импульсов приведет к более четкой фокусировке дуги, что полезно при чистых работах с нержавеющей сталью и т.п. Импульсный режим также можно использовать для перемещения сварочной ванны. Этот метод полезен при сварке в нестандартном положении или при сварке материалов с более высокой вязкостью сварочной ванны. Установка более высокой импульсной мощности приведет к увеличению


тепловложения, тогда как более низкая импульсная нагрузка будет иметь противоположный эффект.

§3.2.6 Память заданий

Серия сварочных аппаратов TIG имеет 10 ячеек памяти/рабочих мест, в которых можно сохранять параметры для быстрого вызова. Чтобы сохранить программу, нажмите и удерживайте R-ручку, и на дисплее отобразится номер программы 0–9. Поверните L-ручку и выберите несохраненный номер, затем нажмите L-ручку, программа будет сохранена. При настройке параметров для сохранения в виде программы убедитесь, что вы начинаете с номера программы, данные которого можно перезаписать, поскольку предыдущие настройки, сохраненные в этом пространстве памяти, будут потеряны.

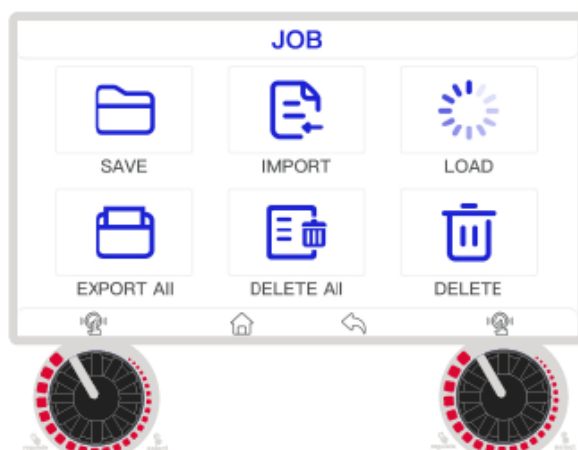

Чтобы получить доступ к сохраненной программе, нажмите и удерживайте L-ручку, и на дисплее отобразится номер программы 0–9. Поверните R-ручку и выберите сохраненный номер, затем нажмите R-ручку, сохраненная программа будет вызвана.

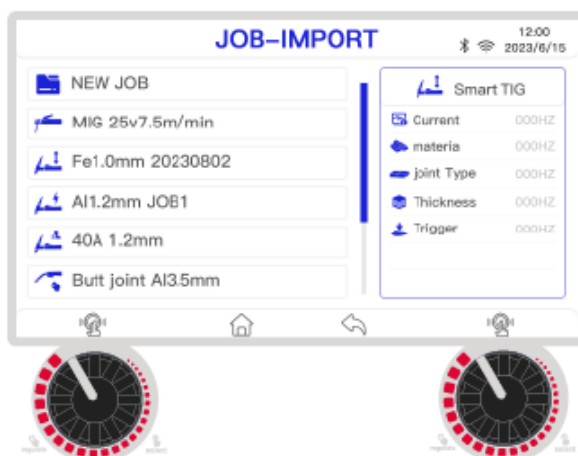

§3.3 Установка и эксплуатация сварки MMA

§3.3.1 Настройка установки для сварки MMA

Подключение выходных кабелей. На этом сварочном аппарате имеются два выходных разъёма. Для сварки MMA показано, что электрододержатель подключен к положительному разъему, а заземляющий провод (заготовка) подключен к отрицательному разъему, это известно как DCEP. Однако для получения оптимальных результатов для различных электродов требуется разная полярность, поэтому полярности следует уделять особое внимание. Правильную полярность можно узнать в информации производителя электродов.

DCEP: Электрод подключен к выходному разъему «+».


DCEN: Электрод подключен к выходному разъему «-».

MMA (DC): Выбор подключения DCEN или DCEP в зависимости от различных электродов.

Пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации электрода.

MMA (AC): Никаких требований к полярности подключения нет

- (1) Подключите заземляющий провод к «-», затяните по часовой стрелке.
- (2) Подсоедините зажим заземления к заготовке без коррозии, краски и окалины в точке контакта.
- (3) Подсоедините провод электрода к «+», затяните по часовой стрелке;
- (4) Каждая машина оснащена силовым кабелем, который должен быть основан на входном напряжении сварочного кабеля, подключенного к соответствующему положению, чтобы не выбрать неправильное напряжение;
- (5) С соответствующей клеммой или розеткой входного источника питания, хороший контакт предотвращает окисление;
- (6) При измерении мультиметром входное напряжение находится в пределах диапазона колебаний;
- (7) Заземление питания надежно заземлено.

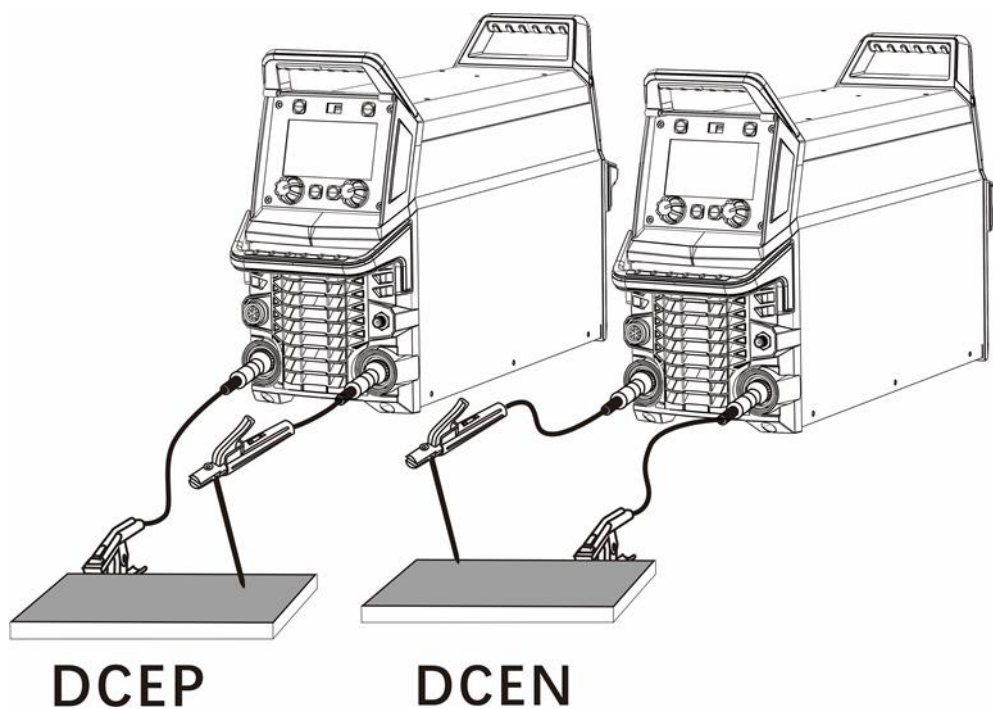

§3.3.2 Работа при сварке MMA

- (1) В соответствии с описанным выше методом установки правильно поверните выключатель питания так, чтобы выключатель питания находился в положении «ВКЛ», затем загорится индикатор питания, загорится вентилятор, устройство будет работать правильно.
- (2) Установите режим сварки «MMA». (§3.2.3).
- (3) Установите требуемые параметры сварки с помощью ручки управления параметрами (следуя инструкциям в предыдущем разделе). (§3.2.3)
- (4) Поместите электрод в электрододержатель и плотно зажмите.
- (5) Ударьте электродом по заготовке, чтобы создать дугу, и удерживайте электрод неподвижно, чтобы дуга поддерживалась.
- (6) Начните сварку. При необходимости отрегулируйте ручку управления параметрами сварки, чтобы получить требуемые условия сварки.
- (7) После завершения сварки источник питания следует оставить включенным на 2–3 минуты. Это позволяет вентилятору работать и охлаждать внутренние компоненты.
- (8) Переведите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (расположен на задней панели) в положение ВЫКЛ.

§3.3.3 MMA Сварка

Одним из наиболее распространенных видов дуговой сварки является ручная дуговая сварка металлом (ММА) или дуговая сварка. Электрический ток используется для удара по дуге между основным материалом и стержнем расходуемого электрода или «стержнем». Электродный стержень изготовлен из материала, который совместим со свариваемым основным материалом, и покрыт флюсом, который выделяет газообразные пары, служащие




защитным газом, и образует слой шлака, оба из которых защищают зону сварки от атмосферных воздействий. загрязнения. Сам электродный сердечник действует как наполнитель, а остаток от флюса, который образует шлаковое покрытие на металле сварного шва должен быть отколот после сварки.





Дуга инициируется мгновенным прикосновением электрода к основному металлу.

- Высокая температура дуги расплавляет поверхность основного металла с образованием расплавленной ванны на конце электрода.
- Расплавленный электродный металл перемещается по дуге в расплавленную ванну и становится наплавленным металлом сварного шва.
- Место покрыто и защищено шлаком .
- Дуга и непосредственная область охвачены защитным газом.

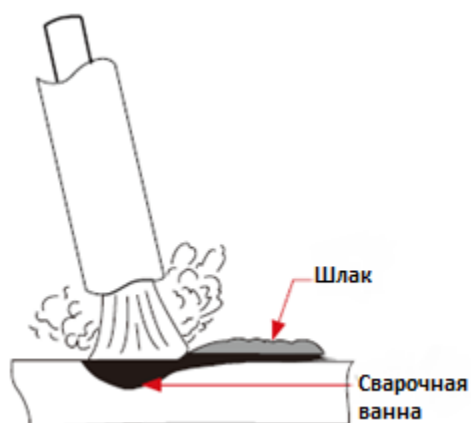

Ручные металлические дуговые (стержневые) электроды имеют сплошную металлическую проволочную сердцевину и флюсовое покрытие. Эти электроды идентифицируются по диаметру провода и серии букв и цифр. Буквы и цифры обозначают металлический сплав и предполагаемое использование электрода.

Металлическая проволока сердечника работает как проводник тока, который поддерживает дугу. Сердечник проволоки плавится и откладывается в сварочную ванну.

Покрытие на защитном электроде для электродуговой сварки называется флюсом.

Флюс на электроде выполняет множество различных функций.

Они включают:

- производство защитного газа вокруг области сварки
- обеспечение флюсующих элементов и раскислителя
- создание защитного шлакового покрытия поверх сварного шва при его охлаждении .
- установление характеристик дуги .
- добавление легирующих элементов.

§3.3.4 Основы сварки MMA

Выбор электрода

Как правило, выбор электрода является простым, так как это только вопрос выбора электрода, аналогичного составу основного металла. Однако для некоторых металлов существует выбор из нескольких электродов, каждый из которых обладает определенными свойствами для соответствия конкретным классам работы. Для правильного выбора электрода рекомендуется проконсультироваться с поставщиком .

■ Размер электрода

Средняя толщина материала	Рекомендуемый диаметр электрода
1.0-2.0 mm	2.5 mm
2.0-5.0 mm	3.2 mm
5.0-8.0 mm	4.0 mm
>8.0 mm	5.0 mm

Размер электрода обычно зависит от толщины свариваемого участка, и чем толще участок, тем больше требуется электрод. В таблице приведены максимальные размеры электродов, которые могут быть использованы для различной толщины основания сечения при использовании электрода типа 6013 общего назначения.

■ Выбор сварочного тока

Размер электрода ø mm	Диапазон тока (Amps)
2.5 mm	60-95
3.2 mm	100-130
4.0 mm	130-165
5.0 mm	165-260

Правильный выбор тока для конкретной работы является важным фактором при дуговой сварке. При слишком низком значении тока возникают трудности с зажиганием и поддержанием нестабильной дуги. Электрод имеет тенденцию прилипать к детали, проникновение слабое, и осаждаются шарики с отчетливым

закругленным профилем. Слишком высокий ток сопровождается перегревом электрод в результате подрезания и прожигания основного металла и образования чрезмерного разбрызгивания. Нормальный ток для конкретной работы можно рассматривать как максимальный, который можно использовать без прожигания во время работы, перегрева электрода или получения шероховатой забрызганной поверхности. В таблице приведены диапазоны тока, обычно рекомендуемые для электрода типа 6013 общего назначения.

■ Длина дуги

Чтобы зажечь дугу, следует аккуратно постучать электродом по детали, пока дуга не зажгётся. Существует простое правило для правильной длины дуги; это должна быть самая короткая дуга, которая дает хорошую поверхность сварному шву. Слишком длинная дуга уменьшает проникновение, создает брызги и дает шероховатую поверхность сварного шва. Чрезмерно короткая дуга вызовет залипание электрода и приведет к ухудшению качества сварных швов. Общее правило для ручной сварки должно иметь длину дуги, не превышающую диаметр проволоки электрода.

■ Угол электрода

Угол, который делает электрод при работе, важен для обеспечения плавного и равномерного переноса металла. При сварке угловым или горизонтальным углом наклона электрода обычно составляет от 5 до 15 градусов в направлении движения. При вертикальной сварке угол наклона электрода должен составлять от 80 до 90 градусов относительно заготовки.

■ Скорость движения

Электрод следует перемещать в направлении сварного соединения со скоростью, которая даст требуемый размер прогона. В то же время электрод подается вниз, чтобы всегда поддерживать правильную длину дуги. Чрезмерные скорости перемещения приводят к плохому плавлению, недостаточному проникновению и т. д., В то время как слишком низкая скорость перемещения часто приводит к нестабильности дуги, включению шлака и плохим механическим свойствам.

Подготовка материалов и соединений

Свариваемый материал должен быть чистым и не содержать влаги, краски, масла, смазки, окалины, ржавчины или любых других материалов, которые могут препятствовать дуге и загрязнять материал сварного шва. Подготовка шва будет зависеть от используемого метода, включая пиление, штамповку, резку, механическую обработку, резку пламенем и другие. Во всех случаях заготовки должны быть чистыми и без каких-либо загрязнений. Тип соединения будет определяться выбранным приложением.

§3.3.5 Устранение неисправностей при сварке ММА


Следующая таблица решает некоторые распространенные проблемы сварки ММА. Во всех случаях неисправности оборудования рекомендации изготовителя должны строго соблюдаться .

NO.	Неисправность	Возможная причина	Устранение
1	Нет дуги	Нет цепи сварки	Убедитесь, что провод заземления подключен. Проверьте все кабельные соединения.
		Нет питания	Убедитесь, что машина включена и имеет электропитание.
		Выбран не правильный режим	Убедитесь, что селекторный переключатель ММА выбран
2	Пористость - небольшие полости или отверстия, возникающие из газовых карманов в металле сварного шва	Слишком длинная дуга	Уменьшить длину дуги
		Заготовка загрязненная или влажная	Удалите влагу и такие материалы, как краска, жир, масло и грязь, в том числе окалину из основного металла
		Влажные электроды	Используйте только сухие электроды
3	Черезмерные брызги	Слишком высокий ток	Уменьшите силу тока или выберите больший электрод
		Слишком длинная дуга	Уменьшить длину дуги
4	Поверхностный шов, отсутствие	Недостаточный подвод тепла	Increase the amperage or choose a larger electrode

	сваривания	Заготовка загрязненная или влажная	Удалите влагу и такие материалы, как краска, жир, масло и грязь, в том числе окалину из основного металла
		Плохая сварочная техника	Используйте правильную технику сварки или обратитесь за помощью к специалисту
5	Недостаточный провар	Недостаточный подвод тепла	Увеличьте силу тока или выберите больший электрод
		Плохая сварочная техника	Используйте правильную технику сварки или обратитесь за помощью к специалисту
		Плохая подготовка	Проверьте конструкцию соединения и установите его, убедитесь, что материал не слишком толстый. Обратитесь за помощью для правильного проектирования .
6	Чрезмерное прожигание	Чрезмерный подвод тепла	Уменьшите силу тока или используйте меньший электрод
		Неверная скорость движения	Попробуйте увеличить скорость перемещения сварного шва.
7	Неравномерный вид сварного шва	Нестабильная рука, дрожащая рука	Используйте две руки, где это возможно, попрактикуйтесь в своей технике
8	Искажение - движение основного металла во время сварки	Чрезмерный подвод тепла	Уменьшите силу тока или используйте меньший электрод
		Плохая сварочная техника	Используйте правильную технику сварки или обратитесь за помощью к специалисту
		Плохая подготовка деталей и их размеров	Проверьте конструкцию соединения и установите его, убедитесь, что материал не слишком толстый. Обратитесь за помощью для правильного проектирования .
9	Электродные сварные швы с различными или необычными характеристиками дуги	Неправильная полярность	Измените полярность, проверьте правильность полярности у производителя электрода.

§3.4 Установка и эксплуатация для сварки TIG

§3.4.1 Настройка установки для сварки TIG

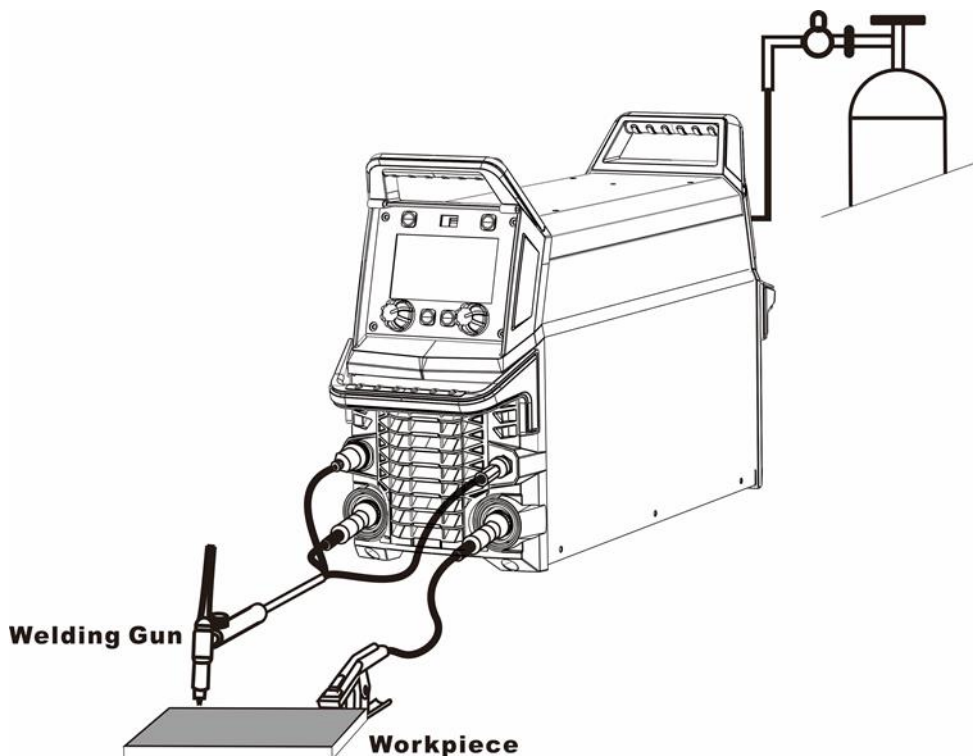

- (1) Установите переключатель ON / OFF (расположенный на задней панели) в положение OFF.
- (2) Подсоедините провод заземления к «+», затяните по часовой стрелке;
- (3) Подсоедините зажим заземления к заготовке. Контакт с обрабатываемой деталью должен быть плотным, с чистым металлом, без коррозии, краски или накипи в точке контакта.
- (4) Подсоедините кабель горелки TIG к «-», затяните по часовой стрелке;
- (5) Подсоедините газовое соединение горелки TIG к выпускному отверстию для газа TIG, а кнопку горелки TIG – к разъему управления горелкой, убедившись что все соединения надежны.
- (6) Подсоедините газовый регулятор к газовому баллону и подсоедините газовую линию к газовому регулятору.
- (7) Подсоедините газовую линию к газовому разъему на входе в машину расположенный на задней панели. Проверьте на утечки!

(8) Откройте клапан газового баллона и отрегулируйте регулятор, расход должен составлять 5-10 л / мин в зависимости от применения. Перепроверьте давление потока в регуляторе с открытым клапаном резака, так как статический расход газа может упасть при прохождении газа.

(9) Каждый аппарат оснащен кабелем подключения к источнику питания . Подобрать правильный источник питания;

(10) При измерении мультиметром входное напряжение должно находиться в пределах диапазона колебаний;

(12) Аппарат должен быть заземлён .

§3.4.2 Операция для сварки TIG

(1) В соответствии с вышеизложенным методом поверните выключатель питания в положение «ON». Должен загореться свет, включается вентилятор, устройство работает нормально.

(2) Установите режим сварки «Lift TIG» или «HF TIG».

(3) Установите параметры сварки, как требуется, с помощью ручки управления параметрами (следуя инструкциям в предыдущем разделе).

(4) Вольфрам должен быть отшлифован до острой точки для достижения оптимальных результатов сварки. Очень важно шлифовать вольфрамовый электрод в направлении вращения шлифовального круга.


(5) Установите вольфрам на расстоянии приблизительно от 3 до 7 мм, выступающему из газового сопла, убедитесь, цапга правильного размера.

(6) Затяните капю .

(7) Начните сварку. При необходимости отрегулируйте ручку управления параметрами, чтобы получить необходимые условия сварки.

(8) После завершения сварки источник питания следует оставить включенным на 2-3 минуты. Это позволяет вентилятору работать и охлаждать внутренние компоненты.


(9) Установите переключатель ON / OFF (расположенный на задней панели) в положение OFF.

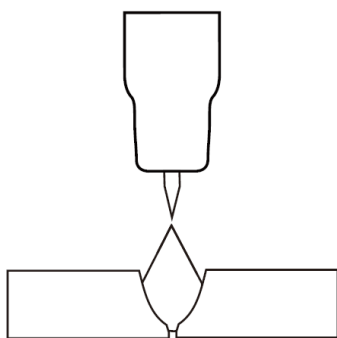

§3.4.3 Методы сварки Tig


TIG Сварка Fusion Техника . Ручная сварка TIG часто считается наиболее сложной из всех сварочных процессов. Поскольку сварщик должен поддерживать небольшую длину дуги, требуется большая осторожность и умение, чтобы предотвратить контакт между электродом и заготовкой. Подобно сварке кислородно-ацетиленовой горелкой, сварка Tig обычно требует двух рук и в большинстве случаев требует, чтобы сварщик вручную вводил присадочную проволоку в сварочную ванну

одной рукой, а сварочная горелка - другой. Однако некоторые сварные швы, сочетающие в себе тонкие материалы, могут быть выполнены без присадочного металла, такого как краевые, угловые и стыковые соединения. Это называется сваркой плавлением, когда кромки металлических частей плавятся вместе, используя только силу тепла и дуги, создаваемую дугой TIG. После запуска дуги вольфрам горелки удерживается на месте до тех пор, пока не будет создана сварочная ванна, круговое движение вольфрама поможет создать сварочную ванну нужного размера. После того, как сварочная ванна установлена, наклоните горелку под углом примерно 75° и двигайтесь плавно и равномерно вдоль шва плавя материалы вместе.

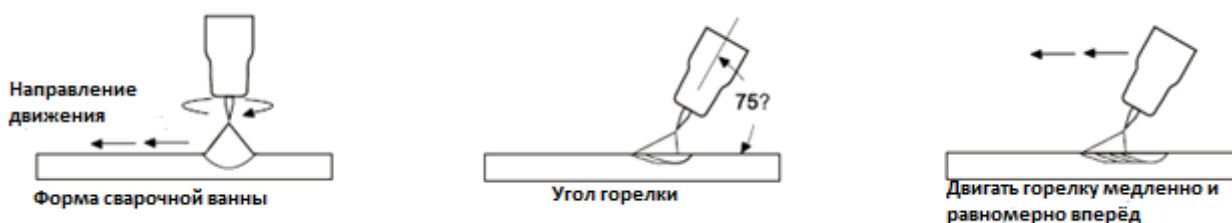

Сварка ВИГ с помощью присадочной проволоки


Во многих ситуациях при сварке TIG необходимо добавлять присадочную проволоку в сварочную ванну, чтобы создать сварную арматуру и создать прочный сварной шов. После

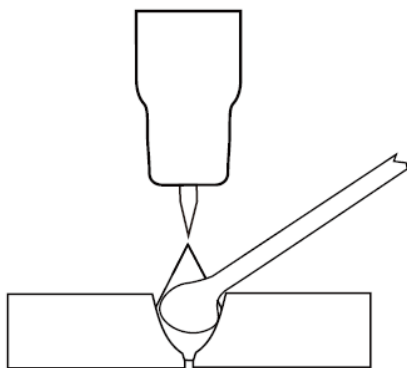

запуска дуги вольфрам горелки удерживается на месте до тех пор, пока не будет создана сварочная ванна, круговое движение вольфрама поможет создать сварочную ванну нужного размера. Как только сварочная ванна установлена, наклоните горелку под углом примерно 75° и двигайтесь плавно и равномерно вдоль . Присадочный металл вводится в передний край сварочной ванны. Присадочная проволока обычно удерживается под углом около 15° и подается в передний край расплавленной ванны,

дуга будет расплавлять присадочную проволоку в сварочную ванну при перемещении

горелки вперед. Кроме того, для контроля количества добавляемой присадочной проволоки может быть использована техника намазывания, проволока подается в ванну с расплавом и вытягивается в повторяющейся последовательности, когда горелка перемещается медленно и равномерно вперед. Во время сварки важно, чтобы расплавленный конец присадочной проволоки находился внутри газового экрана, поскольку это защищает конец проволоки от окисления и загрязнения сварочной ванны.

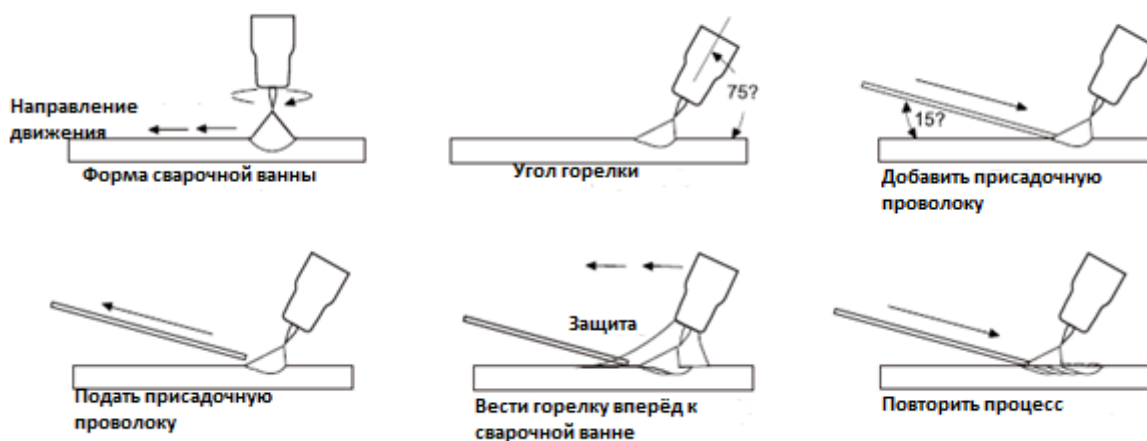

§3.4.4 Электроды

Вольфрамовые электроды

Вольфрам - это редкий металлический элемент, используемый для изготовления сварочных электродов TIG. Процесс TIG основывается на твердости вольфрама и высокотемпературном сопротивлении для передачи сварочного тока к дуге. Вольфрам имеет самую высокую температуру плавления из всех металлов, 3410 градусов по Цельсию. Вольфрамовые электроды не являются расходными и имеют различные размеры, они изготовлены из чистого вольфрама или сплава вольфрама и других редкоземельных элементов. Выбор правильного вольфрама зависит от свариваемого материала, требуемых ампер и от того, используете ли вы сварочный ток переменного или постоянного тока. Вольфрамовые электроды имеют цветовую маркировку на конце для легкой идентификации.

Торированные (цвет красный) .

Торированные вольфрамовые электроды (классификация AWS EWTh-2) содержат минимум 97,30% вольфрама и 1,70-2,20% тория и называются 2% ториями. На сегодняшний день они

являются наиболее часто используемыми электродами и предпочитают за их долговечность и простоту использования.

Торий повышает электроноэмиссионные качества электрода, что улучшает зажигание дуги и обеспечивает более высокую токонесущую способность. Этот электрод работает намного ниже его температуры плавления, что приводит к значительно более низкому расходу и устраняет дугу блуждания. По сравнению с другими электродами торированные электроды осаждают меньше вольфрама в сварочную ванну, поэтому они вызывают меньшее загрязнение сварного шва.

Торий представляет собой радиоактивную опасность низкого уровня, и многие пользователи переключились на другие альтернативы. Торий является альфа-излучателем, но когда он заключен в вольфрамовую матрицу, риски незначительны. Таким образом, держать палочку торированного вольфрама в руке не должно представлять большой угрозы, если у сварщика нет порезов на коже. Торированный вольфрам не должен контактировать с открытыми порезами или ранами. Более значительная опасность для сварщиков может возникнуть при попадании оксида тория в легкие. Это может произойти из-за воздействия паров во время сварки или из-за попадания материала / пыли при измельчении вольфрама. Следуйте инструкциям производителя, инструкциям и паспорту безопасности (SDS) для его использования.

Е3 (Цвет фиолетовый)

Вольфрамовые электроды Е3 (классификация AWS EWG) содержат минимум 98% вольфрама и до 1,5% лантана, а в небольшом количестве циркония и иттрия они называются вольфрамом Е3. Вольфрамовые электроды Е3 обеспечивают проводимость, аналогичную проводимости торированных электродов. Как правило, это означает, что вольфрамовые электроды Е3 заменяются торированными электродами, не требуя значительных изменений в процессе сварки. Е3 обеспечивает превосходное зажигание дуги, срок службы электрода и общую экономичность. При сравнении вольфрамовых электродов Е3 с 2% торированного вольфрама, Е3 требует меньше повторных шлифовок и обеспечивает более длительный общий срок службы. Испытания показали, что задержка зажигания с вольфрамовыми электродами Е3 действительно со временем улучшается, в то

время как содержание торированного вольфрама на 2% начинает ухудшаться только после 25 пусков. При эквивалентной выходной энергии вольфрамовые электроды E3 работают холоднее, чем 2% торированного вольфрама, что увеличивает общий срок службы наконечника. Вольфрамовые электроды E3 хорошо работают на переменном или постоянном токе. Их можно использовать положительным или отрицательным электродом постоянного тока с заостренным концом, или тупом для использования с источниками питания переменного тока.

Ceriated (Цвет оранжевый)

Церидированные вольфрамовые электроды (классификация AWS EWCe-2) содержат минимум 97,30% вольфрама и 1,80-2,20% церия и упоминаются как церидированные 2%. Определенные вольфрамы лучше всего работают при сварке постоянным током при низких значениях тока. Они имеют отличные дуговые зажигания при низких силах тока и становятся популярными в таких областях, как орбитальная сварка труб, обработка тонкого листового металла. Они лучше всего используются для сварки углеродистой стали, нержавеющей стали, никелевых сплавов и титана, а в некоторых случаях они могут заменить 2-процентные торированные электроды. Цериевый вольфрам лучше всего подходит для низких значений силы тока, он должен прослужить дольше, чем торированный вольфрам.

Lanthanated (цвет золото)

Вольфрамовые электроды из лантана (классификация AWS EWLa-1.5) содержат минимум 97,80% вольфрама и от 1,30% до 1,70% лантана и известны как 1,5% лантаната. Эти электроды имеют отличное зажигание дуги, низкую скорость выгорания, хорошую стабильность дуги и отличные характеристики повторного зажигания. Лантанированные вольфрамы также обладают характеристиками электропроводности 2% торированного вольфрама. Лантанированные вольфрамовые электроды идеальны, если вы хотите оптимизировать свои сварочные возможности. Они хорошо работают на отрицательном электроде переменного или постоянного тока с заостренным концом, или их можно использовать для синусоидальных источников питания переменного тока. Лантанированный вольфрам хорошо сохраняет заостренную точку, что является

преимуществом при сварке стали и нержавеющей стали на постоянном или переменном токе от источников энергии прямоугольной формы.

Циркониевый (цвет белый)

Цирконизированные вольфрамовые электроды (классификация AWS EWZr-1) содержат минимум 99,10% вольфрама и от 0,15 до 0,40% циркония. Чаще всего используется для сварки переменным током. Цирконизированный вольфрам дает очень стабильную дугу и устойчив к вольфрамовым брызгам. Это идеальное решение для сварки переменным током, поскольку оно сохраняет заостренный наконечник и обладает высокой устойчивостью к загрязнению. Его токонесущая способность равна или больше, чем у торированного вольфрама. Цирконированный вольфрам не рекомендуется для сварки постоянным током.

Рейтинг вольфрамовых электродов для сварочных токов

Вольфрам диаметр mm	Постоянный ток	Переменный ток	Переменный ток
	Отрицательная полярность 2% Торированный	Несбалансированная волна 0,8% циркониевый	Сбалансированная волна 0,8% циркониевый
1.0mm	15-80	15-80	20-60
1.6mm	70-150	70-150	60-120
2.4mm	150-250	140-235	100-180
3.2mm	250-400	225-325	160-250
4.0mm	400-500	300-400	200-320

Подготовка вольфрама

Всегда используйте диски DIAMOND при шлифовании и резке. В то время как вольфрам является очень твердым материалом, поверхность алмазного круга более твердая, и это обеспечивает плавное шлифование. Шлифование без алмазных кругов, таких как колеса из


оксида алюминия, может привести к появлению неровных краев, дефектов или плохой отделки поверхности, невидимой глазу, что приведет к несогласованности и дефектам сварки.



Всегда следите за шлифовкой вольфрама в продольном направлении на шлифовальном круге. Вольфрамовые электроды изготавливаются с молекулярной структурой зерна, идущего вдоль, и, таким образом, шлифование в поперечном направлении означает «шлифование по зерну». Если электроды шлифуют в поперечном направлении, они качество сварки нарушается. Шлифуя в продольном направлении с зерном, электроны текут стабильно и легко к концу вольфрамового наконечника. Дуга начинается прямо и остается узкой, концентрированной и устойчивой.

Наконечник электрода / плоский

Форма наконечника вольфрамового электрода является важной технологической переменной при точной дуговой сварке. Хороший выбор размера наконечника / плоской поверхности уравновесит необходимость нескольких преимуществ. Чем больше плоскость, тем больше вероятность дугового отклонения и тем сложнее будет начать ее. Тем не менее, увеличение плоскости до максимального уровня, который все еще позволяет запускать дугу и устраняет удлинение дуги, улучшит проникновение сварного шва и увеличит срок службы электрода. Некоторые сварщики по-прежнему шлифуют электроды до острой точки, что облегчает запуск дуги. Тем не менее, они рискуют снизить производительность сварки из-за расплавления на наконечнике и возможность падения точки в сварочную ванну.

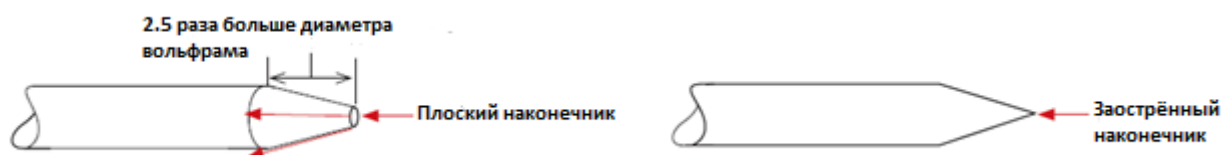

Электрод / конус

Сварка вольфрамовым электродом для сварки постоянным током, должны быть продольно и концентрически отшлифованы алмазными кругами под определенным углом в сочетании

с подготовкой

поверхности.

различные

различные

сварного шва. В



наконечника / плоской

Различные углы дают

формы дуг и предлагают

возможности проникновения

целом, более тупые электроды,

которые имеют больший угол включения, обеспечивают следующие преимущества:

- Долговечность
- Лучшее проникновение сварного шва
- имеют более узкую форму дуги
- Может справиться с большей силой тока без эрозии.

Более острые электроды с меньшим включенным углом обеспечивают.

- Меньшую долговечность
- Имеют более широкую дугу
- Имеют более последовательную дугу

Включенный угол определяет форму и размер сварного шва. Как правило, при увеличении включенного угла увеличивается проникновение и уменьшается ширина валика.

Подготовка вольфрамового электрода

Вольфрам диаметр	Диаметр на кончике - мм	Постоянный угол - градусы	Диапазон тока	Текущий диапазон Импульсные токи
1.0mm	.250	20	05 - 30	05 - 60
1.6mm	.500	25	08 - 50	05 - 100
1.6mm	.800	30	10 - 70	10 - 140
2.4mm	.800	35	12 - 90	12 - 180
2.4mm	1.100	45	15 - 150	15 - 250
3.2mm	1.100	60	20 - 200	20 - 300
3.2mm	1.500	90	25 - 250	25 - 350

§3.4.5 Устранение неисправностей при сварке TIG

В следующей таблице рассматриваются некоторые распространенные проблемы сварки TIG. Во всех случаях неисправности оборудования рекомендации изготовителя должны строго соблюдаться .

NO.	Неисправность	Возможная причина	Устранение
1	Вольфрам быстро сгорает	Некачественный газ или нет газа	Используйте чистый аргон. Убедитесь, что в баллоне есть газ, подсоединен, включен и клапан резака открыт
		Недостаточный поток газа	Проверьте, подключен ли газ, проверьте, не переломлены ли шланги, рабочий газовый клапан и горелка.
		Капа установлена не правильно	Убедитесь, что капа резака установлена так, чтобы уплотнительное кольцо находилось внутри корпуса резака.
		Горелка подключен к DC +	Подключите горелку к выходной клемме постоянного тока.
		Используется неправильный вольфрам	Проверьте и при необходимости измените тип вольфрама.
		Вольфрам окисляется после завершения сварки	Продолжайте подачу защитного газа через 10–15 секунд после прекращения дуги. 1 секунда на каждые 10 ампер сварочного тока.
		Вольфрам плавится обратно в сопло при сварке переменным током	Убедитесь, что используется правильный тип вольфрама. Убедитесь, что регулятор баланса не установлен слишком высоко на балансе - уменьшите до более низкого значения
2	Загрязненный вольфрам	Прикосновение вольфрама к сварочной ванне	Следите, чтобы вольфрам не касался сварочной ванны. Поднимите горелку так, чтобы вольфрам не касался заготовки 2 - 5 мм.
		Касаясь присадочной проволоки к вольфраму	Следите, чтобы присадочная проволока не касалась вольфрама во время сварки, подавайте присадочную проволоку в передний край сварочной ванны перед вольфрамом.

		Вольфрам плавится в сварочной ванне	Убедитесь, что используется правильный тип вольфрама. Слишком большой ток для вольфрамового размера, поэтому уменьшите ток или поставьте больший вольфрам
3	Пористость - плохой внешний вид и цвет сварного шва	Некачественный газ / плохой поток газа / утечка газа	Используйте чистый аргон. Газ подключен, контрольные шланги, газовый клапан и горелка не ограничены. Установите расход газа от 6 до 12 л / мин. Проверьте шланги и фитинги на наличие отверстий, утечек и т.д.
		Загрязненный металл	Удалите влагу и такие материалы, как краска, жир, масло и грязь с металла.
		Загрязненная присадочная проволока	Удалите всю смазку, масло или влагу с присадочного металла.
		Неправильная присадочная проволока	Проверьте присадочную проволоку и при необходимости замените
4	Желтоватый остаток / дым на сопле и обесцвеченный вольфрам	Некачественный газ	Используйте чистый газ аргон
		Недостаточный поток газа	Установите расход газа от 10 до 15 л / мин.
		Большой поток газа	Увеличьте время подачи газа
		Недостаточный выходной диаметр сопла	Увеличить размер сопла
5	Нестабильная дуга при сварке	Горелка подключена к DC +	Подключите горелку к DC -
		Загрязненный металл	Удалите такие материалы, как краска, жир, масло и грязь, в том числе окалину из основного металла.
		Вольфрам загрязнен	Удалите 10 мм загрязненного вольфрама
		Слишком длинная дуга	Опустите горелку так, чтобы вольфрам не касался заготовки 2 - 5 мм.
6	ВЧ присутствует, но сварочная мощность отсутствует	Неполная цепь сварки	Убедитесь, что провод заземления подключен. Проверьте все кабельные соединения. При использовании горелки с водяным охлаждением убедитесь, что кабель питания отсоединен.
6	ВЧ присутствует, но сварочная мощность	Нет газа	Убедитесь, что газ подключен, клапан баллона открыт, проверьте, не ограничены ли шланги, клапан газа и

	отсутствует		горелка. Установите расход газа от 10 до 15 л / мин.
		Вольфрам плавится в сварочной ванне	Слишком большой ток для выбранного вольфрама, поэтому уменьшите ток или возьмите больший размер вольфрама
7	Дуга блуждает во время сварки	Плохой поток газа	Проверьте и установите расход газа между 10 - 15 л / мин.
		Неверная длина дуги	Опустите горелку так, чтобы вольфрам не касался заготовки 2 - 5 мм.
		Вольфрам не того типа или в плохом состоянии	Удалите 10 мм от сварного конца вольфрама и заточите
		Плохо заточенный вольфрам	Метки шлифования должны идти вдоль вольфрама, а не круглые. Используйте правильный метод заточки
		Загрязненный металл или присадочная проволока	Удалите загрязняющие материалы, такие как краска, жир, масло и грязь, в том числе окалину из металла. Удалите всю смазку, масло или влагу с присадочного металла.
		Неправильная присадочная проволока	Проверьте присадочную проволоку и при необходимости замените
8	Дуга плохо зажигается	Неправильная настройка машины	Проверьте правильность настройки машины
		Нет газа, неправильный поток газа	Убедитесь, что газ подключен и клапан баллона открыт, проверьте шланги, газовый клапан и горелку. Установите расход газа от 10 до 15 л / мин.
		Неправильный размер или тип вольфрама	Проверьте и измените размер или тип вольфрама
		Вольфрам загрязнен	Удалите 10 мм загрязненного вольфрама и заточите
		Слабая связь	Проверьте все разъемы и затяните
		Зажим заземления не подключен к работе	Подключите зажим заземления непосредственно к заготовке, где это возможно
		Отсутствие высокой частоты	Проверьте горелку и кабели на

			наличие разрывов и плохих соединений.
--	--	--	---------------------------------------

§3.5 Конфигурация дистанционного управления

§3.5.1 Конфигурация беспроводного пульта дистанционного управления

Сварочные аппараты серии TIG могут быть сконфигурированы для связи исключительно с беспроводной педалью или пультом дистанционного управления. Это делается простым процессом синхронизации беспроводного пульта дистанционного управления и частот машины. Каждая назначенная частота интерфейса уникальна, поэтому можно без проблем использовать несколько беспроводных систем / машин управления в одной области. Прямой радиус действия беспроводной системы управления составляет около 100 м, это будет зависеть от физического местоположения машины и пульта дистанционного управления.

Чтобы синхронизировать пульт дистанционного управления с машиной, выполните следующие инструкции:

- 1) Убедитесь, что сварочный источник питания отключен.
- 2) Нажмите и удерживайте ручку выбора / регулировки параметров на передней панели блока питания (2-4 секунды), одновременно включив аппарат с помощью переключателя ВКЛ-ВЫКЛ на задней стороне блока питания для сварки.
- 3) Когда дисплей на передней панели блока питания пуст, отпустите ручку управления. Включите пульт дистанционного управления или ножную педаль, одновременно нажимая кнопки на пульте дистанционного управления или ножную педаль, цифровой индикатор на передней панели источника сварочного тока дважды щелкнет, чтобы указать, что синхронизация прошла успешно и завершена. (Синхронизация должна завершиться через 10 секунд после того, как на дисплее ничего не отображается.)
- 4) Выключите и снова включите аппарат, чтобы начать сварку.
- 5) Если операция не удалась, повторите шаги с 1 по 4.
- 6) Во время работы блока управление на передней панели блока питания все еще функционирует, но панель дистанционного управления или ножная педаль имеют более высокий уровень приоритета.
- 7) Когда пульт дистанционного управления или ножная педаль простаивают в течение 10 секунд, он автоматически переходит в «спящий» режим.
- 8) Активна только передняя панель управления, когда беспроводной пульт дистанционного управления или ножная педаль находятся в «спящем» режиме. Любая операция на беспроводной панели дистанционного управления или ножной педали «активирует ее и возобновит управление машиной».

Как убрать функцию управления пульта дистанционного управления на сварочном аппарате.




- 1) Убедитесь, что сварочный источник питания отключен.
- 2) Нажмите энкодер на передней панели управления блока питания, одновременно включите аппарат.
- 3) Нажать на энкодер примерно на 10 секунд, пока на панели управления не отобразится «rSt», после чего он преусеет.

§3.5.2 Конфигурация ножной педали

- При подключении к нему 12-контактного воздушного разъема педального переключателя.


Сварщик определит педальный переключатель, ручка сварочного тока на передней панели не сможет использоваться, и можно выбрать только 2Т.

- При использовании ручки регулировки максимального сварочного тока рядом с педалью, вы можете установить максимальный ток, который вы хотите.

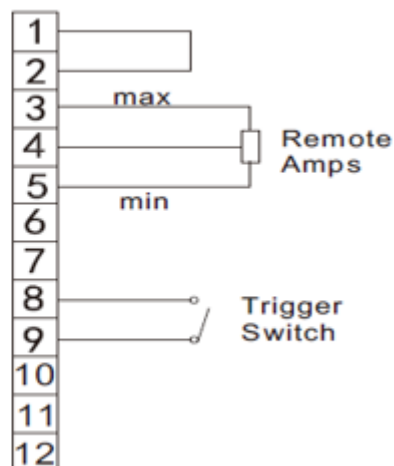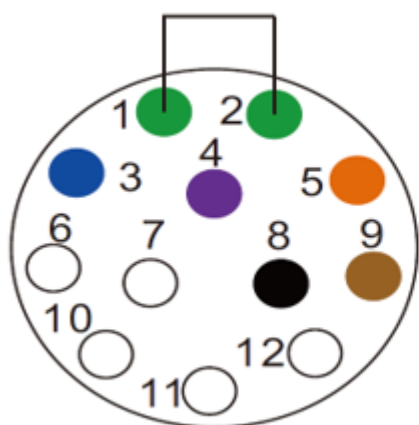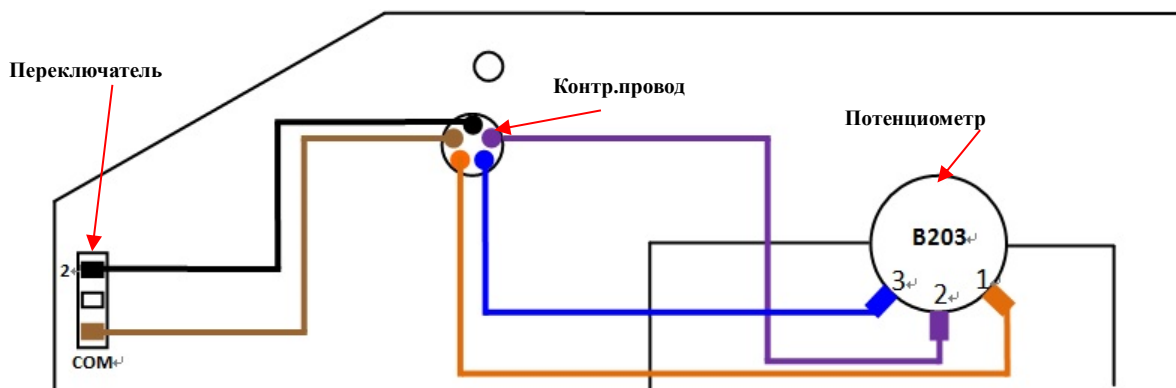

Контакт	Функция
1	КЗ с 2
2	КЗ с 1
3	Соединение 20 кОм (максимум) с потенциометром дистанционного управления 20 кОм
4	Соединение рычага с потенциометром дистанционного управления 20 кОм
5	Соединение с нулевым сопротивлением (минимум) к потенциометру дистанционного управления сопротивлением 20 кОм.
6	Не подключен
7	Не подключен
8	Вход триггерного переключателя
9	Вход триггерного переключателя
10	Не подключен
11	Не подключен
12	Не подключен

Конфигурация подключения горелки с управлением на ручке.

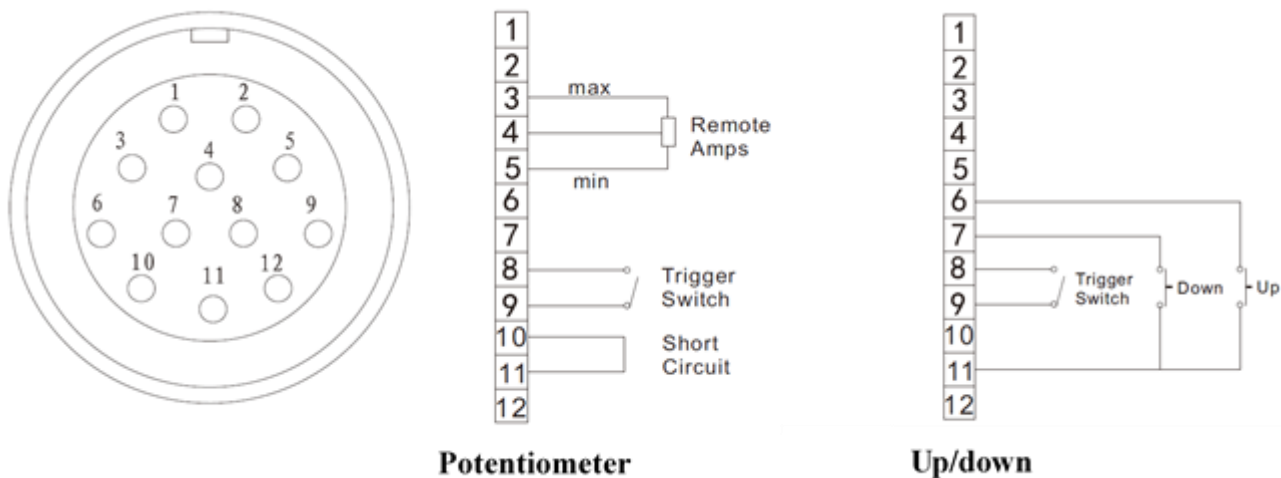

Конта кт	Функция	
	Потенциометр	Вверх/Вниз
1	Не подключён	Не подключён
2	Не подключён	Не подключён
3	Соединение 10 кОм (максимум) с потенциометром дистанционного управления 10 кОм	Не подключён
4	Соединение рычага с потенциометром дистанционного управления 10 кОм	Не подключён
5	Соединение с нулевым сопротивлением (минимум) к потенциометру дистанционного управления сопротивлением 10 кОм.	Не подключён
6	Не подключён	Кнопка входа «ВВЕРХ»
7	Не подключён	Кнопка входа «ВНИЗ»
8	Вход триггерного переключателя	Вход триггерного переключателя
9	Вход триггерного переключателя	Вход триггерного переключателя
10	Быть закороченным с 11	Не подключён
11	Быть закороченным с 10	Кнопка входа «ВВЕРХ» и «ВНИЗ».
12	Не подключён	Не подключён

§3.6 Рабочая среда

- ▲ Высота над уровнем моря ≤ 1000 м
- ▲ Диапазон рабочих температур $-20 \sim +40$ °С
- ▲ Относительная влажность воздуха ниже 90% (20 °С)
- ▲ Рекомендуется размещать машину под некоторыми углами над уровнем пола, максимальный угол не превышает 15°.
- ▲ Защитите машину от сильного дождя и прямых солнечных лучей.
- ▲ Содержание пыли, кислоты, агрессивных газов в окружающем воздухе или веществе не может превышать нормальный уровень.
- ▲ Следите за тем, чтобы во время сварки была достаточная вентиляция. Между машиной и стеной должно быть свободное расстояние не менее 30 см.

§3.7 Уведомления о работе

- ▲ Внимательно прочитайте Раздел §1 перед началом использования данного оборудования.
- ▲ Соедините провод заземления с машиной напрямую.
- ▲ Убедитесь, что вход однофазный: 50/60 Гц, 220 В $\pm 10\%$.
- ▲ Перед началом работы никого не должно быть рядом с рабочей зоной, особенно детей. Не смотрите на дугу незащищенными глазами.
- ▲ Обеспечьте хорошую вентиляцию машины, чтобы улучшить рабочий цикл.
- ▲ Выключите машину, когда операция закончится для повышения энергоэффективности.
- ▲ Когда выключатель питания отключается из-за сбоя, не перезапускайте его, пока проблема не будет решена. В противном случае диапазон проблем будет расширен.
- ▲ В случае возникновения проблем обратитесь в сервисный центр!

§4 Техническое обслуживание и устранение неисправностей

§4.1 Техническое обслуживание

Чтобы гарантировать безопасную и правильную работу сварочных аппаратов, их необходимо регулярно обслуживать. Клиенты должны понимать процедуру обслуживания сварочных аппаратов. Клиенты могут проводить простые. Сделайте все возможное, чтобы уменьшить частоту отказов и время ремонта сварочных аппаратов, чтобы продлить срок службы аппарата. Детали обслуживания подробно представлены в следующей таблице.

- **Предупреждение: в целях безопасности при обслуживании машины, пожалуйста, отключите основной источник питания и подождите 5 минут, пока напряжение на конденсаторах не упадет до безопасного напряжения 36В**

ТО	Предметы обслуживания
Ежедневный осмотр	<p>Обратите внимание, что ручки переключателей в передней и задней частях аппарата есть гибкими и правильно установлены. Если какая-либо ручка не была правильно установлена, пожалуйста, исправьте. Если вы не можете исправить, пожалуйста, немедленно замените;</p> <p>Если какой-либо переключатель не является гибким или не может быть правильно установлен на место, немедленно замените его! Пожалуйста, свяжитесь с отделом технического обслуживания, если нет аксессуаров.</p> <p>После включения питания наблюдайте / слушайте, если у аппарата сильная вибрация, свист или специфический запах. Если есть одна из вышеперечисленных проблем, выясните причину и устраните ее. Если вы не можете выяснить причину, обратитесь в сервис или к дистрибьютору / агенту.</p> <p>Обратите внимание, что отображаемое значение светодиода не повреждено. Если индикатор дисплея поврежден, замените поврежденный светодиод. Если это еще не работает, замените плату дисплея.</p> <p>Обратите внимание, что минимальное / максимальное значения на светодиодном индикаторе соответствуют установленному значению. Если есть какая-либо разница, и это повлияло на нормальные результаты сварки, пожалуйста, отрегулируйте ее.</p> <p>Проверьте, не поврежден ли вентилятор и нормально ли он вращается или контролируется. Если вентилятор поврежден, немедленно замените его. Если вентилятор не вращается после перегрева машины, проверьте, не блокирует ли что-либо его. Если он заблокирован, пожалуйста, устраните проблему. Если вентилятор не вращается после устранения вышеуказанных проблем, вы можете ткнуть лопастью по направлению вращения вентилятора. Если вентилятор вращается нормально, следует заменить пусковую мощность. Если нет, поменяйте вентилятор.</p> <p>Проверьте, не ослаблен ли быстрый разъем или не перегрелся ли он. Если у аппарата есть вышеуказанные проблемы, их следует устранить.</p> <p>Проверьте, не поврежден ли токовый выходной кабель. Если он поврежден, он должен быть изолирован или заменен.</p>
Ежемесячный осмотр	<p>Используйте сухой сжатый воздух для очистки внутренней части аппарата . Специально для устранения пыли на радиаторе, главном трансформаторе напряжения, катушках индуктивности, IGBT-модулях, быстроредействующих диодах, печатных платах и т. д.</p> <p>Проверьте винты и болты в машине. Если какой-либо из них ослаблен, пожалуйста, закрутите его. Если он ржавый, удалите ржавчину со всех болтов и убедитесь, что они закручиваются хорошо.</p>
Ежеквартальный осмотр	<p>Проверьте, соответствует ли фактический ток отображаемому значению. Если он не соответствует, произвести регулировку. Фактическое значение сварочного тока может быть измерено и отрегулировано амперметром типа клещи.</p>
Ежегодный осмотр	<p>Измерьте сопротивление изоляции между главной цепью, печатной платой и корпусом, если оно ниже 1 МОм, считается, что изоляция повреждена и нуждается в замене, и необходимо заменить или усилить изоляцию.</p>

§4.2 Устранение неисправностей

- Перед отправкой сварочных аппаратов с завода они уже были проверены и точно откалиброваны. Любой, кто не уполномочен нашей компанией, не может вносить какие-либо изменения в оборудование!
- Курс технического обслуживания должен проводиться осторожно. Если какой-либо провод становится гибким или смещен, это может представлять потенциальную опасность для пользователя!
- Только профессиональный обслуживающий персонал, авторизованный нашей компанией, может производить капитальный ремонт машины!
- **Обязательно отключайте основной источник питания перед выполнением любых ремонтных работ на сварочном аппарате!**
- Если есть какие-либо проблемы и нет авторизованного специалиста по техническому обслуживанию на месте, пожалуйста, свяжитесь с местным агентом или дистрибьютором! Если есть некоторые простые проблемы со сварочным аппаратом, вы можете обратиться к следующей таблице:

№	Неисправности		Причины	Устранение
1	Включите источник питания, индикатор питания горит, но вентилятор не работает		Что-то есть в вентиляторе	Вытащить помеху
			Пусковой конденсатор вентилятора поврежден	Заменить конденсатор
			Двигатель вентилятора поврежден	Сменить вентилятор
2	Цифры на дисплее не отображаются.		Светодиод на дисплее не работает	Заменить светодиод
3	Отображаемое максимальное и минимальное значение не соответствует установленному значению.		Максимальное значение не соответствует	Отрегулируйте потенциометр I _{max} на плате управления.
			Минимальное значение не соответствует	Отрегулируйте потенциометр I _{min} по измерителю тока.
4	Нет напряжения на выходе без нагрузки		Машина повреждена	Проверьте главную цепь и Pt4.
5	Дуга не может быть зажжена (TIG)	На плате ВЧ зажигания есть искра.	Сварочный кабель не соединен с двумя выходами аппарата.	Подключите сварочный кабель к выходу аппарата .
			Сварочный кабель поврежден	Отремонтируйте или замените.
			Кабель заземления подключен нестабильно	Проверьте заземляющий кабель.
			Сварочный кабель слишком длинный.	Используйте подходящий сварочный кабель.
			На заготовке есть масло или пыль	Проверьте и удалите это.
			Расстояние между вольфрамовым электродом и заготовкой слишком велико.	Уменьшите расстояние (около 3 мм).

№	Неисправности		Причины		Устранение
		На плате ВЧ зажигания нет искры.	Панель ВЧ зажигания не работает.		Ремонт или замена Pt8
			Расстояние между разрядником слишком короткое.		Отрегулируйте это расстояние (около 0,7 мм).
			Неисправность выключателя сварочного рукава .		Проверьте выключатель сварочного рукава, кабель управления и гнездо газа.
6	Нет потока газа (TIG)		Газовый баллон закрыт или давление газа низкое		Откройте или замените газовый баллон
			Что-то в клапане		Убери это
			Электромагнитный клапан поврежден		Замени это
7	Газ идёт беспрерывно		Газ-тест на передней панели включен		Проверка газа на передней панели выключена
			Что-то в клапане		Убери это
			Электромагнитный клапан поврежден		Замени это
			Ручка регулировки времени предварительного газа на передней панели повреждена		Отремонтируй или поменяй
8	Сварочный ток не может быть отрегулирован		Потенциометр сварочного тока на разъеме на передней панели неисправен или поврежден		Отремонтируйте или замените потенциометр
9	Отображаемый сварочный ток не соответствует фактическому значению.		Отображаемое минимальное значение не соответствует фактическому значению.		Отрегулируйте потенциометр I _{min} на силовой плате.
			Отображаемое максимальное значение не соответствует фактическому значению.		Отрегулируйте потенциометр I _{max} на плате питания.
10	Проникновение расплавленной ванны недостаточно.		Слишком низкий сварочный ток		Увеличьте сварочный ток
11	Лампа сигнализации на передней панели включена		Защита от перегрева	Большой сварочный ток	Уменьшить сварочный ток
				Слишком длинное рабочее время	Уменьшить рабочий цикл (работать с перерывами)

§4.3 Список кодов ошибки

Тип ошибки	Код ошибки	Описание	Цвет индикатора
Тепловое реле	E01	Перегрев (1-е тепловое реле)	Желтая лампа (тепловая защита) всегда включается
	E02	Перегрев (2-е тепловое реле)	Желтая лампа (тепловая защита) всегда включается
	E03	Перегрев (3-е тепловое реле)	Желтая лампа (тепловая защита) всегда включается
	E04	Перегрев (4-е тепловое реле)	Желтая лампа (тепловая защита) всегда включается
	E09	Перегрев (программа по умолчанию)	Желтая лампа (тепловая защита) всегда включается
Сварочный аппарат	E10	Потеря фазы	Желтая лампа (тепловая защита) всегда включается
	E11	Нет воды	Желтая лампа (тепловая защита) всегда включается
	E12	Нет газа	Красная лампа всегда включается
	E13	Низкое напряжение	Желтая лампа (тепловая защита) всегда включается
	E14	Высокое напряжение	Желтая лампа (тепловая защита) всегда включается
	E15	Большой ток	Желтая лампа (тепловая защита) всегда включается
Переключатель	E20	Неисправность кнопки на панели управления при включении машины	Желтая лампа (тепловая защита) всегда включается
	E21	Другие неисправности на панели управления при включении машины	Желтая лампа (тепловая защита) всегда включается
	E22	Ошибка горелки при включении машины	Желтая лампа (тепловая защита) всегда включается
	E23	Неисправность горелки во время нормального рабочего процесса	Желтая лампа (тепловая защита) всегда включается
Аксессуар	E30	Отключение горелки	Красная лампа всегда включается
	E31	Отключение кулера	Желтая лампа (тепловая защита) всегда включается
Связь			
	E41	Ошибка связи	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ВНИМАНИЕ!

Гарантийное обслуживание и ремонт производится только в специализированных или специально уполномоченных производителем сервисных центрах.

Срок службы Товара составляет 5 (пять) лет. Использование Товара по истечении его срока службы возможно только после диагностики Товара в специализированном сервисном центре и вынесения специалистами сервисного центра соответствующего технического заключения.

Техническое заключение выдается в письменном виде, в техническом заключении в обязательном порядке указывается срок продления срока службы. По истечении срока службы Товар необходимо утилизировать по правилам, установленным в регионе проживания покупателя.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, которые явились следствием производственных дефектов.

Товар предоставляется в ремонт в комплекте с рабочими аксессуарами, сменными приспособлениями и элементами их крепления. Заменяемые при гарантийном ремонте детали изымаются сервисным центром.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- 1) несоблюдение предписаний инструкции по эксплуатации;
- 2) ненадлежащее хранение и обслуживание, использование Товара не по назначению;
- 3) эксплуатация Товара при несоответствии параметров питающей сети (по напряжению и мощности) значениям, приведенным на шильдах и в паспорте оборудования;
- 4) эксплуатация Товара при наличии скруток питающих проводов. Площадь поперечного сечения сетевых проводов должна соответствовать номинальному режиму;
- 5) эксплуатация Товара с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, отказ и

- остановка вентилятора и т.п.);
- 6) наличие механических повреждений корпуса, шнура питания, а также внутренних частей Товара (печатных плат и др.) вследствие ударов, падений с высоты или попадания внутрь посторонних предметов и инородных тел (камней, песка, цементной пыли или строительного мусора);
 - 7) наличие повреждений, вызванных действием агрессивных сред, эксплуатация Товара в условиях высоких, низких температур либо повышенной влажности сверх допустимых значений (в т. ч. прямого попадания влаги, например, при эксплуатации во время дождя);
 - 8) наличие повреждений вследствие перегрузки, вызванных нарушением временного режима работы (например, перегрев вследствие превышения времени непрерывной работы);
 - 9) при вскрытии, попытках самостоятельного ремонта Товара, при внесении самостоятельных изменений в конструкцию Товара, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей, отсутствующие или недовернутые винты и элементы крепления, щели в корпусе, удлиненный шнур питания;
 - 10) при отсутствии, повреждении или изменении серийного номера на Товаре, когда такой номер был нанесен производителем, при несоответствии серийного номера, нанесенного производителем, номеру, указанному в гарантийном талоне.
 - 11) при возникновении неисправности Товара в результате использования несоответствующих расходных материалов и комплектующих (предохранители и т.п.)
 - 12) на профилактическое обслуживание (регулировка, чистка, промывка, смазка и другие виды технического обслуживания).
 - 13) при неисправностях, возникших вследствие естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов

Гарантийный срок на комплектующие и составные части Товара составляет шесть месяцев.

По истечении срока гарантии на комплектующие и составные части Товара (угольные

щетки, зубчатые ремни и колеса, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, подшипники, трущиеся и передаточные детали, аккумуляторы, сварочные наконечники, сопла, горелки, сварочные зажимы и держатели, плазматроны, электроды, держатели цанги, фильтры, дюзы) покупатель может предъявлять претензии, связанные с недостатками этих комплектующих. При этом, если по истечении 6-ти месяцев будет установлено, что недостатки комплектующих (составных) частей возникли в связи с интенсивной эксплуатацией Товара, то претензия покупателя удовлетворению не подлежит.

Аппараты для гарантийного ремонта принимаются в чистом виде.

На маску, щетку, колеса в процессе эксплуатации сварочного аппарата заводская гарантия не распространяется. Эти принадлежности являются расходной частью

Для гарантийного ремонта в авторизованном сервисном центре необходимо предъявить гарантийный талон установленного образца с отметкой о дате продажи, подписью продавца и штампом предприятия торговли.

Доставка сварочной машины в сервисный центр осуществляется за счёт покупателя.