



**ПРИБОР ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
Ц4352-М1**

**ПАСПОРТ
2.728.066 ПС**

*ПРИЛАД ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНИЙ
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ
Ц4352-М1*

*ПАСПОРТ
2.728.066 ПС*

ВНИМАНИЕ!

Не приступайте к работе с прибором не изучив содержание паспорта.

В связи с постоянной работой по совершенствованию прибора в конструкцию могут быть внесены некоторые изменения, не влияющие на его технические характеристики и не отраженные в настоящем паспорте.

УВАГА!

Не приступайте до роботи з пристроям не вивчивши зміст паспорту.

В зв'язку з постійною роботою по вдосконаленню пристроя в конструкцію можуть бути внесені деякі зміни, що не впливають на його технічні характеристики та не відображені в цьому паспорту.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1 Прибор электроизмерительный многофункциональный **Ц4352-М1** (далее - **прибор**) с автоматической защитой от электрических перегрузок предназначен для измерения:
- силы и напряжения постоянного тока;
 - среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока синусоидальной формы;
 - сопротивления постоянному току в электрических цепях объектов измерений, работоспособное состояние которых не нарушается их взаимодействием с прибором или выходом нормируемых характеристик прибора за пределы, установленные техническими условиями и указанные в настоящем паспорте.

1.2 Прибор может применяться при регулировании, ремонте и эксплуатации электро- и радиоаппаратуры в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других помещениях, в том числе хорошо вентилируемых подземных, (*отсутствие прямого воздействия солнечной радиации, атмосферных осадков, ветра, а также песка и пыли наружного воздуха*).

1.3 По рабочим климатическим условиям применения прибор относится к группе **2 ГОСТ 22261**, при этом значение температуры окружающего воздуха рабочих условий применения от **5** до **40 °C**, верхнее значение относительной влажности воздуха рабочих условий применения **80 %** при температуре **25 °C**, атмосферное давление **84-106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.)**.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Измеряемые прибором величины, диапазоны измерений, классы точности, пределы допускаемой основной погрешности в нормальных условиях применения (**таблица 2**), сила тока, потребляемого прибором и падения напряжения на гнездах прибора соответствуют указанным в **таблице 1**.

2.2 Основная погрешность, изменения показаний (дополнительная погрешность) прибора и вариация показаний прибора (γ) выражаются в процентах в виде *приведенной погрешности* по формуле

$$\gamma = \frac{\Delta \bullet 100}{X_n}, \quad (1)$$

где Δ - значение абсолютной погрешности, изменения показаний (дополнительной погрешности) прибора и вариации показаний, выраженное в единицах измеряемой величины или единицах длины шкалы;

X_n - нормирующее значение, выраженное в тех же единицах, что и абсолютная погрешность.

Нормирующее значение X_n принимать равным: конечному значению диапазона измерения силы и напряжения постоянного и переменного тока или всей длине шкалы при измерениях сопротивления постоянному току.

Минимальные значения длин шкал: "**Ω**" - **58 мм**; "**kΩ, MΩ**" - **67 мм**.

2.3 Вариация показаний прибора не превышает **0,5 %**.

2.4 Время успокоения прибора не превышает **4 с**. Время установления рабочего режима прибора - непосредственно после включения.

Режим работы прибора (*кроме диапазонов измерений 0-6 А и 0-15 А*) непрерывный.

Продолжительность непрерывной работы - в течение **16 ч** с перерывом до повторного включения **1 ч**.

Для диапазонов измерений **0-6 А** и **0-15 А** режим работы прерывистый.

Продолжительность работы для диапазона **0-6 А** не более **10 мин** и для диапазона **0-15 А** не более **5 мин**, с перерывом до повторного включения не менее **15 мин**.

В процессе работы, при необходимости, следует заменять встроенные электрохимические источники тока.

Таблица 1

Измеряемая величина	Диапазон измерений	Класс точности	Пределы допускаемой приведенной основной погрешности, %	Падение напряжения, B , не более	Ток потребления, mA , не более	
					от измеряемого сигнала	от источника питания
Сила постоянного тока, mA	0-0,3	1,0	$\pm 1,0$	0,08	-	-
	0-1,5			0,30		
	0-6; 0-15; 0-60; 0-150; 0-600; 0-1500; 0-6000; 0-15000			0,65		
Сила переменного тока, mA	0,15-1,5; 0,6-6; 1,5-15; 6-60; 15-150; 60-600; 150-1500; 600-6000; 1500-15000	1,5	$\pm 1,5$	0,65	-	-
Напряжение постоянного тока, V	0-0,075; 0-0,3; 0-1,5	1,0	$\pm 1,0$	-	0,306	-
	0-6; 0-30; 0-60; 0-150; 0-300; 0-600; 0-1200				1,530	
Напряжение переменного тока, V	0,03-0,3	1,5	$\pm 1,5$	-	5,10	-
	0,15-1,5				1,02	
	0,6-6; 3-30; 6-60; 15-150; 30-300; 60-600; 120-1200				1,53	
Сопротивление постоянному току, kОм	0 - 0,2 0 - 5 0 - 50 0 - 500; 0-5000	1,0	$\pm 1,0$	-	-	22,0 20,0 2,0 0,8

2.5 Изоляция между всеми изолированными электрическими цепями и корпусом прибора в нормальных климатических условиях применения (**таблица 2**) выдерживает в течение **1 мин** действие испытательного напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой **(50 ± 1) Гц**, среднеквадратическое значение которого составляет **5 кВ**.

2.6 Прибор выдерживает длительные перегрузки током или напряжением, равные **120 %** от конечного значения диапазонов измерений, в течение **2 ч.**

Таблица 2

Влияющая величина	Нормальное значение
Положение прибора, град	Горизонтальное ± 2
Температура окружающего воздуха, °C	20 ± 5
Относительная влажность воздуха, %	30 - 80
Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)	84 - 106,7 (630 - 800)
Частота измеряемых силы и напряжения переменного тока	Нормальная область частот (таблица 3)
Форма кривой измеряемых силы и напряжения переменного тока	Синусоидальная, с коэффициентом несинусоидальности не более 2 %
Напряжение источника питания, B: автоматической защиты и схемы омметра в диапазонах измерений до 50 кОм , - в диапазоне измерений 0-500 кОм , - в диапазоне измерений 0-5000 кОм ,	3,7-4,7 (встроенный электрохимический источник постоянного тока), 11-44 (внешний источник постоянного тока), 120-160 (внешний источник постоянного тока)
Внешнее магнитное поле	Магнитное поле Земли
Ориентация прибора относительно магнитного поля Земли	Любая
Ферромагнитная опорная плоскость	Отсутствие
Коэффициент переменной составляющей постоянного тока или напряжения, % , не более	3

2.7 Частотный диапазон прибора при измерениях силы и напряжения переменного тока соответствует значениям **таблицы 3**.

Таблица 3

Конечные значения диапазонов измерений	Нормальная область частот, Гц	Средняя частота нормальной области частот, Гц	Рабочая область частот, Гц
600; 1200 B ; 15000 mA	45 - 60	52,5	60 - 1000
60; 150; 300 B	45 - 60	52,5	60 - 2000
0,3; 1,5; 6; 30 B	45 - 60	52,5	60 - 10000
1,5; 6; 15; 60; 150; 600; 1500; 6000 mA	45 - 60	52,5	60 - 10000

2.8 Прибор с защитой от электрических перегрузок при измерении силы и напряжения постоянного и переменного тока выдерживает воздействие кратковременных электрических перегрузок - десяти ударов током или напряжением, величины которых не превышают **25-**кратных значений от конечного значения диапазонов измерений, но не более **50 A** в последовательных и **2 кВ** параллельных электрических цепях.

Время включения под перегрузку **0,5 с** с интервалом **20 с**.

При отсутствии источника питания автоматической защиты кратковременные перегрузки не должны превышать в диапазонах измерений:

до **1A - 5I_K** свыше **1A - 2I_K**

до **100 В - 5U_K**; выше **100 В - 2U_K**(но не более **2 кВ**),

где **I_K** и **U_K** - конечные значения диапазонов измерений силы тока и напряжения.

Примечание- В диапазоне измерений **0 - 15 А** с отдельным гнездом "15 А" прибор автоматической защиты не имеет. Перегрузка для этого диапазона не более двухкратной.

2.9 Пределы допускаемых изменений показаний (допускаемой дополнительной приведенной погрешности) прибора в интервалах влияющих величин рабочих условий применения приведены в **таблице 4**.

Таблица 4

Влияющая величина	Интервал влияющей величины	Предел допускаемого изменения показаний (допускаемой дополнительной приведенной погрешности), %
Температура окружающего воздуха	От 5 до 40 °C	±1,0 и ±1,5 при измерении на постоянном и переменном токе соответственно на каждые 10 °C изменения температуры от нормальной
Положение прибора	Отклонение от горизонтального на 10 градусов в любом направлении	±1,0
Частота измеряемых силы и напряжения переменного тока	Рабочая область частот (таблица 3)	±1,5 (при изменении частоты от границы нормальной области до любого значения частоты смежной части рабочей области частот)
Внешнее однородное магнитное поле	Постоянное с индукцией 0,5 мТл Переменное с индукцией 0,2 мТл при частоте до 1 кГц	±1,0 ±1,5
Форма кривой измеряемых силы или напряжения переменного тока	Отклонение среднеквадратического значения от синусоидальной формы под влиянием 2, 3 и 5-й гармонической составляющей, равное 5 %	±3,0
Ферромагнитная опорная плоскость	Толщина (2±0,5) мм	±0,5
Такой же прибор	Размещённый вплотную, до этого находившийся на расстоянии не менее 1 м	±0,5

2.10 Габаритные размеры прибора **215 мм x 115 мм x 87 мм**.

2.11 Масса прибора, не более, **1,0 кг**.

2.12 Средний полный срок службы прибора, не менее, **12 лет**.

2.13 Суммарная масса драгоценных материалов в приборе:
серебра – **2,0 г** (плата переключателя - покрытие, реле защиты - контакты биметаллические,

усилитель защиты, переключатель П2К, резистор СП3-9а); платины - **0,006 г** или бронзы-бериллия (растяжка) (*необходимо подчеркнуть*).

2.14 Суммарная масса цветных металлов в приборе:
алюминия и алюминиевых сплавов - **44 г** (шильдики, обойма, циферблат); кобальта - **18 г** (магниты измерительного механизма и реле автозадачи); меди и сплавов на медной основе - **44 г** (обмотка, гнезда, провода); никеля и никелевых сплавов - **34 г** (трансформатор).

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Вместе с прибором поставляются:

паспорт.....	1 экз.
свидетельство о приемке.....	1 экз.
провод соединительный.....	2 шт.
зажим контактный.....	2 шт.
футляр для укладки прибора и принадлежностей.....	1 шт.

П р и м е ч а н и я

1 *Допускается поставлять свидетельство о приемке не отдельным документом, а в составе паспорта одним из его разделов.*

2 *Прибор поставляется без электрохимических источников тока.*

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Элементы электрической схемы прибора расположены на печатной плате и заключены в корпус из изоляционного материала. Органы управления, отсчетное устройство размещены на лицевой стороне прибора.

4.2 Камера электрохимических источников тока типа А316 (*КВАНТ, ПРИМА, УРАН или аналогичные*) для питания омметра и автоматической защиты расположена с тыльной стороны корпуса. Конструкция прибора предусматривает смену электрохимических источников тока без нарушения клейма предприятия - изготавителя.

4.3 В приборе применен механизм измерительный магнитоэлектрической системы с подвижной катушкой на растяжках с внутри катушечным магнитом, с механическим указателем (*стрелкой*). Ток полного отклонения механизма измерительного равен **0,3 мА**, падение напряжения на обмотке рамки не более **30 мВ**.

4.4 Расширение диапазонов измерения осуществляется с помощью коммутации шунтов амперметра и добавочных сопротивлений вольтметра.

4.5 Для измерения силы и напряжения переменного тока в приборе применен выпрямитель, выполненный на полупроводниковых диодах и трансформаторе.

5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При работе с прибором необходимо соблюдать правила техники безопасности.

5.2 При измерениях в цепях с напряжением выше **42 В** следует включать и выключать прибор при выключенном напряжении в исследуемой цепи.

Недопустимо переключение прибора с одного вида измерения на другой, а также переключение диапазонов измерений без отключения от исследуемой цепи.

5.3 Измерения в цепях с напряжением выше **200 В** должны производиться в присутствии других лиц.

5.4 Прибор к исследуемой схеме необходимо подключать посредством соединительных проводов, поставляемых в комплекте с прибором.

5.5 Подключать прибор к исследуемой цепи следует одной рукой с помощью соединительных проводов, держась за изолирующую втулку шупа. Другая рука должна быть свободной во избежание прохождения электрического тока через организм человека.

5.6 При исследовании электрической схемы прибор нужно располагать так, чтобы при снятии показаний была исключена опасность прикосновения к частям исследуемой схемы, находящимся под напряжением.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА ПРИБОРА СО СНЯТОЙ КРЫШКОЙ КАМЕРЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

6 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1 Для получения достоверных результатов измерений и для предупреждения возможных повреждений прибора следует придерживаться следующих правил:

выдержать прибор в течение **4 ч** в рабочих климатических условиях применения, если он более **1 ч** находился при температуре предельных условий транспортирования, и **48 ч**, если он более **1 ч** находился при влажности окружающего воздуха, соответствующей предельным условиям транспортирования;

установить в прибор электрохимические источники тока, соблюдая полярность подключения;

установить прибор в горизонтальное положение;

установить корректором указатель измерительного механизма прибора на отметку механического нуля (*нулевая отметка шкалы "V, A"*);

включить автоматическую защиту, нажав до упора кнопку " ";

проконтролировать работоспособность реле и встроенных в прибор электрохимических источников тока, для чего нажать до упора кнопку " ", при этом должно сработать (*легкий щелчок*) реле автоматической защиты, что свидетельствует о его работоспособности и пригодности источников тока;

включить вновь реле автоматической защиты.

6.2 Включить (*в нижнее фиксированное положение*) одну из кнопок " — " ; " ∞ " или " Ω , $k\Omega$, $M\Omega$ " переключателя видов измерений в зависимости от вида измеряемой величины, а ручку переключателя диапазонов измерений установить в одно из фиксированных положений, соответствующее предполагаемому значению измеряемой величины.

Если измеряемая величина не известна, начинать измерения с наибольшего значения.

Перед измерением сопротивлений в диапазоне " Ω " установить вращением ручки " Ω , $k\Omega$, $M\Omega$ " указатель прибора на отметку " ∞ " шкалы " Ω ".

В диапазонах измерений " $k\Omega \times 1$ ", " $k\Omega \times 10$ " этой же ручкой установить указатель на отметку " 0 " шкалы " $k\Omega$, $M\Omega$ ", предварительно закоротив соединительными проводами гнездо " V , A , Ω , - $k\Omega$, - $M\Omega$ " с гнездом " + $k\Omega$, + $M\Omega$ ".

Если установить указатель (стрелку) на отметку " ∞ " или " 0 " при измерении сопротивления не удается, необходимо сменить электрохимические источники тока.

При измерении в диапазонах " $k\Omega \times 100$ ", " $M\Omega$ " необходимо подключение внешнего источника питания (**таблица 2**) отрицательным полюсом к гнезду "+ $k\Omega$, + $M\Omega$ ". Для установки указателя измерительного механизма на отметку " 0 " шкалы " $k\Omega$, $M\Omega$ ", предварительно закоротив соединительными проводами положительный полюс внешнего источника постоянного тока с гнездом " V , A , Ω , - $k\Omega$, - $M\Omega$ ". Для измерения следует отсоединить положительный полюс

внешнего источника от гнезда прибора, между этим полюсом и гнездом подключить измеряемое сопротивление.

Подключить прибор к исследуемой схеме и произвести отсчет по соответствующей шкале.

Схемы подключения прибора к объекту измерений указаны на крышке камеры электрохимических источников тока с тыльной стороны корпуса прибора.

6.3 По окончанию измерений сопротивлений постоянному току в диапазоне " **Ω** " во избежание разряда электрохимических источников тока кнопку " **Ω, kΩ, MΩ** " переключателя видов измерений установить в верхнее фиксированное положение нажатием любой соседней кнопки.

6.4 По окончанию работы с прибором отключить автоматическую защиту нажав до упора на кнопку " **—○—** ".

6.5 Погрешность результатов измерений прибором в рабочих условиях применения (γ_p), определяется как сумма пределов допускаемой основной погрешности прибора (γ_o) и допускаемых изменений показаний прибора от влияния:

частоты измеряемых силы и напряжения переменного тока, γ_f ; формы кривой, γ_k ; температуры, γ_t ; внешнего магнитного поля, γ_m ; положения прибора, γ_n - по формуле

$$\gamma_p = \gamma_o + \gamma_f + \gamma_k + \gamma_t + \gamma_m + \gamma_n \quad (2)$$

Пример : прибором производились измерения при температуре **35 °C**, остальные влияющие величины соответствовали нормальным (**таблица 2**).

Тогда $\gamma_p = \gamma_o + \gamma_t \quad (3)$

Предел допускаемого изменения показаний прибора, вызванного изменением температуры от нормальной (**20 ± 5 °C**) в пределах рабочих температур, равен **± 1,0 %** на постоянном токе и **± 1,5 %** на переменном токе (**таблица 4**).

Следовательно, погрешность результата измерения в данном случае не превысит:
на постоянном токе

$$\gamma_p = \pm 2,0 \%,$$

на переменном токе

$$\gamma_p = \pm 3,0 \%.$$

7 УКАЗАНИЕ ПО ПОВЕРКЕ (КАЛИБРОВКЕ)

7.1 Периодичность поверки (*калибровки*) прибора устанавливается потребителем с учетом интенсивности и условий эксплуатации, но не реже одного раза в два года.

7.2 Методы поверки (*калибровки*) прибора - по **ГОСТ 8.497** в части амперметра и вольтметра, **ГОСТ 8.409** в части омметра и паспорта в части остальных функций.

7.3 Положительные результаты первичной поверки (*калибровки*) оформляются путем записи в паспорте прибора и удостоверением записи оттиском поверочного (*калибровочного*) клейма.

Положительные результаты периодической поверки (*калибровки*) прибора оформляются в порядке, установленном метрологической службой, осуществляющей поверку (*калибровку*).

При отрицательных результатах периодической поверки (*калибровки*) решение о возможности дальнейшего применения прибора принимает руководитель предприятия, которое его использует.

Прибор, не подлежащий ремонту, изымается из обращения и эксплуатации, и подвергается утилизации в установленном порядке.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.4 Прибор можно транспортировать в закрытом транспорте любого вида. При транспортировании воздушным транспортом прибор должен быть размещен в герметизированном отсеке.

Предельные условия транспортирования:

температура окружающего воздуха минус **50**, плюс **50 °C**;

относительная влажность воздуха **98 %** при температуре **35 °C**;

атмосферное давление **84 - 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.)**;

максимальное ускорение механических ударов **30 м/с²** при частоте **80 -120** ударов в минуту.

Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемые для транспортирования прибора, не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.д.

7.5 Прибор до введения в эксплуатацию должен храниться в упаковке предприятия - изготовителя при температуре окружающего воздуха от **5** до **40 °C** и относительной влажности до **80 %** при температуре **25 °C**.

Хранение прибора без упаковки следует производить при температуре окружающего воздуха от **10** до **35 °C** и относительной влажности **80 %** при температуре **25 °C**.

При хранении прибора или при длительном перерыве в работе с ним рекомендуется электрохимические источники тока изъять из прибора и хранить их отдельно.

В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

При хранении прибора в потребительской таре (футляре) количество рядов складирования по высоте не должно превышать десяти.

7.6 Прибор по истечении срока службы, не подлежащий ремонту, изымается из обращения и эксплуатации, и подвергается утилизации в установленном порядке.

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации - **24 месяцев** со дня ввода прибора в эксплуатацию.

8.3 Гарантийный срок хранения - **6 месяцев** со дня изготовления прибора.

8.4 Претензии к качеству прибора принимаются к рассмотрению, и гарантийный ремонт производится при наличии свидетельства о приемке и сохранности на приборе оттиска клейма предприятия - изготовителя или организации, производящей гарантийный ремонт.

ПРИЛОЖЕНИЕ А: Схема электрическая принципиальная

1 ПРИЗНАЧЕННЯ

1.1 Прилад електровимірювальний багатофункціональний **Ц4352-М1** (далі за текстом **прилад**) з автоматичним захистом від електричних перевантажень призначений для вимірювання:

- сили та напруги постійного струму;
- середньоквадратичного значення сили та напруги змінного струму синусоїдальної форми;
- опору постійному струму.

Прилад призначений для вимірювання в електричних колах об'єктів вимірювань, працездатний стан яких не порушується взаємодією об'єкту вимірювань та приладу або виходом характеристик приладу за нормовані граници.

1.2 Прилад застосовується для регулювання, ремонту та перевірки працездатності електро- та радіоапаратури в приміщеннях з штучно регульованими кліматичними умовами, наприклад, в закритих отоплюваних або охолоджуваних та вентильованих виробничих та інших приміщеннях, в тому числі добре вентильованих підземних, (*відсутність прямого впливу сонячної радиації, атмосферних опадів, вітру, а також піску та пилу довкілля*).

1.3 За робочими кліматичними умовами прилад відноситься до групи **2 ГОСТ 22261**, при цьому значення температури довкілля від **5** до **40 °C**, верхнє значення відносної вологості повітря **80 %** при температурі **25 °C**, атмосферний тиск **84 - 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.)**.

2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Вимірювані приладом величини, діапазони вимірювань, класи точності, граници допустимої основної зведені похибки в нормальніх умовах (**таблиця 2**), сила струму, споживана приладом та падіння напруги на гніздах приладу, відповідає **таблиці 1**.

2.2 Основна похибка, змінення показів приладу та варіація показів приладу (γ) виражуються в процентах у вигляді зведені похибки по формулі

$$\gamma = \frac{\Delta \bullet 100}{X_N}, \quad (1)$$

де Δ - значення абсолютної похибки, змінення показів приладу та варіація показів, виражені в одиницях вимірюваної величини або одиницях довжини шкали;

X_N - нормоване значення, виражене в тих же одиницях, що і абсолютно похибка.

Нормоване значення X_N приймати рівним: верхньому значенню діапазону вимірювання сили і напруги постійного та змінного струму або всій довжині шкали при вимірюваннях опору постійному струму.

Мінімальне значення довжин шкал: "kΩ, MΩ" - **67 мм**; "Ω" - **58 мм**.

2.3 Варіація показів приладу не перевищує **0,5 %**.

2.4 Час заспокоєння приладу не перевищує **4 с**. Час встановлення робочого режиму приладу безпосередньо після підключення.

Режим роботи приладу (крім діапазонів вимірювання **0-6 A** та **0-15 A**) безперервний. Тривалість безперервної роботи – на протязі **16 год** з перервою до повторного включення **1 год**.

Для діапазонів вимірювання **0-6 A** та **0-15 A** режим роботи перервний. Тривалість роботи діапазону **0-6 A** не більше **10 хв** та діапазону **0-15 A** - не більше **5 хв**, з перервою до повторного включення не менше **15 хв**.

Безперервна робота омметра приладу визначається нормованою ємністю використаних джерел струму і силою струму споживання (**таблиця 1**).

В процесі роботи, при необхідності, необхідно замінювати розміщені в приладі електрохімічні джерела струму.

Таблиця 1

Вимірювана величина	Діапазон вимірювання	Клас точності	Границі допустимої зведеної основної похибки, %	Падіння напруги, B , не більше	Струм споживання, mA , не більше	
					від вимірюваного сигналу	від джерела живлення
Сила постійного струму, mA	0-0,3	1,0	$\pm 1,0$	0,08	-	-
	0-1,5			0,30		
	0-6; 0-15; 0-60; 0-150; 0-600; 0-1500; 0-6000; 0-15000			0,65		
Сила змінного струму, mA	0,15-1,5; 0,6-6; 1,5-15; 6-60; 15-150; 60-600; 150-1500; 600-6000; 1500-15000	1,5	$\pm 1,5$	0,65	-	-
Напруги постійного струму, B	0-0,075; 0-0,3; 0-1,5	1,0	$\pm 1,0$	-	0,306	-
	0-6; 0-30; 0-60; 0-150; 0-300; 0-600; 0-1200				1,530	
Напруги змінного струму, B	0,03-0,3	1,5	$\pm 1,5$	-	5,10	-
	0,15-1,5				1,02	
	0,6-6; 3-30; 6-60; 15-150; 30-300; 60-600; 120-1200				1,53	
Опір постійному струму, $k\Omega$	0 - 0,2 0 - 5 0 - 50 0 - 500; 0-5000	1,0	$\pm 1,0$	-	-	22,0 20,0 2,0 0,8

2.5 Ізоляція між всіма ізольованими електричними колами і корпусом, а також зовнішніми органами управління приладу в нормальних кліматичних умовах (**таблиця 2**) витримує на протязі **1 хв** дію випробовувальної напруги змінного струму синусоїдальної форми частотою **(50 ± 1) Гц**, середнє квадратичне значення якої складає **5 кВ**.

2.6 Прилад витримує тривале перевантаження струмом чи напругою, рівною **120 %** від верхнього значення діапазону вимірювань, протягом **2 год**.

Таблиця 2

Впливна величина	Нормальне значення
Положення приладу, град	Горизонтальне ± 2
Температура довкілля, °C	20 ± 5
Відносна вологість повітря, %	30 - 80
Атмосферний тиск, кПа (мм рт.ст.)	84 - 106,7 (630 - 800)
Частота вимірюваних сили і напруги змінного струму	Нормальна область частот (таблиця 3)
Форма кривої вимірюваних сили і напруги змінного струму	Синусоїdalьна, з коефіцієнтом гармонік не більше 2 %
Напруга джерела живлення, B: автоматичного захисту і схеми омметра - в діапазонах до 50 кОм ; - в діапазоні 0 - 500 кОм ; - в діапазоні 0 - 5000 кОм	3,7-4,7 (електрохімічне джерело постійного струму); 11-44 (зовнішнє джерело постійного струму); 120-160 (зовнішнє джерело постійного струму)
Зовнішнє магнітне поле	Магнітне поле Землі
Орієнтація приладу відносно магнітного поля Землі	Будь-яка
Феромагнітна опорна площа	Повна відсутність
Пульсація вимірюваного постійного струму або напруги, % , не більше	Вміст пульсацій 3

2.7 Частотний діапазон приладу при вимірюванні сили і напруги змінного струму відповідає значенням **таблиці 3**.

Таблиця 3

Верхнє значення діапазону вимірювання	Нормальна область частот, Гц	Середня частота нормальної області частот, Гц	Робоча область частот, Гц
600; 1200 B ; 15000 mA	45 - 60	52,5	60 - 1000
60; 150; 300 B	45 - 60	52,5	60 - 2000
0,3; 1,5; 6; 30 B	45 - 60	52,5	60 - 10000
1,5; 6; 15; 60; 150; 600; 1500; 6000 mA	45 - 60	52,5	60 - 10000

2.8 Прилад з захистом від електричного перевантаження при вимірюванні сили і напруги постійного і змінного струму витримує вплив коротковчасних електрических перевантажень - десять ударів струмом чи напругою, величини яких не перевищують **25**-кратних значень від верхнього значення діапазонів вимірювань, але не більше **50 A** в послідовних і **2 kV** в паралельних електрических колах.

Час включення під перевантаження **0,5 с** з інтервалом **20 с**.

При відсутності джерела живлення автоматичного захисту коротковчасні перевантаження не повинні перевищувати в діапазонах вимірювань

до **1A - 5I_K**; вище **1A - 2I_K**;

до **100 B - 5U_K**; вище **100 B - 2U_K** (але не більше **2 kV**),

де **I_K** і **U_K** - верхні значення діапазонів вимірювань сили струму і напруги.

Примітка - В діапазоні вимірювань **0-15 A** з окремим гніздом "**15 A**" прилад автозахисту не має. Перевантаження для цього діапазону не більше дворазового.

2.9 Границі допустимих змінень показів (допустимої додаткової зведені похибки) приладу в інтервалах впливних величин робочих умов наведені в **таблиці 4**.

Таблиця 4

Впливна величина	Інтервал впливної величини	Границі допустимих змінень показів (допустимої додаткової зведені похибки), %
Температура довкілля	Від 5 до 40 °C	± 1,0 і ± 1,5 при вимірюванні на постійному і змінному струму відповідно на кожні 10 °C зміни температури від нормальної
Положення приладу	Від горизонтального на 10 градусів в будь-якому напрямку	±1,0
Частота вимірюваних сили і напруги змінного струму	Робоча область частот (таблиця 3)	±1,5 (при зміні частоти від границі нормальної області до будь-якого значення частоти суміжної частини робочої області частот)
Зовнішнє однорідне магнітне поле	Постійне з індукцією 0,5 мТл Змінне з індукцією 0,2 мТл при частоті до 1 кГц	±1,0 ±1,5
Форма кривої вимірюваних сили чи напруги змінного струму	Відхилення середньоквадратичного значення від синусоїdalnoї форми під впливом 2, 3 і 5-ї гармонічної складової, рівне 5 %	±3,0
Феромагнітна опорна площа	Товщина (2 ± 0,5) мм	±0,5
Такий же прилад	Розміщений впритул, до цього знаходився на віддалі не менше 1 м	±0,5

2.10 Габаритні розміри приладу **215 мм x 115 мм x 87 мм.**

2.11 Маса приладу, не більше, **1,0 кг.**

2.12 Середній повний строк служби приладу, не менше, **12 років.**

2.13 Сумарна маса дорогоцінних металів в приладі:

срібла – **2,0 г**, платини - **0,006 г** обронзи-берилію (*розтяжка*) (необхідне підчеркнути).

2.14 Сумарна маса кольоворових металів в приладі:

алюмінію і алюмінієвих сплавів - **44 г** (шильдики, обойма, циферблат); кобальту - **18 г** (магніті вимірювального механізму і реле автозахисту); міді і сплавів на мідній основі - **44 г** (обмотка, гнізда, провід), нікелю та його сплавів - **34 г** (трансформатор).

3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

3.1 Разом з приладом постачаються:

паспорт.....	1 прим.
свідоцтво про приймання.....	1 прим.
провод з'єднувальний.....	2 шт.
зажим контактний.....	2 шт.
футляр для укладки приладу і принадлежностей.....	1 шт.

Пригадки

1 Допускається поставляти свідоцтво про приймання не окремим документом, а в складі паспорта одним із його розділів.

2 Прилад поставляється без електрохімічних джерел струму.

4 БУДОВА ТА ПРИНЦІП РОБОТИ

4.1 Елементи електричної схеми приладу розміщені на друкованій платі і знаходяться в корпусі з ізоляційного матеріалу. Органи управління, відліковий пристрій і приєднувальні гнізда розміщені на передній стороні приладу.

4.2 Відсік електрохімічних джерел струму типу А316 (*КВАНТ, ПРИМА, УРАН чи аналогічні*) для живлення омметра і автозахисту знаходиться з тильної сторони корпусу. Конструкція приладу дозволяє заміну електрохімічних джерел струму без порушення клейма підприємства - виробника.

4.3 В приладі використовується механізм вимірювальний магнітоелектричної системи з рухомою котушкою (рамкою) на розтяжках з внутрішньокотушковим магнітом та механічним вказівником (стрілкою). Струм повного відхилення механізму вимірювального діапазону **0,3 мА**, падіння напруги в обмотці котушки не більше **30 мВ**.

4.4 Розширення діапазонів вимірювання виконується за допомогою комутації шунтів амперметра і додаткових опорів вольтметра.

4.5 За принципом дії на змінному струмі прилад відноситься до приладів випрямної системи з вимірювальним механізмом прямого перетворення.

Для вимірювання сили та напруги змінного струму в приладі використовується випрямляч на германієвих діодах і трансформатор.

5 ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

5.1 При роботі з приладом необхідно виконувати правила техніки безпеки.

5.2 При вимірюваннях в колах з напругою вище **42 В** потрібно приєднувати та від'єднувати прилад при вимкненій напрузі в досліджуваному колі.

Неприпустиме перемикання приладу з одного виду вимірювання на інший, а також перемикання діапазонів вимірювань без від'єднання від досліджуваного кола.

5.3 Вимірюваннях в колах з напругою вище **200 В** потрібно проводити в присутності інших осіб.

5.4 Прилад до досліджуваної схеми необхідно підключати за допомогою з'єднувальних проводів, що поставляються в комплекті з приладом.

5.5 Підключати прилад до досліджуваної схеми необхідно однією рукою за допомогою щупів, тримаючись за ізольовану втулку щупа. Інша рука повинна бути вільною для запобігання проходження електричного струму через організм людини.

5.6 При досліженні електричної схеми прилад потрібно розмістити так, щоб при знятті показів було неможливе доторкання до частин досліджуваної схеми, які перебувають під напругою.

УВАГА! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ РОБОТА ПРИЛАДУ ЗІ ЗНЯТОЮ КРИШКОЮ ВІДСІКУ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ.

6 ПІДГОТОВКА ПРИЛАДУ ДО РОБОТИ І ПОРЯДОК РОБОТИ

6.1 З метою отримання достовірного результату вимірювання та для попереджування можливих пошкоджень приладу потрібно додержуватись наступних правил:

- витримати прилад **4 год** в робочих кліматичних умовах, якщо він більше **1 год** знаходився в кліматичних умовах, відмінних від робочих, і **48 год**, якщо він більше **1 год** знаходився при вологості навколошнього повітря, що відповідають граничним умовах транспортування;

- встановити в прилад електрохімічні джерела струму, дотримуючись полярності підключення;
- розмістити прилад в горизонтальному положенні;
- встановити коректором вказівник вимірювального механізму приладу на відмітку механічного нуля (нульова відмітка шкали "**V, A**");
- включити автозахист, натиснувши до упору кнопку "—/|—";
- при верхньому фіксованому положенні кнопок перемикача видів вимірювання проконтролювати працездатність розміщених в приладі електрохімічних джерел струму, для чого натиснути до упору кнопку "—○—", при цьому повинно спрацювати (легке клацання) реле автозахисту, що свідчить про його працездатність;
- включити знову реле автозахисту.

6.2 Встановити кнопки перемикача видів вимірювання в положення, які відповідають виду вимірюваної величини, а ручку перемикача діапазонів вимірювань встановити в одне з фікованих положень, що відповідають припустимому значенню вимірюваної величини.

Якщо вимірювана величина не відома, розпочинати вимірювання з найбільшого значення (діапазону).

Перед вимірюванням опору в діапазоні "**Ω**" встановити поворотом ручки "**Ω, kΩ, MΩ**" вказівник (стрілку) вимірювального механізму приладу на відмітку "**∞**" шкали "**Ω**".

В діапазонах вимірювань "**kΩx1**", "**kΩx10**" цією ж ручкою встановити вказівник (стрілку) на відмітку "**0**" шкали "**kΩ, MΩ**", попередньо закоротивши з'єднувальними проводами гніздо "**V, A, Ω, -kΩ, -MΩ**" з гніздом "**+kΩ, +MΩ**".

Якщо встановити вказівник (стрілку) на вказані відмітки не вдається, необхідно замінити електрохімічні джерела струму.

При вимірюванні в діапазонах вимірювань "**kΩx100**", "**MΩ**" необхідно підключення зовнішнього джерела живлення постійного струму (**таблиця 2**) від'ємним полюсом до гнізда "**+ kΩ, + MΩ**". Для встановлення вказівника (стрілки) на відмітку "**0**" шкали "**kΩ, MΩ**", попередньо закоротивши з'єднувальними проводами плюсовий полюс зовнішнього джерела живлення з гніздом "**V, A, Ω, - kΩ, - MΩ**". Для вимірювання розімкнути коло зовнішнього джерела живлення і в розрив підключити вимірюваний опір.

Підключити прилад до об'єкту вимірювань і виконати відлік результату вимірювання по відповідній шкалі.

Схеми підключення приладу до об'єкту вимірювань вказані на кришці відсіку електрохімічних джерел струму з тильної сторони корпусу приладу.

6.3 По закінченню вимірювань опору постійному струму в діапазоні "**Ω**" для запобігання розряду електрохімічного джерела струму кнопку "**Ω, kΩ, MΩ**" перемикача видів вимірювань встановити в верхнє фіксоване положення натиснувши інші будь-які сусідні кнопки.

6.4 По закінченню вимірювань потрібно від'єднати прилад від досліджуваного кола. По закінченню роботи з приладом відключити автозахист, натиснувши до упора на кнопку "—○—".

6.5 Похибка результатів вимірювань приладом (без врахування похибки методу і похибки оператора) в робочих умовах (γ_p), визначається як сума границь допустимої основної похибки приладу (γ_o) і додаткових похибок від впливу:

частоти вимірюваних сили та напруги змінного струму, γ_f ; форми кривої, γ_k ; температури, γ_t ; зовнішнього магнітного поля, γ_m ; положення приладу, γ_n - по формулі

$$\gamma_p = \gamma_o + \gamma_f + \gamma_k + \gamma_t + \gamma_m + \gamma_n \quad (2)$$

Приклад: приладом проводились вимірювання при температурі **35 °C**, інші впливні величини відповідали нормальним (**таблиця 2**).

Тоді $\gamma_p = \gamma_o + \gamma_t \quad (3)$

Границі допустимих змін показів приладу, що спричинені зміною температури від нормальної (**20 ± 5 °C** в межах робочих температур, дорівнює **± 1,0 %** на постійному струмі і **± 1,5 %** на змінному струмі.

Таким чином, похибка результатів вимірювань в даному випадку не перевищує:
на постійному струмі

$$\gamma_p = \pm 2,0 \%,$$

на змінному струмі

$$\gamma_p = \pm 3,0 \%.$$

7 ВКАЗІВКИ ПО ПОВІРЦІ (КАЛІБРУВАННІ)

7.1 Періодичність повірки (калібрування) приладу встановлюється споживачем з урахуванням інтенсивності і умов експлуатації, але не рідше одного разу в 2 роки.

7.2 Методи повірки (калібрування) приладу - за **ГОСТ 8.497** в частині амперметра і вольтметра, **ГОСТ 8.409** в частині омметра та паспорту в частині інших функцій.

7.3 Позитивні результати первинної повірки (калібрування) оформляються шляхом запису в паспорті приладу та посвідченням запису відтиском повірочного (калібровочного) клейма.

Позитивні результати періодичної повірки (калібрування) приладу оформляються в порядку, встановленому метрологічною службою, що проводить повірку (калібрування).

При негативних результатах періодичної повірки (калібрування) рішення про можливість подальшого використання приладу приймає керівник підприємства, що його використовує.

Прилад, що не підлягає ремонту, вилучається з обігу та експлуатації, та піддається утилізації в установленаому порядку.

8 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

8.1 Прилад можна транспортувати в закритому транспорті будь-якого виду. При транспортуванні повітряним транспортом прилад повинен бути розміщений в герметизованому відсіці.

Границі умови транспортування:

температура довкілля від мінус **50** до плюс **50 °C**;

верхнє значення відносної вологості повітря **98 %** при температурі **35 °C**;

атмосферний тиск **84 - 106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.)**;

максимальне прискорення механічних ударів **30 м/с²** при частоті **80-120** ударів в хвилину.

Залізничні вагони, контейнери, кузови автомобілів, що використовуються для транспортування приладу, не повинні мати слідів перевезення цементу, вугілля, хімікатів і т.д.

8.2 Прилад до введення в експлуатацію повинен зберігатися в упаковці підприємства - виробника при температурі довкілля від **5** до **40 °C** та відносної вологості до **80 %** при температурі **25 °C**.

Зберігання приладу без упаковки потрібно проводити при температурі довкілля від **10** до **35 °C** та відносній вологості **80 %** при температурі **25 °C**.

При зберіганні приладу чи при тривалій перерві в роботі з ним рекомендується електрохімічні джерела струму вилучити з приладу і зберігати їх окремо.

В приміщеннях для зберігання не повинно бути пилу, парів кислот та лугу, агресивних газів та інших шкідливих домішок, що викликають корозію.

При зберіганні приладу в споживчій тарі (*футлярі*) кількість рядів складування по висоті не повинно перевищувати десяти.

8.3 Прилад по закінченню строку служби, вилучається з обігу та експлуатації, та піддається утилізації в установленому порядку.

9 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

9.1 Виробник гарантує відповідність приладу вимогам технічних умов при дотриманню умов експлуатації, транспортування та зберігання.

9.2 Гарантійний строк експлуатації - **18 місяців** з дня вводу приладу в експлуатацію.

9.3 Гарантійний строк зберігання – **6 місяців** з дня виготовлення приладу.

9.4 Претензії до якості приладу приймаються до розгляду, і гарантійний ремонт проводиться при наявності свідоцтва про приймання та збереженні на приладі відтиску тавра підприємства - виробника чи організації, що проводить гарантійний ремонт.

ДОДАТОК А: Схема електрична принципова

2.728. 066 ПС

ДЛЯ ЗАМЕТОК
ДЛЯ ЗАМИТОК