

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ЭФЕКТИВНОГО УДАЛЕНИЯ НАКИПИ

1 - Соединить гибкие шланги на входе и выходе устройства для создания замкнутой цепи.

2 - Заполнить водой бак до указания MIN (минимум). Добавить в воду примерно 1/2 литра раствора по удалению накипи и проверить циркуляцию полученной жидкости (смесь воды с раствором по удалению накипи) если циркуляция жидкости достаточно свободна, то можно добавить еще 1 литр раствора по удалению накипи для ускорения процесса, в противном случае подождать когда откроется внутренний проход в змеевике, так как в присутствии неуступчивой накипи, высокая концентрация продукта может стать причиной отделения больших плотностей кальция и заблокировать проход.

3 - Подождать когда жидкость на выходе оборудования станет такого же цвета что и на входе, а так же без пены. В этом случае закупорка змеевика устранена. Для лучшего устранения накипи, активизировать перемещение жидкости поворачивая рычаг в противоположную позицию от той которая была в начале; поддерживая в работе насос в последующие 5-10 минут.

4 - В конце процесса, ослабить одно из двух соединений объединенных с устройством для того, чтобы жидкость могла стеч из змеевика в бак насоса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: во время чистки накипи, крышка бака должна быть открыта.

5 - В случае образования особенно большого количества кальция в змеевике по отношению к раствору, может произойти что этот раствор, в контакте с кальцием, образует такое большое количество пены, которая создает турбулентность внутри импеллера, что может служить препятствием засасывания жидкости. Для этого мы создали противопенный продукт в наличии флаконов 1 литра достаточный для 10 доз до 100cc. Каждая из доз заливается в бак в случае препятствия засасывания жидкости насосом, или в случае когда образованная пена достигает входа в баке.

AQUAMAX
обработка воды

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ




WWW.UDI.RU

Компания "ЮДИ", [www.udи.ru](http://www.udি.ru)
официальный дилер AQUAMAX S.r.l.
на территории РФ

AQUAMAX
обработка воды

Via S.Giovanni, 95 60027 Osimo (An)

насосы для
устранения накипи
модель
EVOLUTION 20 TURBO
EVOLUTION 40

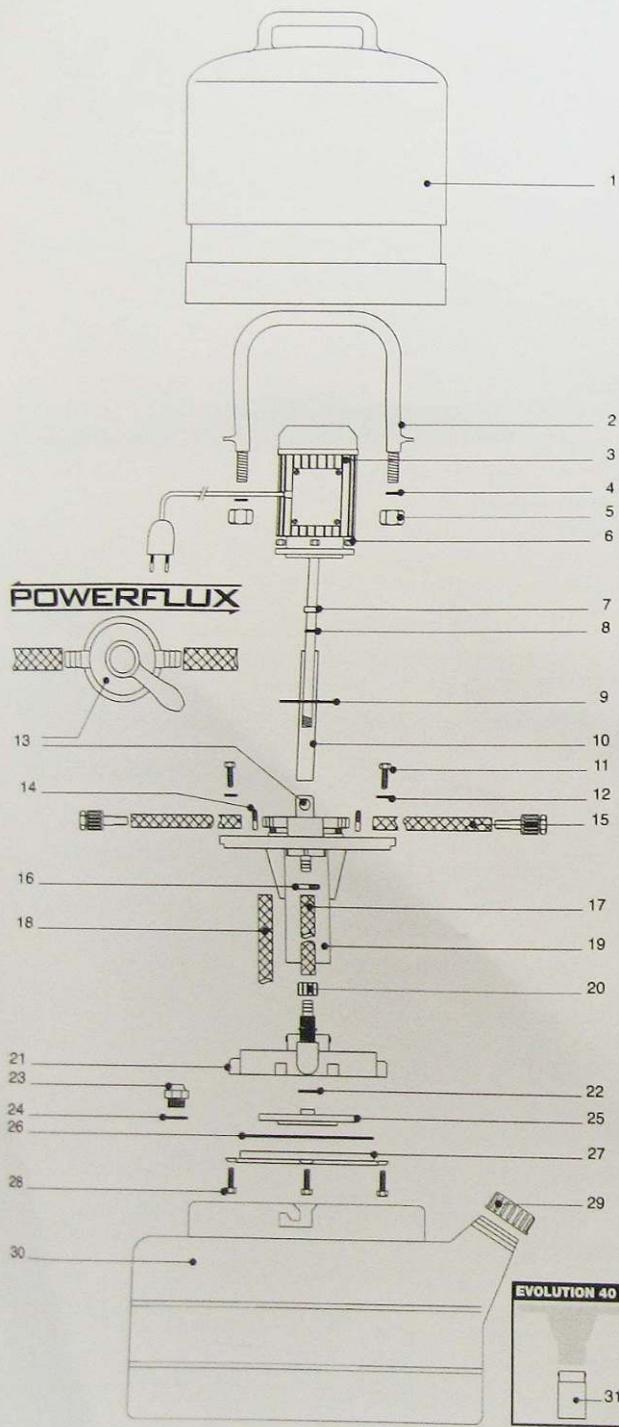

- 1) Герметическая крышка - колпачок
- 2) Поручень передач
- 3) Монофазный двигатель 220В~
- 4) O.R. для гайки закрытый поручень
- 5) Закрытая гайка 16 МА в PVC
- 6) Латуневая гайка 6 МА
- 7) Шайба в PP Ø 12мм
- 8) O.R. для осевого корпуса
- 9) O.R. для фланцевого двигателя
- 10) Корпус оси
- 11) Винт PP 12MA
- 12) O.R. для винтов Ø 12 мм
- 13) Инвертер жидкости
- 14) Стальная фаска трубного зажима
- 15) Сетчатая труба в Ø 2 мт
- 16) Фаска трубного зажима PP
- 17) Труба подачи
- 18) Труба сброса
- 19) Корпус насоса с врезкой
- 20) Трубный зажим
- 21) Внутренняя резба
- 22) O.R. для импеллера
- 23) Пробка для освобождения воздухозаборника
- 24) O.R. пробка воздухозаборника
- 25) Импеллер
- 26) O.R. фильтровая крышка
- 27) Фильтровая крышка
- 28) Винты Ø 8мм в PP
- 29) Крышка бака
- 30) Бак
- 30) Удлиннитель корпуса насоса (Evolution 40)

1 - Залить в бак воду вместе с продуктом по удалению накипи на уровень мин/макс так , чтобы корпус насоса во время работы был погружен.

2 - Соединить гибкие шланги в устройстве для обработки.

3 - Подсоединить штекель в розетку (220 В).

4 - Включить электрический выключатель,находящийся в голове двигателя .

5 - Насос имеет подачу инвертора жидкости **POWERFLUX** направление циркуляции жидкости зависит от вращения поручня с одной стороны или с другой (но не в центре) таким образом чистка накипи происходит с обеих сторон.

6 - Во время работы важно оставлять открытой крышку бака для выхода кислотных испарений, которые возникают в процессе чистки. Важно контролировать, чтобы температура жидкости не привышала 50°.

7 - Постоянно контролировать уровень пены накапливающейся внутри бака (не должна привышать максимального уровня).

8 - Время обработки длится, пока жидкость на выходе устройства станет без пены.

Для эффективного и продолжительного использования насоса рекомендуется в конце рабочего дня освободить полностью бак и промыть насос под циркуляцией воды.

Насосы по удалению накипи AQUAMAX произведены по критериям абсолютного качества; использованные материалы прошли строгий контроль по качеству, прочности и продолжительности. Правильное выполнение проведенных инструкций несет за собой постоянную и качественную отдачу.