




#### Установка и настройка ПО GRBLControl

#### 1.Подключите кабель питания и USB

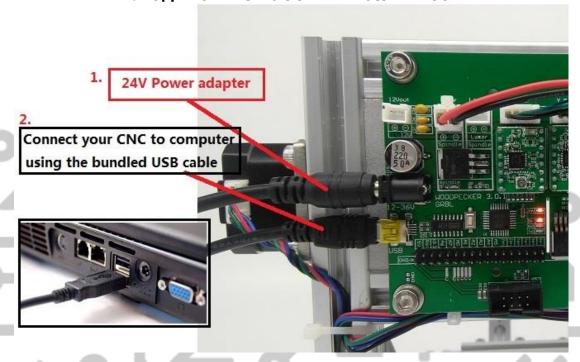

2. Установите драйвер (software --> Driver --> CH340SER.exe):








#### 3. Чтобы определить СОМ-порт вашей машины:

- Windows XP: щелкните правой кнопкой мыши «Мой компьютер», выберите «Свойства», выберите «Диспетчер устройств».
- Windows 7: нажмите «Пуск» -> щелкните правой кнопкой мыши «Компьютер» -> выберите «Управление» -> выберите «Диспетчер устройств» на левой панели.
- В списке «Порты (СОМ и LPT)».
- Вашим устройством будет последовательный порт USB (COMX), где «Х» представляет номер COM, например COM6.
- Если имеется несколько последовательных USB-портов, щелкните правой кнопкой мыши каждый из них и проверьте производителя, аппарат будет иметь название "СН340".

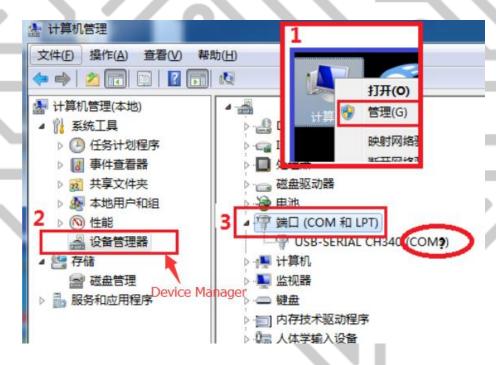

CNCPROM






### 4. Открытие программного обеспечения GRBLControl

(software--> Grblcontrol--> grblControl.exe)



- Если соединение успешно окно программы напечатает " [CTRL+X] < Grbl 0.9j ['\$' for help]"
- Если соединение не установлено- окно программы напечатает "Serial port error 1:No such file or directory "

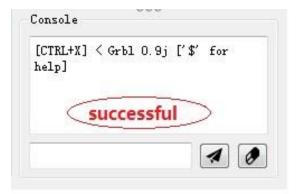








#### 5. Использование Grblcontrol

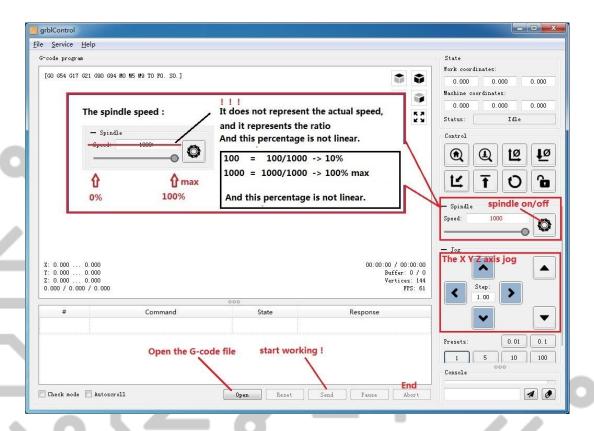

### 6. Настройка инструмента

