bitek
УКРАЇНА

ВСЕ ДЛЯ ДОМУ


БУКЛЕТ-ІНСТРУКЦІЯ

INSTRUCTION BOOKLET

Ваги електронні ювелірні

PROFESSIONAL DIGITAL TABLE TOP SCALE

BT-1729

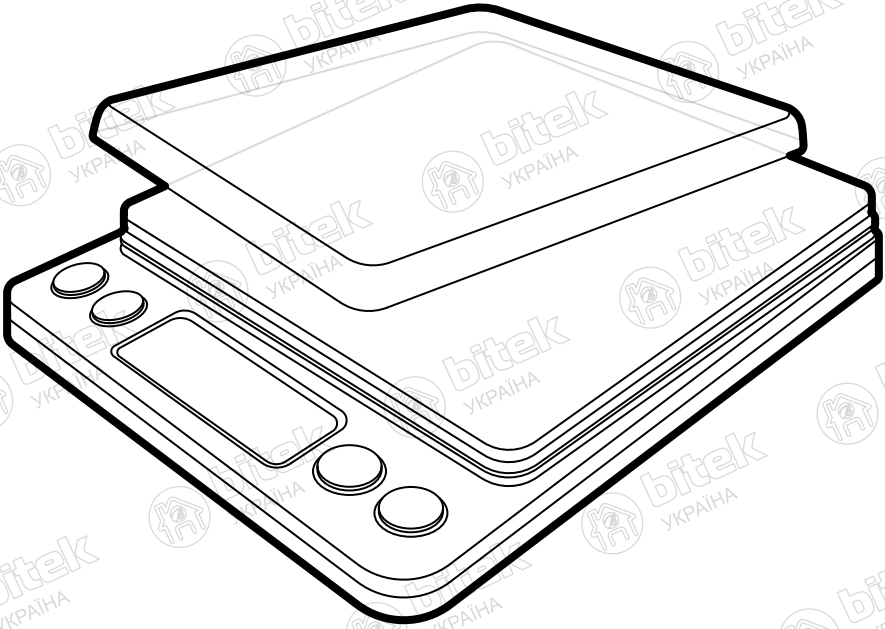

DER GRÜNE PUNKT

Unique DESIGN

Дякуємо за придбання наших цифрових ваг. При нормальному догляді та правильному поводженні ці ваги надійно прослужать роки.

ЗАГАЛЬНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

1. Уникайте впливу сильної спеки чи холоду. Також уникайте будь-якої вологи. Завжди дайте вагам акліматизуватися до нормальної кімнатної температури перед використанням.
2. Зберігайте ваги в чистому та сухому місці. Пил, бруд, волога, вібрація, повітряні струми та близькість до іншого електронного обладнання можуть мати негативний вплив на точність і надійність ваг.
3. Обережно поводьтеся з вагами. Обережно покладіть усі предмети, які потрібно зважити, на верх підноса. Незважаючи на те, що ці ваги розроблені як досить міцні, уникайте грубого поводження, оскільки це може остаточно пошкодити внутрішні частини. Завжди уникайте струшування та падіння. Це прецизійний інструмент, і з ним слід поводитись надзвичайно обережно.

ВИКОРИСТАННЯ

1. Поставте ваги на вирівняну поверхню та натисніть кнопку «УВІМК./ВИМК.», щоб увімкнути або вимкнути ваги.
2. Зачекайте, доки на РК-дисплеї не з’явиться нуль, потім натисніть клавішу «UNIT», щоб вибрати одиницю зважування.
3. Помістіть предмет, який потрібно зважити, на поверхню та зачекайте, поки показання не стануть стабільними.

Функція Тара

1. Увімкніть ваги, як описано вище.
2. Помістіть «тарний предмет» на платформу. Натисніть клавішу «TARE» і зачекайте, доки на РК-дисплеї не відобразиться нуль.
3. Тепер можна використовувати ваги для зважування. Додайте "товар нетто-ваги".

Калібрування

1. Розмістіть ваги на рівній поверхні та увімкніть їх.
2. Натисніть і утримуйте клавішу «UNIT», доки на дисплеї не з’явиться «CAL», потім відпустіть клавішу.
3. Натисніть кнопку «UNIT» ще раз, і на дисплеї відобразиться необхідна калібрувальна вага.
4. Помістіть гирю в центр платформи. На РК-дисплеї з’явиться напис «PASS», а потім повернеться до нормального режиму зважування. Зніміть гирю і вимкніть ваги.

Функція підрахунку

1. Розмістіть ваги на рівній поверхні та увімкніть їх.
2. Відбір зразків: підготуйте кількість зразків (25, 50, 75 або 100 штук) предмета, який ви

хочете порахувати, покладіть предмети на платформу, натисніть і утримуйте клавішу «PCS», доки ваги не покажуть «25», « 50", "75" або "100". Натисніть клавішу "UNIT", щоб змінити наведені вище цифри відповідно до кількості предметів на платформі. Натисніть клавішу «PCS» ще раз, і на дисплеї в нижньому лівому куті з'явиться «pcs». Відбір проб завершено.

3. Покладіть на платформу предмети, які ви хочете порахувати, і на дисплеї відобразиться кількість цих предметів.

УВАГА

1. "Lo": низька напруга. Будь ласка, замініть батареї.
2. "O-Ld": перевантаження. Швидко видаліть предмет, щоб захистити ваги.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BT-1729
Максимальне зважування	500 г
Точність	0,01 г
Одиниці вимірювання	g/oz/ozt/dwt/ct/gn (грам/унція/тройська унція/пеннівейт/карат/гран)
Функція клавіш	ON/OFF, UNIT, PCS, TARE
Дисплей	РК-дисплей із синім підсвічуванням
Автоматичне вимкнення	через 60 с бездіяльності
Живлення	2 батарейки AAA
Робоча температура	від 10°C до 30°C