

# JET

**DC-1100CK**

**ПЫЛЕСОС СО СМЕННЫМИ ФИЛЬТРАМИ**

RUS ✓

Инструкция по эксплуатации



## **Инструкция по эксплуатации пылесоса со сменными фильтрами DC-1100СК**

### **Гарантийные обязательства JET:**

Гарантийный срок 2 (два) года исчисляется с даты продажи. Датой продажи является дата оформления товарно-транспортных документов и/или дата заполнения гарантийного талона. Гарантийный, а так же негарантийный и послегарантийный ремонт производится только в сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне, или авторизованных сервисных центрах.

### **1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

Вытяжная установка предназначена для удаления древесных опилок, стружки и пыли образующихся в узлах, корпусах, поверхностях деревообрабатывающих станков и местах их расположения.

Нельзя использовать вытяжную установку для удаления отходов металлообработки, химической переработки и смежных отраслей. Использование вытяжной установки для станков или в мастерских не для деревообработки, может производиться только после консультации с представителями компании.

Наряду с указаниями по технике безопасности, содержащимися в инструкции по эксплуатации, и особыми предписаниями Вашей страны необходимо принимать во внимание общепринятые технические правила работы на деревообрабатывающих станках.

Каждое отклонение от этих правил при использовании рассматривается как неправильное применение и продавец не несет ответственность за повреждения, произошедшие в результате этого.

В установке нельзя производить никаких технических изменений.

Ответственность несет только пользователь.

Использовать станок только в технически исправном состоянии.

Для станков 220В: Соединительный кабель (или удлинитель) от автомата защиты и от источника электропитания до станка должен быть не менее 3х1,5мм<sup>2</sup> (желательно медный, трёхжильный, сечением каждой жилы не менее 1,5 мм<sup>2</sup>).

Для станков 380В: Соединительный кабель (или удлинитель) от автомата защиты и от источника электропитания до станка должен быть не менее 4х1,5мм<sup>2</sup> (желательно медный, четырёхжильный, сечением каждой жилы не менее 1,5 мм<sup>2</sup>).

При возникновении неисправностей в процессе эксплуатации вытяжной установки не пытайтесь ставить не оригинальные детали и узлы, не вносите конструктивных изменений и переделок в станок.

Вытяжную установку разрешается эксплуатировать лицам, которые ознакомлены с его работой, техническим обслуживанием и предупреждены о возможных опасностях.

Если Вы при распаковке обнаружили повреждения вследствие транспортировки, немедленно сообщите об этом Вашему продавцу.

Не запускайте установку в работу!

## **2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

1. Сменный фильтр
2. Устройство для транспортировки
3. Вытяжной штуцер 2x100 мм
4. Мешок для сбора пыли – 5 шт.

## **3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Подключение	Ø2x100 мм
Объём всасываемого воздуха	.....Ø150 мм 1620 м <sup>3</sup> /ч
Объём всасываемого воздуха	.....Ø100 мм 1150 м <sup>3</sup> /ч
Разряжение	.....1700 Па
Объём мешка для сбора опилок	..... 200 л
Габаритные размеры (ДхШхВ)	.....940x510x1830 мм
Масса	..... 71 кг
Напряжение сети	..... 220 В ~1/N/PE 50 Гц
Выходная мощность	..... 1,1кВт (1,5ЛС) S1
Рабочий ток	..... 7 А
Соединительный провод	..... 3x1,5 мм <sup>2</sup>
Устройство защиты	..... 10 А

## **4. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Перед монтажом и вводом устройства в эксплуатацию прочитать руководство по эксплуатации и поступать согласно инструкциям! Наряду с указаниями в данном руководстве, необходимо также соблюдать общепринятые правила техники безопасности.

Работать в режиме отсасывания только при подсоединении обрабатывающего станка или подсоединении набора для очистки пола.

Твердые тела, например, куски дерева (с длиной кромки более 1 см), а также металлические детали и камни или тому подобное, не должны отсасываться. Подобные тела вызывают повреждение крыльчатки или модульного корпуса (исключение гарантии).

Устройство должно включаться только в полностью монтированном состоянии.

Работы по техобслуживанию, например, смена мешка, фильтра и шланга, производить только при вытянутой сетевой вилке. Не дотрагивайтесь до крыльчатки вентилятора, существует опасность травмы.

Устройство защищать от влаги.

Не работать во взрывоопасных помещениях.

Применять только оригинальные комплектующие.

Перед каждым вводом в эксплуатацию устройство контролировать на безупречность функционирования.

Устройство не применять при температурах ниже 0° С.

Не разрешается пользование устройством детьми или лицами, не ознакомленными с работой устройства.

Соблюдать правила предупреждения несчастных случаев и правила пожарной безопасности.

Заземлить отсасывающий шланг для отвода электростатического заряда на соединительном патрубке отсасываемой машины. Заземлить устройство (Обнажить спираль шланга и создать токопроводящее соединение).

При смене фильтра или сборного мешка для стружки носить пылезащитную маску (фильтровальная маска с гранулометрическим фильтром, степень фильтрования 2).

Не разрешается производить какие-либо изменения в конструкции пылесоса.

Ежедневно перед включением проверяйте техническое состояние пылесоса и наличие необходимых защитных приспособлений.

Перед техническими работами и заменой мешка для стружки отключайте станок от Эл.питания.

Во время замены и опустошения мешка для стружки, а также во время работ с фильтром надевайте защитную маску.

Никогда не трогайте работающую установку.

**\*Примечание:** Спецификация данной инструкции является общей информацией. Данные технические характеристики были актуальны на момент издания руководства по эксплуатации. Компания WALTER MEIER оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации оборудования без уведомления потребителя.

Настройка, регулировка, наладка и техническое обслуживание и оборудования осуществляются покупателем.

Чтобы избежать соприкосновения с вращающейся крыльчаткой вентилятора, закрывайте неиспользуемые отверстия для подключения.

Следите за тем, чтобы соединительные провода не мешали работе пылесоса.

Не подпускайте детей к работающей установке.

Никогда не оставляйте без присмотра работающий пылесос.

Не включайте пылесос вблизи воспламеняющихся жидкостей и газов.

Не включайте пылесос во влажных помещениях, не подвергайте воздействию дождя.

Не используйте пылесос для фильтрации паров и дыма.

Древесная пыль взрывоопасна и может быть вредной для здоровья. Тропическая и твёрдая древесина (например, бук и дуб) классифицируются как канцерогенные.

Работы по электрике станка разрешается проводить только квалифицированным специалистам.

Немедленно заменяйте повреждённый кабель.

#### 4.1. Опасности

Опасность от пыли.

Опасность поражения электрическим током, при неправильной прокладке кабеля.

Опасность взрыва при неправильно подключённом заземлении.

#### 4.2. Уровень шума

Уровень звукового давления (по EN ISO 3744) 80 дБ (A).

Приведенные значения относятся к уровню издаваемого шума и не являются необходимым уровнем для безопасной работы.

### 5. МОНТАЖ И ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

#### 5.1. Монтаж

##### Монтаж устройства для транспортировки

Закрепите 4 ролика с пружинными шайбами и гайками на внутренней стороне основания (Рис. 1).

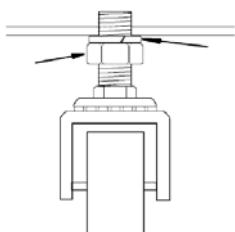


Рис. 1

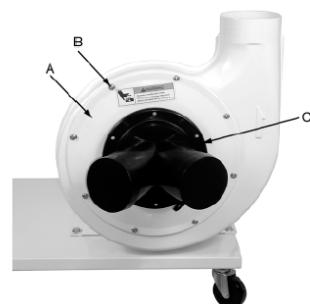


Рис. 3

Закрепите крепёжную пластину (C) болтами.

**Внимание:** чтобы избежать соприкосновения с вращающимся колесом вентилятора, всегда закрывайте неиспользуемые отверстия для подключения.

##### Монтаж мотора и вентилятора

Закрепите мотор и вентилятор (A) на основании с помощью 4 болтов с шестигранными головками (B) и шайб.

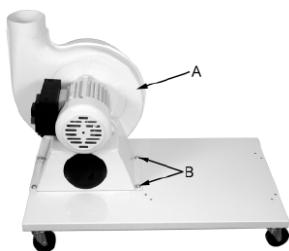


Рис. 2

Закрепите кожух вентилятора (A, Рис. 3) с помощью 8 винтов со сфероцилиндрическими головками.

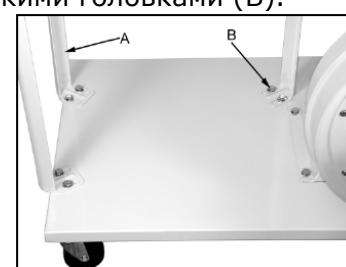


Рис. 4

Закрепите корпус (A, Рис. 5) с помощью 6 винтов с шестигранными головками.

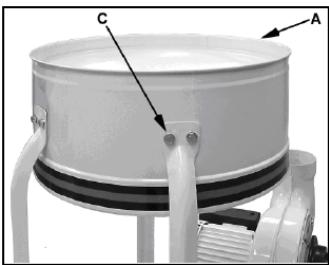


Рис. 5

### **Монтаж шланга**

Закрепите шланг (A, Рис. 6) с помощью 2 зажимов (B).



Рис. 6

### **Монтаж мешка для сбора пыли**

Наденьте мешок на зажимное кольцо (E, Рис. 7).



Рис. 7

Сожмите зажимное кольцо и снизу, держа кольцо наискосок, вставьте его в корпус, так чтобы оно полностью поместилось в канавку (F, Рис. 8) корпуса.



Рис. 8

### **Монтаж сменного фильтра**

Закрепите ручку (I, Рис. 9) 2 гайками (G), шайбами (H) и одной пружинной шайбой (J).

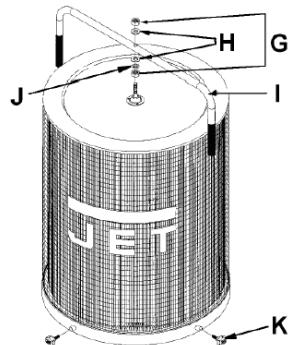


Рис. 9

Закрепите сменный фильтр на корпусе с помощью 4 баращковых винтов (K).

### **5.2. Подсоединение заземления шланга**

Чтобы избежать статического заряда и взрыва соединительных шлангов, они должны быть соединены с заземлением.

(набор JET для подключения заземления, артикул JW1053).

### **5.3. Подключение**

Подсоединение к сети со стороны клиента, а также применяемые удлинители должны соответствовать тех. требованиям.

Напряжение сети и частота должны соответствовать рабочим параметрам, указанным на фирменной табличке.

Установленное изготавителем защитное устройство должно быть рассчитано на 10 А.

Подключение и ремонт электрического оборудования разрешается проводить только квалифицированным электрикам.

### **6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

Установка запускается нажатием зелёной кнопки на главном выключателе, нажатием красной кнопки установка выключается.

## **7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Перед работами по техническому обслуживанию и очистке пылесос необходимо отключить от питания.

Подключение и ремонт электрического оборудования разрешается проводить только квалифицированным электрикам.

Ежедневно проверяйте пылесос на повреждения.

Регулярно чистите пылесос.

Учитывайте, что строгальные ножи, обрезиненные валы привода движения заготовки, плоские, поликлиновые, клиновые и другие ремни, а также цепи, используемые в конструкции станка, относятся к деталям быстроизнашивающимся (расходные материалы) и требуют периодической замены. Гарантия на такие детали не распространяется. Защитные кожуха, отдельные детали из пластика и алюминия, используемые в конструкции станка, выполняют предохранительные функции. Замене по гарантии такие детали не подлежат.

Немедленно меняйте повреждённые защитные приспособления.

### **7.1. Очистка сменных фильтров**

Для очистки фильтра поверните ручку (I, Рис. 9) несколько оборотов, застрявшая пыль осыпается в мешок для стружки.

**Внимание:** во время замены фильтра и технических работ необходимо использовать защитную маску.

### **7.2. Замена мешка для стружки**

Перед заменой мешка для стружки отключите станок от Эл. питания.

Во время замены или опустошения мешка необходимо надевать защитную маску.

Нажмите на зажимное кольцо (E, Рис. 8), вытолкните наверх и по диагонали выньте его из корпуса вместе с мешком для стружки.

## **8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

### **пылесос не запускается**

\*нет тока – проверить соединительные провода и предохранитель;

\*дефект мотора, выключателя или кабеля – вызвать электрика;

### **слабый поток воздуха**

\*засорился сменный фильтр – очистить фильтр;

## **9. ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

### **- артикул 10000312**

шланг ПВХ, прозрачный, Ø100 мм, длина 5 м

### **- артикул JW 1022**

зажим для шланга, оцинкованный, Ø100 мм

### **- артикул 709565**

мешок для стружки (набор из 5 штук)

### **- артикул 10000339**

устройство автоматического отключения 220В

### **- артикул 10000340**

устройство автоматического отключения 380В

Остальные принадлежности см. в прайс-листе.