



**EUROPEAN
PRODUCT**

2012

deca
BATTERY CHARGERS
<next exit

Soldadoras y Cargadores de Baterías
Schweißer und Ladegeräte
Сварочное оборудование - зарядное устройство

40°

deca 
1972-2012



Fabricante desde 1972
Hersteller seit 1972
Производитель с 1972 года

Nuestros valores Unsere Werte Наши ценности

Tradición

Nuestra reputación se basa en una larga experiencia. Deca es un verdadero "fabricante de equipos de soldadura y cargadores". Esto significa que controlamos todos los pasos para la realización de nuestros sistemas: desde el diseño hasta la producción, desde el montaje hasta la distribución.

40°

1972
2012

Tradition

Unser Name stuetzt sich auf langer Erfahrung. Deca ist ein echter Hersteller von Anlagen fuer Schweißung und Batterie-Aufladen. Das bedeutet,dass wir direkt alle Stufen der Ausfuehrung unserer Anlagen von der Planung bis zur Produktion kontrollieren um von der Aufstellung dann zur Ausgabe zu kommen.

Традиция

Наша репутация основана на многолетнем опыте. Deca это "настоящий" производитель оборудования для сварки и зарядное устройство" Это означает, что мы контролируем все шаги для реализации наших систем: от проектирования до производства, от сборки до распределения





Servicio

Creemos en la importancia del apoyo de las ventas a través del asesoramiento y de la formación.

Podemos ofrecer el mejor apoyo y somos especializados en el cuidado de toda la vida de nuestros aparatos.

Kundendienst

Unsere Ueberzeugung stuetzt sich darauf,dass eine gute Beratung und Bildung am Grund des Verkaufs sein muss.

Wir koennen in wenig Zeit die beste Abstuetzung geben.
Wir sind spezialisiert uns um das Produkt lebenslang zu kuemmern.

Сервис

Мы верим в важность поддержки продаж через консультации и обучение. Мы можем предложить лучшую поддержку для быстрого и профессионального ухода в течение всего срока службы оборудования.





Calidad y habilidad técnica

Muchos factores contribuyen a la calidad intrínseca de nuestros productos, pero ninguno es más importante que los altos estándares de fabricación y de control de calidad.

Qualitaet und Technische Faeigkeit

Unsere Qualitaet ist von vielen Elementen zusammengesetzt, aber Keines ist so wichtig wie der hohe Standart der Herstellung und der der Qualitaetspruefung.

Качества и технические знания

Многие факторы влияют на качество нашего оборудования, но ни один не является более важным, чем высокий уровень изготовления и контроля качества.







Innovación

Si bien valoramos nuestras tradiciones, es el futuro que nos inspira. La innovación es el verdadero motor de la sociedad.

Innovation

Während wir uns auf unsere wertvolle Tradition stützen, schauen wir aber immer vorwärts in die Zukunft. Die Neuerung ist die echte propulsive Kraft.

Инновация

Пока мы ценим наши традиции, это будущее, которое вдохновляет нас. Инновация является истинной движущей силой компании.



Seguridad

Todos nuestros productos están diseñados para cumplir con las normas de seguridad de referencia y están fabricados con materiales conformes con la directiva RoHS. Nuestra atención está certificada por los más prestigiosos organismos de certificación internacionales.

Sicherheit

Alle unsere Produkte sind mit allen erforderlichen Sicherheitswerten geplant und werden mit Materialien gemäss der Norm RoHS hergestellt.

Unser Kenntnis wird bescheinigt von den wichtigsten internationalen Zertifikaten.

безопасность

Все наши продукты разработаны с учетом стандартов безопасности в силе и они изготовлены из материалов RoHS-совместимым. Наше внимание сертифицирована самых авторитетных международных сертификационных органов.



Soluciones de soldadura

Loesungen fuer Schweißung - Решения для сварки

| | | |
|--|------|----|
| INVERTER MMA | Pag. | 8 |
| INVERTER TIG | Pag. | 26 |
| INVERTER MIG | Pag. | 31 |
| INVERTER PAC | Pag. | 50 |
| INVERTER SPOT | Pag. | 54 |
| Máscaras de soldadura - Schweißer-Maske - Маски для сварки | Pag. | 78 |
| Accesorios - Zubehör - Дополнительные | Pag. | 81 |

Sistemi per la carica delle batterie

Battery charging systems

Системы для зарядки аккумуляторов



Pag. 61

Soluciones de soldadura - Loesungen fuer Schweißung - Решения для сварки

Por cada trabajo la mejor solución - Fuer jede Arbeit die beste Loesung - Для каждого задания наилучшего решения



ENTRY LEVEL



LIGHT DUTY

- Para aquellas personas que se acercan por primera vez al mundo de la soldadura.
- Fuer Diejenigen, die sich zum ersten Mal an die Schweißungswelt nähern.
- Для тех, кто приближается впервые в мир сварки.

- Equipos para el mantenimiento, los pequeños trabajos y el "hazlo tu mismo".
- Behandlungsausrüstung für kleine Bearbeitungen und Selbermachen.
- Услуги ремонта, малых работ и "сделай сам".



PROFESSIONAL



AUTOMOTIVE




INDUSTRIAL


- Equipos de alto rendimiento para uso profesional.
- Ausrüstung mit hoher Leistung für professionellen Gebrauch.
- Высокопроизводительное оборудование для профессионального использования.

- Equipos adecuados para el sector de carrocería y para la soldadura de chapas delgadas.
- Ideale Ausrüstung für den Bereich der Karosserie und um flache Dicken zu schweißen.
- Оборудование идеально подходит для авторемонтных мастерских и сварки тонких слоев.


- Equipos para el sector de construcción y de soldadura pesada
- Ausrüstung für den Bauwerksektor und für schwere Schweißung.
- Оборудование для строительства и тяжелым сваркой

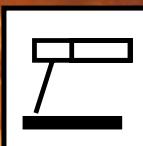

**INVERTER
MMA**

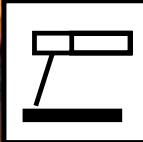

MMA

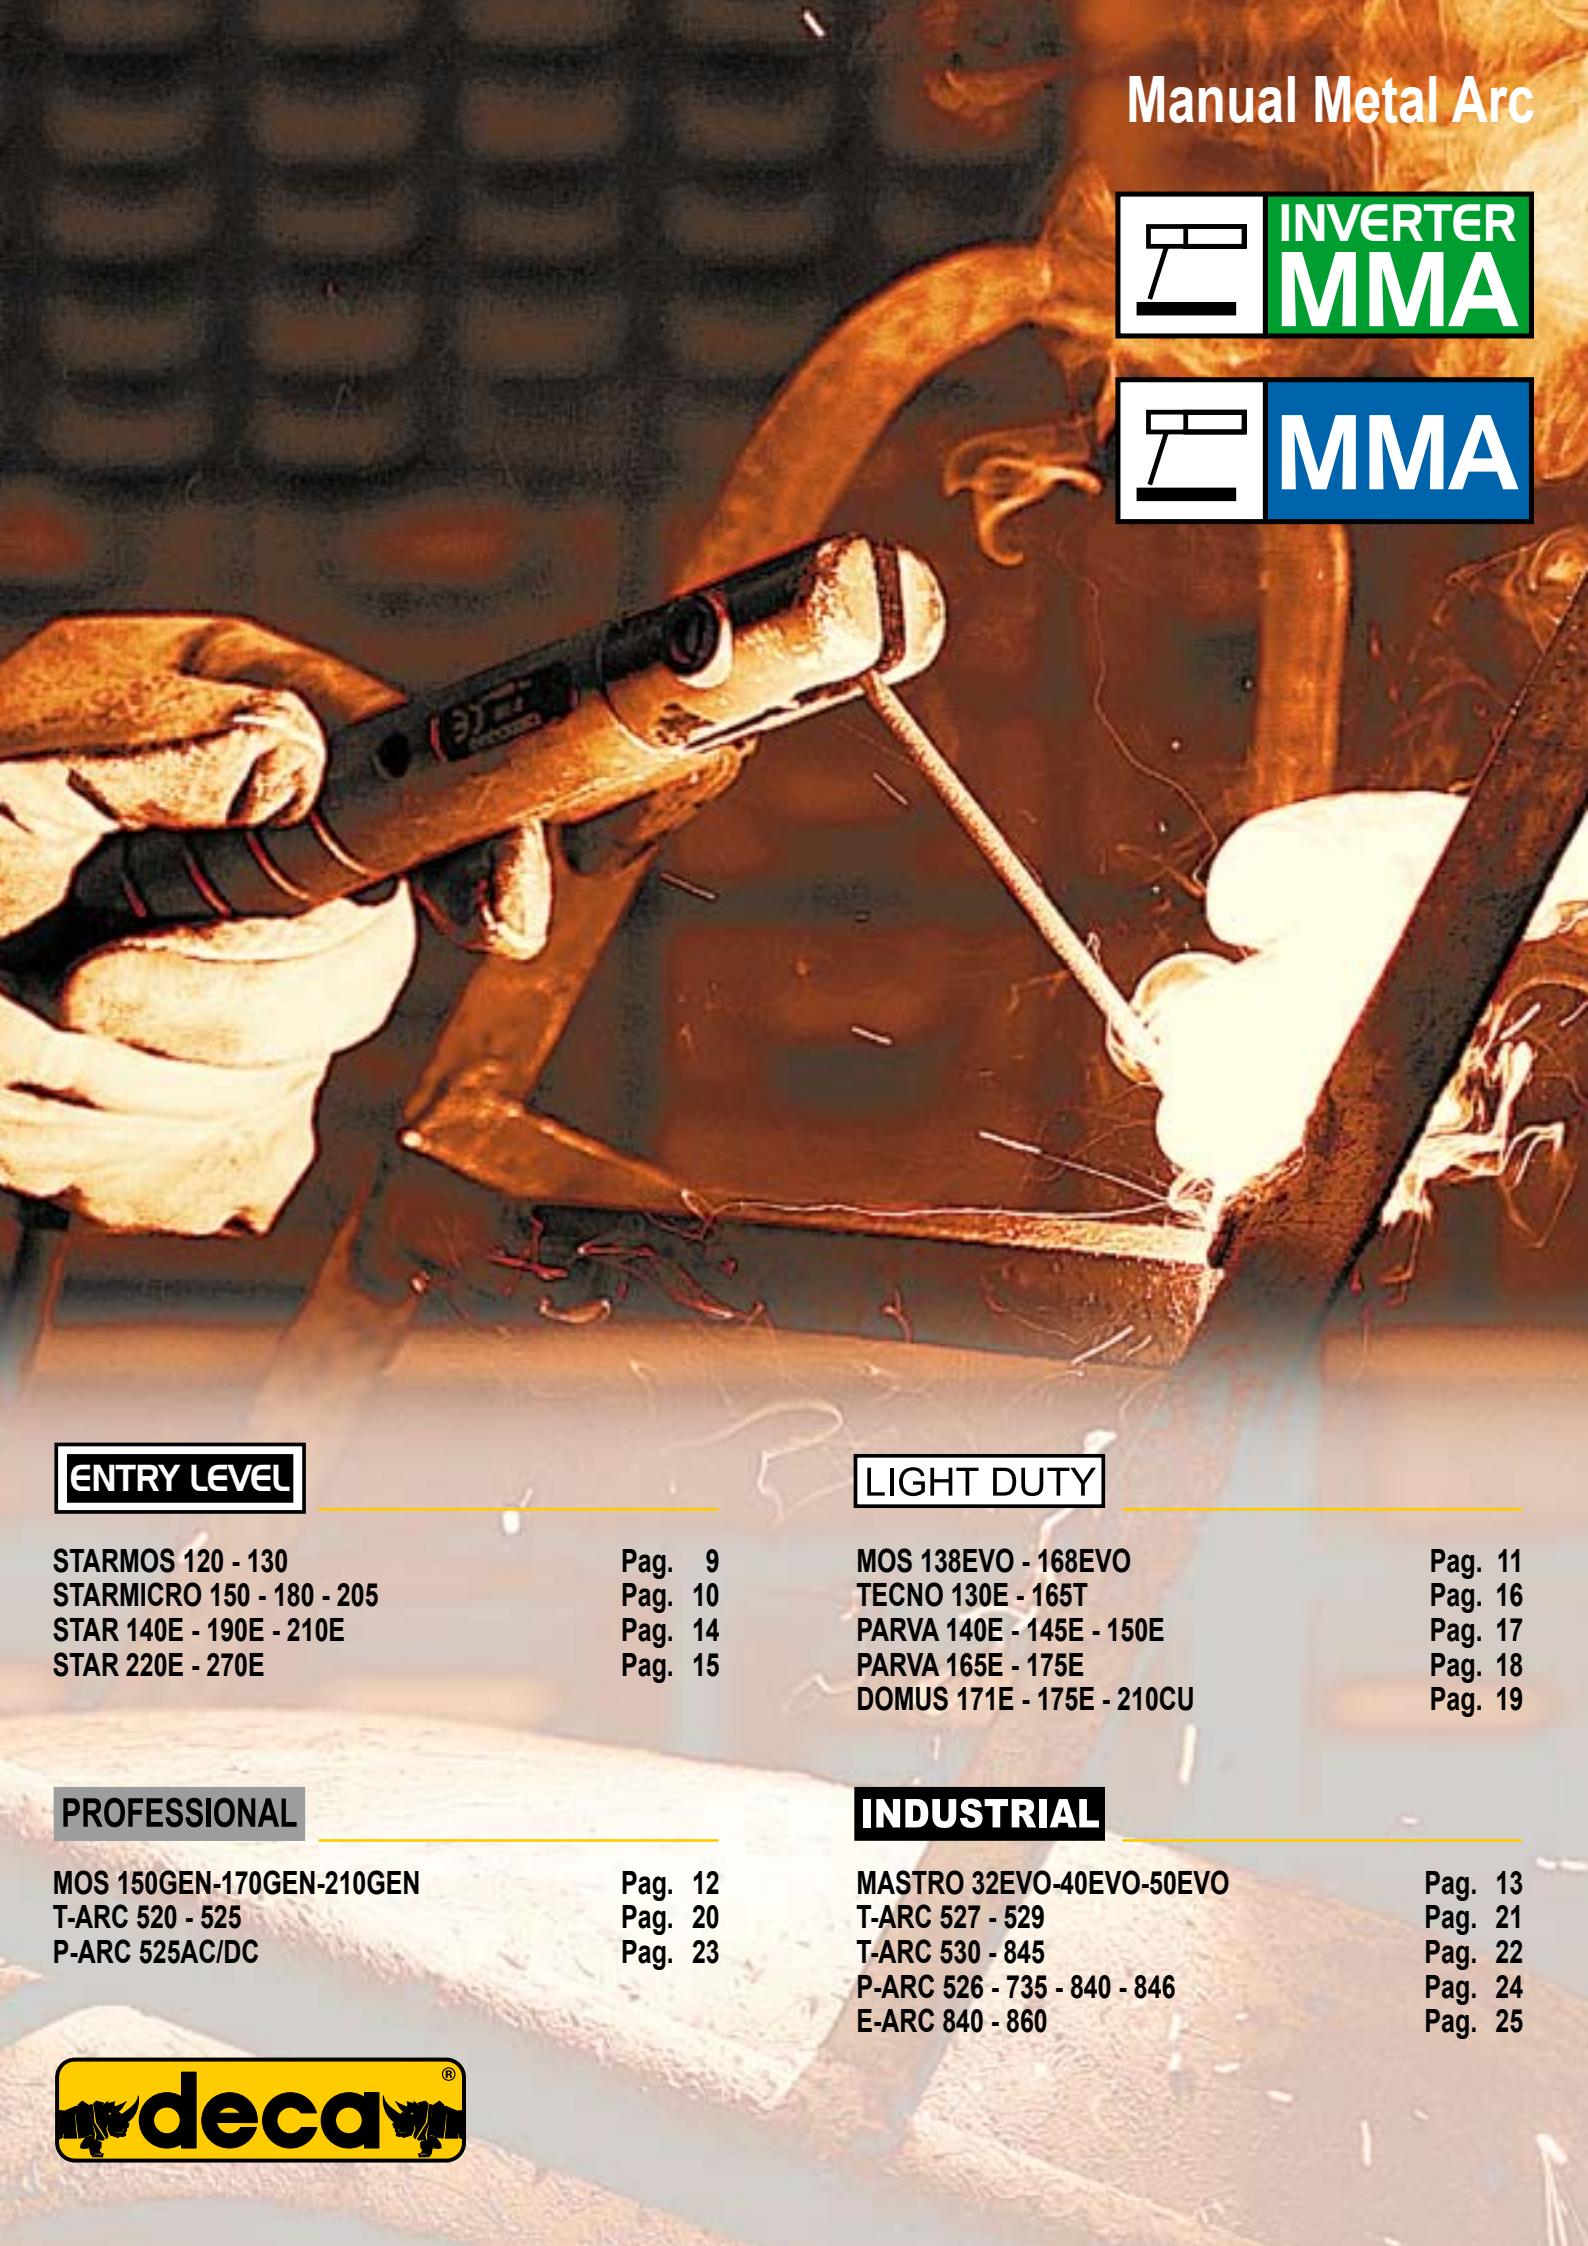

ENTRY LEVEL

- STAR MOS 120 - 130
- STAR MICRO 150 - 180 - 205
- STAR 140E - 190E - 210E
- STAR 220E - 270E

- Pag. 9
- Pag. 10
- Pag. 14
- Pag. 15

LIGHT DUTY

- MOS 138EVO - 168EVO
- TECNO 130E - 165T
- PARVA 140E - 145E - 150E
- PARVA 165E - 175E
- DOMUS 171E - 175E - 210CU

- Pag. 11
- Pag. 16
- Pag. 17
- Pag. 18
- Pag. 19

PROFESSIONAL

- MOS 150GEN-170GEN-210GEN
- T-ARC 520 - 525
- P-ARC 525AC/DC

- Pag. 12
- Pag. 20
- Pag. 23

INDUSTRIAL

- MASTRO 32EVO-40EVO-50EVO
- T-ARC 527 - 529
- T-ARC 530 - 845
- P-ARC 526 - 735 - 840 - 846
- E-ARC 840 - 860

- Pag. 13
- Pag. 21
- Pag. 22
- Pag. 24
- Pag. 25

STARMOS Series

INVERTER MMA
ENTRY LEVEL

DC
- +

1
PHASE

GENERATOR
*

XCT

CE

GS

PC

Características

- DC:** la corriente entregada es continua, tanto directa como inversa. Permite soldar con muchos tipos de electrodos una gran variedad de tipos de metales: rutílico, básicos, acero Inoxidable, fundición.
- TIG:** es ideal para cualquiera que necesite finura un trabajo cuidadoso, que puede obtenerse solamente con el proceso TIG. Los materiales que pueden ser soldados son: acero inoxidable, cobre, níquel etc.
- HOT START:** un golpe de potencia adicional (booster) facilita el cebado del arco. Es muy útil para los electrodos que son de cebado difícil.
- ANTI-STICKING:** elimina el fastidio que causa el electrodo cuando se pega.
- ARC FORCE:** aumenta el amperaje cuando el arco de soldadura se mantiene corto.
- Protecciones termostática, sobre-tensión,*motogenerador +/- 15%**

Gerätekennwerte

- DC:** Der abgegebene Durchlaß- und Rückstrom ist ein Gleichstrom und ermöglicht das Schweißen der unterschiedlichsten Materialien mit vielerlei Elektrotypen: Rutischweißelektrode, Basische Elektroden, Edelstahl, Gusseisen.
- TIG (WIG):** Ideale Lösung für alle, die besondere Anforderungen an Feinheit und Präzision stellen, wie sie nur mit dem TIG Verfahren möglich sind. Es kann rostfreier Stahl, Kupfer, Nickel, usw.
- HOT START:** Eine zusätzliche Anlaufleistung (Booster) erleichtert das Zünden des Lichtbogens. Sehr nützlich für schwer zündbare Elektroden.
- ANTI-STICKING:** Beseitigt das lästige Kleben der Elektrode am Werkstück.
- ARC FORCE:** Erhöht die Amperestärke, wenn der Schweißbogen kurz gehalten wird.
- Schutzeinrichtungen Thermostat, Überspannung, *Stromaggregat +/- 15%**

Характеристики

- DC:** исходящий ток постоянный, электрод позитивный или негативный. Это позволяет производить сварку разными видами электродов и сваривать разные материалы: Рутиловые, Базисные, Нержавеющая сталь, Чугун, и т.д.
- TIG** идеально подходит тем, кто требует точности, которую можно получить только в процессе TIG. Вы можете сваривать сталь, нержавеющую сталь, медь, никель и т.д.м
- HOT START:** горячий старт используется для электродов, которые тяжело зажечь через временного увеличения мощности
- ANTI-STICKING:** автоматическое отключение аппарата при залипании электрода в процессе сварки,
- ARC FORCE:** позволяет добавить силу тока на сварочной дуге на короткий промежуток времени.
- Термостатический защиты от перенапряжения, *генератор + / - 15%**



OPTIONAL

| | | | |
|---|---|---|--|
| Electrodo Rutílico Rutischweißelektrode Рутиловые электроды Ø 1,6 010220 (40 pcs) 010224 (100 pcs) | Electrodo Basico Basische Elektroden Базисные электроды Ø 2,5 010127 (30 pcs) | Acerio Inoxidable Edelstahl Нержавеющая сталь Ø 2,0 010128 (40 pcs) | Fundicion Gusseisen Чугун Ø 2,5 010131 (6 pcs) Ø 2,5 010130 (16 pcs) |
| KIT TIG-TG 9 | | | |

Dotación - Ausstattung - Поставляется с



| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | 2,5 | STARMOS 120 | 2,5 | STARMOS 130 |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | | 1 Ph x 230 | 1 Ph x 230 |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | | 10 | 16 |
| Potencia de instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW | | 1,5 | 2,5 |
| Tensión en vacío | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | | 70 | 75 |
| Electrodos utilizables | Elektroden | Электрод | Ø mm | | 1,6 - 2,5 | 1,6 - 2,5 |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Пределы регулировки сварочного тока | Amp | | 5 - 80 | 5 - 100 |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp | | 80 @ 68% | 80 @ 100% |
| | | DECA use at 20°C | | | | |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp | | 75 @ 25% | 100 @ 20% |
| | | EN 60974-1 40°C | | | | |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | | 275 x 130 x 170 | |
| Peso | Gewicht | Вес | ≈kg. | | 2,5 | 3,3 |



STARMICRO Series

INVERTER MMA
ENTRY LEVEL

DC

1 PHASE



XT

CE



NEW 2012

Características

- DC:** la corriente entregada es continua, tanto directa como inversa. Permite soldar con muchos tipos de electrodos una gran variedad de tipos de metales: rutilo, básicos, acero Inoxidable, fundición.
- TIG:** es ideal para cualquiera que necesite finura un trabajo cuidadoso, que puede obtenerse solamente con el proceso TIG. Los materiales que pueden ser soldados son: acero inoxidable, cobre, níquel etc.
- HOT START:** un golpe de potencia adicional (booster) facilita el cebado del arco. Es muy útil para los electrodos que son de cebado difícil.
- ANTI-STICKING:** elimina el fastidio que causa el electrodo cuando se pega.
- ARC FORCE:** aumenta el amperaje cuando el arco de soldadura se mantiene corto.
- Protecciones termostática, sobre-tensión,*motogenerador +/- 15%**

Gerätekennwerte

- DC:** Der abgegebene Durchlaß- und Rückstrom ist ein Gleichstrom und ermöglicht das Schweißen der unterschiedlichsten Materialien mit vielerlei Elektrontypen: Rutenschweißelektrode, Basische Elektroden, Edelstahl, Gusseisen.
- TIG (WIG):** Ideale Lösung für alle, die besondere Anforderungen an Feinheit und Präzision stellen, wie sie nur mit dem TIG Verfahren möglich sind. Es kann rostfreier Stahl, Kupfer, Nickel, usw.
- HOT START:** Eine zusätzliche Anlaufleistung (Booster) erleichtert das Zünden des Lichtbogens. Sehr nützlich für schwer zündbare Elektroden.
- ANTI-STICKING:** Beseitigt das lästige Kleben der Elektrode am Werkstück.
- ARC FORCE:** Erhöht die Amperestärke, wenn der Schweißbogen kurz gehalten wird.
- Schutzeinrichtungen Thermostat, Überspannung, *Stromaggregat +/- 15%**

Характеристики

- DC:** исходящий ток постоянный, электрод позитивный или негативный. Это позволяет производить сварку разными видами электродов и сваривать разные материалы: Рутиловые, Базисные, Нержавеющая сталь, Чугун, и т.д.
- TIG** идеально подходит тем, кто требует точности, которую можно получить только в процессе TIG. Вы можете сваривать сталь, нержавеющую сталь, медь, никель и т.д.
- HOT START:** горячий старт используется для электродов, которые тяжело зажечь через временного увеличения мощности
- ANTI-STICKING:** автоматическое отключение аппарата при залипании электрода в процессе сварки,
- ARC FORCE:** позволяет добавить силу тока на сварочной дуге на короткий промежуток времени.
- Термостатический защиты от перенапряжения, *генератор + / - 15%**



OPTIONAL

| | | | |
|--|---|---|---------------------------------|
| Electrodo Rutilo Rutenschweißelektrode Рутиловые электроды | Electrodo Basico Basische Elektroden Базисные электроды | Acer Inoxidable Edelstahl Нержавеющая сталь | Fundicion Gusseisen Чугун |
| ø 1,6 010220 (40 pcs) | ø 2,5 010127 (30 pcs) | ø 2,0 010128 (40 pcs) | ø 2,5 010131 (6 pcs) |
| ø 2,0 010221 (40 pcs) | ø 2,5 010225 (80 pcs) | ø 2,5 010129 (30 pcs) | ø 2,5 010130 (16 pcs) |
| ø 2,5 010222 (30 pcs) | | | |
| ø 2,5 010225 (55 pcs) | | | |



Dotación - Ausstattung - Поставляется с

Kit MMA
+ Maleta;
+ Koffer;
+ Коробка
для
переноски



| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | STARMICRO 150 | STARMICRO 180 | STARMICRO 205 |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | 1 Ph x 230 | 1 Ph x 230 | 1 Ph x 230 |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | 16 | 16 | 16 |
| Potencia de instalacion | Auschlüßwert | Потребляемая мощность | KW | 2,5 | 3,0 | 4,5 |
| Tension en vacio | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | 62 | 75 | 75 |
| Electrodos utilizables | Elektroden | Электрод | Ø mm | 1,6 - 3,2 | 1,6 - 4,0 | 1,6 - 4,0 |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Пределы регулировки сварочного тока | Amp | 5 - 130 | 5 - 150 | 5 - 170 |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp | 115 @ 60% | 150 @ 40% | 150 @ 60% |
| | | | DECA use at 20°C | | | |
| | | | Amp | 125 @ 7% | 140 @ 7% | 165 @ 20% |
| | | | EN 60974-1 40°C | | | |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | 275 x 130 x 170 | 275 x 130 x 170 | 320 x 130 x 170 |
| Peso | Gewicht | Вес | kg. | 3,5 | 3,8 | 4,0 |

MOS EVO Series

INVERTER MMA
LIGHT DUTY

DC
- +

1
PHASE

GENERATOR
*

XT

CE

GS

PC

Características

- **DC:** la corriente entregada es continua, tanto directa como inversa. Permite soldar con muchos tipos de electrodos una gran variedad de tipos de metales: rutilo, básicos, acero Inoxidable, fundición.
- **TIG:** es ideal para cualquiera que necesite finura un trabajo cuidadoso, que puede obtenerse solamente con el proceso TIG. Los materiales que pueden ser soldados son: acero inoxidable, cobre, níquel etc.
- **HOT START:** un golpe de potencia adicional (booster) facilita el cebado del arco. Es muy útil para los electrodos que son de cebado difícil.
- **ANTI-STICKING:** elimina el fastidio que causa el electrodo cuando se pega.
- **ARC FORCE:** aumenta el amperaje cuando el arco de soldadura se mantiene corto.
- **Protección termostática, sobre-tensión,*motogenerador +/- 15%**

Gerätekennwerte

- **DC:** Der abgegebene Durchlaß- und Rückstrom ist ein Gleichstrom und ermöglicht das Schweißen der unterschiedlichsten Materialien mit vielerlei Elektrontypen: Rutenschweißelektrode, Basische Elektroden, Edelstahl, Gusseisen.
- **TIG (WIG):** Ideale Lösung für alle, die besondere Anforderungen an Feinheit und Präzision stellen, wie sie nur mit dem TIG Verfahren möglich sind. Es kann rostfreier Stahl, Kupfer, Nickel, usw.
- **HOT START:** Eine zusätzliche Anlaufleistung (Booster) erleichtert das Zünden des Lichtbogens. Sehr nützlich für schwer zündbare Elektroden.
- **ANTI-STICKING:** Beseitigt das lästige Kleben der Elektrode am Werkstück.
- **ARC FORCE:** Erhöht die Amperestärke, wenn der Schweißbogen kurz gehalten wird.
- **Schutzeinrichtungen Thermostat, Überspannung, *Stromaggregat +/- 15%**

Характеристики

- **DC:** исходящий ток постоянный, электрод позитивный или негативный. Это позволяет производить сварку разными видами электродов и сваривать разные материалы: Рутиловые, Базисные, Нержавеющая сталь, Чугун, и т.д.
- **TIG** идеально подходит тем, кто требует точности, которую можно получить только в процессе TIG. Вы можете сваривать сталь, нержавеющую сталь, медь, никель и т.д.
- **HOT START:** горячий старт используется для электродов, которые тяжело зажечь через временного увеличения мощности
- **ANTI-STICKING:** автоматическое отключение аппарата при запилании электрода в процессе сварки,
- **ARC FORCE:** позволяет добавить силу тока на сварочной дуге на короткий промежуток времени.
- **Термостатический защиты от перенапряжения, *генератор + / - 15%**



Disponible en 2 versiones
Erhältlich in 2-Version
Доступен в 2 версиях

1

Kit MMA
+ Maleta;
+ Koffer;
+ Коробка
для
переноски



2

Equipo sin accesorios
Ausstattung: ohne Zubehör
Поставляется без аксессуаров

OPTIONAL



KIT TIG-TG 9
000197



KIT MMA-D5 IO
000200

| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | 3,2 | MOS 138EVO | 4,0 | MOS 168EVO |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|-----|-----------------|-----|-----------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | | 1 Ph x 230 | | 1 Ph x 230 |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | | 16 | | 16 |
| Potencia de instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW | | 2,5 | | 3,0 |
| Tension en vacio | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | | 75 | | 75 |
| Electrodos utilizables | Elektroden | Электрод | Ø mm | | 1,6 - 3,2 | | 1,6 - 4,0 |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Пределы регулировки сварочного тока | Amp | | 5 - 130 | | 5 - 150 |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp | | | | |
| | | DECA use at 20°C | | | 115 @ 75% | | 150 @ 48% |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp | | | | |
| | | EN 60974-1 40°C | | | 130 @ 20% | | 150 @ 20% |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | | 275 x 130 x 170 | | 320 x 130 x 170 |
| Peso | Gewicht | Вес | ≈kg. | | 3,5 | | 4,0 |



Accesories - Zubehör - Аксессуаров

MMA Pag. 84 - TIG Pag. 86



MOSGEN Series


INVERTER MMA
PROFESSIONAL

DC

- +
1 PHASE



CE

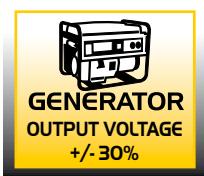

Características

- DC:** la corriente entregada es continua, tanto directa como inversa. Permite soldar con muchos tipos de electrodos una gran variedad de tipos de metales: rutilo, básicos, acero Inoxidable, fundición.
- TIG:** es ideal para cualquiera que necesite finura un trabajo cuidadoso, que puede obtenerse solamente con el proceso TIG. Los materiales que pueden ser soldados son: acero inoxidable, cobre, níquel etc.
- HOT START:** un golpe de potencia adicional (booster) facilita el cebado del arco. Es muy útil para los electrodos que son de cebado difícil.
- ANTI-STICKING:** elimina el fastidio que causa el electrodo cuando se pega.
- ARC FORCE:** aumenta el amperaje cuando el arco de soldadura se mantiene corto.
- Protecciones termostática, sobre-tensión**

Gerätekennwerte

- DC:** Der abgegebene Durchlaß und Rückstrom ist ein Gleichstrom und ermöglicht das Schweißen der unterschiedlichsten Materialien mit vielerlei Elektrontypen: Rutenschweißelektrode, Basiche Elektroden, Edelstahl, Gusseisen.
- TIG (WIG):** Ideale Lösung für alle, die besondere Anforderungen an Feinheit und Präzision stellen, wie sie nur mit dem TIG Verfahren möglich sind. Es kann rostfreier Stahl, Kupfer, Nickel, usw.
- HOT START:** Eine zusätzliche Anlaufleistung (Booster) erleichtert das Zünden des Lichtbogens. Sehr nützlich für schwer zündbare Elektroden.
- ANTI-STICKING:** Beseitigt das lästige Kleben der Elektrode am Werkstück.
- ARC FORCE:** Erhöht die Amperestärke, wenn der Schweißbogen kurz gehalten wird.
- Schutzeinrichtungen Thermostat, Überspannung**

Характеристики

- DC:** исходящий ток постоянный, электрод позитивный или негативный. Это позволяет производить сварку разными видами электродов и сваривать разные материалы: Рутиловые, Базисные, Нержавеющая сталь, Чугун, и т.д.
- TIG** идеально подходит тем, кто требует точности, которую можно получить только в процессе TIG. Вы можете сваривать сталь, нержавеющую сталь, медь, никель и т.д.м
- HOT START:** горячий старт используется для электродов, которые тяжело зажечь через временного увеличения мощности
- ANTI-STICKING:** автоматическое отключение аппарата при залипании электрода в процессе сварки,
- ARC FORCE:** позволяет добавить силу тока на сварочной дуге на короткий промежуток времени.
- Термостатический защиты от перенапряжения**



Disponible en 2 versiones
Erhältlich in 2-Version
Доступен в 2 версиях

1



Kit MMA
+ Maleta;
+ Koffer;
+ Коробка
для
переноски



2

Equipo sin accesorios
Ausstattung: ohne Zubehör
Поставляется без аксессуаров

OPTIONAL

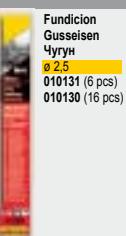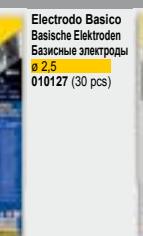

MOS 150 - 170 GEN ✓
MOS 210 GEN -



| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | 3,2 | MOS 150GEN | 4,0 | MOS 170GEN | 4,0 | MOS 210GEN |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|-----|------------|-----|-----------------|-----|------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | | 1 Ph x 230 | | 1 Ph x 230 | | 1 Ph x 230 |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | | 16 | | 16 | | 16 |
| Potencia de instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW | | 3,0 | | 3,5 | | 4,5 |
| Tensión en vacío | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | | 75 | | 75 | | 75 |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Пределы регулировки сварочного тока | Amp | | 5 - 140 | | 5 - 160 | | 5 - 165 |
| Electrodos utilizables | Elektroden | Электрод | Ø mm | | 1,6 - 3,2 | | 1,6 - 4,0 | | 1,6 - 4,0 |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp | | 140 @ 35% | | 160 @ 20% | | 165 @ 20% |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | | | | 320 x 130 x 170 | | |
| Peso | Gewicht | Вес | ≈kg. | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 |

MASTRO EVO Series

**INVERTER MMA
INDUSTRIAL**

**DC
- +**

**1
PHASE**

CELLULOSIC


**TIG
LIFT**

**MICRO
PROCESSOR**



CE

PC

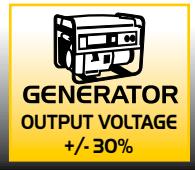

Soldadura MMA de corriente continua DC

- Permite soldar con muchos tipos de electrodos una gran variedad de tipos de metales: rutilo, básicos, acero Inoxidable, fundicion.
- HOT START.** Facilita el establecimiento del arco de soldadura con electrodos de cebado especialmente difícil.
- ANTI-STICKING.** Evita que el electrodo se pegue a la pieza que se quiere soldar eliminando el peligro de recalentamiento del mismo y su deterioro.
- ARC FORCE regulable.** Permite controlar la penetración de la soldadura y mejora la estabilidad del arco.

Soldadura TIG

- TIG.** Ideal para soldar pequeños gruesos de varios materiales, como por ejemplo: acero, acero inoxidable, cobre, níquel, etc., utilizando el kit adecuado y la protección de gas argón.
- TIG LIFT.** Permite el establecimiento del arco sin deteriorar el electrodo de tungsteno.
- Protección termostática, sobre-tensión.**

MMA Schweißen mit Gleichstrom DC

- Der abgegebene ist ein Gleichstrom und ermöglicht das Schweißen der unterschiedlichsten Materialien mit vielerlei Elektrodenarten: Rutilschweißelektrode, Basische Elektroden, Edelstahl, Gusseisen.
- HOT START.** Leichtes Zünden des Lichtbogens – sehr nützlich für schwer zündbare Elektroden.
- ANTI-STICKING.** Beseitigt das lästige Kleben der Elektrode am Werkstück. Verhindert die Überhitzung der Elektrode und bewahrt so ihre Eigenschaften.
- ARC FORCE.** Regelbar. Ermöglicht die Regelung der Durchdringung beim Schweißen und verbessert die Lichtbogen-Stabilität.

WIG-Schweißen.

- WIG.** Für Schweißarbeiten an Werkstücken mit geringer Stärke und aus unterschiedlichen Materialien (z.B. Stahl, Edelstahl, Kupfer, Nickel usw.) unter Verwendung des entsprechenden Kits und des Argongas-Schutzes.
- WIG LIFT.** Ermöglicht das Zünden des Lichtbogens, ohne Verschleiß der Wolfram-Elektrode zu verursachen.
- Schutzeinrichtungen Thermostat, Überspannung.**

MMA сварка при постоянном сварочном токе DC

- Это позволяет производить сварку разными видами электродов и сваривать разные материалы: Рутиловые, Базисные, Нержавеющая сталь, Чугуна, и т.д.
- HOT START** горячий старт используется для электродов, которые тяжело зажечь.
 - ANTI-STICKING** автоматическое отключение аппарата при залипании электрода в процессе сварки.
 - ARC FORCE** позволяет добавить силу тока на сварочной дуге на короткий промежуток времени. Это ускоряет проникновение электрода, улучшая механические свойства сварочного шва.

TIG сварка (сварка неплавящимся электродом в среде инертных газов)

- TIG** При использовании правильного сварочного набора TIG и чистого инертного газа, аппарат может сваривать тонкие листы металла различных видов, таких как: сталь, нержавеющая сталь, медь, никель и т.д.
- TIG LIFT** оптимизирует поджиг дуги, удлиняет срок службы электрода, предотвращает проникновение неплавящегося электрода в электрода в ванну.
- Защита от перегрузки, тепловая защита**



Disponible en 2 versiones
Erhältlich in 2-Version
Доступен в 2 версиях

1
Kit MMA
+ Maleta;
+ Koffer;
+ Коробка
для
переноски



2
Equipo sin accesorios
Ausstattung: ohne Zubehör
Поставляется без аксессуаров

| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | 3,2 | MASTRO 32EVO | 4,0 | MASTRO 32EVO | 5,0 | MASTRO 32EVO |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | 1 Ph x 230 | | 1 Ph x 230 | | 1 Ph x 230 |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | 25 | | 25 | | 25 |
| Potencia de instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW | 4,3 | | 4,3 | | 4,3 |
| Tensión en vacio | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | 80 | | 80 | | 80 |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Пределы регулировки сварочного тока | Amp | 5 - 160 | 30 - 140 | 5 - 180 | 30 - 165 | 5 - 200 |
| Electrodos utilizables | Elektroden | Электрод | Ø mm | 1 - 3,2 | 1,6 - 3,2 | 1 - 3,2 | 1,6 - 4 | 1 - 3,2 |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp | 160 @ 40% | 140 @ 40% | 180 @ 40% | 165 @ 40% | 200 @ 40% |
| | | | | 130 @ 60% | 115 @ 60% | 150 @ 60% | 135 @ 60% | 165 @ 60% |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | | | 400 x 160 x 260 | | |
| Peso | Gewicht | Вес | kg. | 6,8 | | 6,8 | | 6,8 |



STAR Series

MMA

ENTRY LEVEL

AC

1 PHASE

CE



PC

Características

- AC: la corriente entregada es alterna. Permite soldar con de electrodos rutilo, acero Inoxidable, etc.
- Regulación continua corriente de soldadura
- Protección termostatica

Gerätekennwerte


- AC: Der abgegebene strom ist ein Wechselstrom und ermöglicht das Schweißen Elektrodenarten: Rutilschweißelektrode, Edelstahl, etc.
- Stufenlose Stromeinstellung
- Thermoschutz

Характеристики

- AC: исходящий ток переменный. Это позволяет производить сварку разными видами электродов и сваривать разные материалы: Рутиловые, Нержавеющая сталь, и т.д.
- Плавное регулирование сварочного тока
- Защита от перегрузки



OPTIONAL

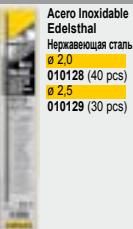

Dotación - Ausstattung - Поставляется с



| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | STAR 140E | STAR 190E | STAR 210E |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------|------|-----------|-----------------|------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt | 50-60 Hz | 1 Ph x 230 | 1 Ph x 230 |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | | 16 | 16 |
| Potencia de instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW | | 1,5 - 3 | 2 - 4 |
| Tensión en vacío | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | | 43 - 48 | 43 - 48 |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Пределы регулировки сварочного тока | Amp | 30 - 100 | 40 - 140 | 40 - 160 |
| Electrodos utilizables | Elektroden | Электрод | Ø mm | 1,6 - 2,5 | 1,6 - 3,2 | 1,6 - 4,0 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | | 390 x 210 x 280 | |
| Peso | Gewicht | Вес | kg. | 13,2 | 15,0 | 17,0 |

STAR Series

MMA
ENTRY LEVEL

AC

1 PHASE

GT

CE



PC

Características

- AC: la corriente entregada es alterna. Permite soldar con de electrodos rutilo, acero Inoxidable, etc.
- Regulación continua corriente de soldadura
- Protección termostatica

Gerätekennwerte

- AC: Der abgegebene strom ist ein Wechselstrom und ermöglicht das Schweißen Elektrodenarten: Rutilschweißelektrode, Edelsthal, etc.
- Stufenlose Stromeinstellung
- Thermoschutz

Характеристики

- AC: исходящий ток переменный. Это позволяет производить сварку разными видами электродов и сваривать разные материалы: Рутиловые, Нержавеющая сталь, и т.д.
- Плавное регулирование сварочного тока
- Защита от перегрузки



OPTIONAL

| | |
|---|--|
| Electrodo Rutilo Rutilschweißelektrode Рутиловые электроды | Acerio Inoxidable Edelsthal Нержавеющая сталь |
| Ø 1,6 | Ø 2,0 |
| 010220 (40 pcs) | 010128 (40 pcs) |
| 010224 (100 pcs) | Ø 2,5 |
| Ø 2,0 | 010129 (30 pcs) |
| 010221 (40 pcs) | |
| 010225 (80 pcs) | |
| Ø 2,5 | |
| 010222 (30 pcs) | |
| 010125 (65 pcs) | |

Dotación - Ausstattung - Поставляется с

| | | | | |
|------------|---|---|---|---|
| STAR 220 E | ✓ | ✓ | - | - |
| STAR 270 E | - | - | ✓ | ✓ |
| | | | | |

| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | 4,0 | STAR 220E | 5,0 | STAR 270E |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------|------|----------|----------------|-----------------|----------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt | 50-60 Hz | 1 Ph x 230/400 | | 1 Ph x 230/400 |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | | 16 | | 25/16 |
| Potencia de instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW | | 2 - 5 | | 2 - 6 |
| Tensión en vacío | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | | 45 - 48 | | 43,5 - 49 |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Пределы регулировки сварочного тока | Amp | | 40 - 160 | | 30 - 200 |
| Electrodos utilizables | Elektroden | Электрод | Ø mm | | 1,6 - 4,0 | | 1,6 - 5,0 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | | | 440 x 260 x 310 | |
| Peso | Gewicht | Вес | kg. | | 18,0 | | 21,0 |




Accesories - Zubehör - Аксессуаров

MMA Pag. 84



15

TECNO Series

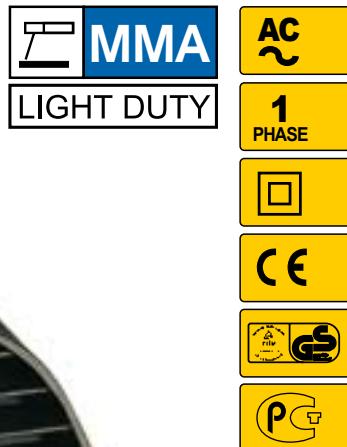

Características

- AC: la corriente entregada es alterna. Permite soldar con de electrodos rutilo, acero Inoxidable, etc.
- Regulación continua corriente de soldadura
- Protección termostatica

Gerätekennwerte

- AC: Der abgegebene strom ist ein Wechselstrom und ermöglicht das Schweißen Elektrodenarten: Rutilschweißelektrode, Edelsthal, etc.
- Stufenlose Stromeinstellung
- Thermoschutz

Характеристики

- AC: исходящий ток переменный. Это позволяет производить сварку разными видами электродов и сваривать разные материалы: Рутиловые, Нержавеющая сталь, и т.д.
- Плавное регулирование сварочного тока
- Защита от перегрузки



OPTIONAL

| Electrodo Rutilo Rutilschweißelektrode Рутиловые электроды | Acero Inoxidable Edelsthal Нержавеющая сталь |
|--|--|
| Ø 1,6 010220 (40 pcs) | Ø 2,0 010128 (40 pcs) |
| Ø 2,0 010224 (100 pcs) | Ø 2,5 010129 (30 pcs) |
| Ø 2,0 010221 (40 pcs) | |
| Ø 2,5 010225 (80 pcs) | |
| Ø 2,5 010222 (30 pcs) | |
| Ø 2,5 010125 (55 pcs) | |

Dotación - Ausstattung - Поставляется с



| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | 2,5 | TECNO 130E | 3,2 | TECNO 165T |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|------------|-----------------|------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | 1 Ph x 230 | | 1 Ph x 230 |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | | 16 | 16 |
| Potencia de instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW | 1,5 - 3 | | 2 - 4 |
| Tensión en vacío | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | 43 - 48 | | 44 - 48 |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Пределы регулировки сварочного тока | Amp | 30 - 100 | | 40 - 100 |
| Electrodos utilizables | Elektroden | Электрод | Ø mm | 1,6 - 2,5 | | 1,6 - 3,2 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | | 360 x 160 x 290 | |
| Peso | Gewicht | Вес | ≈kg. | 12,0 | | 13,7 |

PARVA Series

MMA

LIGHT DUTY

AC

1 PHASE

CE



PG

Características

- AC: la corriente entregada es alterna. Permite soldar con de electrodos rutilo, acero Inoxidable, etc.
- Regulación continua corriente de soldadura
- Protección termostatica

Gerätekennwerte


- AC: Der abgegebene strom ist ein Wechselstrom und ermöglicht das Schweißen Elektrodenarten: Rutilschweißelektrode, Edelsthal, etc.
- Stufenlose Stromeinstellung
- Thermoschutz

Характеристики


- AC: исходящий ток переменный. Это позволяет производить сварку разными видами электродов и сваривать разные материалы: Рутиловые, Нержавеющая сталь, и т.д.
- Плавное регулирование сварочного тока
- Защита от перегрузки



OPTIONAL

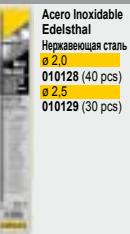

Dotación - Ausstattung - Поставляется с

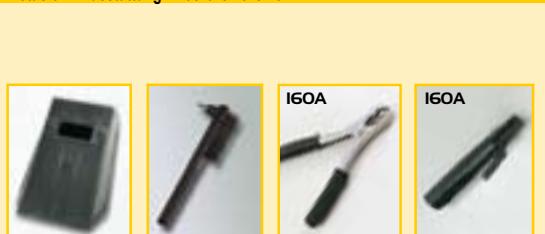

| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | 2,5 | PARVA 140E | 3,2 | PARVA 145E | 3,2 | GT | PARVA 150E |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------|------|----------|------------|-----|-----------------|-----|------------|------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt | 50-60 Hz | 1 Ph x 230 | | 1 Ph x 230 | | 1 Ph x 230 | |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | | 16 | | 16 | | 16 | |
| Potencia de instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW | | 1,5 - 3 | | 2 - 4 | | 2 - 4 | |
| Tensión en vacio | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | | 43 - 48 | | 44 - 48 | | 44 - 48 | |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Пределы регулировки сварочного тока | Amp | | 30 - 100 | | 40 - 140 | | 40 - 140 | |
| Electrodos utilizables | Elektroden | Электрод | Ø mm | | 1,6 - 2,5 | | 1,6 - 3,2 | | 1,6 - 3,2 | |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | | | | 390 x 210 x 280 | | | |
| Peso | Gewicht | Вес | =kg. | | 13,2 | | 14,5 | | 18,0 | |



PARVA Series

MMA

LIGHT DUTY

AC

1 PHASE

CE



Características

- AC: la corriente entregada es alterna. Permite soldar con de electrodos rutilo, acero Inoxidable, etc.
- Regulación continua corriente de soldadura
- Protección termostática

Gerätekennwerte



- AC: Der abgegebene strom ist ein Wechselstrom und ermöglicht das Schweißen Elektrodenarten: Rutile-Schweißelektrode, Edelstahl, etc.
- Stufenlose Stromeinstellung
- Thermoschutz

Характеристики

- AC: исходящий ток переменный. Это позволяет производить сварку разными видами электродов и сваривать разные материалы: Рутиловые, Нержавеющая сталь, и т.д.
- Плавное регулирование сварочного тока
- Защита от перегрузки



OPTIONAL

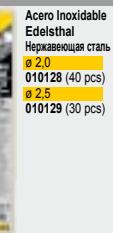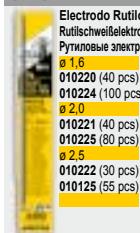

PARVA 165E

PARVA 175E

-



KIT MMA-AD IO



000199

KIT Wheels KW 1



010272

KIT Wheels KW 2



010273

Dotación - Ausstattung - Поставляется с

PARVA 165E

PARVA 175E



-



-



-



-



| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | 4,0 | PARVA 165E | 4,0 | PARVA 175E |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|-----|-----------------|-----|-----------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | | 1 Ph x 230 | | 1 Ph x 230/400 |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | | 16 | | 16 |
| Potencia de instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW | | 2 - 5 | | 2 - 5 |
| Tensión en vacío | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | | 44 - 48 | | 45 - 48 |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Пределы регулировки сварочного тока | Amp | | 40 - 160 | | 40 - 160 |
| Electrodos utilizables | Elektroden | Электрод | Ø mm | | 1,6 - 4,0 | | 1,6 - 4,0 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | | 390 x 210 x 280 | | 440 x 260 x 310 |
| Peso | Gewicht | Вес | ≈kg. | | 16,0 | | 18,0 |

DOMUS Series



Características

- AC: la corriente entregada es alterna. Permite soldar con de electrodos rutilo, acero Inoxidable, etc.
- Regulación continua corriente de soldadura
- Protección termostática
- Bobinado en cobre (Domus 210CU)

Gerätekennwerte

- AC: Der abgegebene strom ist ein Wechselstrom und ermöglicht das Schweißen Elektrodenarten: Rutilschweißelektrode, Edelsthal, etc.
- Stufenlose Stromeinstellung
- Thermoschutz
- Kupferwicklungen (Domus 210CU)

Характеристики

- AC: исходящий ток переменный. Это позволяет производить сварку разными видами электродов и сваривать разные материалы: Рутиловые, Нержавеющая сталь, и т.д.
- Плавное регулирование сварочного тока
- Защита от перегрузки
- 100% Медная обмотка (Domus 210CU)



OPTIONAL



DOMUS 171E
DOMUS 175E
DOMUS 210CU



Dotación - Ausstattung - Поставляется с

| | | | | |
|-------------|---|---|---|---|
| DOMUS 171E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DOMUS 175E | - | - | - | - |
| DOMUS 210CU | - | - | - | - |



| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | DOMUS 171E | DOMUS 175E | DOMUS 210CU |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | 1 Ph x 230 | 1 Ph x 230/400 | 1 Ph x 230/400 |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | 16 | 16 | 16 |
| Potencia de instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 6 |
| Tensión en vacio | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | 43 - 47 | 45 - 48 | 42 - 48 |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Пределы регулировки сварочного тока | Amp | 40 - 160 | 40 - 160 | 30 - 180 |
| Electrodos utilizables | Elektroden | Электрод | Ø mm | 1,6 - 4,0 | 1,6 - 4,0 | 1,6 - 4,0 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | 610 x 320 x 400 | 610 x 320 x 400 | 610 x 320 x 400 |
| Peso | Gewicht | Вес | kg. | 19,5 | 19,5 | 22,0 |



T-ARC Series



Características

- AC: la corriente entregada es alterna. Permite soldar con de electrodos rutilo, acero Inoxidable, etc.
- Regulación continua corriente de soldadura
- Protección termostatica

Gerätekennwerte

- AC: Der abgegebene strom ist ein Wechselstrom und ermöglicht das Schweißen Elektrodenarten: Rutilschweißelektrode, Edelsthal, etc.
- Stufenlose Stromeinstellung
- Thermoschutz

Характеристики

- AC: исходящий ток переменный. Это позволяет производить сварку разными видами электродов и сваривать разные материалы: Рутиловые, Нержавеющая сталь, и т.д.
- Плавное регулирование сварочного тока
- Защита от перегрузки



OPTIONAL



Electrodo Rutilo
Rutিলস্বেলেক্ট্ৰোড
Рутиловые электроды
Ø 1,6
010220 (40 pcs)
010224 (100 pcs)
Ø 2,0
010221 (40 pcs)
010225 (80 pcs)
Ø 2,5
010222 (30 pcs)
010225 (55 pcs)

T-ARC 520
Edelsthal
Нержавеющая сталь
Ø 2,0
010128 (40 pcs)



Dotación - Ausstattung - Поставляется с

Equipo sin accesorios
Ausstattung: ohne Zubehör
Поставляется без аксессуаров

| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | 5,0 | T-ARC 520 | 5,0 | T-ARC 525 |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|-----|------------------------------------|-----|------------------------------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | | 1 Ph x 230/400 | | 1 Ph x 230/400 |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | | 25 / 16 | | 25 / 16 |
| Potencia de instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW | | 4,4 | | 4,0 |
| Tensión en vacio | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | | 43,5 - 49 | | 43 - 48 |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Пределы регулировки сварочного тока | Amp | | 30 - 200 | | 40 - 250 |
| Electrodos utilizables | Elektroden | Электрод | Ø mm | | 1,6 - 5,0 | | 1,6 - 5,0 |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp | | 200 @ 10% 85 @ 60% 55 @ 100% | | 230 @ 10% 95 @ 60% 75 @ 100% |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | | 440 x 260 x 310 | | 350 x 710 x 430 |
| Peso | Gewicht | Вес | kg. | | 20,0 | | 26,0 |

T-ARC Series

MMA
INDUSTRIAL

AC

1 PHASE

XT

CE

PC

Características

- AC: la corriente entregada es alterna. Permite soldar con de electrodos rutilo, acero Inoxidable, etc.
- Tensión en vacío 50 / 70 Volt para soldar electrodos delizantes (rutilo) y basicos (T-ARC 529)
- Regulación continua corriente de soldadura
- Protección termostática

Gerätekennwerte

- AC: Der abgegebene strom ist ein Wechselstrom und ermöglicht das Schweißen Elektrodenarten: Rutenschweißelektrode, Edelstahl, etc.
- Leerlaufspannung 50 / 70 Volt zum Schweißen von Rutil-Elektroden und basischen Elektroden (T-ARC 529)
- Stufenlose Stromeinstellung
- Thermoschutz

Характеристики

- AC: исходящий ток переменный. Это позволяет производить сварку разными видами электродов и сваривать разные материалы: Рутиловые, Нержавеющая сталь, и т.д.
- Напряжение холостого хода до 50 / 70В для сварки рутиловыми или базисными электродами (T-ARC 529)
- Плавное регулирование сварочного тока
- Защита от перегрузки



OPTIONAL



Dotación - Ausstattung - Поставляется с

Equipo sin accesorios
Ausstattung: ohne Zubehör
Поставляется без аксессуаров

| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | 5,0 | T-ARC 527 | 5,0 | 70V | T-ARC 529 |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|-----|-------------------------------------|-----|--|---|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | | 1 Ph x 230/400 | | | 1 Ph x 230/400 |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | | 25 / 16 | | | 32 / 20 |
| Potencia de instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW | | 3,5 / 4,5 | | | 3,5 / 4,5 |
| Tensión en vacío | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | | 42 - 48 | | | 42 - 70 |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Пределы регулировки сварочного тока | Amp | | 50 - 250 | | (70V) 50 - 210 | (50V) 50 - 250 |
| Electrodos utilizables | Elektroden | Электрод | Ø mm | | 1,6 - 5,0 | | | 1,6 - 5,0 |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp | | 230 @ 15% 115 @ 60% 90 @ 100% | | (70V) 190 @ 10% (70V) 75 @ 60% (70V) 60 @ 100% | (50V) 230 @ 15% (50V) 115 @ 60% (50V) 90 @ 100% |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | | | | 420 x 380 x 750 | |
| Peso | Gewicht | Вес | ≈kg. | | 33,5 | | | 34,0 |



Accesories - Zubehör - Аксессуаров

MMA Pag. 84



T-ARC Series

Características

- AC: la corriente entregada es alterna. Permite soldar con de electrodos rutilo, acero Inoxidable, etc.
- Tensión en vacío 50 / 70 Volt para soldar electrodos delizantes (rutilo) y basicos
- Regulación continua corriente de soldadura
- Protección termostatica

Gerätekennwerte

- AC: Der abgegebene strom ist ein Wechselstrom und ermöglicht das Schweißen Elektrodenarten: Rutilschweißelektrode, Edelstahl, etc.
- Leerlaufspannung 50 / 70 Volt zum Schweißen von Rutil-Elektroden und basicen Elektroden
- Stufenlose Stromeinstellung
- Thermoschutz

Характеристики

- AC: исходящий ток переменный. Это позволяет производить сварку разными видами электродов и сваривать разные материалы: Рутиловые, Нержавеющая сталь, и т.д.
- Напряжение холостого хода до 50 / 70В для сварки рутиловыми или базисными электродами
- Плавное регулирование сварочного тока
- Защита от перегрузки



OPTIONAL

T-ARC 530

T-ARC 845



000205

000207

Dotación - Ausstattung - Поставляется с

Equipo sin accesorios
Ausstattung: ohne Zubehör
Поставляется без аксессуаров

| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | 5,0 | T-ARC 530 | 8,0 | T-ARC 845 |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|-----|--|-----|--------------------------------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | | 1 Ph x 230/400 | | 1 Ph x 230/400 |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | | 32 / 25 | | 63 / 50 |
| Potencia de instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW 60% | | 10 | | 17 |
| Tensión en vacío | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | | 50 - 70 | | 62 - 70 |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Пределы регулировки сварочного тока | Amp | | (50V) 15 - 300 (70V) 15 - 270 | | 110 - 450 |
| Electrodos utilizables | Elektroden | Электрод | Ø mm | | (50V) 1,6 - 5,0 (70V) 1,6 - 5,0 | | 2,5 - 8,0 |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp | | (50V) 210 @ 35% (50V) 160 @ 60% (70V) 170 @ 35% (70V) 130 @ 60% | | 310 @ 35% 235 @ 60% 180 @ 100% |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | | 490 x 780 x 615 | | 490 x 780 x 615 |
| Peso | Gewicht | Вес | ≈kg. | | 62,5 | | 74,0 |

P-ARC 525 AC/DC



Características

- AC: corriente alterna para soldar electrodos de rutilo
- DC: corriente continua para soldar acero e inoxidable, cobre, bronce, níquel
- Regulación continua corriente de soldadura
- Protección termostática

Gerätekennwerte

- AC: Wechselstrom um Rutilektroden zu schweissen
- DC: Gleichstrom um Stahl, Edelstahl, Kupfer, Bronze, Nickel zu schweissen
- Stufenlose Stromeinstellung
- Thermoschutz

Характеристики

- AC: переменный ток для сварки рутиловыми электродами
- DC: постоянный ток для сварки стали, нержавеющей стали, меди, бронзы, никеля
- Плавное регулирование сварочного тока
- Защита от перегрузки



OPTIONAL



Dotación - Ausstattung - Поставляется с
Equipo sin accesorios
Ausstattung: ohne Zubehör
Поставляется без аксессуаров

| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | P-ARC 525AC/DC |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|--|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | 1 Ph x 230/400 |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | 25 / 16 |
| Potencia de instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW 60% | 4 |
| Tensión en vacio | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | (AC) 44 - 54 (DC) 38 - 47 |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Пределы регулировки сварочного тока | Amp | (AC) 40 - 250 (DC) 25 - 160 |
| Electrodos utilizables | Elektroden | Электрод | Ø mm | 1,6 - 5,0 |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp | (AC) 230 @ 10% (AC) 95 @ 60% (DC) 160 @ 20% (DC) 95 @ 60% |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | 350 x 710 x 430 |
| Peso | Gewicht | Вес | =kg. | 32,0 |



Accesories - Zubehör - Аксессуаров MMA Pag. 84



P-ARC Series

**MMA
INDUSTRIAL**

DC

**3
PHASE**

ALUMINIUM

XT

CE

PG

Características

- **DC:** la corriente entregada es continua, tanto directa como inversa. Permite soldar con muchos tipos de electrodos una gran variedad de tipos de metales: rutilo, básicos, acero Inoxidable, fundicion.
- Regulación continua corriente de soldadura
- Tomas profesionales
- Bobinado en cobre (P-ARC 846)

Gerätekennwerte

- **DC:** Der abgegebene Durchlaß- und Rückstrom ist ein Gleichstrom und ermöglicht das Schweißen der unterschiedlichsten Materialen mit vielerlei Elektrotypen: Rutilschweißelektrode, Basische Elektroden, Edelstahl, Gusseisen.
- Stufenlose Stromeinstellung
- Profi-Verbindungen
- Kupferwicklungen (P-ARC 846)

Характеристики

- **DC:** исходящий ток постоянный, электрод позитивный или негативный. Это позволяет производить сварку разными видами электродов и сваривать разные материалы: Рутиловые, Базисные, Нержавеющая сталь, Чугуна, и т.д.
- Плавное регулирование сварочного тока
- Профессиональные разъемы
- 100% Медная обмотка (P-ARC 846)



OPTIONAL

P-ARC 526

P-ARC 840

P-ARC 525

P-ARC 846

KIT MMA-DS 35

KIT MMA-DS 50



000205



000207

Dotación - Ausstattung - Поставляется с

Equipo sin accesorios

Ausstattung: ohne Zubehör

Поставляется без аксессуаров

| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | 5,0 | P-ARC 526 | 7,0 | P-ARC 735 | 8,0 | P-ARC 840 | 8,0 | CU | P-ARC 846 |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------|------|----------|-----------------|-----|----------------|-----|-----------------|-----|----------------|-----------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt | 50-60 Hz | 3 Ph x 230/400 | | 3 Ph x 230/400 | | 3 Ph x 230/400 | | 3 Ph x 230/400 | |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | | 32 / 20 | | 50 / 32 | | 63 / 40 | | 80 / 50 | |
| Potencia de instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW | 60% | 12 | | 16 | | 21 | | 24 | |
| Tensión en vacio | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | | 59 - 68,5 | | 62,5 - 72,5 | | 62 - 72,5 | | 66 - 80 | |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Пределы регулировки сварочного тока | Amp | | 40 - 260 | | 60 - 350 | | 65 - 400 | | 65 - 460 | |
| Electrodos utilizables | Elektroden | Электрод | Ø mm | | 1,6 - 5,0 | | 2,0 - 7,0 | | 2,0 - 8,0 | | 2,0 - 8,0 | |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp | | 200 @ 35% | | 300 @ 35% | | 380 @ 35% | | 450 @ 35% | |
| | | | | | 155 @ 60% | | 230 @ 60% | | 270 @ 60% | | 340 @ 60% | |
| | | | | | 120 @ 100% | | 180 @ 100% | | 210 @ 100% | | 260 @ 100% | |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | | 490 x 780 x 615 | | | | 570 x 890 x 780 | | | |
| Peso | Gewicht | Вес | ≈kg. | | 66,5 | | 107,5 | | 119,0 | | 145,0 | |



E-ARC Series

THYRISTOR
CONTROLLED

MMA
INDUSTRIAL

DC
-+

CELLULOSIC

ALUMINUM

TIG
LIFT

3
PHASE

MICRO
PROCESSOR

ST

CE

PC

Características

- DC: la corriente entregada es continua, tanto directa como inversa. Permite soldar con muchos tipos de electrodos una gran variedad de tipos de metales: rutilo, básicos, acero Inoxidable, fundición, aluminio.
- Regulación electrónica de corriente de soldadura
- Regulación de Hot Start y Arc Force
- Función Anti Sticking
- Soldadura TIG LIFT
- Doble protección termostática
- Predisposición para comando a distancia

Gerätekennwerte

- DC: Der abgegebene Durchlaß- und Rückstrom ist ein Gleichstrom und ermöglicht das Schweißen der unterschiedlichsten Materialien mit vielerlei Elektrotypen: Rutenschweißelektrode, Basische Elektroden, Edelstahl, Gusseisen, Aluminium.
- Schweißstroms elektronische regelung
- Hot start und Arc Force regelung
- Anti Sticking function
- TIG LIFT schweiß
- Doppelthermoschutz
- Vorbereiter für handfernandtrieb

Характеристики

- DC: исходящий ток постоянный, электрод позитивный или негативный. Это позволяет производить сварку разными видами электродов и сваривать разные материалы: Рутиловые, Базисные, Нержавеющая сталь, Чугун, Алюминий, т.д.
- Электронная регулировка сварочного тока
- Регулировка HOT START (горячий старт) и ARC FORCE (усиление дуги)
- Функция ANTI STICKING (предотвращение прилипания)
- TIG LIFT (оптимизация поджига дуги)
- Двойная термальная защита
- Функция дистанционного контроля



OPTIONAL

| | | | |
|----------------|---|--------|---|
| E-ARC 840 | ✓ | - | ✓ |
| E-ARC 860 | - | ✓ | ✓ |
| KIT MMA-DS 50 | | 000207 | |
| KIT MMA-DS 60 | | 000209 | |
| TIG Torch 180A | | 010230 | |

Dotación - Ausstattung - Поставляется с

Remote control 4 mt.



| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | 8,0 | E-ARC 840 | 8,0 | E-ARC 860 |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|-----|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | | 3 Ph x 230/400 | | 3 Ph x 230/400 |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | | 40 / 25 | | 50 / 37 |
| Potencia de instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW 60% | | 15 | | 20 |
| Tensión en vacío | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | | 85 | | 85 |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Пределы регулировки сварочного тока | Amp | | 20 - 380 | | 20 - 550 |
| Electrodos utilizables | Elektroden | Электрод | Ø mm | | 2,0 - 8,0 | | 2,0 - 8,0 |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp | | 350 @ 35% 270 @ 60% 210 @ 100% | | 500 @ 35% 380 @ 60% 295 @ 100% |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | | 800 x 585 x 760 | | |
| Peso | Gewicht | Вес | ≈kg. | | 115,0 | | 130,0 |



Accesories - Zubehör - Аксессуаров


MMA Pag. 84




25



Tungsten Inert Gas (gas Argon pure)

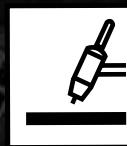

INVERTER
T I G

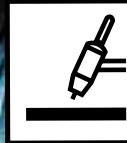

T I G

LIGHT DUTY

MOS 138 TIG

Pag. 27

INDUSTRIAL

MASTROTIG
DECATIG 200E

Pag. 28-29
Pag. 30

MOS 138 TIG



Características

- TIG SCRATCH:** es ideal para cualquiera que necesite finura un trabajo cuidadoso, que puede obtenerse solamente con el proceso TIG. Los materiales que pueden ser soldados son: acero inoxidable, cobre, níquel etc. a partir desde 0,5 mm. de espesor.
- DC:** la corriente entregada es continua, tanto directa como inversa. Permite soldar con muchos tipos de electrodos una gran variedad de tipos de metal.
- HOT START:** un golpe de potencia adicional (booster) facilita el cebado del arco. Es muy útil para los electrodos que son de cebado difícil.
- ANTI-STICKING:** elimina el fastidio que causa el electrodo cuando se pega. Evita el sobrecalentamiento del electrodo protegiendo sus características.
- ARC FORCE:** aumenta el amperaje cuando el arco de soldadura se mantiene corto. Incrementa la penetración de los electrodos y mejora las características mecánicas de la pieza soldada.
- Protecciones termostática, sobre-tensión, *motogenerador +/- 15%**

Gerätekennwerte

- TIG SCRATCH (WIG):** Ideale Lösung für alle, die besondere Anforderungen an Feinheit und Präzision stellen, wie sie nur mit dem TIG Verfahren möglich sind. Es kann rostfreier Stahl, Kupfer, Nickel, usw. ab einer Stärke von 0,5 mm. bearbeitet werden.
- DC:** Der abgegebene Durchlaß- und Rückstrom ist ein Gleichstrom und ermöglicht das Schweißen der unterschiedlichsten Materialien mit vielerlei Elektrodenarten.
- HOT START:** Eine zusätzliche Anlaufleistung (Booster) erleichtert das Zünden des Lichtbogens. Sehr nützlich für schwer zündbare Elektroden.
- ANTI-STICKING:** Beseitigt das lästige Kleben der Elektrode am Werkstück. Verhindert die Überhitzung der Elektrode und bewahrt so seine Eigenschaften.
- ARC FORCE:** Erhöht die Amperstärke, wenn der Schweißbogen kurz gehalten wird. Steigert die Durchdringung der Elektroden und verbessert die mechanischen Eigenschaften der Schweißnaht.
- Schutzeinrichtungen Thermostat, Überspannung, *Stromaggregat +/- 15%**

Характеристики

- DC:** постоянный ток для сварки стали, нержавеющей стали, меди, бронзы, никеля
- HOT START:** горячий старт используется для электродов которые тяжело зажечь.
- ANTI-STICKING:** автоматическое отключение аппарата при залипании электрода в процессе сварки.
- ARC FORCE:** позволяет добавить силу тока на сварочной дуге на короткий промежуток времени. Это ускоряет проникновение электрода, улучшая механические свойства сварочного шва.
- Термостатический защиты от перенапряжения, *генератор + / - 15%**




Dotación - Ausstattung - Поставляется с



| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | MOS 138 TIG |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Alimentación | Netzspannung | Napряжение сети | Volt 50-60 Hz | 1 Ph x 230 |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | 16 |
| Potencia de instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW | 2,5 |
| Tension en vacio | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | 75 |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Пределы регулировки сварочного тока | Amp | 5 - 130 |
| Electrodos utilizables | Elektroden | Электрод | Ø mm | TIG 1,6 - MMA 3,2 |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp | 130 @ 20% 75 @ 60% |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | 275 x 130 x 170 |
| Peso | Gewicht | Вес | =kg. | 3,5 |



MASTROTIG 200

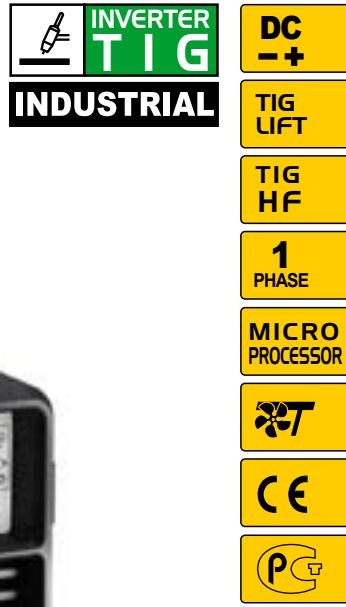

Características

- DC:** la corriente entregada es continua, tanto directa como inversa. Permite soldar con muchos tipos de electrodos una gran variedad de tipos de metales.
- Soldadura MMA** (soldadura con electrodo forrado)
- TIG LIFT:** soldadura TIG con encendido LIFT ARC
- TIG HF:** soldadura TIG con encendido de alta frecuencia
- TIG 2T / 4T:** Selector manual de 2 tiempos – automático de 4 tiempos
- HOT START REGULABLE:** un golpe de potencia adicional (booster) facilita el cebado del arco. Es muy útil para los electrodos que son de cebado difícil.
- SLOPE DOWN REGULABLE:** (TIG): regulación de la corriente final de soldadura. Sirve para reducir la profundidad del cráter que tiende a formarse sobre la pieza al final de la soldadura.
- ARC FORCE:** aumenta el amperaje cuando el arco de soldadura se mantiene corto. Incrementa la penetración de los electrodos y mejora las características mecánicas de la pieza soldada.
- ANTI-STICKING:** elimina el fastidio que causa el electrodo cuando se pega. Evita el sobrecalentamiento del electrodo protegiendo sus características.
- TIG BI-LEVEL:** dos diferentes niveles de corriente se pueden seleccionar durante el proceso de soldadura
- PRE-GAS / POST-GAS:** regulación automática en función de la intensidad de corriente y de la duración de la soldadura.



Gerätekennwerte

- DC:** Der abgegebene Durchlaß- und Rückstrom ist ein Gleichstrom und ermöglicht das Schweißen der unterschiedlichsten Materialien mit vielerlei Elektrodenarten.
- MMA Schweißen** (Schweißen mit beschichteter Elektrode)
- TIG LIFT:** TIG-Schweißen mit LIFT ARC Zündung
- TIG HF:** TIG-Schweißen mit Hochfrequenzzündung
- TIG 2T / 4T:** manuelle oder automatische Schweißen
- HOT START:** Eine zusätzliche Anlaufleistung (Booster) erleichtert das Zünden des Lichtbogens. Sehr nützlich für schwer zündbare Elektroden.
- SLOPE DOWN Einstellung:** (TIG) Einstellung der End-Schweißnaht. Dient zum Reduzieren der Tiefe des Kraters, der sich nach Abschluss des Schweißvorgangs am Teil bildet.
- ARC FORCE:** Erhöht die Amperestärke, wenn der Schweißbogen kurz gehalten wird. Steigert die Durchdringung der Elektroden und verbessert die mechanischen Eigenschaften der Schweißnaht.
- ANTI-STICKING:** Beseitigt das lästige Kleben der Elektrode am Werkstück. Verhindert die Überhitzung der Elektrode und bewahrt so seine Eigenschaften.
- TIG BI-LEVEL:** Zwei unterschiedlichen Strompegeln kann während des Schweißprozesses ausgewählt werden
- PRE-GAS / POST-GAS:** wird automatisch in Abhängigkeit von der Stromstärke und der Schweißdauer eingestellt.

Характеристики

- DC:** выходной ток постоянный, прямой или обратной. Это позволяет сваривать с различными типами электродов и материалами.
- MMA:** Ручной дуговой сварки покрытыми электродами.
- TIG LIFT:** LIFT TIG по АРК.
- HF TIG:** TIG сварки с высокой частотой
- TIG 2T / 4T:** ручной / автоматический сварки
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ HOT START:** (MMA) временного увеличения мощности (Booster) облегчает дуги. Очень полезно для грунтования трудно электродов.
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ SLOPE DOWN:** (TIG) сварки в конце регулирования. Служит для снижения кратера которого имеет тенденцию к образованию в конце шва.
- ARC FORCE:** (MMA) увеличивает ток при сварке дуги короткими. Это увеличивает проникновение электродов и улучшает механические свойства сварного соединения.
- ANTI-ПРИПИПАНИЯ:** (MMA) избавляет от электрода прилипание к детали. Предотвращает перегрев, защищая его характеристики.
- TIG BI-LEVEL:** выбор из двух текущих уровнях во время сварки
- ГАЗ-PRE / POST-ГАЗ:** автоматическая настройка на основе тока и продолжительности сварки.

OPTIONAL



Dotación - Ausstattung - Поставляется с



| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | MASTROTIG 200 |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp |
| Potencia de instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW |
| Tensión en vacío | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Пределы регулировки сварочного тока | Amp |
| Electrodos utilizables | Elektroden | Электрод | Ø mm |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm |
| Peso | Gewicht | Вес | ≈kg. |



Mando a distancia avanzado - Fortgeschritten Handferntrieb - Новый пульт дистанционного управления

Características

El mando a distancia amplía las capacidades operativas de la unidad principal al poner a disposición una serie de funciones adicionales.

SOLDADURA MMA

- Arc force regulable
- Hot start regulable

SOLDADURA TIG CONTINUA

- Slope up
- Slope down
- Pre-gas
- Post-gas

SOLDADURA TIG POR PUNTOS

- Temporizador de soldadura

SOLDADURA TIG PULSADA

- Duración del periodo de corriente de pico
- Duración del periodo de corriente de fondo
- Valor de la corriente de pico
- Valor de la corriente de fondo (% de la corriente principal)

SOLDADURA TIG BILEVEL

- Nivel de baja intensidad de corriente de soldeo en el modo 4T-BILEVEL (% de la corriente principal)



Gerätekennwerte

Durch die Fernbedienung werden die Betriebsmöglichkeiten der Zentraleinheit erweitert und so eine Reihe von Zusatzfunktionen verfügbar gemacht.

MMA SCHWEIßEN

- Arc force Einstellung
- Hot start Einstellung

WIG SCHWEIßEN

- Slope up
- Slope down
- Pre-gas
- Post-gas

WIG PUNKTSCHWEISSBETRIEB

- Schweißzeit-Timer

WIG "PULSED"

- Dauer der Spitzenstromzeit.
- Dauer der Hintergrundstromzeit.
- Spitzenstrom-Einstellabschnitt
- Hintergrundstrom-Einstellabschnitt (als ein Prozentsatz des Spitzenstroms)

WIG "BILEVEL"

- Niedriger Schweißstromwert bei 4T-BILEVEL-Modus (als ein Prozentsatz des Spitzenstroms)

Характеристики

Пульт дистанционного управления повышает возможность использования сварки, предоставление ряда дополнительных возможностей.

Сварка MMA

- Регулируемая сила ARC FORCE
- Регулируемый Hot Start

НЕПРЕРЫВНЫЙ сварка TIG

- Отлого подниматься
- Спуск
- Предварительно газ
- Сообщение газа
- Начать значение сварочного тока
- Значение конце сварочного тока

TIG сварки ПУНКТЫ

- Сварочные таймера

Импульсный TIG сварки

- Продолжительность максимального тока..
- Продолжительность минимального тока.
- Максимальное значение тока.
- Минимальное значение тока (в% от максимального тока)

TIG BILEVEL

- Минимальное значение тока в BI LEVEL (в% от максимального тока)

FTT1

Pedal para el ajuste de la corriente de soldadura

Fußpedal zur Einstellung der Schweißstrom

Контроль сварочного тока через педаль



DECATIG 200E

TIG
INDUSTRIAL

AC~
DC±

TIG
HF

1
PHASE

X

CE

PG

Características TIG

- **AC:** corriente alterna para soldar aluminio, magnesio y electrodos de rutilo
- **DC:** corriente continua para soldar acero y inoxidable, titanio, cobre, bronce, níquel, latón
- **HF:** equipo electrónico de alta frecuencia para facilitar el cebado del arco, evitando el contacto con la pieza a soldar
- Pre gas fijo / post gas regulable
- Regulación continua corriente de soldadura
- Protección termostática

Características MMA

- **AC:** corriente alterna para soldar electrodos rutilos.
- **DC:** corriente continua para soldar acero, acero inoxidable, cobre, bronce, níquel.
- Regulación continua de la corriente de soldadura
- Protección termostática

WIG Gerätekennwerte

- **AC:** Wechselstrom um Aluminium, Magnesium und Rutilelektroden zu schweissen
- **DC:** Gleichstrom um Stahl, Edelstahl, Titanium, Kupfer, Bronze, Nickel zu schweissen
- **HF:** Elektronischer Generator mit hoher Frequenz für die kontaktlose Zündung des Schweißbogens
- Feste Gasvorströmung und regulierbare Gasnachströmung
- Stufenlose Stromeinstellung
- Thermoschutz

MMA Gerätekennwerte

- **AC:** Wechselstrom, um Rutilelektroden zu schweißen.
- **DC:** Gleichstrom, um Stahl, Edelstahl, Kupfer, Bronze, Nickel zu schweißen.
- Stufenlose Stromeinstellung
- Thermoschutz
- Profi-Verbindungen"

TIG характеристики

- **AC:** переменный ток для сварки алюминия, магния рутиловыми электродами.
- **DC:** постоянный ток для сварки стали, нержавеющей стали, меди, бронзы, никеля
- **HF:** высокочастотный генератор для проникновения сварочной дуги без контакта
- Настройка подачи газа/регулировка газа в работе
- Постоянное регулирование сварочного тока
- Защита от перегрузки

MMA характеристики

- **AC:** переменный ток для сварки
- **DC:** постоянный ток для сварки стали, нержавеющей стали, меди, бронзы, никеля
- Плавное регулирование сварочного тока
- Защита от перегрузки
- Профессиональные разъемы




OPTIONAL




000205

Dotación - Ausstattung - Поставляется с

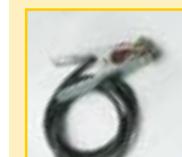

| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | 4,0 | DECATIG 200E |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|--|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | 1 Ph x 400 |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | 32 |
| Potencia de instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW 60% | 15 |
| Tensión en vacío | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | 70 AC 95 DC |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Пределы регулировки сварочного тока | Amp | 20 - 200 AC 15 - 180 DC |
| Electrodos utilizables | Elektroden | Электрод | Ø mm | TIG 1,6 - 3,2 MMA 1,6 - 4,0 |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp | 200 @ 35% AC 150 @ 60% AC 120 @ 100% AC 180 @ 35% DC 135 @ 60% DC 110 @ 100% DC |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | 890 x 460 x 800 |
| Peso | Gewicht | Вес | ≈kg. | 100,0 |

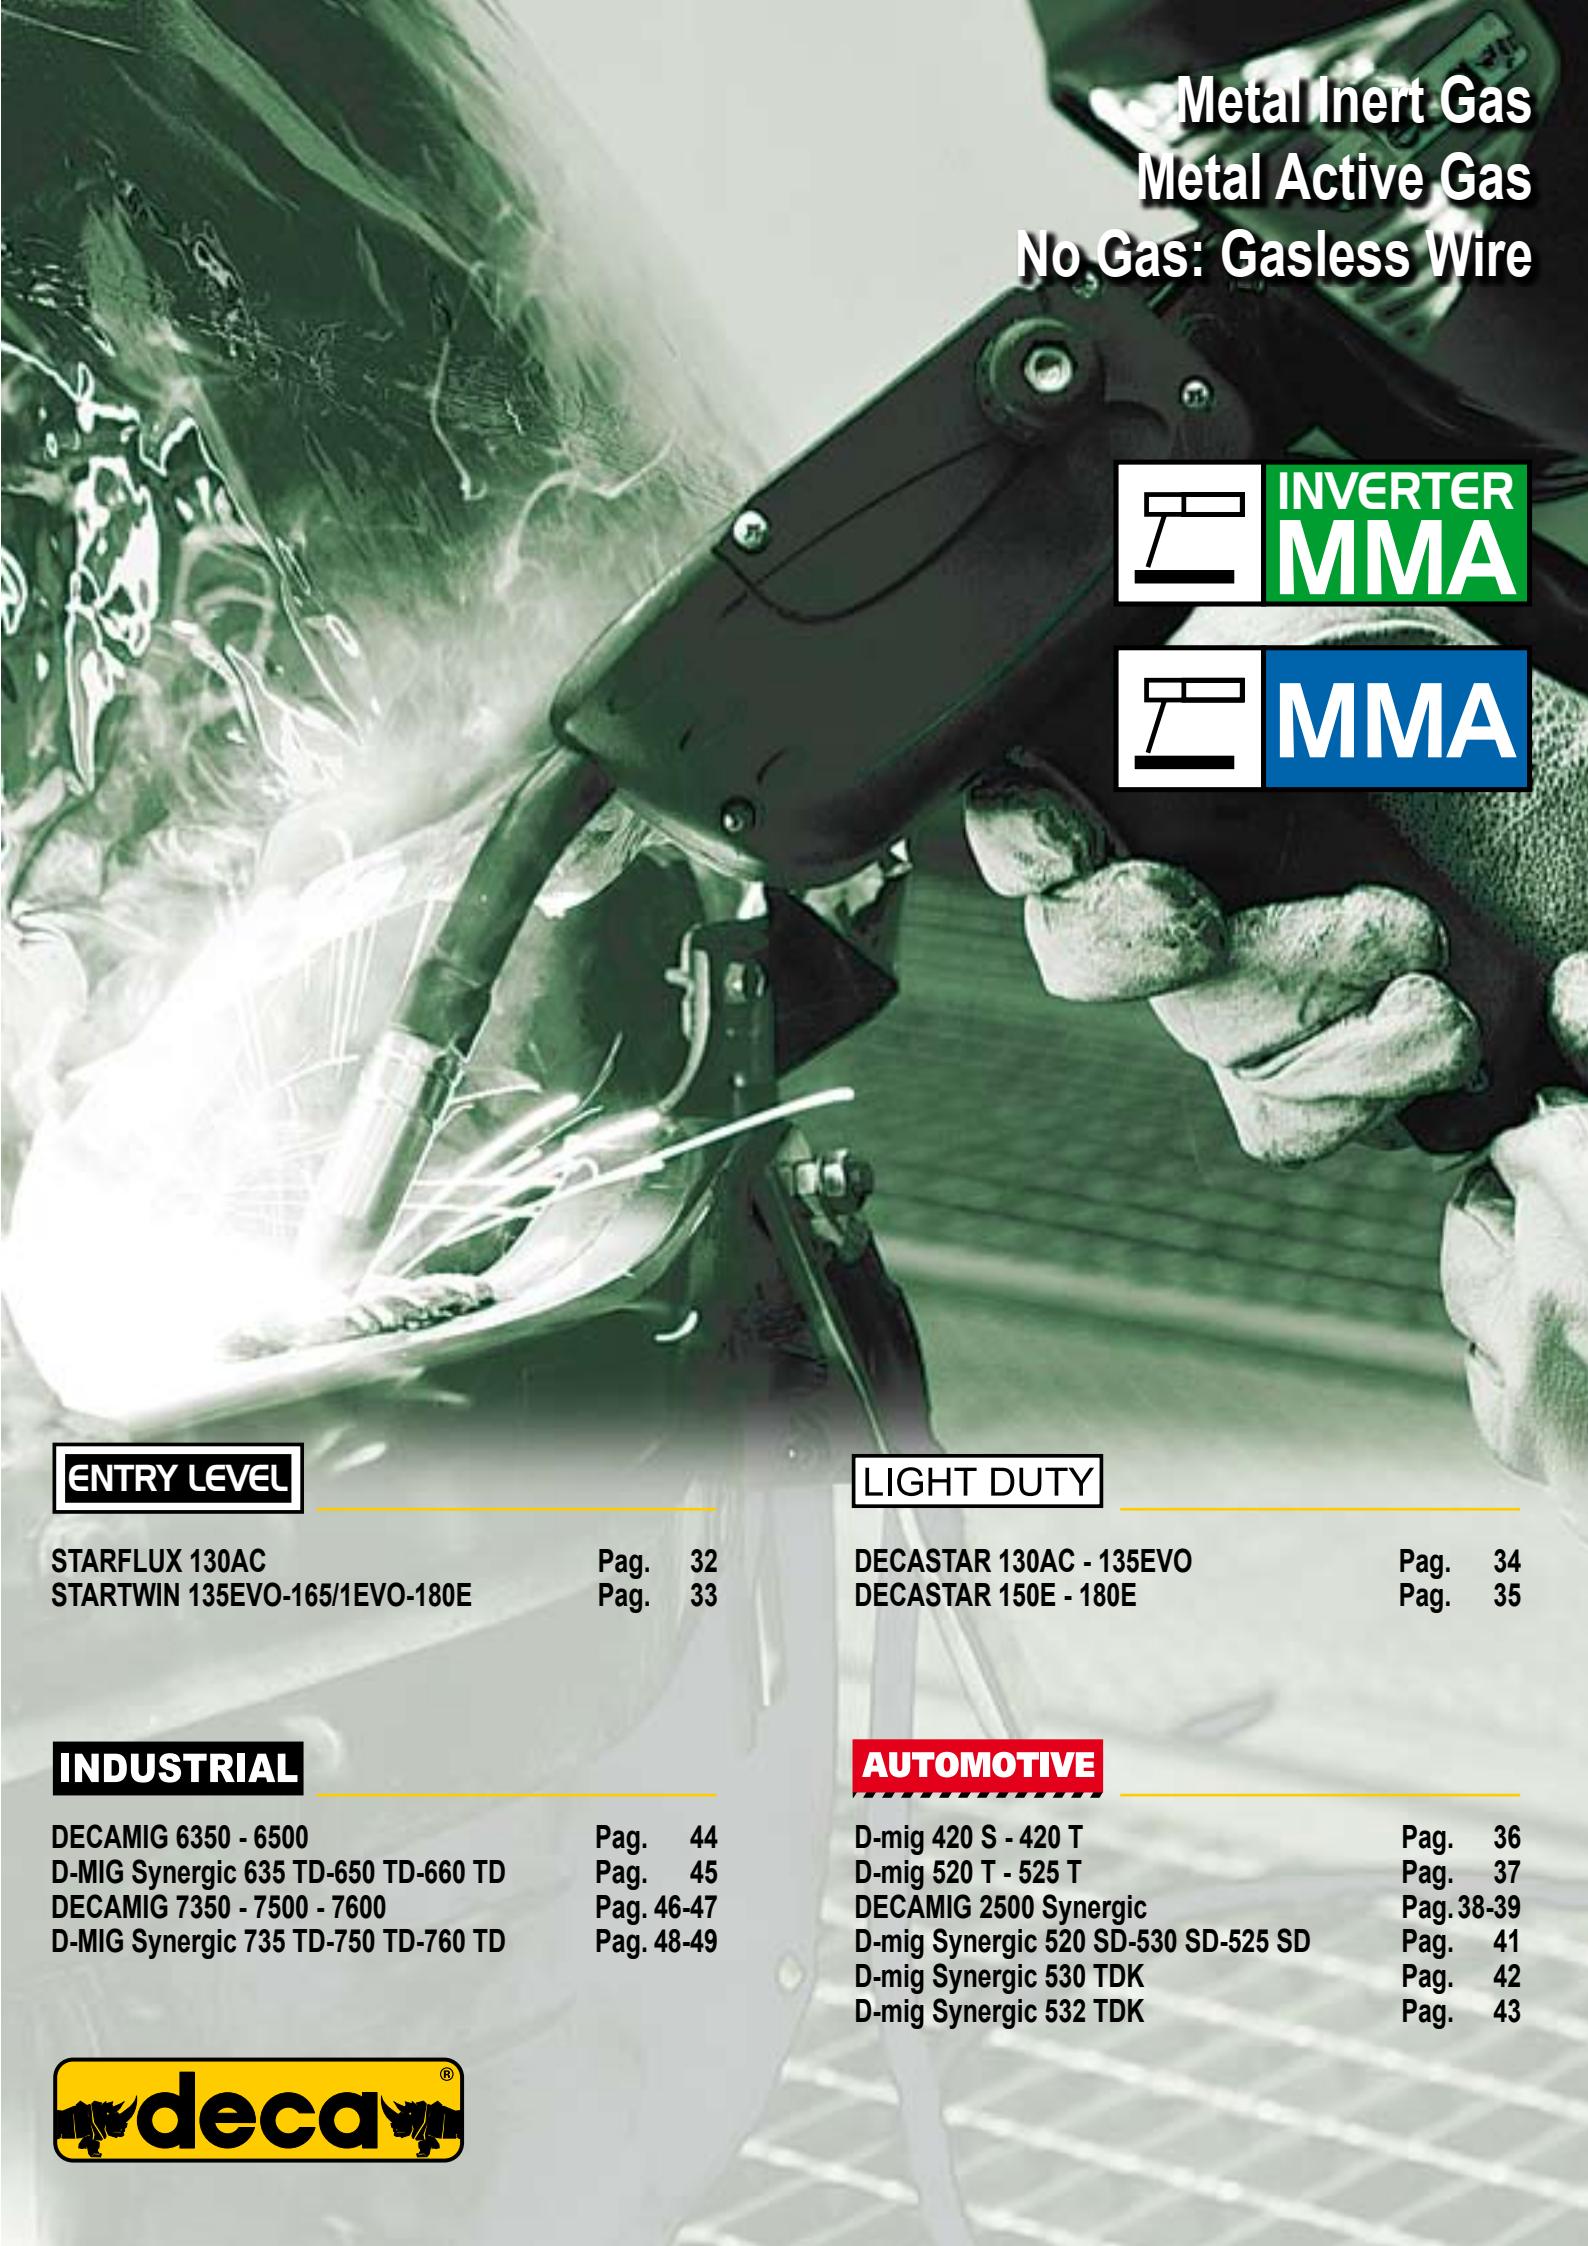

Metal Inert Gas
Metal Active Gas
No Gas: Gasless Wire

 INVERTER
MMA

 **MMA**

ENTRY LEVEL

STARFLUX 130AC
STARTWIN 135EVO-165/1EVO-180E

Pag. 32
Pag. 33

LIGHT DUTY

DECASTAR 130AC - 135EVO
DECASTAR 150E - 180E

Pag. 34
Pag. 35

INDUSTRIAL

DECAMIG 6350 - 6500
D-MIG Synergic 635 TD-650 TD-660 TD
DECAMIG 7350 - 7500 - 7600
D-MIG Synergic 735 TD-750 TD-760 TD

Pag. 44
Pag. 45
Pag. 46-47
Pag. 48-49

AUTOMOTIVE

D-mig 420 S - 420 T
D-mig 520 T - 525 T
DECAMIG 2500 Synergic
D-mig Synergic 520 SD-530 SD-525 SD
D-mig Synergic 530 TDK
D-mig Synergic 532 TDK

Pag. 36
Pag. 37
Pag. 38-39
Pag. 41
Pag. 42
Pag. 43

STARFLUX 130AC

MIG
NO GAS

ENTRY LEVEL

1 PHASE

AC

CE



PC

Características

- NO GAS:** este sistema de soldadura que utiliza un hilo tubular no necesita de gas de protección y es aconsejable para efectuar soldaduras de alta resistencia y soldaduras al exterior con presencia de viento.
- Protección termostática

Gerätekennwerte

- NO GAS:** Dieses Schweißsystem verwendet ein spezielles Fülldraht und braucht kein Schutzgas. Empfehlenswert für Schweißen mit hohem Widerstand und Schweißen im Freien auch bei Wind.
- Thermoschutz

Характеристики

- NO GAS** (без газа): с этой сварочной системой требуются флюсовая проволока. Эта система рекомендуется для достижения легкого проникновения. Идеально подходит для сварочных работ вне помещения.
- Термостатическая защита




OPTIONAL



Hilo con ánima
Fülldraht
Флюсовая
Ø 0,9
010818 (Blister)

Dotación - Ausstattung - Поставляется c

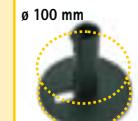

| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | STARFLUX 130AC NO GAS |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | 1 Ph x 230 |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | 16 |
| Potencia d'instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW 60% | 1,0 |
| Tensión en vacío | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | 22 |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Электрод | Amp | NO GAS 90 - 130 |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp | 85 @ 25% 45 @ 90% |
| Posiciones de soldadura | Schweisspositionen | Режимы | N° | 2 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | 330 x 170 x 330 |
| Peso | Gewicht | Вес | kg. | 15,0 |
| Hilo utilizable | Schweissbarer Draht | Сварочная проволока | | Bobina - Spulen - Шпулька: Ø 100 mm. |
| Hilo con ánima (acero) | Seelendraht | Флюсовая | Ø mm | 0,9 |



STARTWIN Series



Características

- NO GAS:** este sistema de soldadura que utiliza un hilo tubular no necesita de gas de protección y es aconsejable para efectuar soldaduras de alta resistencia y soldaduras al exterior con presencia de viento.
- MIG MAG:** soldadura con gas de protección Ar/CO₂ o CO₂
- Contactor para el cebado y la interrupción de la corriente
- Protección termostática

Gerätekennwerte

- NO GAS:** Dieses Schweißsystem verwendet ein spezielles Fülldraht und braucht kein Schutzgas. Empfehlenswert für Schweißen mit hohem Widerstand und Schweißen im Freien auch bei Wind
- MIG MAG:** Schweißen mit Schutzgas Ar/CO₂ oder CO₂
- Schutz für die automatische Lichtbogenzündung und Stromunterbrechung
- Thermoschutz

Характеристики

- NO GAS**(без газа): с этой сварочной системой требуются флюсовая проволока. Эта система рекомендуется для достижения легкого проникновения. Идеально подходит для сварочных работ вне помещения.
- MIG MAG** с газом Ar/CO₂ - CO₂
- Защита от перегрузки Контактор для пуска и остановки
- Термостатическая защита



OPTIONAL

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | |
| Hilo acero Stahldraht Сталь Ø 0,8 010871 (Blister) Ø 0,8 010872 (Blister) | Aluminio/Mg 5% Aluminiumdraht/Mg 5% Алюминий/Mg 5% Ø 0,8 010881 (Blister) Ø 1,0 010882 (Blister) | Inox Edelstahl Нержавеющая сталь Ø 0,8 010892 (Blister) | Hilo con ánima Fülldraht Флюсовая Ø 0,9 010818 (Blister) |

Dotación - Ausstattung - Поставляется с

| | |
|--|------------|
| | Ø 0,9 Ss |
| | Ø 100 mm |
| | |
| | I40A Valve |

| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | STARTWIN 135EVO | STARTWIN 135EVO | STARTWIN 135EVO |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | 1 Ph x 230 | 1 Ph x 230 | 1 Ph x 230 |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | 16 | 16 | 16 |
| Potencia d'instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW 60% | 1,5 | 1,7 | 2,5 |
| Tensión en vacío | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | 30 | 30 | 34 |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Электрод | Amp (AR-CO ₂) | 30 - 120 | 35 - 145 | 30 - 160 |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp | 105 @ 15% 70 @ 35% 50 @ 60% | 115 @ 15% 75 @ 35% 55 @ 60% | 130 @ 15% 100 @ 35% 75 @ 60% |
| Posiciones de soldadura | Schweisspositionen | Режимы | N° | 4 | 4 | 6 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | 420 x 230 x 380 | | |
| Peso | Gewicht | Вес | ≈kg. | 23,0 | 26,0 | 31,5 |
| Hilo utilizable | Schweisbarer Draht | Сварочная проволока | | Bobina - Spulen - Шпулька: Ø 100 mm. | | |
| Hilo acero | Stahldraht | Сталь | Ø mm | 0,6 - 0,8 | 0,6 - 0,8 | 0,6 - 0,8 |
| Hilo inox | Inoxdraht | Нержавеющая | Ø mm | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Hilo aluminio | Aluminiumdraht | Алюминий | Ø mm | 0,8 | 0,8 | 0,8 - 1,0 |
| Hilo con ánima (acero) | Seelendraht | Флюсовая | Ø mm | 0,9 | 0,9 | 0,9 |



Accesories - Zubehör - Аксессуаров

Pag. 88



33

DECASTAR Series



Características

- NO GAS:** este sistema de soldadura que utiliza un hilo tubular no necesita de gas de protección y es aconsejable para efectuar soldaduras de alta resistencia y soldaduras al exterior con presencia de viento.
- MIG MAG:** soldadura con gas de protección Ar/CO₂ o CO₂ (Decastar 135EVO)
- Contactor para el cebado y la interrupcion de la corriente
- Protección termostática

Gerätekennwerte

- NO GAS:** Dieses Schweißsystem verwendet ein spezielles Fülldraht und braucht kein Schutzgas. Empfehlenswert für Schweißen mit hohem Widerstand und Schweißen im Freien auch bei Wind
- MIG MAG:** Schweißen mit Schutzgas Ar/CO₂ oder CO₂ (Decastar 135EVO)
- Schutz für die automatische Lichtbogenzündung und Stromunterbrechung
- Thermoschutz

Характеристики

- NO GAS**(без газа): с этой сварочной системой требуются флюсовая проволока. Эта система рекомендуется для достижения легкого проникновения. Идеально подходит для сварочных работ вне помещений.
- MIG MAG** с газом Ar/CO₂ - CO₂ (Decastar 135EVO)
- Защита от перегрузки Контактор для пуска и остановки
- Термостатическая защита



OPTIONAL

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | |
| Hilo acero Stahldraht Сталь Ø 0,6 010871 (Blister) Ø 0,8 010872 (Blister) | Aluminio/Mg 5% Aluminiumdraht/Mg 5% Алюминий/Mg 5% Ø 0,8 010881 (Blister) Ø 1,0 010882 (Blister) | Inox Edelstahl Нержавеющая сталь Ø 0,8 010892 (Blister) | Hilo con ámida Fülldraht Флюсовая Ø 0,9 010818 (Blister) |

Dotación - Ausstattung - Поставляется с

| | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| DECASTAR 135 EVO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 140A Valve |
| DECASTAR 130 AC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | 140A |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | DECASTAR 130AC NO GAS | | DECASTAR 136EVO NO GAS / MIG MAG |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---|---|----------------------------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | 1 Ph x 230 | | 1 Ph x 230 |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | 16 | | 16 |
| Potencia d'instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW 60% | 1,0 | | 1,5 |
| Tensión en vacío | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | 22 | | 30 |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Электрод | Amp (AR-CO ₂) | NO GAS 90 - 130 | | 35 - 120 |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp | 85 @ 25% 45 @ 90% | | 105 @ 15% 70 @ 35% |
| Posiciones de soldadura | Schweisspositionen | Режимы | Nº | 2 | | 4 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | 330 x 170 x 330 | | 420 x 230 x 380 |
| Peso | Gewicht | Вес | =kg. | 15,0 | | 23,0 |
| Hilo utilizable | Schweissbarer Draht | Сварочная проволока | | Bobina - Spulen - Шпулька: Ø 100 mm. | Bobina - Spulen - Шпулька: Ø 100-200 mm. | |
| Hilo acero | Stahldraht | Сталь | Ø mm | - | | 0,6 - 0,8 |
| Hilo inox | Inoxdraht | Нержавеющая | Ø mm | - | | 0,8 |
| Hilo aluminio | Aluminiumdraht | Алюминий | Ø mm | - | | 0,8 |
| Hilo con ámida (acero) | Seelendraht | Флюсовая | Ø mm | 0,9 | | 0,9 |

DECASTAR Series



Características

- NO GAS**: este sistema de soldadura que utiliza un hilo tubular no necesita de gas de protección y es aconsejable para efectuar soldaduras de alta resistencia y soldaduras al exterior con presencia de viento.
- MIG MAG**: soldadura con gas de protección Ar/CO₂ o CO₂
- Protección termostática

Gerätekennwerte

- NO GAS**: Dieses Schweißsystem verwendet ein spezielles Fülldraht und braucht kein Schutzgas. Empfehlenswert für Schweißen mit hohem Widerstand und Schweißen im Freien auch bei Wind
- MIG MAG**: Schweißen mit Schutzgas Ar/CO₂ oder CO₂
- Thermoschutz

Характеристики


- NO GAS**(без газа): с этой сварочной системой требуются флюсовая проволока. Эта система рекомендуется для достижения легкого проникновения. Идеально подходит для сварочных работ вне помещений.
- MIG MAG** с газом Ar/CO₂ - CO₂
- Термостатическая защита



OPTIONAL

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | |
| Hilo acero Stahldraht Сталь Ø 0,6 010871 (Blister) Ø 0,8 010872 (Blister) | Aluminio/Mg 5% Aluminiumdraht/Mg 5% Алюминий/Mg 5% Ø 0,8 010881 (Blister) Ø 1,0 010882 (Blister) | Inox Edelstahl Нержавеющая сталь Ø 0,8 010892 (Blister) | Hilo con ánima Fülldraht Флюсовая Ø 0,9 010818 (Blister) |

Dotación - Ausstattung - Поставляется с

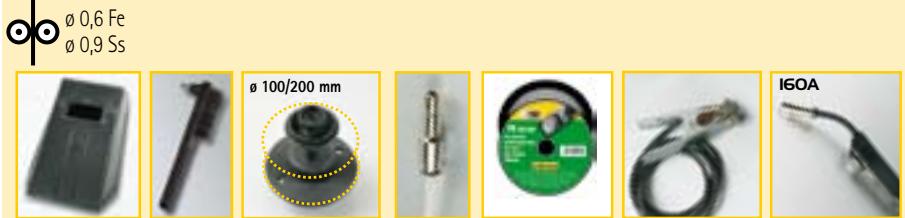

| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | DECSTAR 150E NO GAS / MIG MAG | DECSTAR 180E NO GAS / MIG MAG |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | 1 Ph x 230 | 1 Ph x 230 |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | 16 | 16 |
| Potencia d'instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW 60% | 1,7 | 2,5 |
| Tensión en vacío | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | 30 | 34 |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Электрод | Amp (AR-CO ₂) | 30 - 145 | 35 - 160 |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp | 115 @ 15% 75 @ 35% | 130 @ 20% 100 @ 35% |
| Posiciones de soldadura | Schweisspositionen | Режимы | N° | 4 | 6 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | 610 x 450 x 450 | 610 x 450 x 450 |
| Peso | Gewicht | Вес | ≈kg. | 30,0 | 31,5 |
| Hilo utilizable | Schweissbarer Draht | Сварочная проволока | | Bobina - Spulen - Шпулька: Ø 100 mm. | Bobina - Spulen - Шпулька: Ø 100-200 mm. |
| Hilo acero | Stahldraht | Сталь | Ø mm | 0,6 - 0,8 | 0,6 - 0,8 |
| Hilo inox | Inoxdraht | Нержавеющая | Ø mm | 0,8 | 0,8 |
| Hilo aluminio | Aluminiumdraht | Алюминий | Ø mm | 0,8 - 1,0 | 0,8 - 1,0 |
| Hilo con ánima (acero) | Seelendraht | Флюсовая | Ø mm | 0,9 | 0,9 |



Accesories - Zubehör - Аксессуаров

Pag. 88



35

D-mig 400 Series



Características

- Soldadura continua manual (a 2 tiempos)
- Protección termostática
- Interruptor ON/OFF para poder apagar la soldadora sin mover las regulaciones de potencia
- Soldadoras con ruedas
- Equipadas con antorcha de connexion Euro

Gerätekennwerte

- Handschweißbetrieb (2 Takt)
- Thermoschutz
- ON/OFF Schalter: ermöglicht die Ausschaltung der Maschine ohne dabei die Einstellungen zu ändern
- Mit rader
- Mit Euro brenner

Характеристики

- Сварка с ручной подачей проволоки (2 уровня)
- Защита от перегрузки
- ON/OFF переключатель для выключения машины без изменения регулировок мощности
- На колесах
- Оборудован соединителем для Euro горелки



OPTIONAL

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| | | |
| Hilo acero Stahldraht Сталь | Aluminio/Mg 5% Aluminumdraht/Mg 5% Алюминий/Mg 5% | Inox Edelstahl Нержавеющая сталь |
| Ø 0,6 010871 (Blister) | Ø 0,8 010881 (Blister) | Ø 0,8 010892 (Blister) |
| Ø 0,8 010872 (Blister) | Ø 1,0 010882 (Blister) | Ø 1,0 010251 |

BOBINA SPULEN ШПУЛЬКА



Dotación - Ausstattung - Поставляется с

| | |
|--|----------|
| | Ø 0,6 Fe |
| | Ø 0,8 Fe |
| | IBOA |

| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | 1 PHASE | D-mig 420 S | 3 PHASE | D-mig 420 T |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------|---|-----------------|-------------------------------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | | 1 Ph x 230 | | 3 Ph x 400 |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | | 20 | | 6 |
| Potencia d'instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW 60% | | 2,5 | | 2,5 |
| Tensión en vacío | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | | 33 | | 33 |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Электрод | Amp (AR-CO ₂) | | 35 - 200 | | 20 - 160 |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp | | 180 @ 15% 100 @ 60% 80 @ 100% | | 140 @ 25% 100 @ 60% 80 @ 100% |
| Posiciones de soldadura | Schweisspositionen | Режимы | N° | | 2 | | 7 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | | | 410 x 710 x 540 | |
| Peso | Gewicht | Вес | =kg. | | 39,0 | | 37,0 |
| Hilo utilizable | Schweißbarer Draht | Сварочная проволока | | | Bobina - Spulen - Шпулька: Ø 200-300 mm. | | |
| Hilo acero | Stahldraht | Сталь | Ø mm | | 0,6 - 1,0 | | 0,6 - 1,0 |
| Hilo inox | Inoxdraht | Нержавеющая | Ø mm | | 0,8 | | 0,8 |
| Hilo aluminio | Aluminumdraht | Алюминий | Ø mm | | 0,8 - 1,0 | | 0,8 - 1,0 |

D-mig 500 Series



Características

- Para la soldadura de hilo de acero MS o hilo Cu Si3 / Cu Al (MIG BRAZING) a utilizar para los nuevos aceros duros HSS, EHS, UHS, ACERO BORO, aluminio Mg y Si.
- Soldadura continua manual (a 2 tiempos)
- Soldadura por puntos: ofrece la posibilidad de conseguir puntos de unión sobre la chapa superpuesta accesible por un solo lado
- Regulación burn back: evita la adherencia del hilo en la soldadura o en la boquilla portacorriente
- Regulación Soft start: para obtener un cebado del arco fluido
- Interruptor ON/OFF para poder apagar la soldadora sin mover las regulaciones de potencia
- Protección termostática
- Equipado con soporte de la antorcha

Gerätekennwerte

- Für das Schweißen von Stahl draht MS oder Draht Cu Si3 / Cu Al (MIG BRAZING) für die neuen Hartstahltypen HSS, EHS, UHS, BORSTAHL, Aluminiumdraht Mg und Si.
- Handschweißbetrieb (2 Takt)
- Punktschweißbetrieb: ermöglicht die Ausführung von perfekten Schweisspunkten auf übereinanderliegenden Bleche, die nur von einer Seite zugänglich sind
- Drahtverzug-Automatik (Burnback): Verhindert das Kleben des Schweissdrahtes im Schmelzbad oder in der Stromführungsdüse
- Automatischer Soft start: ermöglicht ein Herabsetzen der Drahtvorschubgeschwindigkeit bis zur Bogenzündung. Dadurch wird die Zündung eines schmelzflüssigen Bogens erreicht.
- ON/OFF Schalter: ermöglicht die Ausschaltung der Maschine ohne dabei die Einstellungen zu ändern
- Thermoschutz
- Mit Brennerhalter Ausgerüstet

Характеристики

- Для сварки стальной проволоки, алюминиевых и MG Si, CuSi3/CuAl (MIG Brazeing) для использования на новом жестком HSS сталь, EHS, UHS, бурильной стали.
- Сварка с ручной подачей проволоки (2 уровня)
- Точечная сварка: дает возможность сваривать «лист на лист», когда есть доступ только с одной стороны
- Регулируемая горелка: предотвращает прилипание сварочной проволоки
- Регулируемый плавный старт
- ON/OFF переключатель для выключения машины без изменения регулировок мощности
- Защита от перегрузки
- Оснащен держателем горелки



| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | D-mig 520 T | D-mig 525 T |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | 3 Ph x 230/400 | 3 Ph x 230/400 |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | 10/6 | 16/10 |
| Potencia d'instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW 60% | 3,5 | 5,5 |
| Tensión en vacío | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | 34 | 33 |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Электрод | Amp (AR-CO ₂) | 20 - 190 | 20 - 220 |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp | 150 @ 30% 105 @ 60% 85 @ 100% | 180 @ 50% 160 @ 60% 125 @ 100% |
| Posiciones de soldadura | Schweißpositionen | Режимы | N° | 7 | 7 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | 505 x 840 x 765 | |
| Peso | Gewicht | Вес | ≈kg. | 48,5 | 52,0 |
| Hilo utilizable | Schweißbarer Draht | Сварочная проволока | | Bobina - Spulen - Шпулька: Ø 200-300 mm. | |
| Hilo acero | Stahldraht | Сталь | Ø mm | 0,6 - 1,0 | 0,6 - 1,0 |
| Hilo inox | Inoxdraht | Нержавеющая | Ø mm | 0,6 - 1,0 | 0,6 - 1,0 |
| Hilo aluminio | Aluminiumdraht | Алюминий | Ø mm | 0,6 - 1,0 | 0,6 - 1,0 |
| CuSi3 - CuAl | CuSi3 - CuAl | CuSi3 - CuAl | Ø mm | 0,6 - 1,0 | 0,6 - 1,0 |



Accesories - Zubehör - Аксессуаров

Pag. 88



37

DECAMIG 2500 Synergic

**INVERTER MIG
AUTOMOTIVE**

MIG NO MAG GAS

1 PHASE



CE



Características

La sinergia, manejada por un potente microprocesador, por medio de la variación de la velocidad del hilo, regula automáticamente los parámetros de soldadura. El operario debe únicamente seleccionar el metal y el diámetro del hilo. La sinergia puede ser excluida (posición manual), para poder seleccionar libremente todos los parámetros de soldadura.

El modelo puede utilizar una antorcha tradicional y dos especiales: la antorcha SPOOL GUN y la antorcha con regulación en la empuñadura. La especial característica dinámica del generador, conjuntamente a l'uso de este accesorios, permite soldar fácilmente el aluminio al silicio y al magnesio.

- Para la soldadura de hilo de acero MS o hilo Cu Si3 / Cu Al (MIG BRAZING) a utilizar para los nuevos aceros duros HSS, EHS, UHS, ACERO BORO, aluminio Mg y Si.

Gerätekennwerte

Die von einem leistungstarken Mikroprozessor verwaltete Synergie regelt über die bloße Änderung der Geschwindigkeit des Drahts selbstständig die Schweißparameter. Der Bediener hat lediglich das Metall und den Drahtdurchmesser zu wählen.

Die Synergie kann ausgeschlossen werden (Hand-Position), um alle Schweißparameter frei verwalten zu können.

Das Modell kontrolliert neben dem herkömmlichen Brenner den Brenner SPOOL GUN und den Brenner mit Einstellung des Drahtes am Griff. Die speziellen, mit Hilfe dieses Zubehörs ausgenutzten dynamischen Charakteristiken dieses Generators erleichtern die Schweißung von Aluminium-Silizium und Aluminium-Magnesium.


- Für das Schweißen von Stahldraht MS oder Draht Cu Si3 / Cu Al (MIG BRAZING) für die neuen Hartstahltypen HSS, EHS, UHS, BORSTAHL, Aluminiumdraht Mg und Si.

Характеристики

Синергия, управляемый мощным микропроцессором, через изменение скорости подачи проволоки, автоматически устанавливает параметры сварки. Оператор должен выбрать только металл и диаметра проволоки. синергия исключается (ручной), чтобы иметь возможность свободно управлять всеми параметрами сварки. Эта модель, помимо традиционной горелки, горелки и горелки с SPOOL GUN регулирования скорости проволоки.

Специальные динамические характеристики этого источника, вместе с этими аксессуарами упрощают сварки алюминия с кремнием и магнием

- Для сварки стальной проволоки, алюминиевых и MG Si CuSi3 CuAl (MIG Brazing) для использования на новом жестком HSS стальEHS, UHS, бурильной стали.

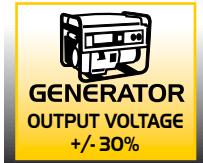

OPTIONAL



Hilo acero
Stahldraht
Сталь
Ø 0,6
010871 (Blister)
Ø 0,8
010872 (Blister)



Aluminio/Mg 5%
Aluminumdraht/Mg 5%
Алюминий/Mg 5%
Ø 0,8
010881 (Blister)
Ø 1,0
010882 (Blister)



Inox
Edelstahl

Нержавеющая сталь

Ø 0,8
010892 (Blister)

Ø 0,9
010818 (Blister)



Hilo con ánima

Fülldraht

Флюсовая

Ø 0,9


010845 (1pc)



POT I



Spool Gun I

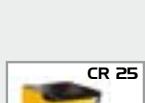

CR 25

010309

010308

010899

Dotación - Ausstattung - Поставляется с

∅ 0,6 Fe
∅ 0,8 Fe
∅ 0,9 Ss




| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | DECAMIG 2500 Synergic |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp |
| Potencia d'instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW 60% |
| Tension en vacio | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Электрод | Amp (AR-CO ₂) |
| Servicio | Einschaltzeit | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp |
| Posiciones de soldadura | Schweisspositionen | Режимы | Nº |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm |
| Peso | Gewicht | Вес | =kg. |
| Hilo utilizable | Schweissbarer Draht | Сварочная проволока | |
| | | | Bobina - Spulen - Шпулька: Ø 100-200 mm. |

| | | | Synergic Program | Manual Program |
|------------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|
| Hilo acero | Stahldraht | Сталь | Ø mm | 0,6 - 0,8 |
| Hilo inox | Inoxdraht | Нержавеющая | Ø mm | 0,8 |
| Hilo aluminio | Aluminiumdraht | Алюминий | Ø mm | 0,8 - 1,0 |
| CuSi3 - CuAl | CuSi3 - CuAl | CuSi3 - CuAl | Ø mm | 0,8 |
| Hilo con ánima (acero) | Seelendraht | Флюсовая | Ø mm | 0,9 |



SYNERGIC CONTROL

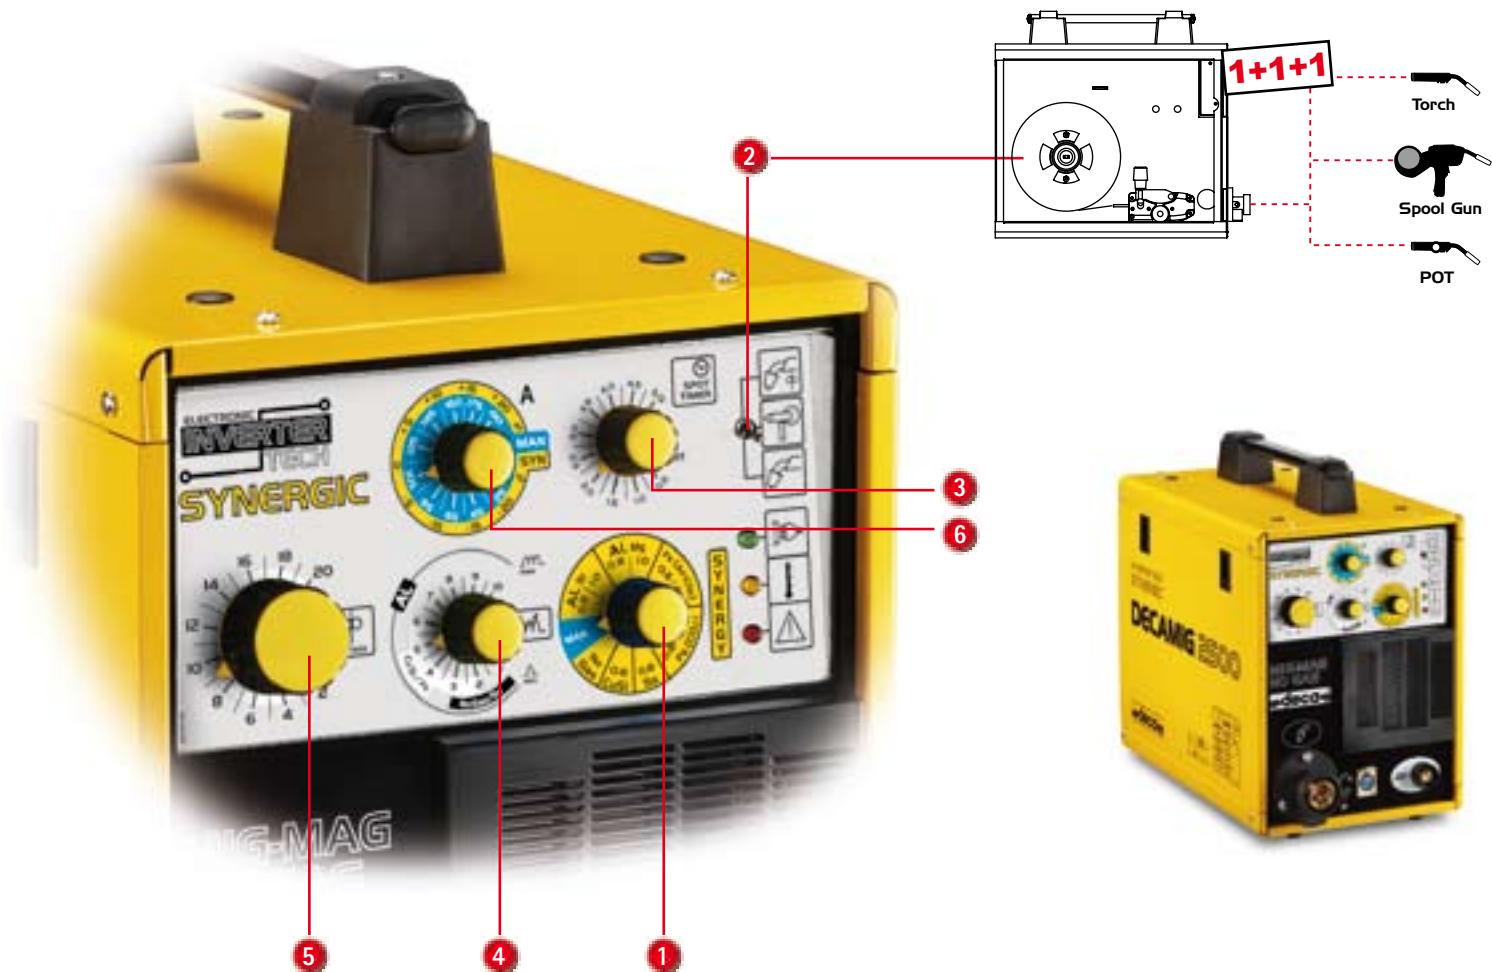

Características

- 1) **11 programas preinstalados**, permite la soldadura de todos los metales mas comunes como
 - Aluminio al silicio
 - Aluminio al magnesio
 - Acero comun
 - Acero cincado
 - Acero inoxidable
 - Acero de alta resistencia Y soldadura con hilo tubular sin protección de gas por el acero.
- 1 programa manual, permite la soldadura de todos los hilos
- 2) **Tres tipos de antorcha con base Euro:**
 - a) Antorcha estandar, aconsejada para hilo "cobreado" de acero comun, acero al titanio, acero inoxidable y tubular sin gas.
 - b) Antorcha "Spool Gun", con regulacion de la cinergia en la empuñadura, indispensable para la soldadura del hilo de aluminio al silicio (Si) y magnesio (Mg).
 - c) Antorcha con regulacion de la cinergia en la empuñadura, indicada para el hilo de soldadura autogena CuSi3 para chapa cincada.
- 3) **Temporizador para la soldadura para una cara en chapas superpuestas.**
- 4) **Inductancia electrónica de regularización continua** permite, con la misma corriente, variar la penetración de la soldadura y reducir al mínimo el chisporrotes.
- 5) - **Regulación cinergetica de la potencia necesaria para la fusión del metal.**
- **Regulación del hilo en posición manual.**
- 6) - **Regulación fina de la potencia de soldadura (+/-20%) preinstalada da la sinergia.**
- **Regulación de la corriente de soldadura en posición manual.**

Gerätekennwerte

- 1) **11 vorgegebene Programme** erlauben die Schweißung aller gebräuchlichsten Metalle wie
 - Aluminium-Silizium,
 - Aluminium-Magnesium,
 - Unlegierter Stahl,
 - Verzinkter Stahl,
 - Inox-Stahl
 - Hochfestem Stahl sowie die Schweißung mit Fülldraht ohne Schutzgas für Stahl.
- 1 manuelles Programm ermöglicht das Schweißen von allen Drähten
- 2) **Drei Brenntypen mit Euro Einsatz:**
 - a) Standard-Brenner, empfohlen für Drähte aus verkuverttem Stahl, Titan-Stahl, Inox-Stahl und No Gas Fülldraht.
 - b) Spool Gun Brenner mit Regelung der Synergie am Griff, unverzichtbar für Drähte aus Aluminium legierungen mit Silizium (Si) und Magnesium(Mg).
 - c) Brenner mit Regelung der Synergie am Griff, angezeigt für den Schweißöldraht CuSi3 für verzinkte Bleche
- 3) **Timer für die Schweißung übereinander angeordneter Bleche von nur einer Seite.**
- 4) **Elektronische Induktanz mit Dauerregelung:** erlaubt bei gleich bleibendem Strom die Änderung der Schweißungs-Durchdringung und die Reduzierung der Spritzer auf ein Minimum.
 - Synergische Regulierung der zum Schmelzen des Metalls notwendigen Leistung.
 - Einstellung des Drahts in der Hand-Position.
- 6) **Feinregulierung des von der Synergie eingestellten Schweißstroms (+/- 20%).**
- **Regulierung des Schweißstroms in der Hand-Position.**

Характеристики

- 1) **11 программ позволяют** оператору сваривать все типы самых распространенных видов металла, таких как:
 - Алюминий-кремний,
 - Алюминий-магниевый сталь,
 - Мягкая сталь
 - Оцинкованной стали
 - Нержавеющая сталь
 - Высокопрочной стали и самостоятельно сварка проволокой без защитного газа для стали.
- 2) **Ручной режим для всех типов проволок.**
 - a) Стандартная горелка рекомендована для проволок из твердой нержавеющей стали, сплавов и флюсовой NO GAS проволоки.
 - b) Горелка с автоматической подачей проволоки с регулировкой Synergy на рукоятке, необходимая для Silicium (Si)/Magnesium(Mg) — алюминиевых проволок.
 - c) Горелка с регулировкой Synergy на рукоятке рекомендована для CuSi-CuAl для пайки твердым припом и сварочной проволокой для сварки оцинкованных металлических заготовок.
- 3) **Таймер для одностороннего сваривания металлических заготовок «лист на лист».**
- 4) **Постоянная автоматическая регулировка**, что позволяет поддерживать одинаковый сварочный ток, изменять скорость проникновения и существенно уменьшить брызги.
 - Регулировка сварочного тока с помощью Synergy, которая необходима для плавки металла.
 - Регулирование проволоки в ручном режиме.
- 6) **Точное регулирование сварочного тока (+/- 20%) в режиме Synergy.**
- Может быть переведено в ручной режим.

El control MIG Synergic facilita el trabajo del soldador administrando, en sinergia con las demás configuraciones de la soldadora, la velocidad del hilo, la rampa inicial y el burn back. El soldador sólo debe activar uno de los programas pre configurados.

El control MIG Synergic está activo con todas las antorchas previstas para la soldadora.

Die Steuerung MIG Synergic erleichtert die Arbeit des Schweißers, indem die Geschwindigkeit des Drahtes, die Anfangsramppe und der Burn Back in Synergie zu den anderen Einstellungen der Schweißmaschine gesteuert werden. Der Schweißer muss nur eines der vorab eingestellten Programme aktivieren.

Die Steuerung MIG Synergic ist bei allen für das Schweißgerät vorgesehenen Schneidbrennern aktiv.

Сynergy контроль MIG": она облегчает работу сварщика, действует в синергии с другими настройками сварки, скорость подачи проволоки, начальная рампа и Burn Back. Сварщик должен активировать только один из предустановленных программ. MIG контроль Synergic, активен на всех горелках, предназначенных для сварочного аппарата.



Características

- 1) Seleccion tipo de hilo*
• Fe / Al / CuSi3 / Flux
- 2) Seleccion diámetro de hilo*
• 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6
- 3) Seleccion de gas
• Argon / Argon CO2 / CO2
- 4) Seleccion tipo de soldadura
• (2T - 4T)
- 5) Seleccion soldadura
• Manuale/Synergica
- 6) Selezione tipo de soldadura
• (continua - spot - stitch)
- 7) Acceso al menu
• Burn Back / soft start / temp de pause en mode stitch
- 8) Regulación fina de la velocidad de hilo (+/-20%) preinstalada da la sinergia.
• Regulación de la velocidad de hilo en posición manual
- 9) Digital Amperímetro / voltímetro
- Fuction de carga rápida de hilo.

* Valores diferentes según el modelo

Gerätekennwerte

- 1) Einstellung schweiswerkstoffe*
• Fe / Al / CuSi3 / Flux
- 2) Einstellung schweisdrahdurchmesser*
• 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6
- 3) Einstellung schweisgasarten
• Argon / Argon CO2 / CO2
- 4) Einstellung schweismodus
• (2T - 4T)
- 5) Einstellung schweismodus
• Manual/Synergic
- 6) Einstellung schweismodus
• (continua - spot - stitch)
- 7) Enter menu
• Burn back / Soft start (Rampe) / Pausenzeit in der Betriebsart "Stitch"
- 8) Feinregulierung des von der Synergie eingestellten drahtvorschubgeschwindigkeit (+/- 20%).
• Regulierung des drahtvorschubgeschwindigkeit in der Hand-Position.
- 9) Digital-Ampermeter / Voltmeter
• Function der Schnellladung Draht.

* Die Werte unterscheiden sich je nach Modell

Характеристики

- 1) Выберите тип провода *
• Fe / Al / CuSi3 / Flux
- 2) Выбор диаметр *
• 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6
- 3) Выберите тип газа
• Аргон / аргон CO2 / CO2
- 4) Выбор сварочных режимов
• 2-х тактный (2T) / 4 раз (4T)
- 5) Выбор сварочных режимов
• Ручной / синергетический
- 6) Выбор сварочных режимов
• постоянная / spot (точка) / стежка (пунктир)
- 7) Доступ к подменю
• Burn Back / рампа плавного пуска / время паузы в режиме стежка
- 8) Точная регулировка скорость подачи проволоки (+ / - 20%), установленный синергии
• Настройка скорость подачи проволоки в ручном режиме
- 9) Амперметр / Вольтметр цифровой
• Функция провода нагрузки

* Данные различаются в зависимости от модели

D-mig 500

Synergic Series

MIG

AUTOMOTIVE

1 PHASE

3 PHASE



CE



Características

- Equipadas con tecnología sinergica digital SIMPLE WELD
- Para la soldadura de hilo de acero MS o hilo Cu Si3 / Cu Al (MIG BRAZING) a utilizar para los nuevos aceros duros HSS, EHS, UHS, ACERO BORO, aluminio Mg y Si.
- Interruptor ON/OFF para poder apagar la soldadora sin mover las regulaciones de potencia
- Protección térmica
- Equipado con soporte de la antorcha

Gerätekennwerte

- Ausstattung mit SIMPLE WELD digitalisch technologie
- Für das Schweißen von Stahl draht MS oder Draht Cu Si3 / Cu Al (MIG BRAZING) für die neuen Hartstahltypen HSS, EHS, UHS, BORSTAHL, Aluminiumdraht Mg und Si.
- ON/OFF Schalter: ermöglicht die Ausschaltung der Maschine ohne dabei die Einstellungen zu ändern
- Thermoschutz
- Mit Brennerhalter Ausgerüstet

Характеристики

- Оборудован цифровой технологией Synergy SIMPLE WELD (простая сварка)
- Для проволоки из мягкой стали или для омедненной проволоки MIG Cu Si3/ Cu Al (для сварки HSS, EHS, UHS и BORO стали), алюминия Mg/Si.
- ON/OFF переключатель для выключения машины без изменения мощности
- Защита от перегрузки
- Оснащен элементом для поддержки горелкой



| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | 1 PHASE | D-mig 520 SD | 1 PHASE | D-mig 530 SD | 3 PHASE | D-mig 525 TD |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | 1 Ph x 230 | 1 Ph x 230 | 1 Ph x 230 | 3 Ph x 230/400 | |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | 16 | 25 | 25 | 16/10 | |
| Potencia d'instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW 60% | 2 | 4 | 4 | 5,5 | |
| Tensión en vacío | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | 34 | 39 | 39 | 33 | |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Электрод | Amp (AR-CO ₂) | 25 - 180 | 30 - 240 | 30 - 240 | 20 - 220 | |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp | 150 @ 20% 90 @ 60% 75 @ 100% | 210 @ 15% 125 @ 60% 95 @ 100% | 210 @ 15% 125 @ 60% 95 @ 100% | 180 @ 50% 160 @ 60% 125 @ 100% | |
| Posiciones de soldadura | Schweisspositionen | Режимы | N° | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | | | 505 x 840 x 765 | | |
| Peso | Gewicht | Вес | kg. | 47,5 | 57,0 | 57,0 | 52,0 | |
| Hilo utilizable | Schweißbarer Draht | Сварочная проволока | | Bobina - Spulen - Шпулька: Ø 200-300 mm. | | | | |
| Hilo acero | Stahldraht | Сталь | Ø mm | 0,6 - 1,0 | 0,6 - 1,0 | 0,6 - 1,0 | 0,6 - 1,0 | |
| Hilo inox | Inoxdraht | Нержавеющая | Ø mm | 0,8 - 1,0 | 0,8 - 1,0 | 0,8 - 1,0 | 0,8 - 1,0 | |
| Hilo aluminio | Aluminiumdraht | Алюминий | Ø mm | 0,8 - 1,0 | 0,8 - 1,0 | 0,8 - 1,0 | 0,8 - 1,0 | |
| CuSi3 - CuAl | CuSi3 - CuAl | CuSi3 - CuAl | Ø mm | 0,8 - 1,0 | 0,8 - 1,0 | 0,8 - 1,0 | 0,8 - 1,0 | |



Accesories - Zubehör - Аксессуаров

Pag. 88



41

D-mig 530 TDK Synergic



Características


- Equipadas con tecnología sinergica digital SIMPLE WELD
- “+1 Ready” Modelo preparado para incorporar antorchas y Spool Gun siempre conectadas.
- “Brazing” Para la soldadura de hilo de acero MS o hilo Cu Si3 / Cu Al (MIG BRAZING) a utilizar para los nuevos aceros duros HSS, EHS, UHS, ACERO BORO, aluminio Mg y Si.
- Interruptor ON/OFF para poder apagar la soldadora sin mover las regulaciones de potencia.
- “Gas / NO Gas” Inversión polaridad para hilo No Gas.
- Protección térmica
- Equipado con soporte de la antorcha

Gerätekennwerte

- Ausstattung mit SIMPLE WELD digitalisch technologie
- “+1 Ready” Dieses Modell ist für den gleichzeitigen Anschluss von 1 Brennern und Spool gun ausgelegt.
- “Brazing” Für das Schweißen von Stahldraht MS oder Draht Cu Si3 / Cu Al (MIG BRAZING) für die neuen Hartstahltypen HSS, EHS, UHS, BORSTAHL, Aluminiumdraht Mg und Si.
- ON/OFF Schalter: ermöglicht die Ausschaltung der Maschine ohne dabei die Einstellungen zu ändern
- “Gas / NO Gas” Umpolung für No Gas draht
- Thermoschutz
- Mit Brennerhalter Ausgerüstet

Характеристики

- Оборудован цифровой технологией Synergy SIMPLE WELD (простая сварка)
- “+1 Ready” Возможность подключения горелок и Spool Gun
- “Brazing” Для проволоки из мягкой стали или для омедненной проволоки MIG Cu Si3/ Cu Al (для сварки HSS, EHS, UHS и BORO стали), алюминия Mg/Si.
- ON/OFF переключатель для выключения машины без изменения мощности
- “Gas / NO Gas” Переключение полярности для использования NO GAS проволоки
- Защита от перегрузки
- Оснащен элементом для поддержки горелкой

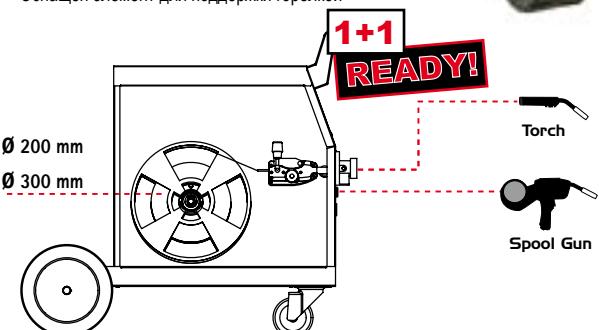

OPTIONAL



Dotación - Ausstattung - Поставляется с



| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | D-mig 530 TDK |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | 3 Ph x 230/400 |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | 16/10 |
| Potencia d'instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW 60% | 4,5 |
| Tensión en vacío | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | 30 |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Электрод | Amp (AR-CO ₂) | 20 - 220 |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp | 180 @ 50% 160 @ 60% 125 @ 100% |
| Posiciones de soldadura | Schweisspositionen | Режимы | N° | 10 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | 505 x 840 x 765 |
| Peso | Gewicht | Вес | ≈kg. | 53,5 |
| Hilo utilizable | Schweissbarer Draht | Сварочная проволока | | Bobina - Spulen - Шпулька: Ø 200-300 mm. |
| Hilo acero | Stahldraht | Сталь | Ø mm | 0,6 - 1,0 |
| Hilo inox | Inoxdraht | Нержавеющая | Ø mm | 0,8 - 1,0 |
| Hilo aluminio | Aluminumdraht | Алюминий | Ø mm | 0,8 - 1,0 |
| CuSi3 - CuAl | CuSi3 - CuAl | CuSi3 - CuAl | Ø mm | 0,8 - 1,0 |
| Hilo con ánima (acero) | Seelendraht | Флюсовая | Ø mm | 0,9 |

D-mig 532 TDK Synergic



Características


- Equipadas con tecnología sinergica digital SIMPLE WELD
- “1+1 Ready” Modelo preparado para incorporar antorchas y Spool Gun siempre conectadas.
- “Brazing” Para la soldadura de hilo de acero MS o hilo Cu Si3 / Cu Al (MIG BRAZING) a utilizar para los nuevos aceros duros HSS, EHS, UHS, ACERO BORO, aluminio Mg y Si.
- Interruptor ON/OFF para poder apagar la soldadora sin mover las regulaciones de potencia
- “Gas / NO Gas” Inversión polaridad para hilo No Gas.
- Protección térmica
- Equipado con soporte de la antorcha

Gerätekennwerte

- Ausstattung mit SIMPLE WELD digitalisch technologie
- “1+1 Ready” Dieses Modell ist für den gleichzeitigen Anschluss von 1 Brenner und Spool gun ausgelegt.
- “Brazing” Für das Schweißen von Stahldraht MS oder Draht Cu Si3 / Cu Al (MIG BRAZING) für die neuen Hartstahltypen HSS, EHS, UHS, BORSTAHL, Aluminiumdraht Mg und Si.
- ON/OFF Schalter: ermöglicht die Ausschaltung der Maschine ohne dabei die Einstellungen zu ändern
- “Gas / NO Gas” Umpolung für No Gas draht
- Thermoschutz
- Mit Brennerhalter Ausgerüstet

Характеристики

- Оборудован цифровой технологией Synergy SIMPLE WELD (простая сварка)
- “1+1 Ready” Возможность подключения горелок и Spool Gun
- “Brazing” Для проволоки из мягкой стали или для омедненной проволоки MIG Cu Si3/ Cu Al (для сварки HSS, EHS, UHS и BORO стали), алюминия Mg/Si.
- ON/OFF переключатель для выключения машины без изменения мощности
- “Gas / NO Gas” Переключение полярности для использования NO GAS проволоки
- Защита от перегрузки
- Оснащен элементом для поддержки горелкой

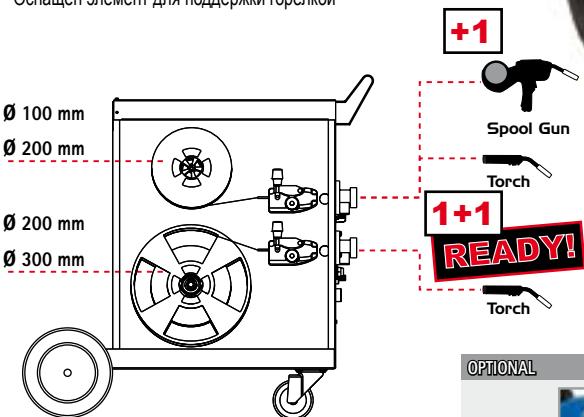

OPTIONAL



Dotación - Ausstattung - Поставляется с



| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | D-mig 532 TDK |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | 3 Ph x 230/400 |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | 16/10 |
| Potencia d'instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW 60% | 4,5 |
| Tensión en vacío | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | 30 |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Электрод | Amp (AR-CO ₂) | 20 - 220 |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp | 180 @ 50% 160 @ 60% 125 @ 100% |
| Posiciones de soldadura | Schweisspositionen | Режимы | N° | 10 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | 505 x 840 x 765 |
| Peso | Gewicht | Вес | ≈kg. | 62,0 |
| Hilo utilizable | Schweissbarer Draht | Сварочная проволока | | Bobina - Spulen - Шпулька: Ø 200-300 mm. |
| Hilo acero | Stahldraht | Сталь | Ø mm | 0,6 - 1,0 |
| Hilo inox | Inoxdraht | Нержавеющая | Ø mm | 0,8 - 1,0 |
| Hilo aluminio | Aluminiumdraht | Алюминий | Ø mm | 0,8 - 1,0 |
| CuSi3 - CuAl | CuSi3 - CuAl | CuSi3 - CuAl | Ø mm | 0,8 - 1,0 |
| Hilo con ánima (acero) | Seelendraht | Флюсовая | Ø mm | 0,9 |



DECAMIG 6000 Series



Características

- Soldadura continua manual (a 2 tiempos)
- Soldadura continua automática (a 4 tiempos)
- Soldadura por puntos: ofrece la posibilidad de conseguir puntos de unión sobre la chapa superpuesta accesible por un solo lado
- Burnback automático: evita la adherencia del hilo en la soldadura o en la boquilla portacorriente, se adapta a la velocidad de avance del hilo
- Soft start automático: consiste en reducir la velocidad de avance del hilo. Se obtiene de esta manera un cebado del arco fluido (es posible la regulación en el interior de la de la soldadora)
- Alimentador de hilo con 2 engranajes de arrastre.
- Interruptor ON/OFF por poder apagar la soldadora sin mover las regulaciones de potencia
- Protección termostática

Gerätekennwerte

- Handschweißbetrieb (2 Takt)
- Automatischer Schweißbetrieb (4 Takt)
- Punktenschweißbetrieb: ermöglicht die Ausführung von perfekten Schweißpunkten auf übereinanderliegenden Bleche, die nur von einer Seite zugänglich sind
- Einstellung der Drahtvorschubgeschwindigkeit
- Drahtverzug-Automatik (Burnback): Verhindert das Kleben des Schweißdrähtes im Schmelzbad oder in der Stromführungsdüse. Anpassung an die Drahtvorschubgeschwindigkeit.
- Automatischer Soft start: ermöglicht das Herabsetzen der Drahtvorschubgeschwindigkeit bis zur Bogenzündung. Dadurch wird die Zündung eines schmelzflüssigen Bogens erreicht (Einstellung möglich innerhalb der Maschine)
- 2-Rollen-Antrieb
- ON/OFF Schalter : ermöglicht die Ausschaltung der Maschine ohne dabei die Einstellungen zu ändern
- Thermoschutz

Характеристики

- Сварка с ручной подачей проволоки (2 уровня)
- Сварка с автоматической подачей проволоки (4 уровня)
- Точечная сварка: дает возможность сваривать «лист на лист», когда есть доступ только с одной стороны
- Автоматическая горелка: предотвращает прилипание сварочной проволоки
- Регулируемый плавный старт
- Фидер оснащен с 2 роликами
- ON/OFF переключатель для выключения машины без изменения регулировок мощности
- Защита от перегрузки



| Dotación - Ausstattung - Поставляется с | | |
|---|--|---|
| | DECAMIG 6350 | ✓ |
| | DECAMIG 6500 | - |
| | Alimentador de hilo con 2 engranajes de arrastre | ✓ |
| | 2-Rollen-Antrieb | ✓ |
| | Фидер оснащен с 2 роликами | - |
| | Ø 0,6 Fe | ✓ |
| | Ø 0,8 Fe | - |
| | Ø 1,0 Fe | - |
| | Ø 1,2 Fe | - |
| | 230A | ✓ |
| | 340A | ✓ |

| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | DECAMIG 6350 | DECAMIG 6500 |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | 3 Ph x 230/400 |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | 25/16 |
| Potencia d'instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW 60% | 8,5 |
| Tensión en vacío | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | 39 |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Электрод | Amp (AR-CO ₂) | 20 - 285 |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp | 285 @ 25% 190 @ 60% 150 @ 100% |
| Posiciones de soldadura | Schweisspositionen | Режимы | N° | 21 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | 900 x 520 x 1050 |
| Peso | Gewicht | Вес | ≈kg. | 88,0 |
| Hilo utilizable | Schweißbarer Draht | Сварочная проволока | Bobina - Spulen - Шпулька: Ø 200-300 mm. | |
| Hilo acero | Stahldraht | Сталь | Ø mm | 0,6 - 1,2 |
| Hilo inox | Inoxdraht | Нержавеющая | Ø mm | 0,8 - 1,2 |
| Hilo aluminio | Aluminiumdraht | Алюминий | Ø mm | 1,0 - 1,2 |
| Hilo con ánima (acero) | Seelendraht | Флюсовая | Ø mm | 1,2 - 1,6 |

D-MIG 600

NEW
2012

Synergic Series

MIG
INDUSTRIAL

3
PHASE



CE



Características

- Equipadas con tecnología sinergica digital SIMPLE WELD
- Amperímetro Voltímetro digital
- Para la soldadura de hilo de acero, aluminio Mg y Si.
- Alimentador de hilo con 4 engranajes de arrastre.
- Interruptor ON/OFF para poder apagar la soldadora sin mover las regulaciones de potencia
- Protección térmica
- Equipado con soporte de la antorcha

Gerätekennwerte


- Ausstattung mit SIMPLE WELD digitalisch technologie
- Digital-Ampermeter / Voltmeter
- Für das Schweißen von Stahldraht, Aluminiumdraht Mg und Si.
- 4-Rollen-Antrieb
- ON/OFF Schalter: ermöglicht die Ausschaltung der Maschine ohne dabei die Einstellungen zu ändern
- Thermoschutz
- Mit Brennerhalter Ausgerüstet

Характеристики

- Оснащен цифровым технологиям Synergy SIMPLE WELD
- Амперметр / Вольтметр цифровой
- Для сварки стальной проволоки, алюминиевой MG и Si
- Фидер оснащен с 2 роликами
- Питание ON / OFF, чтобы выключить оборудование, не двигаясь регулировки мощности тепловая защита
- Оснащен элемент для поддержки горелкой



Dotación - Ausstattung - Поставляется с

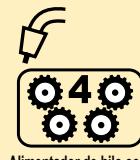


Alimentador de hilo con 4 engranajes de arrastre
4-Rollen-Antrieb
Фидер оснащен с 4 роликами



TORCH HOLDER

| D-MIG 635 TD | ✓ | ✓ | - |
|--------------|---|---|---|
| D-MIG 650 TD | ✓ | - | ✓ |
| D-MIG 660 TD | ✓ | - | ✓ |
| Ø 0,8 Fe | ✓ | ✓ | - |
| Ø 1,0 Fe | ✓ | ✓ | - |
| Ø 1,2 Fe | ✓ | ✓ | - |
| Ø 1,6 Fe | ✓ | ✓ | - |

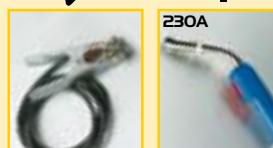

| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | D-mig 635 TD | D-mig 650 TD | D-mig 660 TD |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | 3 Ph x 230/400 | 3 Ph x 230/400 | 3 Ph x 230/400 |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | 25/16 | 32/25 | 50/32 |
| Potencia d'instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW 60% | 8,5 | 15 | 15 |
| Tensión en vacío | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | 16,7 - 39,5 | 17 - 48 | 16,8 - 48 |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Электрод | Amp (AR-CO ₂) | 25 - 350 | 25 - 500 | 25 - 600 |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp | 350 @ 25% 210 @ 60% 180 @ 100% | 500 @ 25% 335 @ 60% 270 @ 100% | 600 @ 25% 375 @ 60% 315 @ 100% |
| Posiciones de soldadura | Schweisspositionen | Режимы | N° | 10 | 21 | 30 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | 870 x 540 x 1020 | 870 x 540 x 1020 | 870 x 540 x 1020 |
| Peso | Gewicht | Вес | ≈kg. | 96,5 | 123,5 | 135,5 |
| Hilo utilizable | Schweißbarer Draht | Сварочная проволока | | Bobina - Spulen - Шпулька: Ø 200-300 mm. | | |
| Hilo acero | Stahldraht | Сталь | Ø mm | 0,8 - 1,6 | 0,8 - 1,6 | 0,8 - 1,6 |
| Hilo inox | Inoxdraht | Нержавеющая | Ø mm | 0,8 - 1,6 | 0,8 - 1,6 | 0,8 - 1,6 |
| Hilo aluminio | Aluminiumdraht | Алюминий | Ø mm | 1,0 - 1,6 | 1,0 - 1,6 | 1,0 - 1,6 |
| Hilo con ánima (acero) | Seelendraht | Флюсовая | Ø mm | 1,2 - 1,6 | 1,2 - 1,6 | 1,2 - 1,6 |



Accesories - Zubehör - Аксессуаров

Pag. 88



45

DECAMIG 7000 Series

MIG
INDUSTRIAL

3 PHASE



CE



Características

- Soldadura continua manual (a 2 tiempos)
- Soldadura continua automática (a 4 tiempos)
- Soldadura por puntos: ofrece la posibilidad de conseguir puntos de unión sobre la chapa superpuesta accesible por un solo lado
- Burnback automático: evita la adherencia del hilo en la soldadura o en la boquilla portacorriente, se adapta a la velocidad de avance del hilo
- Soft start automático: consiste en reducir la velocidad de avance del hilo. Se obtiene de esta manera un cebado del arco fluido (es posible la regulación en el interior de la de la soldadora)
- Interruptor ON/OFF para poder apagar la soldadora sin mover las regulaciones de potencia
- Protección termostática
- Predisposición para refrigeración antorchas por agua

Gerätekennwerte

- Handschweißbetrieb (2 Takt)
- Automatischer Schweißbetrieb (4 Takt)
- Punktschweißbetrieb: ermöglicht die Ausführung von perfekten Schweißpunkten auf übereinanderliegenden Bleche, die nur von einer Seite zugänglich sind
- Drahtverzug-Automatik (Burnback): verhindert das Kleben des Schweißdrahtes im Schmelzbad oder in der Stromführungsdüse. Automatische Anpassung an die Drahtvorschubgeschwindigkeit
- Automatischer Soft start: ermöglicht ein Herabsetzen der Drahtvorschubgeschwindigkeit bis zur Bogenzündung. Dadurch wird die Zündung eines schmelzflüssigen Bogens erreicht (Einstellung möglich innerhalb des Wagens).
- ON/OFF Schalter: ermöglicht die Ausschaltung der Maschine ohne dabei die Einstellungen zu ändern
- Thermoschutz
- Vorbereitung für Wasserkühlung.

Характеристики

- Сварка с ручной подачей проволоки (2 уровня)
- Сварка с автоматической подачей проволоки (4 уровня)
- Точечная сварка: дает возможность сваривать «лист на лист», когда есть доступ только с одной стороны
- Автоматическая горелка: предотвращает прилипание сварочной проволоки
- Регулируемый плавный старт
- ON/OFF переключатель для выключения машины без изменения регулировок мощности
- Защита от перегрузки
- Подготовлено для горелкой водяное охлаждение



Dotación - Ausstattung - Поставляется с



| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | DECAMIG 7350 | DECAMIG 7500 | DECAMIG 7600 |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | 3 Ph x 230/400 | 3 Ph x 230/400 | 3 Ph x 230/400 |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | 25/16 | 32/25 | 50/32 |
| Potencia d'instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW 60% | 8,5 | 11 | 20 |
| Tensión en vacío | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | 39 | 44 | 46 |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Электрод | Amp (AR-CO ₂) | 20 - 285 | 20 - 470 | 35 - 550 |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp | 285 @ 25% 190 @ 60% 150 @ 100% | 470 @ 15% 250 @ 60% 195 @ 100% | 550 @ 25% 400 @ 45% 265 @ 100% |
| Posiciones de soldadura | Schweisspositionen | Режимы | N° | 21 | 30 | 30 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | 850 x 460 x 1350 | 850 x 460 x 1350 | 850 x 460 x 1350 |
| Peso | Gewicht | Вес | ≈kg. | 96,0 + 25,0 | 114,0 + 25,0 | 138,0 + 25,0 |
| Hilo utilizable | Schweißbarer Draht | Сварочная проволока | | Bobina - Spulen - Шпулька: Ø 200-300 mm. | | |
| Hilo acero | Stahldraht | Сталь | Ø mm | 0,6 - 1,2 | 0,6 - 1,6 | 0,6 - 1,6 |
| Hilo inox | Inoxdraht | Нержавеющая | Ø mm | 0,8 - 1,2 | 0,8 - 1,3 | 0,8 - 1,3 |
| Hilo aluminio | Aluminiumdraht | Алюминий | Ø mm | 1,0 - 1,2 | 1,0 - 1,2 | 1,0 - 1,2 |
| Hilo con ámida (acero) | Seelendraht | Флюсовая | Ø mm | 1,2 - 1,6 | 1,2 - 1,6 | 1,2 - 1,6 |



DECAMIG 7000 Configurator

 MIG
INDUSTRIAL

D-MIG Serie 7000 AIR (standard components)



WF 200



Alimentador de hilo con 2 engranaje de arrastre.
En dotación engranaje de arrastre 0,6/0,8/1,0/1,2 mm.



WF 400




Alimentador de hilo con 4 engranajes de arrastre.
Ideal para hilo tubular, gruesos Ø, hilo aluminio.
En dotación engranaje de arrastre Alimentador de hilo con 4 engranajes de arrastre.
Ideal para hilo tubular, gruesos Ø, hilo aluminio.
En dotación engranaje de arrastre 0,6/0,8/1,0/1,2 mm.




WU 1500

Unidad de refrigeración por agua.
Capacidad de refrigeración Kw 1,5. Presión de agua BAR 2,5.
Kühlanlage.
Kühleistung Kw 1,5. Wasserdruk BAR 2,5.
Система охлаждения.
Мощность охлаждения 1,5 кВт. Давление воды 2,5 бар.
010651 (1pc)

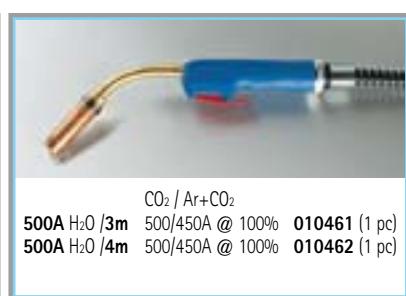

D-MIG Serie 7000 H₂O (water cooling package)

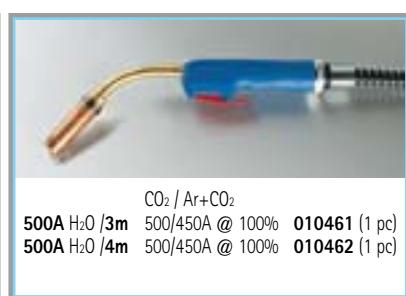

D-MIG 700



Synergic Series

MIG
INDUSTRIAL

3
PHASE



CE



Características

- Equipadas con tecnología sinergica digital SIMPLE WELD.
- Amperímetro Voltímetro digital
- Para la soldadura de hilo de acero, aluminio Mg y Si.
- Interruptor ON/OFF para poder apagar la soldadora sin mover las regulaciones de potencia
- Protección térmica
- Alimentador de hilo con 4 engranajes de arrastre. Ideal para hilo tubular, gruesos Ø, hilo aluminio.
- Predispuesta para refrigeración antorcha por agua
- Equipado con soporte de la antorcha

Gerätekennwerte

- Ausstattung mit SIMPLE WELD digitalisch technologie
- Digital-Ampermeter / Voltmeter
- Für das Schweißen von Stahl draht, Aluminiumdraht Mg und Si.
- ON/OFF Schalter: ermöglicht die Ausschaltung der Maschine ohne dabei die Einstellungen zu ändern
- Thermoschutz
- Ist mit einer Drahtvorschubseinheit, mit 4-Rollen-Antrieb v.
Ideal für Fülldrähte grossen Durchmesser.
- Vorbereitung für Wasserkühlung.
- Mit Brennerhalter Ausgerüstet

Характеристики

- Оснащен цифровым технологиями Synergy SIMPLE WELD
- Амперметр / Вольтметр цифровой
- Для сварки стальной проволоки, алюминиевой MG и Si
- Питание ON / OFF, чтобы выключить оборудование, не двигаясь регулировки мощности
- Защита от перегрузки
- 4 отверстия роликов подачи проволоки
- Подготовлено для горелкой водяное охлаждение
- Оснащен элементом для поддержки горелкой


AMP/VOLT
202A 20.0V



Dotación - Ausstattung - Поставляется с



Alimentador de hilo con 4 engranajes de arrastre
4-Rollen-Antrieb
Фидер оснащен с 4 роликами

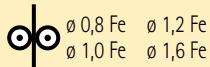

Ø 0,8 Fe Ø 1,2 Fe
Ø 1,0 Fe Ø 1,6 Fe



| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | D-mig 735 TD | D-mig 750 TD | D-mig 760 TD |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | 3 Ph x 230/400 | 3 Ph x 230/400 | 3 Ph x 230/400 |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | 25/16 | 32/25 | 50/32 |
| Potencia d'instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW 60% | 8,5 | 15 | 15 |
| Tensión en vacío | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | 16,7 - 39,5 | 17 - 48 | 16,8 - 48 |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Электрод | Amp (AR-CO ₂) | 25 - 350 | 25 - 500 | 25 - 600 |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp | 350 @ 25% 210 @ 60% 180 @ 100% | 500 @ 25% 335 @ 60% 270 @ 100% | 600 @ 25% 375 @ 60% 315 @ 100% |
| Posiciones de soldadura | Schweisspositionen | Режимы | N° | 10 | 21 | 30 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | 915 x 540 x 1365 | 915 x 540 x 1365 | 915 x 540 x 1365 |
| Peso | Gewicht | Вес | ≈kg. | 86,5 + 21,5 | 112,3 + 21,5 | 126,4 + 21,5 |
| Hilo utilizable | Schweißbarer Draht | Сварочная проволока | | Bobina - Spulen - Шпулька: Ø 200-300 mm. | | |
| Hilo acero | Stahldraht | Сталь | Ø mm | 0,8 - 1,6 | 0,8 - 1,6 | 0,8 - 1,6 |
| Hilo inox | Inoxdraht | Нержавеющая | Ø mm | 0,8 - 1,6 | 0,8 - 1,6 | 0,8 - 1,6 |
| Hilo aluminio | Aluminiumdraht | Алюминий | Ø mm | 1,0 - 1,6 | 1,0 - 1,6 | 1,0 - 1,6 |
| Hilo con ámida (acero) | Seelendraht | Флюсовая | Ø mm | 1,2 - 1,6 | 1,2 - 1,6 | 1,2 - 1,6 |

D-MIG 700 Configurator



D-MIG Serie 700 AIR (standard components)



WF 4D

D-MIG 735 TD



Cables de conexión
Anschlußkabeln
промежуточных кабель
3m 010142 (1 pc)
9m 010144 (1 pc)

230A

010236

WF 4D

D-MIG 750 TD



Cables de conexión
Anschlußkabeln
промежуточных кабель
3m 010142 (1 pc)
9m 010144 (1 pc)

340A

010463

WF 4D

D-MIG 760 TD



Cables de conexión
Anschlußkabeln
промежуточных кабель
3m 010142 (1 pc)
9m 010144 (1 pc)

340A

010463

D-MIG Serie 700 H₂O (water cooling package)




WU 1500

Unidad de refrigeración por agua.
Capacidad de refrigeración Kw 1,5. Presión de agua BAR 2,5.
Kühlanlage.
Kühleistung Kw 1,5. Wasserdruk BAR 2,5.
Система охлаждения.
Мощность охлаждения 1,5 кВт. Давление воды 2,5 бар.
010651 (1pc)



Cables de conexión
Anschlußkabeln
промежуточных кабель
H₂O 3m 010143 (1 pc)

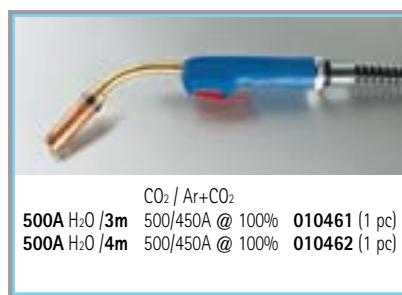

CO₂ / Ar+CO₂
500A H₂O /3m 500/450A @ 100% 010461 (1 pc)
500A H₂O /4m 500/450A @ 100% 010462 (1 pc)





INDUSTRIAL

DECAPAC 60E - 90E - 120E

Pag. 53

AUTOMOTIVE

I-PAC 1235 KOMPRESSOR
I-PAC 1235

Pag. 51
Pag. 52

I-PAC I235K

Instalacion para el corte al plasma con aire comprimido equipado de COMPRESSOR INTEGRADO

Características

- Corta todos los metales que conducen electricidad: Acero, Inox, Aluminio, Cobre, Latón
- Bajos niveles de absorción de energía
- Arco de corte dulce y estable
- Señal de:
 - tensión en la máquina
 - protección termostática
 - presión del aire
- Antorchas dotadas del sistema de seguridad SAFETY SYSTEM

Druckluft Plasma-Schneidemaschine mit INTERNEM KOMPRESSOR


Gerätekennwerte

- Schneidet alle Metalle, die Elektrizität leiten: Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing
- Geringe Stromaufnahme
- Weicher und stabiler Lichtbogen
- Kontrolleuchten für:
 - Netzanschluss des Gerätes
 - Thermoschutz
 - Druckluftlosigkeit
- Die Schneidebrenner sind mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet

Машина для резки плазмой сжатым воздухом

Характеристики

- Режит все металлы-проводники: сталь, нержавеющую сталь, алюминий, медь, латунь, а также сверхпрочные.
- Низкая потребляемая мощность
- Стабильная и ровная режущая дуга
- Индикация:
 - оборудование присоединено к питанию
 - термостатическая защита
 - давление воздуха
- Горелки оборудованы SAFETY SYSTEM (системой безопасности)

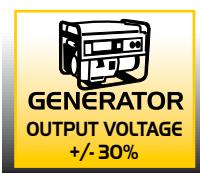

| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | | I-PAC 1235 KOMPRESSOR | | |
|------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|--|-----------------------|----------|-----------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | | 1 Ph x 230 | | |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | | 20 | | |
| Potencia d'instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW | | 4 | | |
| Tensión en vacío | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | | 400 | | |
| Corriente de corte | Schneidstrom | Ток при резке | Amp | | 5 - 35 | | |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp | | 35 @ 30% | 22 @ 60% | 15 @ 100% |
| Esp. max. corte acero | Max. Schneidstärke (Stahl) | Максимальная толщина реза | mm | | 12 | | |
| Presion aire | Lufdruck | Давление воздуха | Bar | | | | |
| Consumo aire | Luftmenge | Потребление воздуха | l/min | | | | |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | | 325 x 170 x 430 | | |
| Peso | Gewicht | Вес | kg. | | 13,4 | | |
| KOMPRESSOR INSIDE | | | | | | | |



I-PAC 1235



AUTOMOTIVE

1 PHASE

MICRO PROCESSOR



CE



Instalacion para el corte al plasma con aire comprimido

Características

- Corta todos los metales que conducen electricidad:
Acero, Inox, Aluminio, Cobre, Latón
- Bajos niveles de absorción de energía
- Arco de corte dulce y estable
- Señal de:
- tensión en la máquina
- protección termostática
- presión del aire
- Antorchas dotadas del sistema de seguridad
SAFETY SYSTEM

Druckluft Plasma-Schneidemaschine


Gerätekennwerte

- Schneidet alle Metalle, die Elektrizität leiten: Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing
- Geringe Stromaufnahme
- Weicher und stabiler Lichtbogen
- Kontrolleuchten für:
- Netzanschluss des Gerätes
- Thermoschutz
- Druckluftlosigkeit
- Die Schneidbrenner sind mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet

Машина для резки плазмой сжатым воздухом

Характеристики

- Режит все металлы-проводники: сталь, нержавеющую сталь, алюминий, медь, латунь, а также сверхпрочные.
- Низкая потребляемая мощность
- Стабильная и ровная режущая дуга
- Индикация:
- оборудование присоединено к питанию
- термостатическая защита
- давление воздуха
- Горелки оборудованы SAFETY SYSTEM (системой безопасности)

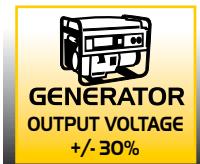

Dotación - Ausstattung - Поставляется с



| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | | I-PAC 1235 |
|------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | | 1 Ph x 230 |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | | 20 |
| Potencia d'instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW | | 4 |
| Tensión en vacío | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | | 400 |
| Corriente de corte | Schneidstrom | Ток при резке | Amp | | 5 - 35 |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp | 35 @ 30% 22 @ 60% 15 @ 100% | |
| Esp. max. corte acero | Max. Schneidstärke (Stahl) | Максимальная толщина реза | mm | | 12 |
| Presion aire | Luftdruck | Давление воздуха | Bar | | min 3,5 - max 5,0 |
| Consumo aire | Luftmenge | Потребление воздуха | l/min | | 100 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | | 362 x 173 x 264 |
| Peso | Gewicht | Вес | kg. | | 8,8 |



DECAPAC Series

PAC
INDUSTRIAL

3
PHASE



CE

PC

Características

- Arco piloto
- Alta frecuencia. El arco piloto se ceba por medio de alta frecuencia.
- **ELECTRONIC CHECK CONTROL:**
señala las eventuales anomalías sobre la instalación eléctrica:
 - Tensión en la máquina
 - Presión del aire
 - Tensión en la antorcha
 - Protección termostática activada
 - Interruptor de la antorcha y su conexión
 - Correcto funcionamiento de la electrovalvula
- Protección termostática
- Protección presostática
- Antorcha dotada del sistema de seguridad SAFETY SYSTEM
- Transformador bobinado en cobre (60E, 120E)

Gerätekennwerte

- Pilotlichtbogen System versehen
- Hochfrequenz. Der Bogen wird durch Hochfrequenz gezündet
- **ELECTRONIC CHECK CONTROL:**
Dieses Gerät meldet alle Störungen, die im elektrischen Teil auftreten sollten:
 - Den Netzanschluss des Gerätes
 - Den Lufdruck
 - Die Brenner-Ausgangsspannung
 - Thermoschutz
 - Brennerschalter und Steckverbindungen im Schlauchpaket
 - Den einwandfreien Betrieb des Solenoid-Ventils
- Thermoschutz
- Druckwärmeschutz
- Die Schneidbrenner sind mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet
- Transformator mit Kupferwicklung (60E, 120E)

Характеристики

- Контролируемая дуга
- Высокочастотный генератор позволяет вызывать электрическую дугу без контакта.
- **ELECTRONIC CHECK CONTROL** (Электронная система контроля):
Это устройство показывает возможные поломки, которые могут возникнуть в электрических частях:
 - Система напряжения
 - Давления воздуха
 - Горелка под напряжение
 - Защита от перегрузки
 - Кнопка горелка
 - Правильное функционирование электро-клапан,
 - Задержка от поражения электротоком
- Защита от перегрузки
- Защита от низкого давления
- Горелки оборудованы SAFETY SYSTEM (системой безопасности)
- Медная обмотка трансформатора (60E, 120E)



Dotación - Ausstattung - Поставляется с

| | | | | |
|--------------|---|---|---|---|
| DECAPAC 60E | ✓ | ✓ | - | - |
| DECAPAC 90E | ✓ | - | ✓ | - |
| DECAPAC 120E | ✓ | - | - | ✓ |




| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | CU | DECAPAC 60E | DECAPAC 90E | CU | DECAPAC 120E |
|------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|----|-----------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | | 3 Ph x 230/400 | 3 Ph x 400 | | 3 Ph x 400 |
| Fusible | Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | | 32/20 | 32 | | 50 |
| Potencia d'instalacion | Auschlußwert | Потребляемая мощность | KW | | 12 | 22 | | 30 |
| Tensión en vacío | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | | 260 | 260 | | 260 |
| Corriente de corte | Schneidstrom | Ток при резке | Amp | | 30 - 50 | 55 - 90 | | 50 - 120 |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | Amp | 50 @ 35% | 90 @ 40% | 120 @ 60% | | |
| | | | | 30 @ 95% | 55 @ 100% | 50 @ 100% | | |
| Esp. max. corte acero | Max. Schneidstärke (Stahl) | Максимальная толщина реза | mm | | 12 | 25 | | 35 |
| Posiciones utilizable | Einstellstufen | Режимы | Nº | | 2 | 2 | | 3 |
| Presion aire | Luftdruck | Давление воздуха | Bar | | 4/4,5 | 5,5 | | 5,5 |
| Consumo aire | Luftmenge | Потребление воздуха | l/min | | 120 | 220 | | 220 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | | 600 x 500 x 680 | | | 790 x 590 x 820 |
| Peso | Gewicht | Вес | ≈kg. | | 73,0 | 123,0 | | 140,0 |






Resistance Welding
SPOT Welding
STUD Welding

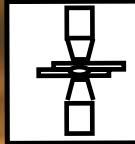

INVERTER
SPOT

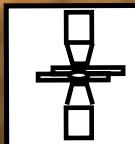

SPOT

AUTOMOTIVE

SW 22 Basic
SW 28 - 35 - 60
SW 15 Alu Stud Welding

Pag. 55
Pag. 56-59
Pag. 60

SW 22 Basic



SPOT

AUTOMOTIVE

1 PHASE

MICRO PROCESSOR

CE

PG

Características

- MICROPROCESADOR: optimiza todos los parámetros de soldadura.
- Regulación de la potencia y el tiempo de soldadura
- Selector de punto único, pulsado y continuo
- Tabla de parámetros de soldadura
- Indicador de protección térmica
- Pistola con conexión rápida

Gerätekennwerte


- MIKROPROZESSOR: für die Führung aller Schweißparametern
- Leistungs- und Schweißzeitregelung
- Wahlschalter Einzelpunkt-, Impuls und Heftschweißen
- Schweißparameter-Tabelle
- Thermoschutz-Anzeige
- Pistole mit Schnellkupplung

Характеристики

- Микропроцессор: управление сварочные параметры
- Регулирование мощности и время сварки
- Выбор одиночного, пульсирующего или продолжительного точечного режима.
- Таблица сварочные параметры
- Индикатор термальной защиты
- Пистолет с быстрым соединением



QUICK LINK !

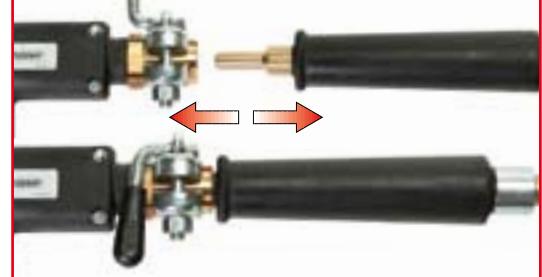

OPTIONAL



010898



010312



010195

**THYRISTOR
CONTROLLED**

Dotación - Ausstattung - Поставляется с

Kit Studder



20 pcs.

| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | SW 22 Basic |
|------------------------|-----------------------------|---|---------------|-----------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | 1 Ph x 230 |
| Fusibles retrasado | Verspätete Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | 16 |
| Potencia d'instalacion | Anschlußwert | Потребляемая мощность | KW | 4 |
| Tensión en vacío | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | 7,4 |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | % | 3,5 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | 320 x 181 x 265 |
| Peso | Gewicht | Вес | =kg. | 20,0 |
| STUDDER | STUDDER | STUDDER (Сваривание с одной стороны) | | |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Электрод | Amp | 400 - 2200 |
| Longitud cables | Kabel Länge | Длина кабеля | mm | 2000 + 3000 |



Accesories - Zubehör - Аксессуаров

Pag. 93



55

SW 28-35-60



AUTOMOTIVE

1 PHASE

MICRO PROCESSOR

CE

PG

Características

- 1) **REGULACIÓN SINÉRGICA:** permite la regulación automática de los parámetros de soldadura según la herramienta seleccionada y los espesores.
- 2) **MICROPROCESADOR:** optimiza todos los parámetros de soldadura.
- 3) **Predisposición para studder.** Predisposición para, pinza puntatriz manual, pistola doble punto, air puller, pinza puntatriz neumática (SW35,60). Punteado individual continuo y punteado individual pulsado.
- 4) **Regulación fina de tiempo y corriente de trabajo.** Toda la regulación queda memorizada hasta el cierre de la máquina.
- 5) **Instrumento digital de regulación fina.**
- 6) **Botón "STORE"** para memorizar la regulación personalizada.
- 7) **Se puede utilizar la puntatriz neumática conjuntamente con uno o dos studder para evitar el tiempo de cambio de util.** Es posible seleccionar para cada studder el programa de trabajo y el útil adecuado. El correcto programa preseleccionado de trabajo y el suyo útil pueden ser automáticamente seleccionados empujando el botón de la pistola correspondiente.
- 8) **Compensación:** asegura las uniformidad de los puntos de soldadura. La compensación es excluyente (SW35, 60)



Gerätekennwerte


- 1) **SYNERGETISCHE REGELUNG:** automatische Schweißparameterregelung gemäß dem gewählten Werkzeuge und der Schweißstückstärke. Feineinstellung der Schweißzeit und des Schweißstroms.
- 2) **MIKROPROZESSOR:** für die Führung aller Schweißparametern.
- 3) **Vorbereiter für Studder.** Vorbereiter für manuelle Punktschweißzangen, Doppelpunktpistole, Air Puller, Druckluft-Punktschweisszangen (SW 35, 60). Steuerung des Pressluftdrucks, um Punkte mit geringer mechanischer Widerstandsfähigkeit zu vermeiden.
- 4) **Feinregulierung von Punktschweißzeit und -strom.** Alle in den verschiedenen Programmen vorgenommenen Feinregulierungen bleiben bis zum Abschalten der Anlage gespeichert.
- 5) **Digitales Instrument zur Feinregulierung.**
- 6) **Taste "STORE"** zur Speicherung eines individuell gestalteten Programms.
- 7) **Gleichzeitiger Einsatz einer Punktschweißzange sowie eines oder zweier Studder.** Für jeden Studder ist ein verschiedenes Arbeitsprogramm wählbar. Beim Drücken des Bedienungselements am Griff jedes Studders wird automatisch das korrekte Arbeitsprogramm gewählt.
- 8) **Doppelter Anschluss (Hilfs- und Leistungsanschluss) von Punktschweißzange und Studder, um beide Geräte gleichzeitig benutzen zu können.**
- 9) **Kompensation:** es garantiert die Gleichförmigkeit aller Schweißpunkten. Kompensation auszuschalten (SW35, 60).



Dotación - Ausstattung - Поставляется с

**Equipo sin accesorios
Ausstattung: ohne Zubehör
Поставляется без аксессуаров**

| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | SW 28 | SW 35 | SW 60 |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | 1 Ph x 400 | 1 Ph x 400 | 1 Ph x 400 |
| Fusibles retrasado | Verspätete Schmelzsicherung | Потребляемый ток | Amp | 16 | 16 | 32 |
| Potencia d'instalacion | Anschlußwert | Потребляемая мощность | KW | 7,5 | 8,5 | 11 |
| Tensión en vacio | Leerlaufspannung | Напряжение холостого хода | Volt | 6,5 | 6,5 | 8,5 |
| Servicio | Einschaltdauer | Продолжительность нагрузки (ПН) | % | 5 | 5 | 5 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | 300 x 575 x 320 | | |
| Peso | Gewicht | Вес | =kg. | 43,0 | 59,0 | 64,0 |
| STUDDER | STUDDER | STUDDER (Сваривание с одной стороны) | | | | |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Пределы регулировки сварочного тока | Amp | 200 - 2800 | 200 - 3500 | 200 - 6000 |
| Punteado por un solo lado | Punktschweißen von einer Seite | Односторонняя точечная сварка | mm | 0,8 + 0,8 | 0,8 + 0,8 | 0,8 + 0,8 |
| Longitud cables | Kabel Länge | Длина кабеля | mm | 1500 + 2500 | 1600 + 2500 | 1600 + 2500 |
| PUNTATRIZ | PUNKT SCHWEISSANLAGE | SPOT (Сваривание с двух сторон) | | | | |
| Regulación de soldar | Schweißstrom | Пределы регулировки сварочного тока | Amp | - | 2000 - 3500 | 2000 - 6000 |
| Capacidad de soldar | Schweissleistung | Толщина свариваемых металлов | mm | - | 1,5 + 1,5 | 2,5 + 2,5 |
| Capacidad de soldar (brazos mm 500) | Schweissleistung (Armen mm 500) | Толщина свариваемых металлов (держатель кабеля 500мм) | mm | - | 1,0 + 1,0 | 1,5 + 1,5 |
| Puntos/h. (1+1 mm). | Punkte/h. (1+1 mm). | Точки/час воздушное охлаждение (1+1мм) | N° | - | 300 | 360 |
| Puntos/h. H2O (1+1 mm). | Punkte/h. H2O (1+1 mm). | Точки/час водяное охлаждение (1+1 мм) | N° | - | 300 | 360 |
| Longitud cables | Kabel Länge | Длина кабеля | mm | - | 1600 | 1600 |
| Presion aire | Luftdruck | Давление воздуха | Bar | - | 6 | 6 |

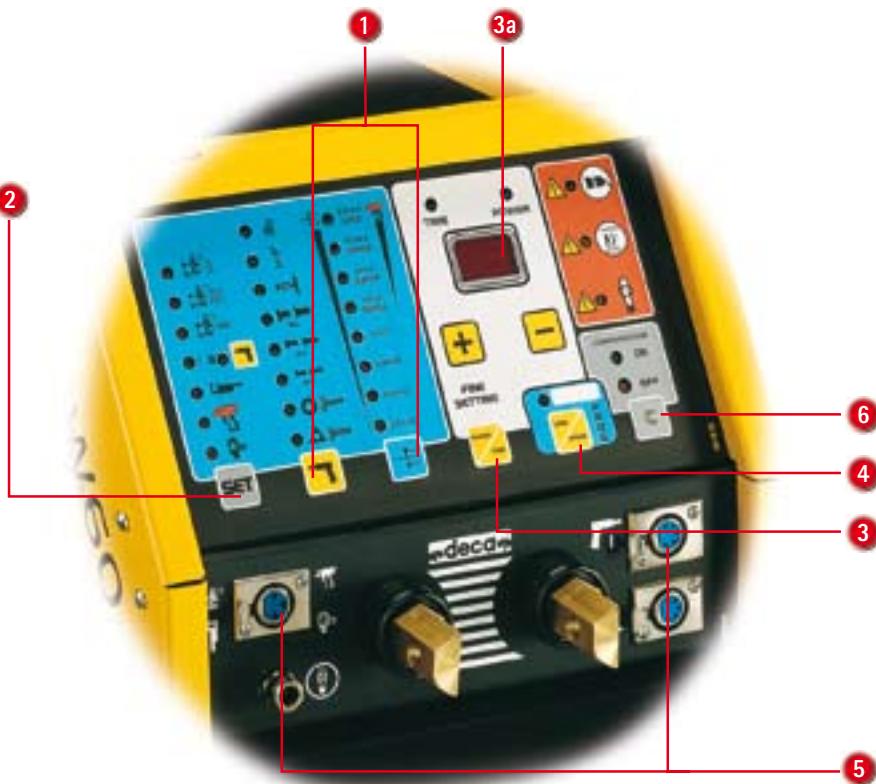

Характеристики

- 1) Регулируемый режим Synergy автоматически настраивает сварочные параметры в соответствии с выбранным инструментом и толщиной заготовки
Микропроцессор: оптимизирует сварочные параметры.
- 2) Оборудован для одно- и двухсторонней сварки.
Оборудован режимами: одноконтактная, двухконтактная сварка, забор воздуха, параметры для 1-го и 2-го пистолета односторонней сварки, (SW35, SW60)
Режим для регулировки клещей, ручная точечная сварка, двойная односторонняя сварка
- 3) Регулируемые время и сварочный точечный ток.
Все настройки могут быть установлены на протяжении нескольких рабочих программ и сохраняются до отключения аппарата.
- 3a) 2 цифровых дисплея для регулирования настроек сварочного тока
- 4) STORE (сохранение) кнопка для сохранения настроек
- 5) Возможность использовать одновременно spot пистолет и один или два studders для ускорения процесса сварки. Разные программы и соответствующие инструменты могут быть выбраны для каждого studder, выбором на рукоятке studder необходимой программы.
- 6) Компенсация: распределение ровных потоков на все точки. Также есть возможность отключения режима компенсации (SW35, 60)

SW Configurator

OPTIONAL

SW 28-35-60 Kit Studder



OPTIONAL

SW 35-60 Air Cooled Gun



OPTIONAL


SW 35-60 Water Cooled Gun



STUD SW Series Códigos de los componentes - Komponenten-Codes - Компонент коды

KST 2

Kit Studder
010938

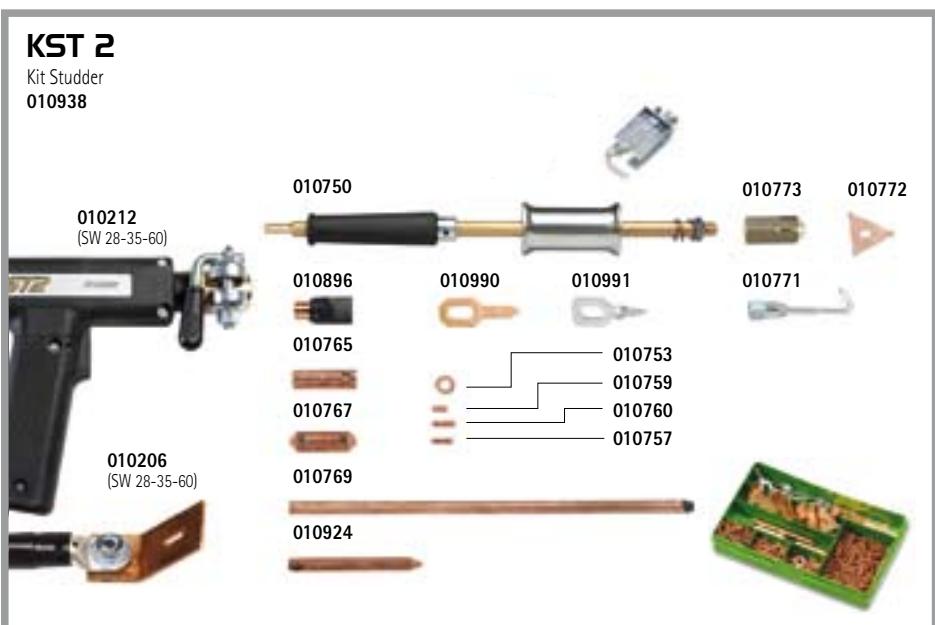


| | |
|--|--|
| | 010773 (x1) |
| | 010772 (x20) |
| | 010765 Ø8x16 (x1) |
| | 010753 Ø 8x16x1,5 (x100) |
| | 010771 Ø 8x16 (x1) |
| | 010767 M5 - M6 (x1) |
| | 010759 Ø 5x25 (x100) |
| | 010760 Ø 5x18 (x100) |
| | 010757 M5x18 (x100) |
| | 010896 (x1) |
| | 010990 (x10) |
| | 010991 (x10) |
| | 010769 CARBON (x5) |
| | 010924 (x1) |
| | 010958 (x10) |
| | 010923 (x1) |
| | 010986 M4 010987 M5 010988 M6 (x5) |

KPSL 1

Kit palanca
Hebel-Kit

Рычажный суппорт
для вытяжки с одним
упором

010312

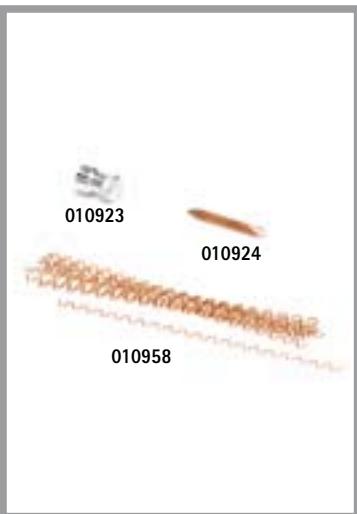


KPSH

Kit travesaño

Querstangen-Kit

Рычажный суппорт для
вытяжки с двумя упорами

010195

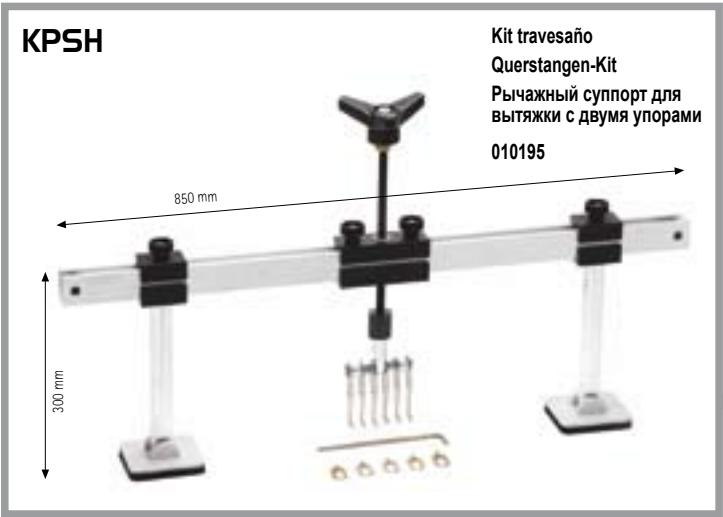

| | |
|--|--|
| | 010924 (x1) |
| | 010958 (x10) |
| | 010923 (x1) |
| | 010986 M4 010987 M5 010988 M6 (x5) |

PNEUMATIC AIR GUN SW 35-60 Air Cooled Gun

Códigos de los componentes - Komponenten-Codes - Компонент коды

PNK 25 air

010802




PNEUMATIC AIR GUN SW 35-60 Water Cooled Gun

Códigos de los componentes - Komponenten-Codes - Компонент коды


PNK 25 H₂O water

010800

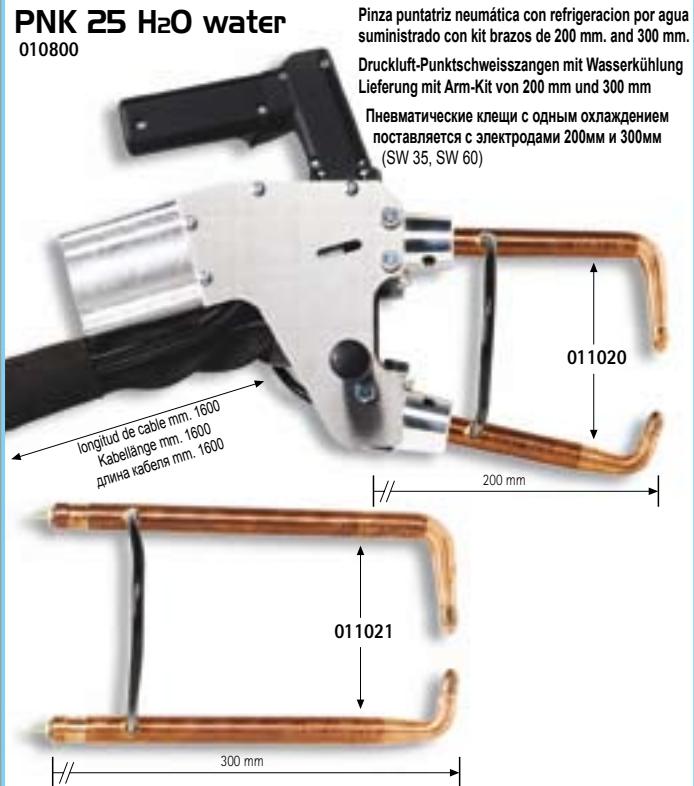

Kit Bracci (SW 35, SW 60)


010941

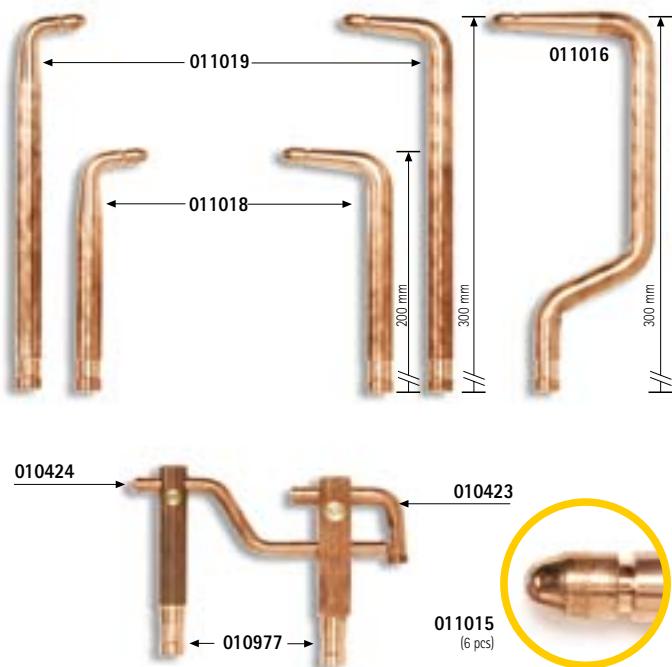

Kit transformación aire/H₂O
Kit Umstellung Luft/H₂O
Набор для воздушного и водного охлаждения Air/H₂O
(SW 35, SW 60)



Stud Welding SW 15 Alu

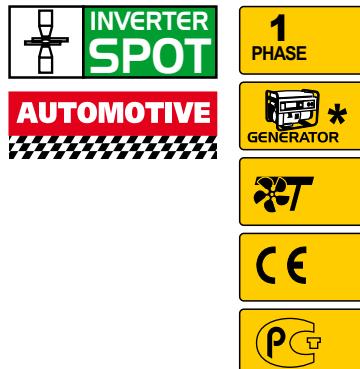

Equipo de soldadura por descarga de condesadores

Características

- Proyectado para gran ahorro energético
- Soldadura descarga de condensadores
- Cambio tensión alimentación 115-230 automático
- Soldadora de pernos de diámetros de 3 a 8 mm
- Adecuado para carroceros, instaladores, operarios de mantenimiento y el sector de la termotécnica
- Se puede utilizar sobre acero, acero inoxidable, acero galvanizado, latón y aluminio.
- No provoca alteración alguna de la superficie opuesta, aun cuando esté pintada, plastificada o galvanizada.
- * Protección motogenerador +/- 15%

Kondensatorenentladungsschweißen

Gerätekennwerte

- Hohe Energieersparnis
- Schweißen durch Kondensatorenentladung
- Automatischer Versorgungsspannungswechsel 115-230
- Schweißen von Bolzen mit Durchmessern zwischen 3 und 8 mm
- Geeignet für Karosserieschmiede, Installateure, Wartungstechniker und Heizanlagen-Techniker
- Für Anwendungen an Stahl, Edelstahl, galvanisiertem Stahl, Messing und Aluminium ausgelegt.
- Verursacht keine Alterationen der entgegengesetzten, eventuell lackierten, Kunststoffverkleideten bzw. verzinkten Oberfläche.
- *Schutzeinrichtungen Stromaggregat +/- 15%





Генератор для сварки разрядом конденсатора

Характеристики

- Встроенная технология сохранения энергии
- Разрядка конденсатора
- Автоматический реверс входного напряжения 115-230
- Приваривает болты диаметром от 3 до 8 мм , алюминию
- Рекомендован для кузовных работ, ремонта систем отопления, инсталляции, монтажных работ
- Приваривает болты к стали, нержавеющей стали, оцинкованной стали латуни, алюминию
- Не изменяется обратная поверхность, даже если она покрашена или покрыта пластиком или оцинкована
- *Защита генератора +/- 15%

OPTIONAL

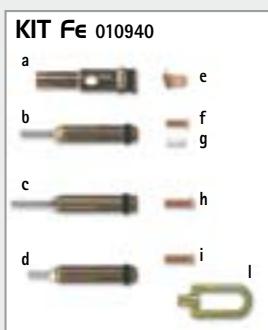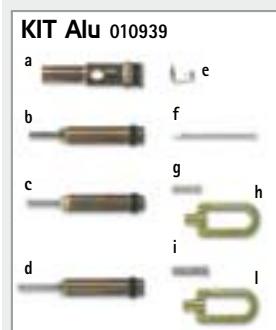

| Datos técnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | SW 15 ALU |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|--|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60 Hz | 1 Ph x 115/230 |
| Potencia absorbida | Leistungsaufnahme | Макс. потребляемая мощность | KW | 0,4 |
| Ampios absorbidos | Stromaufnahme | Макс. потребляемый ток | Amp | 8A (115V) - 4A (230V) |
| Capacidad | Kapazität | Конденсатор | µF | 66000 |
| Energía de soldadura | Schweißenergie | Энергия точек | J | 50 ÷ 1500 |
| Número de pernos | Anzahl Bolzen | Количество привариваемых болтов | studs/min | 20 studs/min (Ø 4 mm.) 10 studs/min (Ø 8 mm.) |
| Diámetro de los pernos | Bolzendurchmesser | Диаметр привариваемых шпилек | mm | 3 - 8 |
| Grado de protección | Schutzart | Уровень защиты | IP | 21 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm | 380 x 190 x 400 |
| Peso | Gewicht | Вес | kg. | 13,5 |





Sistemas de carga de baterías Anlage um Batterien aufzuladen Системы для зарядки аккумуляторов



Una amplia gama de cargadores para recargar las baterías para vehículos de motor.
La opción ideal para todas las baterías modernas WET MF AGM GEL.

Grosse Vielfalt von Batterie-Aufladen um Batterien von Motorfahrzeugen aufzuladen
Die ideale Auswahl fuer jede Art von Batterien WET MF AGM GEL .

Широкий ассортимент зарядных устройств для перезарядки батарей для транспортное средство.
Идеальный выбор для любого современного GEL WET MF AGM аккумуляторы .



Electronic Charge / Maintenance

- Productos diseñados para recargar y mantener listas para el uso las baterías de automóviles, motocicletas y vehículos de motor no utilizados durante largos períodos.
- Diese Produkte sind ausgeforscht worden um die Batterien bereitzuhalten fuer Autos, Motorraeder und generell Motorfahrzeuge, die fuer lange Zeitspannen in Gebrauch bleiben.
- Изделия разработаны чтобы перезарядить и поддерживать батареи готовы к использованию для автомобилей, мотоциклов и транспортное средство не использовались в течение длительного времени.



Electronic Charge / Full Power

- Cargadores de baterías profesionales: recargan rápidamente las baterías y mantienen el 100% de su capacidad.
- Professionelle Batterie-Aufladen : laden schnell die Batterie auf und behalten die Kraft auf 100%.
- Профессиональное зарядное устройство: быстро перезарядить батареи и сохранить 100% их мощности.



Electronic Charge / Start & Stop

- La solución más simple y económica para la carga de baterías tradicionales y avanzadas.
- Einfache und preiswerte Lösung fuer das Aufladen der traditionellen und neu entwickelten Batterien.
- сто и экономичное решение для перезарядки традиционных и новых батарей.



Traditional Pro Charge

- Cargadores tradicionales robustos y de bajo costo para recargar las baterías WET. Ideales para vehículos comerciales e industriales.
- Kraftvolle und preiswerte traditionelle Batterie-Aufladen fuer das Aufladen von Batterien WET. Ideal fuer die Mittel der Wirtschaft und Industrie.
- Традиционные зарядные устройства надежный и недорогой, чтобы перезарядить батареи WET. Идеально подходит для коммерческих и грузовых автомобилей.

Cargadores de baterías automático, con programa para la carga de mantenimiento (carga por pulsos).

Adecuado para la carga de baterías de plomo:

WET con y sin mantenimiento, AGM, GEL, Ca / Ca.

- Carga de etapas múltiples**

Las baterías se cargan mediante la aplicación de sofisticados programas de varias etapas.

- Alta eficiencia**

La característica de carga "I-U" (corriente constante - tensión constante) reduce el tiempo de carga de la batería.

- Función de mantenimiento "Pulse maintenance"**

Se pueden mantener conectado a la batería durante un tiempo prolongado.

Mantiene la batería lista para su uso a través del impulso de carga.

- Función de regeneración "Recond Battery"**

Regenera las baterías que han sufrido una descarga profunda (SM1270).

- Seguridad garantizada**

Diseñados para proteger los componentes electrónicos de los vehículos.

No producen chispas, están protegidos contra la inversión de polaridad y los cortocircuitos.

- IP65**

Cargadores de batería ligeros y compacto. Diseñado para el uso al aire libre.

Automatisierte Batterie-Aufladen mit Impulsaufladungsprogramm.

Geeignet fuer das Aufladen von Bleibatterien:

WET mit oder ohne Behandlung, AGM, GEL, Ca/Ca.

- Ladung in mehreren Stadien**

Die Batterien werden aufgeladen von komplexen Programmen die verschiedene Stadien vorsehen.

- Hohe Leistung**

Das Aufladelement von "I-U"(Konstanter Strom und Spannung) ist, dass die Aufladezeit der Batterie sehr minimal ist.

- Versorgungsfunktion "Pulse maintenance"**

Koennen fuer lange Zeit an die Batterie angeschlossen bleiben und behalten die Batterie fuer den Gebrauch bereit durch Aufladung und Impulse.

- Neuerstellungsfunktion "Record Battery"**

Erstellt Batterien neu, die eine starke Entladung gehabt haben (SM 1270)

- Garantierte Sicherung**

Geplant um die Elektronik der Fahrzeuge zu bewahren. Verursachen keine Funken; bewahrt vor Polaritätsumkehrung und Kurzschluss

- IP65**

Leichte und kompakte Batterie-Aufladen. Fuer den Aussengebrauch hergestellt.

Автоматические зарядные устройства с программой для поддержания заряда (импульсом зарядки).

Подходит для зарядки аккумуляторов Pb: WET с- и без обслуживания, AGM, GEL, Ca / Ca.

- Загрузка нескольких фаз**

Батареи заряжены, применяя комплексные многоступенчатые программы.

- высокая эффективность**

заряда характеристика "IU" (постоянныи ток - постоянное напряжение)

минимизирует времени заряда батарей.

- Функция удержания "Puls maintenance "**

могут быть подключены к батарее в течение длительного времени. держат аккумулятор готов к использованию через заряд импульса.

- Функция восстановления " Recond battery "**

Восстанавливает батарею сильно разряжен (SM1270).

- Предназначен для защиты электроники транспортных средств.**

Они не создают искр, защищены от обратной полярности и короткого замыкания.

- IP65**

Легкий и компактный зарядное устройство. Созданный для использования вне помещений.




SM 608 SM 1208



- Ciclo de carga con 3 etapas**

- Ladezyklus mit 3 Stufen**

- Программируемый зарядки аккумулятора в 3 этапа**

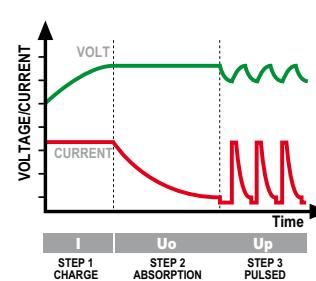

- Adaptador que conectar permanentemente a las baterias de la moto
- Adapter für dauerhaften Anschluss an Motorradbatterie
- Адаптер для мотоциклетных аккумуляторов



| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | SM 608 | SM 1208 | SM 1236 | SM 1270 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60Hz (AC) | 1 Ph x 230 | 1 Ph x 230 | 1 Ph x 230 | 1 Ph x 230 |
| Potencia | Leistung | Мощность | W | 8 | 14 | 60 | 130 |
| Tension nominal de batería | Nominelle Batteriespannung | Напряжение зарядки | Volt | 6 | 12 | 12 | 12 |
| Limitación de tensión | Spannungsbegrenzung | ограничения напряжение | Volt | 7,2 | 14,4 | 14,4 - 14,7 | 14,4 - 14,7 |
| Corriente de carga media | Durchschnittlicher Ladestrom | Средний ток зарядки | Amp. | 0,8 | 0,8 | 0,8 - 3,6 | 7 |
| Programa de recarga | Ladeprogramme | Количество режимов зарядки | N° | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Tipos de baterías | Akku-Typen | Тип аккумулятора | | | | Pb: WET MF, GEL, AGM, Ca-Ca | |
| Capacidad de batería | Batteriekapazität | Ёмкость аккумулятора | Ah min/max | 1,2 - 35 (100*) | 1,2 - 35 (100*) | 1,2 - 75 (120*) | 14 - 150 (225*) |
| Grado de protección | Schutzgrad | защита | | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm. | 157 x 64 x 30 | 157 x 64 x 30 | 202 x 90 x 45 | 202 x 90 x 45 |
| Peso | Gewicht | Вес | =kg. | 0,36 | 0,36 | 0,55 | 0,65 |



SM 1236



- 3 modos de funcionamiento diferentes

- Moto: 0,8 Amp 14,4 Volt
- Coche: 3,6 Amp 14,4 Volt
- "Clima frío" and AGM Power baterías: 3,6 Amp 14,7 Volt

- Drei verschiedene Betriebsmodi

- Motorrad: 0,8 Amp 14,4 Volt
- Wagen: 3,6 Amp 14,4 Volt
- "Niedrige Temperatur" und AGM Power-Batterien: 3,6 Amp 14,7 Volt

- 3 различных режима работы

- Мотоциклы: 14,4 вольт 0,8 Ампер
- Автомобиль: 14,4 вольт 3,6 Ампер
- "Холодная погод" и AGM Power аккумуляторы: 14.7 вольт 3,6 Ампер

SM 1270



- 3 modos de funcionamiento diferentes



- Carga normal: 7,0 Amp 14,4 Volt
- "Clima frío" and AGM Power baterías: 7,0 Amp 14,7 Volt
- Revitalización: 1,5 Amp 16,0 Volt
- Programa "alimentador DC" (5 Amp 13,6 Volt). Para empezar la recarga de baterías demasiado vacías.
- "Back-up" Mantener activas las memorias del vehículo durante el cambio de la batería

- Drei verschiedene Betriebsmodi

- Normalladung 7,0 Amp 14,4 Volt
- "Niedrige Temperatur" und AGM Power-Batterien: 7,0 Amp 14,7 Volt
- Batterie Ausgleichs: 1,5 Amp 16,0 Volt
- "Netzgerät DC" (5 Amp 13,6 Volt) Zum Starten des Ladevorgangs von stark entlasteten Batterien
- "Back-up" Zur Versorgung des Fahrzeugspeicher während eines Batteriewechsels

- 3 различных режима работы

- Стандартный заряд: 14,4 вольт 7,0 Ампер
- "Холодная погода" и AGM Power аккумуляторы: 14.7 вольт 7,0 Ампер
- Регенерация: 16.0 вольт 1.5 А
- "DC Подключение питания" программа (5 Amp 13,6 вольт) может заряжать батареи с низким зарядом.
- "Back-up": Программа запоминает настройки аппарата, который заряжался и позволяет отсоединить батарею без потери

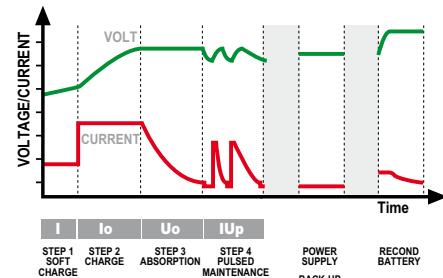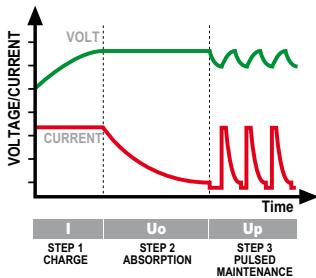

Cargador de batería automático con control electrónico de la corriente de carga y de mantenimiento de carga "Flotante".

- Adecuado para la carga de baterías de plomo: WET con y sin mantenimiento, AGM, GEL, Ca / Ca.

Carga de etapas múltiples

Las baterías se cargan mediante la aplicación de sofisticados programas de etapas múltiples.

Alta eficiencia

La característica de carga "I-U" (corriente constante - tensión constante) minimiza el tiempo de recarga de la batería.

Flotante

Pueden mantenerse conectados a la batería durante un tiempo prolongado. Mantienen la batería lista para su uso.

Seguridad garantizada

Disenado para proteger los componentes electrónicos de los vehículos. No producen chispas, están protegidos contra la inversión de polaridad y los cortocircuitos. La tensión de carga es libre de interferencia y de picos de tensión. Permite la carga de la batería directamente en el sistema eléctrico del vehículo, sin desconectar la batería. (DIN 40839 nivel I de emisiones de ruido).

Prueba de batería

Reconocimiento de las baterías sulfatadas (FL 1112, FL 2212 no incluidos).

"Sulfated battery recovery"

Programa de desulfatación / Ecuación. Regenera las baterías que han sufrido una descarga profunda. (FL 1112, FL 2212 no incluidos).

- Cargadores de baterías ideales para talleres.

Automatisierte Batterie-Aufladen mit elektronischer Stromkontrolle der Aufladung und Aufbehaltung der Ladung.

- Geeignet fuer das Aufladen von Bleibatterien: WET mit oder ohne Behandlung, AGM, GEL, Ca/Ca

Mehrstufenaufladung

Die Batterien werden mit komplexen Mehrstufenprogrammen geladen.

Hohe Leistung

Die minimale Aufladezeit der Batterie ist das Hauptmerkmal "I-U" (Konstanter Strom und Spannung).

Floating

Kann fuer verlaengerte Zeit an die Batterie verbunden bleiben. Die Batterie ist somit sofort zum Gebrauch bereit.

Sicherheit garantiert

Geplant um die Elektronik der Fahrzeuge zu schuetzen. Verursachen keine Funken, sind bewahrt vor Polarietausumkehrung und Kurzschluss. Die Aufladespannung ist frei von Interferenzen und Hoechstwerten. Erlaubt das Aufladen der Batterie direkt innerhalb des elektronischen Systems des Verkehrsmittels ohnedie Batterie abtrennen zu muessen (DIN 40839 Stufe I von Ausstrahlungsinterferenz).

Batterietest

Erkennung von Batterien mit Sulfat (FL 1112; FL 2212 ausgeschlossen)

"Sulfated battery recovery"

Programm um das Sulfat wegzu bringen und um sie wieder zu regeln. Nimmt Batterien wieder auf, die eine starke Entladung bekommen haben (FL 1112; FL 2212 ausgeschlossen)

- Batterie-Aufladen ideal fuer Werkstaette

Автоматическое зарядное устройство с электронным управлением текущего заряда и поддержание заряда "Floating".

- Подходит для зарядки аккумуляторов Pb: WET с- и без обслуживания, AGM, GEL, Ca / Ca.

Загрузка нескольких фаз

Батареи заряжены, применяя комплексные многоступенчатые программы.

высокая эффективность

заряда характеристика "IU" (постоянный ток - постоянное напряжение) минимизирует времени заряда батарей

Floating

Он может быть подключен к батареи в течение длительного времени.

Он держит аккумулятор готов к использованию.

Гарантия безопасности

Предназначен для защиты электроники транспортного средства. Они не создают искр, защищены от обратной полярности и короткого замыкания. Зарядное напряжение свободна от скачков напряжения. Позволяет подключать батареи непосредственно в электрическую систему автомобиля, без отключения аккумулятора. (DIN 40839 уровень шума).

Battery Test

Признание сульфатированных батарей (FL 1112 FL 2212 исключены).

"Sulfated battery recovery"

программа десульфатирования / уравнение.

Программа запоминает настройки аппарата, который заряжался и позволяет отсоединить батарею без потери. (FL 1112 FL 2212 исключены).


- Зарядное устройство подходит для мастерской



6-12 V

8 - 130 Ah

FL 1112

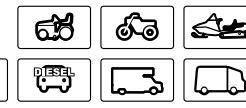

6-12 V

15 - 260 Ah

FL 2212



FUSE

FL 1112-II13D
Fuse 15A (10 pcs) 010293

FL 2212-2213D

Fuse 30A (10 pcs) 010295

FL 3713D

Fuse 40A (10 pcs) 010278





MicroProcessor
HINSIDE



| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | FL 1112 | FL 1113D | FL 2212 | FL 2213D | FL 3713D |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60Hz (AC) | 1 Phx230 | 1 Phx230 | 1 Phx230 | 1 Phx230 | 1 Phx230 |
| Potencia | Leistung | Мощность | W | 120 | 260 | 260 | 530 | 760 |
| Tension nominal de batería | Nominelle Batteriespannung | Напряжение зарядки | Volt | 6 / 12 | 6 / 12 / 24 | 6 / 12 | 6 / 12 / 24 | 6 / 12 / 24 |
| Limitación de tensión | Spannungsbegrenzung | ограничения напряжение | Volt | 7,4 - 14,8 | 7,4 - 14,8 - 29,6 | 7,4 - 14,8 | 7,4 - 14,8 - 29,6 | 7,4 - 14,8 - 29,6 |
| Corriente de carga media | Durchschnittlicher Ladestrom | Средний ток зарядки | Amp. | 1,5 - 3,5 - 7,0 | 1,5 - 3,5 - 7,0 | 3,5 - 7,0 - 15,0 | 3,5 - 7,0 - 15,0 | 7,0 - 15,0 - 25,0 |
| Corriente de carga eficaz | Effektiver Ladestrom | Эффективный ток зарядки | Amp. (MAX) | 11 | 11 | 22 | 22 | 37 |
| Posiciones de carga | Ladepositionen | Количество позиции зарядки | N. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Programa de recarga | Ladeprogramme | Количество режимов зарядки | | | | | | |
| Tipos de baterías | Akku-Typen | Тип аккумулятора | N. | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Capacidad de batería | Batteriekapazität | Ёмкость аккумулятора | Ah 15h min/max | 8 / 130 | 8 / 130 | 15 / 260 | 15 / 260 | 30 / 450 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm. | | | 312 x 172,5 x 126,5 | | 395 x 252 x 210 |
| Peso | Gewicht | Вес | ≈kg. | 3,65 | 5,35 | 5,35 | 6,35 | 12 |

Pb: WET MF, GEL, AGM, Ca-Ca

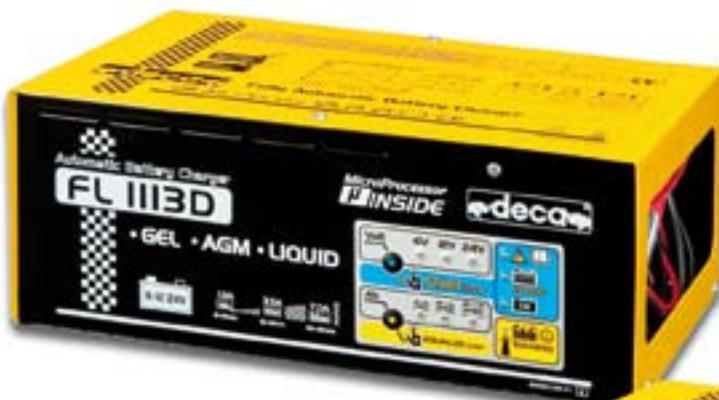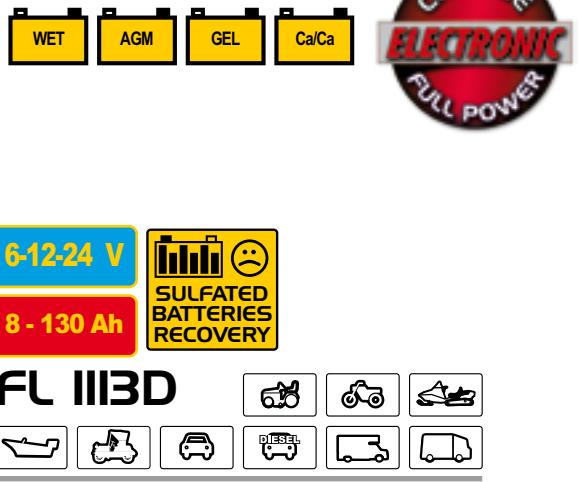

6-12-24 V
8 - 130 Ah
SULFATED BATTERIES RECOVERY

FL III BD
MOTORCYCLE, BOAT, CAR, DIESEL, TRUCK, BUS

6-12-24 V
15 - 260 Ah
SULFATED BATTERIES RECOVERY




6-12-24 V
30 - 450 Ah
SULFATED BATTERIES RECOVERY


FL 37 BD

MOTORCYCLE, BOAT, CAR, DIESEL, TRUCK, BUS

FL III 2 - FL 22 2

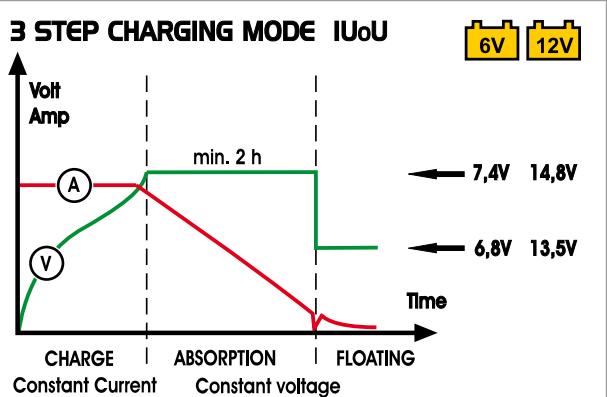

FL III BD - FL 22 BD - FL 37 BD

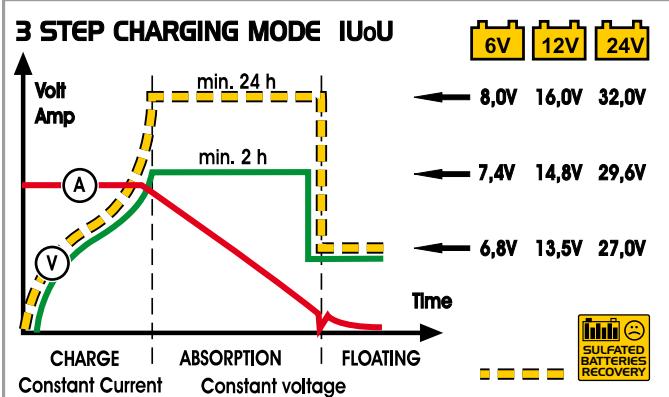

Cargador de batería y arrancador profesional, controlado por microprocesador.

- Adecuado para cargar baterías plomo/ácido WET con bajo mantenimiento o sin mantenimiento, AGM, GEL, Ca / Ca y las baterías de tracción DEEP CYCLE.


Professionelle mikroprozessorgesteuerte Batterieladegerät und Starter.

- Batterieladegerät ist um Aufladen von "Blei/Säure"- Batterien "WET": ohne (MF) oder mit geringem Wartungsbedarf., AGM, GEL, Ca und Traktionsbatterien: DEEP CYCLE.



Профессионального зарядного устройства и быстрого стартера, управляемый микропроцессором.


- Подходит для зарядки аккумуляторов Pb: WET с и без обслуживания, AGM, GEL, Ca / Ca и DEEP CYCLE.

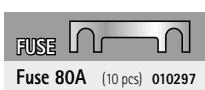

| Datos técnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | SC 3230 B | SC 3300 B |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|--|------------------------------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60Hz (AC) | 1 Ph x 230 | 1 Ph x 230 |
| Potencia | Leistung | Мощность | KW | 0,8 / 7 | 1,2 / 10 |
| Tensión nominal de batería | Nominelle Batteriespannung | Напряжение зарядки | Volt | 6 / 12 / 24 | 6 / 12 / 24 |
| Limitación de tensión | Spannungsbegrenzung | ограничения напряжение | Volt | Regolabile - Adjustable - Réglable | Regolabile - Adjustable - Réglable |
| Corriente de carga media | Durchschnittlicher Ladestrom | Средний ток зарядки | Amp. | 30 | 40 |
| Corriente de carga eficaz | Effektiver Ladestrom | Эффективный ток зарядки | Amp. (MAX) | 45 | 60 |
| Posiciones de carga | Ladepositionen | Количество позиции зарядки | N° | STEPLESS | STEPLESS |
| Programa de recarga | Ladeprogramme | Количество режимов зарядки | N° | 4 | 4 |
| Corriente de arranque | Startstrom | Пусковой ток | Amp. 0 Volt (CC) | 250 | 350 |
| Corriente de arranque | Startstrom | Пусковой ток | Amp. 1 Volt/EL | 230 | 300 |
| Tipos de baterías | Akku-Typen | Тип аккумулятора | | Pb: WET MF, GEL, AGM, Ca-Ca, Traction/Deep Cycle | |
| Capacidad de batería | Batteriekapazität | Ёмкость аккумулятора | Ah min/max | 5 / 600 | 5 / 800 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm. | | 450 x 250 x 285 |
| Peso | Gewicht | Вес | ≈kg. | 17,5 | 20,0 |

MULTIFUNCTION CHARGER BOOSTER

WET AGM GEL Ca/Ca TRACTION

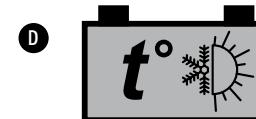

Características

A • "Safe Charge & Boost"

Este sistema protege los componentes electrónicos montados en vehículos de cualquier interferencia y sobretensiones que se puedan generar durante la carga o durante el comienzo rápido. (DIN 408399 emisión de interferencia de nivel I). Además, se pueden cambiar los umbrales de tensión de las etapas de carga para adaptarlos a las exigencias de baterías especiales. (Por ejemplo: Optima, Maxxima). El cargador de batería ayuda a verificar la correcta selección de la tensión de la batería, la presencia de cortocircuitos y de inversiones de polaridad.

B • 4 programas de carga en varias etapas

Las baterías de plomo WET, AGM, GEL, Ca / Ca y de tracción, se cargan directamente a través de la aplicación de sofisticados programas de varias etapas: (IUOU; UIUIOU; UI)

- Recarga
- Ecuación
- Mantenimiento ("Flotar")
- Desulfatación

B • Ajuste fino de la corriente

Permite de cargar las baterías de todas las capacidades (Ah) de manera óptima.

C • Función "Booster"

de arranque rápido

D • Sensor de temperatura

Compensa automáticamente la tensión de carga de acuerdo con la temperatura.

D • Prueba de batería

El cargador de batería verifica cuando la batería está sulfatada y si puede mantener la carga.

D • "Memoria"

Esta función facilita el uso: basta con conectar el cargador a la batería y a la red para empezar a cargar inmediatamente debajo del último programa que has establecido.

D • "Back-up"

Esta función alimenta la electrónica montada en los vehículos, mientras se reemplaza la batería sin perder los datos almacenados (ajustes de la radio, asientos, etc.)

Gerätekennwerte

• "Safe Charge & Boost"

Dieses System bewahrt die Elektronik der Fahrzeuge vor eventuellen möglichen Interferenzen und Hochspannungen, die während eines raschen Aufladens passieren können (DIN 408399 Stufe I für Austrahlungsinterferenz). Zusätzlich ist es möglich die Spannungsstufen der Ladung zu ändern um diese Spezialbatterien anzuwenden (z.B.: Optima, Maxxima). Der Batterie-Auflader hilft eine richtige Wahl der Spannung für die Batterie zu finden und auch zu erkennen ob Kurzschluss oder eine Polariertsumkehrung stattfindet.

• Aufladeprogramme mit Mehrstufen

Die Bleibatterien WET, AGM, GEL, Ca/Ca und für Antrieb werden geladen durch komplexe Mehrstufenprogramme (IUOU; UIUIOU; UI)

- Auflade
- Wiederaufnahme
- Konservierung
- Sulfatbeseitigung

• Spannungseinstellung

Erlaubt ein optimales Aufladen Batterien aller Leistungen (Ah)

• Funktion "Booster"

für ein rasches Anlaufen

• Temperatursensor

Übt eine automatische Kompensation der Spannung der Aufladung aus, je nach der Umgebungstemperatur.

• Batterietest

Der Batterie-Auflader prüft ob die Batterie Sulfat enthält und ob sie die Aufladung behalten kann.

• Memory

Diese Funktion vereinfacht den Gebrauch: es genügt den Batterie-Auflader an die Batterie und an den Strom anzuschließen um sofort die Ladung anzufangen, so wie es bei der vorherigen Ladung programmiert war.

• Back-up

Diese Funktion versorgt die Elektronik des Fahrzeugs während der Ersetzung der Batterie und behält die Speicherung aller Daten (Einstellung des Radios, der Autositzes etc.)

Характеристики

• "Safe Charge & Boost"

Система защищает электронику установлены на транспортных средствах, от перенапряжения, которые могут быть получены во время зарядки или во время быстрого запуска. (DIN 408399 излучения помех уровень I). Кроме того, вы можете изменить порог напряжения заряда, чтобы соответствовать требованиям специальных батарей. (Например: Optima, Maxxima). Зарядное устройство поможет вам проверить правильность выбора напряжения батареи и наличие коротких замыканий и полярности.

• 4 программы для многоступенчатой зарядки.

Батареи WET, AGM, GEL, Ca / Ca, заряженной со сложной многоступенчатой программы: (IUOU; UIUIOU; UI)

• Перезаряжать

- Управление
- Сохранения заряда ("Floating")
- Десульфатация

• Точная настройка текущего

Позволяет оптимальный заряд все емкости батареи (Ач)

• Функция "Booster"

быстрого старта

• Датчик температуры

Автоматически компенсирует зарядного напряжения в зависимости от температуры.

• Тест батареи

Зарядка батареи происходит, когда батарея сульфатированных и если батарея может держать зарядку.

• "Memory"

Функция позволяет облегчить использование: просто подключите зарядное устройство к батарее и сети, чтобы начать зарядку непосредственно под последней программы, которые вы установили.

• "Back-Up"

Программа запоминает настройки аппарата, который заряжался и позволяет отсоединить батарею без потери настроек

MATIC Series



Cargadores de baterías completamente automático, con el control electrónico de la carga, Final de carga y inicio automático.

- Adecuado para cargar baterías plomo/ácido WET con bajo mantenimiento o sin mantenimiento, AGM, GEL, Ca / Ca.
- Led de señalización: alimentación, batería en carga, batería cargada, inversión de polaridad.
- Protección termostática de rearne automático.
- Protección contra la inversión de polaridad y corto-circuito.

Vollautomatische Batterieladegeräte mit elektronischer Ladekontrolle, Automatisch geregelte Ladeunterbrechung und Wiederaufnahme des Ladevorganges.

- Batterieladegerät ist um Aufladen von "Blei/Säure"-Batterien "WET": ohne (MF) oder mit geringem Wartungsbedarf., AGM, GEL, Ca/Ca.
- Melde-led: Netzspannung, Batterieladen in Ablauf, geladene Batterie, Umpolungsschutz.
- Überlastungsschutz mit automatischer Wiederaufrüstung.
- Schutz gegen Umpolung und Kurzschluss.

Зарядное устройство с автоматическим электронным контролем тока зарядки, окончание заряда и автоматического восстановления.


- "Подходит для зарядки аккумуляторов Pb: WET с- и без обслуживания, AGM, GEL, Ca / Ca.
- Индикаторы LED: потребляемая мощность, процесс зарядки, батареи заряжены, инверсия полярности
- Защита от перегрузки с возвращением к первоначальному положению
- Инверсия полярности и защита от короткого замыкания"



12 V

3 - 30 Ah

MATIC IIB

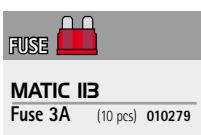

| Datos técnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | MATIC 113 | MATIC 116 | MATIC 119 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60Hz (AC) | 1 Ph x 230 | 1 Ph x 230 | 1 Ph x 230 |
| Potencia | Leistung | Мощность | W | 30 | 80 | 115 |
| Tension nominal de batería | Nominelle Batteriespannung | Напряжение зарядки | Volt | 12 | 12 | 12 |
| Limitación de tensión | Spannungsbegrenzung | ограничения напряжение | Volt | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Corriente de carga media | Durchschnittlicher Ladestrom | Средний ток зарядки | Amp. | 1 | 4 | 6 |
| Corriente de carga eficaz | Effektiver Ladestrom | Эффективный ток зарядки | Amp. | 1,5 | 6 | 9 |
| Tipos de baterías | Akku-Typen | Тип аккумулятора | | Pb: WET MF, GEL, AGM, Ca-Ca | | |
| Capacidad de batería | Batteriekapazität | Ёмкость аккумулятора | Ah 15h min/max | 3 / 30 | 5 / 90 | 10 / 120 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm. | | 225 x 160 x 95 | |
| Peso | Gewicht | Вес | ≈kg. | 1,3 | 1,6 | 2,5 |



- Led de señalización:
 - alimentación
 - batería in carga
 - batería cargada
 - inversión de polaridad

- Melde-led:
 - Netzspannung
 - Batterieladen in Ablauf
 - Geladene Batterie
 - Umpolungsschutz

- Индикаторы LED:
 - потребляемая мощность
 - процесс зарядки
 - батареи заряжены
 - инверсия полярности



MACH Series



Cargadores de batería portátil

Características

- Protección termostática de rearme automático y control de sobrecarga (Mach 116, 119)
- Protección contra la inversión de polaridad
- Protección de corto-circuito en la pinza
- Parada manual de la carga

Tragbare Batterieladegeräte

Gerätekennwerte

- Überlastungsschutz mit automatischer Wiederaufrüstung (Mach 116, 119)
- Umpolungsschutz
- Schutz gegen Kurzschluss an den Klemmen
- Manuelle Abschaltung der Ladung

Портативные зарядные устройства

Характеристики

- Защита от перегрузки с автоматическим рестартом (MACH 116, 119)
- Защита от инверсии полярностей
- Защита от короткого замыкания
- Руководство отключение операции



MACH II3
Fuse 4A (10 pcs) 010280



MACH II4
Fuse 5A (10 pcs) 010281

| Datos técnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | MACH 113 | MACH 114 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60Hz (AC) | 1 Ph x 230 | 1 Ph x 230 |
| Potencia | Leistung | Мощность | W | 40 | 50 |
| Tensión nominal de batería | Nominelle Batteriespannung | Напряжение зарядки | Volt | 12 | 12 |
| Corriente de carga media | Durchschnittlicher Ladestrom | Средний ток зарядки | Amp. | 1,5 | 2,5 |
| Corriente de carga eficaz | Effektiver Ladestrom | Эффективный ток зарядки | Amp. | 3 | 4 |
| Posiciones de charge | Posiciones de carga | Количество позиции зарядки | N° | 1 | 1 |
| Capacidad de batería | Batteriekapazität | Ёмкость аккумулятора | Ah min/max | 10 / 40 | 15 / 60 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm. | 225 x 160 x 95 | |
| Peso | Gewicht | Вес | ≈kg. | 1,3 | 1,3 |



Tipos de baterías recargables:

- Batería de Pb WET con y sin mantenimiento, Pb AGM

Aufladbarbatterie:

- Batterie Pb WET mit und ohne Wartung, Pb AGM

Типы батарей:

- Pb WET батареи, Pb WET, Pb AGM



MACH 214
Fuse 5A (10 pcs) 010281



| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | MACH 214 | MACH 116 | MACH 119 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|----------------|------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60Hz (AC) | 1 Ph x 230 | 1 Ph x 230 | 1 Ph x 230 |
| Potencia | Leistung | Мощность | W | 50 | 80 | 110 |
| Tension nominal de bateria | Nominelle Batteriespannung | Напряжение зарядки | Volt | 6 / 12 | 12 | 12 |
| Corriente de carga media | Durchschnittlicher Ladestrom | Средний ток зарядки | Amp. | 2,5 | 4,0 | 6,0 |
| Corriente de carga eficaz | Effektiver Ladestrom | Эффективный ток зарядки | Amp. | 4 | 6 | 9 |
| Posiciones de charge | Posiciones de carga | Количество позиций зарядки | N° | 1 | 1 | 2 |
| Capacidad de bateria | Batteriekapazität | Ёмкость аккумулятора | Ah min/max | 15 / 60 | 20 / 90 | 10 / 120 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm. | | 225 x 160 x 95 | |
| Peso | Gewicht | Вес | kg. | 1,3 | 1,5 | 1,5 |

CLASS Series



Cargadores de batería portátil

Características

- Regulación de la corriente de carga
- Protección termostática
- Protección contra el corto-circuito
- Protección contra la inversión de polaridad
- Parada manual de la carga
- CU 100% Bobinado en cobre
(Class 12A, 16A, 30A, 50A)

Tragbare Batterieladegeräte

Gerätekennwerte

- Einstellbarer Ladestrom
- Überlastungsschutz mit automatischer Wiederaufzündung
- Umpolungsschutz
- Schutz gegen Kurzschluss an den Klemmen
- Manuelle Abschaltung der Ladung
- CU 100% Kupferwicklung
(Class 12A, 16A, 30A, 50A)

Портативные зарядные устройства

Характеристики

- Регулирование зарядного тока
- Защита от перегрузки
- Защита от короткого замыкания
- Защита от инверсии полярностей
- Ручное отключение заряда
- CU 100% медная обмотка
(Class 12A, 16A, 30A, 50A)

12-24 V

15 - 140 Ah

CLASS 12A

12-24 V

20 - 200 Ah

CLASS 16A

12-24 V

10 - 250 Ah

CLASS 20A



CLASS 12A
Fuse 15A (10 pcs) 010293

CLASS 16A
Fuse 20A (10 pcs) 010300

CLASS 20A
Fuse 30A (10 pcs) 010295



| Datos técnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | CU | CLASS 12A | CU | CLASS 16A | CLASS 20A |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|----|------------|-----------------|------------|------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60Hz (AC) | | 1 Ph x 230 | | 1 Ph x 230 | 1 Ph x 230 |
| Potencia | Leistung | Мощность | W | | 130 | | 220 | 300 |
| Tension nominal de batería | Nominelle Batteriespannung | Напряжение зарядки | Volt | | 12 / 24 | | 12 / 24 | 12 / 24 |
| Corriente de carga media | Durchschnittlicher Ladestrom | Средний ток зарядки | Amp. | | 6 | | 9 | 12 |
| Corriente de carga eficaz | Effektiver Ladestrom | Эффективный ток зарядки | Amp. | | 9 | | 12 | 20 |
| Posiciones de charge | Posiciones de carga | Количество позиции зарядки | N° | | 2 | | 2 | 2 |
| Capacidad de batería | Batteriekapazität | Ёмкость аккумулятора | Ah min/max | | 15 / 140 | | 20 / 200 | 10 / 250 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm. | | | 200 x 190 x 270 | | |
| Peso | Gewicht | Вес | ≈kg. | | 4,0 | | 4,5 | 6,0 |

Tipos de baterías recargables:

- Batería de Pb WET con y sin mantenimiento, Pb AGM

Aufladbarbatterie:

- Batterie Pb WET mit und ohne Wartung, Pb AGM

Типы батарей:



- Pb WET батареи, Pb WET, Pb AGM

CLASS 30A

CLASS 50A

12-24 V
15 - 500 Ah

12-24 V
20 - 300 Ah

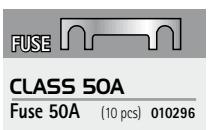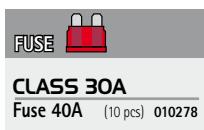

| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | CU | CLASS 30A | CU | CLASS 50A |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|----|-----------------|----|-----------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60Hz (AC) | | 1 Ph x 230 | | 1 Ph x 230 |
| Potencia | Leistung | Мощность | W | | 600 | | 1000 |
| Tension nominal de bateria | Nominelle Batteriespannung | Напряжение зарядки | Volt | | 12 / 24 | | 12 / 24 |
| Corriente de carga media | Durchschnittlicher Ladestrom | Средний ток зарядки | Amp. | | 20 | | 35 |
| Corriente de carga eficaz | Effektiver Ladestrom | Эффективный ток зарядки | Amp. | | 30 | | 50 |
| Posiciones de charge | Posiciones de carga | Количество позиций зарядки | N° | | 2 | | 4 |
| Capacidad de bateria | Batteriekapazität | Ёмкость аккумулятора | Ah min/max | | 20 / 300 | | 15 / 500 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm. | | 200 x 190 x 270 | | 340 x 300 x 160 |
| Peso | Gewicht | Вес | kg. | | 7,5 | | 11,8 |

CLASS Booster Series



Cargadores de batería portátil con arranque rápido

Características

- Regulación de la corriente de carga
- Protección termostática
- Protección contra el corto-circuito
- Protección contra la inversión de polaridad
- Parada manual de la carga
- CU 100% Bobinado en cobre
(Class Booster 410A)

Tragbare Batterieladegeräte mit Schnellstartvorrichtung

Gerätekennwerte

- Einstellbarer Ladestrom
- Überlastungsschutz mit automatischer Wiederaufrüstung
- Umpolungsschutz
- Schutz gegen Kurzschluss an den Klemmen
- Manuelle Abschaltung der Ladung
- CU 100% Kupferwicklung
(Class Booster 410A)

12-24 V

15 - 500 Ah


CLASS Booster 410A



12-24 V

20 - 300 Ah

CLASS Booster 220A

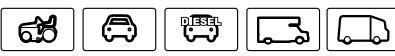

12 V

20 - 200 Ah

CLASS Booster 150A



CLASS 150A
Fuse 50A (10 pcs) 010296

CLASS 220A
Fuse 80A (10 pcs) 010297

CLASS 410A
Fuse 100A (10 pcs) 010292



| Datos técnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | CLASS BOOSTER 150A | CLASS BOOSTER 220A | CU CLASS BOOSTER 410A |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60Hz (AC) | 1 Phx230 | 1 Ph x 230 | 1 Ph x 230 |
| Potencia | Leistung | Мощность | KW | 0,2 / 1,2 | 0,5 / 3 | 1 / 3,5 |
| Tensión nominal de batería | Nominelle Batteriespannung | Напряжение зарядки | Volt | 12 | 12 / 24 | 12 / 24 |
| Corriente de carga media | Durchschnittlicher Ladestrom | Средний ток зарядки | Amp. | 12 | 13 | 35 |
| Corriente de carga eficaz | Effektiver Ladestrom | Эффективный ток зарядки | Amp. | 18 | 20 | 50 |
| Posiciones de carga | Positionen von Lade | Количество позиции зарядки | N° | 2 | 2 | 2 |
| Corriente de arranque | Startstrom | Пусковой ток | Amp. 0 Volt (CC) | 135 | 230 | 450 |
| Corriente de arranque | Startstrom | Пусковой ток | Amp. 1 Volt EL | 100 | 150 | 330 |
| Capacidad de batería | Batteriekapazität | Ёмкость аккумулятора | Ah min/max | 20 / 200 | 20 / 300 | 15 / 500 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm. | 200 x 190 x 270 | 340 x 300 x 160 | 340 x 300 x 160 |
| Peso | Gewicht | Вес | ≈kg. | 6,5 | 11,0 | 11,8 |

Tipos de baterías recargables:

- Batería de Pb WET con y sin mantenimiento, Pb AGM

Aufladbarbatterie:

- Batterie Pb WET mit und ohne Wartung, Pb AGM

Типы батарей:

- Pb WET батареи, Pb WET, Pb AGM



FUSE

CLASS Booster 300€
Fuse 80A (10 pcs) 010297

CLASS Booster 350€
Fuse 50A (10 pcs) 010296

CLASS Booster 400€
Fuse 50A + 80A (10+10 pcs) 010296+010297



| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | CLASS BOOSTER 300E | CLASS BOOSTER 350E | CLASS BOOSTER 400E |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60Hz (AC) | 1 Ph x 230 | 1 Ph x 230 | 1 Ph x 230 |
| Potencia | Leistung | Мощность | KW | 0,7 / 3,5 | 1,1 / 5 | 1,3 / 6 |
| Tension nominal de bateria | Nominelle Batteriespannung | Напряжение зарядки | Volt | 12 / 24 | 12 / 24 | 12 / 24 |
| Corriente de carga media | Durchschnittlicher Ladestrom | Средний ток зарядки | Amp. | 14 | 20 | 26 |
| Corriente de carga eficaz | Effektiver Ladestrom | Эффективный ток зарядки | Amp. | 20 | 35 | 40 |
| Posiciones de charge | Posiciones de carga | Количество позиций зарядки | N° | 2 | 4 | 4 |
| Corriente de arranque | Startstrom | Пусковой ток | Amp. 0 Volt (CC) | 250 | 300 | 400 |
| Corriente de arranque | Startstrom | Пусковой ток | Amp. 1 Volt EL | 160 | 220 | 270 |
| Capacidad de bateria | Batteriekapazität | Ёмкость аккумулятора | Ah min/max | 25 / 350 | 30 / 400 | 35 / 500 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm. | | 400 x 300 x 640 | |
| Peso | Gewicht | Вес | ≈kg. | 13,5 | 15,5 | 18,0 |

CLASS Booster Series



Cargadores de batería portátil con arranque rápido

Características

- Carga rápida con temporizador
- Mando a distancia para el arranque (1350, 2500)
- Protección termostática
- Protección contra el corto-circuito
- Protección contra la inversión de polaridad
- Parada manual de la carga
- CU 100% Bobinado en cobre (Class Booster 2500)

Tragbare Batterieladegeräte mit Schnellstartvorrichtung

Gerätekennwerte

- Schnellladen mit Timer
- Schnellstarts mit Fernbedienung (1350, 2500)
- Überlastungsschutz
- Schutz gegen Kurzschluss
- Umpolungsschutz
- Manuelle Abschaltung der Ladung
- CU 100% Kupferwicklung (Class Booster 2500)

Пускозарядные устройства

Характеристики

- Заряд таймером
- Дистанционное управление для запуска (1350, 2500)
- Защита от перегрузки
- Защита от короткого замыкания
- Защита от инверсии полярностей
- Ручное отключение заряда
- CU 100% медная обмотка (Class Booster 2500)



| Datos técnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | CLASS BOOSTER 4500 | CLASS BOOSTER 5000 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60Hz (AC) | 1 Ph x 230 | 1 Ph x 230 |
| Potencia | Leistung | Мощность | KW | 1,7 / 7,5 | 2,3 / 11 |
| Tensión nominal de batería | Nominelle Batteriespannung | Напряжение зарядки | Volt | 12 / 24 | 12 / 24 |
| Corriente de carga media | Durchschnittlicher Ladestrom | Средний ток зарядки | Amp. | 50 | 70 |
| Corriente de carga eficaz | Effektiver Ladestrom | Эффективный ток зарядки | Amp. | 75 | 105 |
| Posiciones de carga | Posiciones de carga | Количество позиции зарядки | N° | 4 | 4 |
| Corriente de arranque | Startstrom | Пусковой ток | Amp. 0 Volt (CC) | 500 | 700 |
| Corriente de arranque | Startstrom | Пусковой ток | Amp. 1 Volt EL | 350 | 460 |
| Capacidad de batería | Batteriekapazität | Ёмкость аккумулятора | Ah min/max | 35 / 600 | 35 / 800 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm. | 470 x 320 x 750 | |
| Peso | Gewicht | Вес | =kg. | 25,5 | 28,0 |





Tipos de baterías recargables:

- Batería de Pb WET con y sin mantenimiento, Pb AGM

Aufladbatterie:

- Batterie Pb WET mit und ohne Wartung,
Pb AGM

Типы батарей:

- Pb WET батареи, Pb WET, Pb AGM



CLASS Booster 1350
Fuse 200A (12 pcs) 010287

CLASS Booster 2500
Fuse 200A (12 pcs) 010287



| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | |  CLASS BOOSTER 1350 |   CLASS BOOSTER 2500 |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|--|
| Alimentación | Netzspannung | Напряжение сети | Volt 50-60Hz (AC) | 3 Ph x 230/400 | 3 Ph x 230/400 |
| Potencia | Leistung | Мощность | KW | 2,5 / 20 | 4 / 42 |
| Tension nominal de batería | Nominelle Batteriespannung | Напряжение зарядки | Volt | 12 / 24 | 12 / 24 |
| Corriente de carga media | Durchschnittlicher Ladestrom | Средний ток зарядки | Amp. | 90 / 100 | 130 / 180 |
| Corriente de carga eficaz | Effektiver Ladestrom | Эффективный ток зарядки | Amp. | 90 / 100 | 130 / 180 |
| Positions de charge | Posiciones de carga | Количество позиции зарядки | Nº | 5 | 10 |
| Corriente de arranque | Startstrom | Пусковой ток | Amp. 0 Volt (CC) | 1350 | 2500 |
| Corriente de arranque | Startstrom | Пусковой ток | Amp. 1 Volt EL | 800 | 1500 |
| Capacidad de batería | Batteriekapazität | Ёмкость аккумулятора | Ah min/max | 35 / 1300 | 25 / 2200 |
| Dimensiones | Maße | Габариты | mm. | 470 x 320 x 750 | 590 x 380 x 840 |
| Peso | Gewicht | Вес | =kg. | 44,0 | 73,0 |

Pantalla electrónica de cristales líquidos LCD

Automatik LCD Schweißhelme

Сварочные маски с автоматическим затемнением фильтра

Calidad, rendimiento y precio justo

Las máscaras Deca son la opción ideal para los soldadores bricolaje, agricultores, jardineros y trabajadores de la construcción que, a pesar de ocasionales de soldadura, no quieren renunciar a la comodidad de ver con claridad, manteniendo la máscara delante de la cara.

Qualitaet und Leistung zum richtigen Preis.

Die Schutzmasken Deca sind die beste Wahl fuer Hobbyschweisser, Landwirte, Baubeauftragte, die nur ab und zu schweissen, aber nicht auf eine perfekte Sicht verzichten wollen trotz der Maske vor dem Gesicht.

Качество и эффективность по разумной цене

Дека маски являются идеальным выбором для любителей сварщики, фермеров, садоводов, механиков и строителей, которые не хотят отказываться от комфорта ясно видеть при использовании маски перед лицом.



WM 25

LCD 11 DIN



WM 30

LCD 9>13 DIN



WM 28

LCD 9>13 DIN





WM 25 CE

010332 WM 25 DIN 11

- Grado de protección posición oscura: 11
- Posición clara: 3
- Para la mayoría del proceso de soldadura por arco, como MMA, MIG y muchas aplicaciones TIG (> 20Amp)
- Wert von dunkler Filter: Fixed 11
- Helle Filter: 3
- Práctisch für die meisten Prozesse von Lichtbogenschweißen: MMA, MIG und viele WIG-Anwendungen (> 20Amp).
- Uровень темного фильтра: 11
- Уровень светофильтра: 3
- Подходит для основных процессов сварки: MMA, MIG и TIG многих приложений (> 20Amp).



WM 25 - 28 - 30

Lente de protección exterior

Außen Schutzglas

Регулировка на внешнюю маску.

101337  (10 pcs)



WM 28 CE

010324 WM 28 DIN 9-13

- Grado de protección posición oscura: ajustable desde 9 hasta 13
- Posición clara: 4
- El ajuste se encuentra fuera de la máscara.
- Dos niveles de sensibilidad para una mejores detección de arco.
- Para la mayoría del proceso de soldadura por arco, como MMA, MIG y muchas aplicaciones TIG
- La mejor elección para aquellos que cambian de ocasionalmente el proceso de soldadura.
- Wert von dunkler Filter: Regulierbar von 9 bis 13
- Helle Filter: 4
- Die Einstellung ist außerhalb der Maske.
- Zwei Empfindlichkeitsstufen für eine bessere Lichtbogendetektion.
- Praktisch für die meisten Prozesse von Lichtbogenschweißen: MMA, MIG y viele WIG-Anwendungen
- Beste Wahl für diejenigen die verschiedene Schweißverfahren zum Einsatz.
- Уровень темного фильтра регулируется от 9 до 13
- Уровень светофильтра: 4
- Регулировка на внешнюю маску.
- Два уровня чувствительность для лучшего обнаружения дуги.
- Подходит для основных процессов сварки: MMA, MIG и TIG многих приложений.
- Идеально подходит для тех, кто время от времени меняет метод сварки.



WM 30 CE

010326 WM 30 DIN 9-13

- Grado de protección posición oscura: ajustable desde 9 hasta 13
- Posición clara: 4
- Nivel de sensibilidad ajustable para una mejores detección de arco.
- Para la mayoría del proceso de soldadura por arco, como MMA, MIG y muchas aplicaciones TIG
- La mejor elección para aquellos que cambian de ocasionalmente el proceso de soldadura.
- Wert von dunkler Filter: Regulierbar von 9 bis 13
- Helle Filter: 4
- Einstellbare Empfindlichkeit Ebene für eine bessere Lichtbogendetektion.
- Praktisch für die meisten Prozesse von Lichtbogenschweißen: MMA, MIG и viele WIG-Anwendungen
- Beste Wahl für diejenigen die verschiedene Schweißverfahren zum Einsatz.
- Уровень темного фильтра регулируется от 9 до 13
- Уровень светофильтра: 4
- Регулируемый уровень Чувствительность для лучшего обнаружения дуги.
- Подходит для основных процессов сварки: MMA, MIG и TIG многих приложений.
- Идеально подходит для тех, кто время от времени меняет метод сварки.

Datos tecnicos

| Datos tecnicos | Gerätekennwerte | Технические характеристики | | WM 25 | WM 28 | WM 30 |
|---|---------------------------------|---|--------|---|---|---|
| Sichtfeld | Campo de visión | Поле зрения | mm | 97 x 47 | 97 x 44 | 97 x 47 |
| Protección UV / IR | UV / IR Schutz | Защита от ультрафиолетового / инфракрасного | | 15 (en todas las condiciones - unter allen Bedingungen- Каждый раз вы регулируете) | | |
| Grado de protección (Filtro apagado) | Schutzart (Filter aus) | Степень защиты (фильтр выключен) | DIN | 3 | 4 | 4 |
| Grado de protección (Filtro activo) | Schutzart (Filter auf) | Степень защиты (фильтр) | DIN | 11 | 9 > 13 (ajustable - regulierbar - регулируемый) | 9 > 13 (ajustable - regulierbar - регулируемый) |
| Tiempo de conmutación de Claro a Oscuro | Umschaltzeit von Hell zu Dunkel | Время переключения от светлого к темному | DIN | 1/10.000 | 1/10.000 | 1/25.000 |
| Tiempo de conmutación de Oscuro a Claro | Umschaltzeit von Dunkel zu Hell | Время переключения от темного к светлому | sec | 0,25-0,45 | 0,25-0,45 / 0,65-0,80 | 0,35 - 0,45 |
| Sensibilidad | Empfindlichkeit | чувствительность | sec | FIX | MIN / MAX | ajustable - regulierbar - регулируемый |
| Sensor de arco | Lichtbogensensoren | Дуги датчик | Nº | 2 | 2 | 2 |
| Alimentación | Netzspannung | питания | | | cella solare - cella solare - солнечная батарея | |
| Temperatura de funcionamiento | Betriebstemperatur | Рабочая температура | °C | -5 / +55 | -10 / +55 | -10 / +55 |
| clase óptica | Optische Klasse | Оптический класс | EN 379 | 1 / 1 / 1 / 3 | 1 / 2 / 1 / 2 | 1 / 1 / 1 / 2 |
| Lente de protección | Schutzglas | Защитный фильтр | | | interior/exterior - innen/außen - крытый/открытый | |
| Resistencia al impacto | Schockfestigkeit | Устойчивость к ударам | | | EN 175 | |
| Peso | Gewicht | вес | gr. | 430 | 492 | 430 |
| MMA / MIG MAG | MMA / MIG MAG | MMA / MIG MAG | | ✓ | ✓ | ✓ |
| TIG | TIG | TIG | | ✓(>20A) | ✓ | ✓ |



Máscaras de soldadura con filtro adiactinic


Schweissmaske mit Mineralglas

Сварочные маски с фильтром адиактинический



WM 18

010319 WM 18

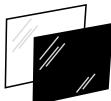

- Valor de filtro: 11
- Dimensión del filtro 75 x 95
- Para la mayoría del proceso de soldadura por arco, como MMA, MIG y muchas aplicaciones TIG (> 20Amp)
- Resistencia al impacto EN 175: SW

- Filter-Wert: 11
- Filter abmessungen mm 75 x 95
- Praktisch für die meisten Prozesse von Lichtbogenschweißen: MMA, MIG und viele WIG-Anwendungen (> 20Amp).
- Schockfestigkeit EN 175: SW

- Фильтры адиактинический: 11
- Размер фильтра 75 мм x 95
- Подходит для основных процессов сварки: MMA, MIG и многих приложений TIG (> 20Amp).
- Ударопрочность EN 175: SW



WM 20

010320 WM 20



- Valor de filtro: 11
- Dimensión del filtro 75 x 95
- Para la mayoría del proceso de soldadura por arco, como MMA, MIG y muchas aplicaciones TIG (> 20Amp)
- Resistencia al impacto EN 175: SW

- Filter-Wert: 11
- Filter abmessungen mm 75 x 95
- Praktisch für die meisten Prozesse von Lichtbogenschweißen: MMA, MIG und viele WIG-Anwendungen (> 20Amp).
- Schockfestigkeit EN 175: SW

- Фильтры адиактинический: 11
- Размер фильтра 75 мм x 95
- Подходит для основных процессов сварки: MMA, MIG и многих приложений TIG (> 20Amp).
- Ударопрочность EN 175: SW



WM 18 - 20

Cristal transparente - DurchsichtigesGlas
Прозрачное стекло

101338 (4 pcs) Blister
Cristal inactinico - Mineralglas
Стекло адиактинический DIN 11

101339 (2 pcs) Blister



DECA ACCESSORI



SELF SERVICE!



Exponiendo el producto

Estos productos se envasan en blister




Produkte Offenlegen

Diese Produkte werden verpackt im Blister



Представление продукт

Эти продукты упаковываются по экспонент

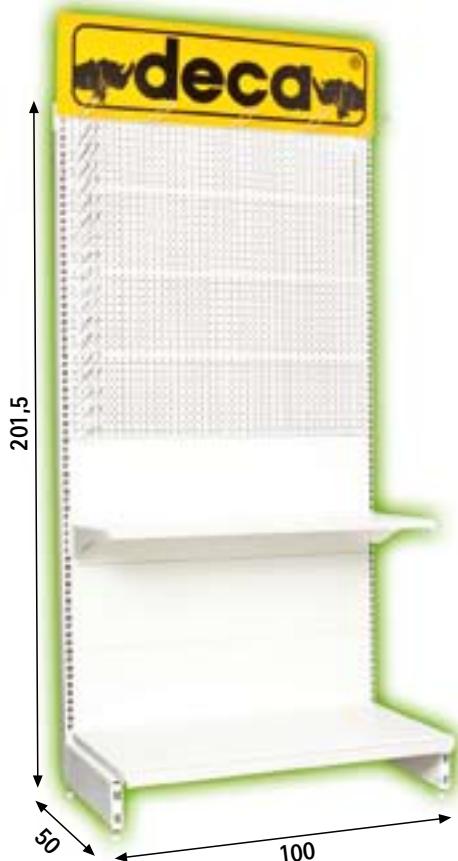

Cod. 019001
Blister Displayer Concept

Consumibles Deca para un rendimiento superior

Deca Verwendungen fuer Hoechstleistungen

DECA расходных материалов для повышения производительности



Electrodos de rutilo para aceros no aleados y de baja aleación.

Características

Ignición fácil.
Excelente aspecto de cordón y fácil eliminación de escoria.
Áreas de aplicación
Construcciones metálicas en general.
Carpintería ligera
Reparaciones.

Gebräuchste Elektroden fuer nicht gebundenen oder flach gebundenen Stahl

Merkmale

Einfache Scharfmachung
Optimale Erscheinungsform des Kordons und einfache Beseitigung der Schlacke.

Anwendungsbereich
Generell alle Metallkonstruktionen
Leichtes Zimmerhandwerk
Reparaturen

Рутиловые электроды для низколегированных и не легированные стали.

характеристика

Запуск легко.
Отличный внешний вид и легкое удаление шлака.
тип приложения
Металлоконструкции в целом.
Легких конструкций.
Ремонт.



Electrodos básicos con bajo contenido en hidrógeno.

Características

Fusión sin salpicadura.
Ignición bastante fácil.
Depósito regular.
Fácil de limpiar.
Áreas de aplicación
Electrodos para aplicaciones que requieren excelentes propiedades mecánicas.

Basische Elektroden mit niedrigem Wasserstoffinhalt

Merkmale

Schmelzung ohne Spritzer
Ziemlich einfache Scharfmachung
Gleichmaessiges Depot
Einfach zu reinigen.

Anwendungsbereiche
Elektroden fuer Anwendung, wo optimale mechanische Eigen-schaften angefragt werden

Базисные электроды низким содержанием водорода.

характеристика

Отливка без брызг.
Запуск довольно легко.
Остаток нормально.

Легко чистится.

тип приложения

Электроды для приложений, требующих отличные механические свойства.



Electrodos de rutilo de acero inoxidable (19Cr-10Ni)

Características

Fusión sin salpicadura.
Depósito regular.
Fácil de limpiar.
Áreas de aplicación
Se utiliza para la soldadura de acero inoxidable AISI tipo 304 y en todas las construcciones que requieren una buena resistencia a la corrosión y oxidación.

Gebräuchste Elektroden fuer Stahl(19Cr-10Ni)

Merkmale

Schmelzung ohne Spritzer
Gleichmaessiges Depot
Einfach zu reinigen
Anwendungsbereiche
In Gebrauch fuer Schweiessungen von Stahl Inox der Art AISI 304 und in allen Konstruktionen, wo eine gute Resistenz gegen Korrosion und Oxydation erfordert wird.

Рутиловые электроды для нержавеющая сталь (19Cr-10Ni).

характеристика

Отливка без брызг.
Остаток нормально.

Легко чистится.

тип приложения

Используется для сварки нержавеющей стали типа AISI 304 и во всех конструкциях, которые требуют высокой стойкостью к коррозии и окислению.



Electrodo con revestimiento básico grafítico para la soldadura de hierro fundido sin o con bajo precalentamiento (300°C).

Características

Para la reparación de piezas de hierro fundido o para fusionar partes de acero, cobre o níquel.
Ignición fácil.
Superficie del cordón lisa.

Áreas de aplicación
Reparaciones.

Elektrode mit basisch-graphischer Überzierung um Gusseisen ohne oder mit niedriger Erwärmung(300°C) zu schweißen.

Merkmale
Um Gusselemente zu reparieren oder um Stahlteile,Kupferfertile oder Nickel zu schmelzen.
Einfache Scharfmachung
Flache Oberfläche des Kordons
Anwendungsbereiche
Reparaturen

Электрод с графит-базисным покрытием для сварки чугуна с или без подогрева. (300°C).

характеристика
Для ремонта чугунных частей или объединить части из стали, меди или никеля сплавия.
Запуск легко.
Гладкая поверхность перехода.
тип приложения
Ремонт.

| Código Code Код | Diámetro Durchmesser Диаметр | Largo Länge Длина | Cantidad Betrag Количество | Intensidad de corriente Strom Intensität Плотность тока | Clasificación Klassifikation Классификация | Posiciones de soldadura Schweispositionen Позиции для сварки | Tipo de corriente Art des Strom Тип тока |
|--|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|--|--|--|
| Electrodo Rutilo Rutile-Schweißelektrode Рутиловые электроды | | | 40 | | AWS A5.1 E6013 EN 499 E 42 0 RR 12 | | AC U0 ≥ 48 Volt |
| 010220 | 1,6 mm | 300 mm | 100 | 20 - 40 Amp | | | |
| 010224 | 1,6 mm | 300 mm | 40 | 20 - 40 Amp | | | |
| 010221 | 2,0 mm | 300 mm | 80 | 40 - 60 Amp | | | |
| 010225 | 2,0 mm | 300 mm | 30 | 40 - 60 Amp | | | |
| 010222 | 2,5 mm | 300 mm | 55 | 60 - 90 Amp | | | |
| 010125 | 2,5 mm | 300 mm | 16 | 60 - 90 Amp | | | |
| 010223 | 3,2 mm | 350 mm | 30 | 90 - 120 Amp | | | |
| 010126 | 3,2 mm | 350 mm | | 90 - 120 Amp | | | |
| Electrodo Basico Basische Elektroden Базисные электроды | | | 30 | | E7018-1 EN 499 E 464 B 32 H 5 | | AC U0 ≥ 55 Volt |
| 010127 | 2,5 mm | 300 mm | | 70 - 90 Amp | | | |
| Acero Inoxidable Edelstahl Нержавеющая сталь | | | 40 | | AWS A5.4 E 308L-17 EN 1600 E 19 9 LR 32 | | AC U0 ≥ 50 Volt |
| 010128 | 2,0 mm | 300 mm | 30 | 35 - 50 Amp | | | |
| 010129 | 2,5 mm | 300 mm | | 50 - 80 Amp | | | |
| Fundicion Gusseisen Чугун | | | 6 | | AWS A5.15 Eni-Cl EN 1071 E C Ni-Cl 1 | | AC U0 ≥ 50 Volt |
| 010131 | 2,5 mm | 300 mm | 16 | 60 - 90 Amp | | | |
| 010130 | 2,5 mm | 300 mm | | 60 - 90 Amp | | | |

Consumibles Deca para un rendimiento superior

Deca Verwendungen fuer Hoechstleistungen

DECA расходных материалов для повышения производительности



Acero

De uso general, adecuado para unir conjunta de acero al carbono. Para su uso en carpintería, tanques, carrocería, etc.

Stahldrähte

Fuer generelle Anwendung geeignet fuer die Einigung von Stahl mit Kohlenstoff. Fuer die Anwendung im Zimmerhandwerk, Behaelter Karosserien etc.

Сталь

Универсальный, пригодные для соединения углеродистых сталей. Для использования в столярной, танки, гаражи и т.д.



Tubular


Alambre autoprotegido múltiples posiciones ideal para soldadura de una sola pasada en aceros al carbono.

Seelendraht

Mehrgeradeheizter selbstschirmender Draht fuer die "single-pass" auf Stahl mit Kohlenstoff.

Флюсовая

себя защищенным флюсовой проводом многим позиционных идеально подходит для однoproходной сварки углеродистых сталей.

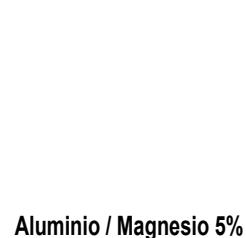

Aluminio/Silicium 5%

Alambre sólido de aluminio con 5% Si. Adecuado para la soldadura de aleaciones Al-Si 2-7%, y aleaciones de Al-Mg-Si. Se utiliza en construcciones arquitectónicas, cajas para camiones, tanques y para la reparación de piezas de fundición.

Aluminium/Silizium 5%

Massiver Aluminiumdraht mit 5% Si. Geeignet fuer Schweiessungen von Legierungen Al-Mg-Si. Der Anwendungsbereich ist in der Architektur,Lastwagenkisten, Behaelter und in der Reparation von Schmelzungen.

Алюминий/Силициум 5%

Твердые алюминиевые проволоки до 5% Si. Подходит для сварки сплавов Al-Si 2-7%, и сплавов Al-Mg-Si. Она используется в строительстве объектов для архитектурных, контейнеры для грузовых автомобилей, топливных баков и ремонт отливок.



Cobre/Silicium 3%

Alambre sólido adecuado para la soldadura de aleaciones de cobre y silicio o de cobre y zinc. Especialmente adecuado para cobsoldar de láminas galvanizadas en el sector de carrocería.

Kupfer/Silizium 3%

Massiver Draht geeignet fuer Schweiessung von Legierungen Kupfer-Silizium oder Kupfer-Zink, von Zinkblechen im Karosseriebereich.

Медь/Силициум 3%

Проволока сплошного сечения для сварки медно-цинково-кремний или медь. Особено подходит для пайки оцинкованных листов в кузовной цех.

Acero Inoxidable

Alambre sólido adecuado para la soldadura de aceros inoxidables de tipo AISI 301, 304 y 304L. Excelente resistencia a la corrosión.

Edelstahl

Massiver Draht, geeignet fuer Schweiessung von Stahl Inox der Art AISI 301,304 und 304L. Optimale Verschleissfestigkeit fuer die Korrosion.

Нержавеющая сталь

Проволока сплошного сечения для сварки нержавеющих сталей типа AISI 301, 304 и 304L. Отличная стойкость к коррозии.

| Código Code Код | Diametro Durchmesser Диаметр | Hilo Draht Проволока | Cantidad Betrag Количество | Intensidad de corriente Strom Intensität Плотность тока | Gas de protección Schutzgas Защитный газ | Clasificación Klassifikation Классификация | Tipo de corriente Art des Strom Тип тока |
|--|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|--|--|
| Acero - Stahldrähte - Сталь | | | | | Argon/CO ₂ CO ₂ | AWS A5.18: ER 70S-6 EN ISO 14341-A: G 42 2 M G3S1 | |
| 010871 | ø 0,6 | ø mm. 100 | 0,7 kg. | 30 - 100 Amp | | | |
| 010801 | ø 0,6 | ø mm. 200 | 5,0 kg. | 30 - 100 Amp | | | |
| 010872 | ø 0,8 | ø mm. 100 | 0,7 kg. | 60 - 200 Amp | | | |
| 010805 | ø 0,8 | ø mm. 200 | 5,0 kg. | 60 - 200 Amp | | | |
| Aluminio/Magnesio 5% - Aluminium/Magnesium 5% Алюминий/Магний 5% | | | | | Argon | AWS A5.10: ER 5356 EN ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr(A)) | |
| 010881 | ø 0,8 | ø mm. 100 | 0,4 kg. | 60 - 170 Amp | | | |
| 010882 | ø 1,0 | ø mm. 100 | 0,4 kg. | 90 - 210 Amp | | | |
| Aluminio/Silicium 5% - Aluminium/Silizium 5% Алюминий/Силициум 5% | | | | | Argon | AWS A5.10: ER 4043 EN ISO 18273: S Al 4043 (AlSi5(A)) | |
| 010844 | ø 1,0 | ø mm. 100 | 0,5 kg. | 90 - 210 Amp | | | |
| Inox - Edelstahl - Нержавеющая сталь | | | | | Argon/CO ₂ | AWS A5.9: ER 308L Si EN ISO 14343-A: G 19 9 L Si | |
| 010892 | ø 0,8 | ø mm. 100 | 0,7 kg. | 65 - 220 Amp | | | |
| Tubular - Seelendraht - Флюсовая | | | | | XX | AWS A5.20: E71T-GS | |
| 010818 | ø 0,9 | ø mm. 100 | 0,7 kg. | 40 - 100 Amp | | | |
| 010816 | ø 0,9 | ø mm. 200 | 2,0 kg. | 40 - 100 Amp | | | |
| Cobre/silicium 3% - Kupfer/Silizium 3% Медь/Силициум 3% | | | | | Argon | AWS A5.7: ER CuSi-A EN ISO 14640: S CuSi3Mn1 - S Cu6560 | |
| 010845 | ø 0,8 | ø mm. 200 | 2,0 kg. | 65 - 220 Amp | | | |

El accesorio correcto para cada equipo

Das richtige Accessoire für jedes Gerät

Надлежащее аксессуар для каждого оборудования



| Modelo Model Модель | A | | | | | | | | Pinzas portaelectrodos Elektrodenhalter Держатели электродов | Tomas de masa Masseklemmen Клемма массы | Cable Cable Кабель | Empalme Anschlüsse Соединители |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|---|--------------------------|--------------------------------------|
| | AD10 (000199) | AD16 (000150) | DS10 (000200) | DS16 (000201) | DS20 (000217) | DS35 (000205) | DS50 (000207) | DS60 (000209) | | | | |
| Starmos 120 | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | 010301 | 010310 | 010353 | 010385 |
| Starmos 130 | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | 010301 | 010310 | 010353 | 010385 |
| Starmicro 150 | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | 010301 | 010310 | 010353 | 010385 |
| Starmicro 180 | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | 010301 | 010310 | 010353 | 010385 |
| Starmicro 205 | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | 010303 | 010311 | 010357 | 010385 |
| Mos 138EVO | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | 010301 | 010310 | 010353 | 010385 |
| Mos 168EVO | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | 010301 | 010310 | 010353 | 010385 |
| Mos 150GEN | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | 010303 | 010311 | 010357 | 010385 |
| Mos 170GEN | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | 010303 | 010311 | 010357 | 010385 |
| Mos 210GEN | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | 010303 | 010311 | 010357 | 010385 |
| Mastro 32EVO | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | 010303 | 010311 | 010358 | 010385 |
| Mastro 40EVO | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | 010303 | 010311 | 010358 | 010385 |
| Mastro 50EVO | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | 010303 | 010311 | 010358 | 010385 |
| Star 140E | - | - | - | - | - | - | - | - | 010301 | 010310 | - | - |
| Star 190E | - | - | - | - | - | - | - | - | 010301 | 010310 | - | - |
| Star 210E | - | - | - | - | - | - | - | - | 010301 | 010310 | - | - |
| Star 220E | - | - | - | - | - | - | - | - | 010301 | 010310 | - | - |
| Star 270E | - | - | - | - | - | - | - | - | 010303 | 101311 | - | - |
| Tecno 130Ea | - | - | - | - | - | - | - | - | 010301 | 010310 | - | - |
| Tecno 165T | - | - | - | - | - | - | - | - | 010301 | 010310 | - | - |
| Parva 140E | - | - | - | - | - | - | - | - | 010301 | 010310 | - | - |
| Parva 145E | - | - | - | - | - | - | - | - | 010301 | 010310 | - | - |
| Parva 150E | - | - | - | - | - | - | - | - | 010301 | 010310 | - | - |
| Parva 165E | - | - | - | - | - | - | - | - | 010301 | 010310 | - | - |
| Parva 175E | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | 010301 | 010310 | 010353 | 010340 |
| Domus 171E | - | - | - | - | - | - | - | - | 010301 | 010310 | - | - |
| Domus 175E | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | 010301 | 010310 | 010353 | 010340 |
| Domus 210E | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | 010303 | 101311 | 010357 | 010340 |
| T-Arc 520 | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | 010303 | 010311 | 010357 | 010385 |
| T-Arc 525 | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | 010303 | 010311 | 010358 | 010385 |
| T-Arc 527 | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | 010303 | 010311 | 010358 | 010385 |
| T-Arc 529 | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | 010303 | 010311 | 010358 | 010385 |
| T-Arc 530 | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | 010307 | 010315 | 010359 | 010386 |
| T-Arc 845 | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | 010304 | 010317 | 010360 | 010387 |
| P-Arc 525 | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | 010303 | 010311 | 010358 | 010385 |
| P-Arc 526 | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | 010307 | 010315 | 010359 | 010386 |
| P-Arc 735 | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | 010307 | 010315 | 010359 | 010386 |
| P-Arc 840 | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | 010304 | 010317 | 010360 | 010387 |
| P-Arc 846 | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | 010304 | 010317 | 010360 | 010387 |
| E-Arc 840 | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | 010304 | 010315 | 010360 | 010387 |
| E-Arc 860 | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | 010306 | 010317 | 010361 | 010387 |
| Mos 138 TIG | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | 010301 | 010310 | 010353 | 010385 |
| Mastrotig 200 | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | 010303 | 010311 | 010358 | 010385 |
| Decatig 200E | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | 010307 | 010315 | 019358 | 010386 |

Kit Saldatura



AD 10 Welding Kit 160A
000199 (1 pc) 2,4+1,6m 16 mmq

AD 16 Welding Kit 180A
000150 (1 pc) 3+2m 16 mmq



DS10 Welding Kit 160A
000200 (1 pc) 3+2m 25 mmq

DS16 Welding Kit 180A
000201 (1 pc) 3+2m 25 mmq

DS20 Welding Kit 200A
000217 (1 pc) 3+2m 25 mmq

DS35 Welding Kit 350A
000205 (1 pc) 3+3m 50 mmq

DS50 Welding Kit 500A
000207 (1 pc) 3+3m 70 mmq

DS60 Welding Kit 600A
000209 (1 pc) 3+3m 70 mmq



Pinzas portaelectrodos - Elektrodenhalter
Держатель электрода

| | | | |
|--------|------|----------|--------|
| 010301 | 160A | 200A@35% | (1 pc) |
| 010303 | 200A | 200A@35% | (1 pc) |
| 010307 | 300A | 300A@35% | (1 pc) |
| 010304 | 400A | 400A@35% | (1 pc) |
| 010306 | 600A | 600A@35% | (1 pc) |




Tomas de masa - Masseklemmen
Клемма массы

| | | |
|--------|------|----------|
| 010310 | 160A | (1 pc) |
| 010311 | 200A | 200A@35% |
| 010315 | 350A | 350A@35% |
| 010317 | 500A | 500A@35% |




Cable - Kabel - Кабель

| | | |
|--------|-------------------------|--------|
| 010353 | 10mm ² (10m) | (1 pc) |
| 010357 | 16mm ² (10m) | (1 pc) |
| 010358 | 25mm ² (10m) | (1 pc) |
| 010359 | 35mm ² (10m) | (1 pc) |
| 010360 | 50mm ² (10m) | (1 pc) |
| 010361 | 70mm ² (10m) | (1 pc) |

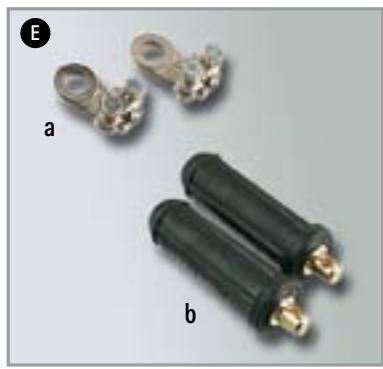


Empalme - Anschlüsse - Соединители

| | | |
|------------|-------|---------|
| (a) 010340 | 16mmq | (2 pcs) |
| (b) 010385 | 25mmq | (2 pcs) |
| (b) 010386 | 50mmq | (2 pcs) |
| (b) 010387 | 70mmq | (2 pcs) |

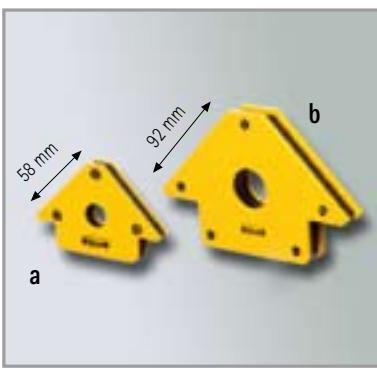

Sostenedor magnético
Магнитеский держатель
Магнитные держатели позиции

| | | |
|------------|--------|--------|
| (a) 010345 | MPH 62 | (1 pc) |
| (b) 010346 | MPH 92 | (1 pc) |

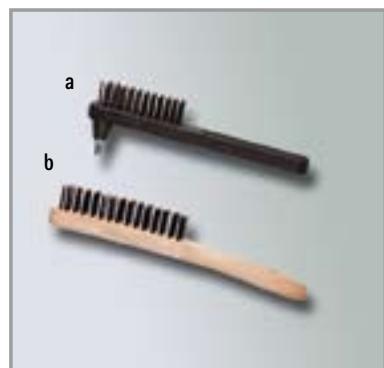

Cepillo - Gebogen Bürsten - Щетка

| | |
|------------|--------|
| (a) 010342 | (1 pc) |
| (b) 010343 | (1 pc) |



Piqueta barre escorias - Abklophämmer
Молоток

| | |
|--------|--------|
| 010341 | (1 pc) |
|--------|--------|

El accesorio correcto para cada equipo

Das richtige Accessoire für jedes Gerät


Надлежащее аксессуар для каждого оборудования



A B C C f D E


| Modelo Model Модель | Kit TIG TG9 (000197) | Antorchas Brenner Рорелка | Manorreductor Druckminderer Регулятор давления | Adaptador por Argon Argon Adapter Адаптер для аргона | Cable con toma de masa Kabel mit Masseklemme Клемма массы с кабелем | Manguera de gas Gasschlauch Газовая труба |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|--|---|---|
| Starmos 120 | ✓ | 010611 | (c) 010242 | 010571 | 010258 | - |
| Starmos 130 | ✓ | 010611 | (c) 010242 | 010571 | 010258 | - |
| Starmicro 150 | ✓ | 010611 | (c) 010242 | 010571 | 010258 | - |
| Starmicro 180 | ✓ | 010611 | (c) 010242 | 010571 | 010258 | - |
| Starmicro 205 | ✓ | 010611 | (c) 010242 | 010571 | 010258 | - |
| Mos 138EVO | ✓ | 010611 | (c) 010242 | 010571 | 010258 | - |
| Mos 168EVO | ✓ | 010611 | (c) 010242 | 010571 | 010258 | - |
| Mos 150GEN | ✓ | 010611 | (c) 010242 | 010571 | 010258 | - |
| Mos 170GEN | ✓ | 010611 | (c) 010242 | 010571 | 010258 | - |
| Mos 210GEN | ✓ | 010611 | (c) 010242 | 010571 | 010258 | - |
| Mastro 32EVO | ✓ | 010611 | (c) 010242 | 010571 | 010258 | - |
| Mastro 40EVO | ✓ | 010611 | (c) 010242 | 010571 | 010258 | - |
| Mastro 50EVO | ✓ | 010611 | (c) 010242 | 010571 | 010258 | - |
| E-Arc 840 | - | 010230 | (d) 010513 | 010571 | 010316 | 000216 |
| E-Arc 860 | - | 010230 | (d) 010513 | 010571 | 010316 | 000216 |
| Mos 138 TIG | - | 010611 | (d) 010513 | 010571 | 010258 | - |
| Mastrotig 200 | - | 010232 | (d) 010513 | 010571 | 010258 | 000216 |
| Decatig 200E | - | 010230 | (d) 010513 | 010571 | 010314 | 000216 |

110A VALVE

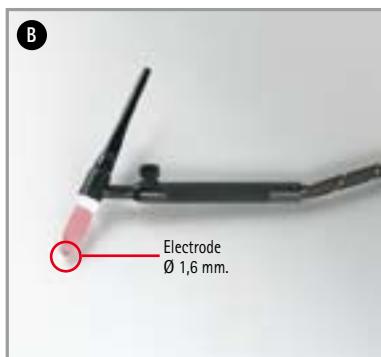


010611 TIG Torch 110A VALVE 4m (1 pc)

140A

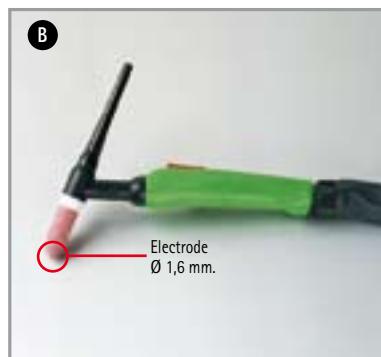

010232 TIG Torch 140A 4m (1 pc)

180A

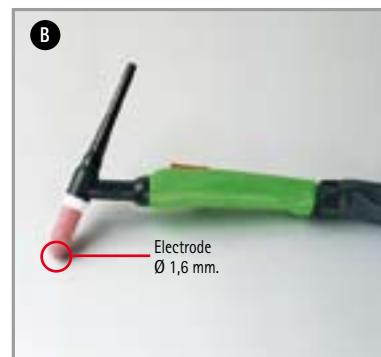

010230 TIG Torch 180A 4m (1 pc)



Tapon largo - Lange Brennerkappe
Длинный наконечник
(a) 010655 (3 pc)

Difusor - Diffusor - Диффузор
(b) ø 1,6 010657 (3 pcs)

Pinzas porta electrodo - Elektrodenhalter
Держатель электрода
(c) ø 1,6 010658 (3 pcs)

Tobera - Düse - Сопло
(d) No.6 010656 (10 pcs)



Tapon largo - Lange Brennerkappe
Длинный наконечник
(a) 010369 (3 pc)

Difusor - Diffusor - Диффузор
(b) ø 1,6 010645 (3 pcs)
(b) ø 2,4 010643 (3 pcs)

Pinzas porta electrodo - Elektrodenhalter
Держатель электрода
(c) ø 1,6 010633 (3 pcs)
(c) ø 2,4 010635 (3 pcs)

Tobera - Düse - Сопло
(d) No.6 010690 (10 pcs)
(d) No.8 010691 (10 pcs)



Tapon largo - Lange Brennerkappe
Длинный наконечник
(a) 010369 (3 pc)

Difusor - Diffusor - Диффузор
(b) ø 1,6 010645 (3 pcs)
(b) ø 2,4 010643 (3 pcs)

Pinzas porta electrodo - Elektrodenhalter
Держатель электрода
(c) ø 1,6 010633 (3 pcs)
(c) ø 2,4 010635 (3 pcs)

Tobera - Düse - Сопло
(d) No.6 010690 (10 pcs)
(d) No.8 010691 (10 pcs)

TIG Electrodos - WIG Elektroden - TIG элекдроды



| Código Code Код | Diámetro Durchmesser Диаметр | Cantidad Betrag Количество | Antorcha Brenner Горелка | Intensidad de corriente Strom Intensität Плотность тока | Gas de protección Schutzgas Защитный газ | Metales soldables Schweißbare Metalle Свариваемый металлов | Tipo di corrente Type of current Nature du courant |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|---|--|
| Electrodo tungsteno/ce 2% Wolframelektrode th/ce 2% Th/ce 2% тугоплавкий электрод | | | | | Argon | Acero y acero inoxidable Stahl und Edelstahl Сталь и нержавеющая сталь | /DC |
| 010694 | ø 1,6 | 10 pcs | 110A, 140A, 180A | 10 - 80 Amp | | | |
| 010696 | ø 2,4 | 10 pcs | 140A, 180A | 90 - 120 Amp | | | |
| Electrodo tungsteno puro Reinwolframelektrode Чистый тугоплавкий электрод | | | | | Argon | Aleaciones ligeras Leichtmetall Legierungen Легких сплавов | /AC |
| 010697 | ø 1,6 | 10 pcs | 110A, 140A, 180A | 40 - 80 Amp | | | |
| 010699 | ø 2,4 | 10 pcs | 140A, 180A | 70 - 120 Amp | | | |



000197 TG 9 Kit TIG



Manorreductor - Druckminderer

Регулятор давления

- | | | | |
|------------|----------------------|--------|--|
| (a) 010515 | CO ₂ | (1 pc) | |
| (b) 010499 | CO ₂ | (1 pc) | |
| (c) 010242 | CO ₂ | (1 pc) | |
| (d) 010513 | CO ₂ | (1 pc) | |
| (e) 010512 | CO ₂ | (1 pc) | |
| (f) 010571 | CO ₂ → Ar | (1 pc) | |



Kit bombonas recargables

Kit für Gasflasche

Адаптер для многоразовых/одноразовых
баллонов

010810

(1 pc)



Cable con toma de masa
Kabel mit Masseklemme
Клемма массы с кабелем

- | | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------------|
| 010258 | 200A cavo 10 mm ² (2m) | 25 mm ² (1 pc) |
| 010314 | 350A cavo 35 mm ² (2m) | 50 mm ² (1 pc) |
| 010316 | 500A cavo 70 mm ² (2m) | 75 mm ² (1 pc) |



Manguera de gas - Gasschlauch - Газовая труба

000216 1,5m (1 pc)



Bombonas no recargable
Einwegflasche
Одноразовых баллонов

010503 Argon lt. 1 (1 pc)

| Accesarios Zubehör Аксессуары | | | Equipos Gerät Оборудования | | Starflux 130AC Decastar 130AC | Startwin 135EVO Startwin 165/1EV0 Decastar 135EVO Startwin 180E | Decastar 150E - 180E | D-mig 420 S - 420 T | D-mig 520 T - 525 T 520 SD - 525 TD - 530 SD | D-mig 2500 D-mig 532 TDK | D-mig 530 TDK | Decamig 6350 | Decamig 6500 | D-mig 635 TD | D-mig 650 TD - 660 TD | Decamig 7350 | Decamig 7500 - 7600 | D-mig 735 TD | D-mig 750 TD - 760 TD |
|---|---|----------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|----------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| A Antorchas - Brenner - Ropelka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010464 | 140A | 140 Amp @ 60% | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 010468 | 140A Valve | 140 Amp @ 60% | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 010470 | 160A | 160 Amp @ 60% | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 010234 | 180A 3m Euro | 180 Amp @ 60% | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | |
| 010235 | 180A 4m Euro | 180 Amp @ 60% | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | |
| 010236 | 230A 3m Euro | 230 Amp @ 60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | |
| 010237 | 230A 4m Euro | 230 Amp @ 60% | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | |
| 010463 | 340A 3m Euro | 340 Amp @ 60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | |
| 010239 | 340A 4m Euro | 340 Amp @ 60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | |
| 010461 | 500A H2O 3m Euro | 500 Amp @ 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 010462 | 500A H2O 4m Euro | 500 Amp @ 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 010309 | POT1 3m Euro | 180 Amp @ 60% | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 010271 | POT2 3m Euro | 180 Amp @ 60% | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 010308 | SPOOL GUN1 6m Euro | 180 Amp @ 60% | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 010270 | SPOOL GUN2 6m DINSE | 180 Amp @ 60% | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| B Engranaje de arrastre - Drahtführungsrolle - Протяжные ролики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010841 | Kit 3 pcs: Fe ø 0,6/0,8/1,0 Flux ø 0,8/0,9/1,2 Al ø 0,8/1,0 | | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 010776 | Fe ø 0,6 (1 pc) | | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 010673 | Fe ø 0,8/1,0 (Al ø 0,8/1,0) (1 pc) | | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 010627 | Fe ø 0,6/0,8 (Flux ø 0,9) (1pc) | | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 010628 | Fe ø 1,0/1,2 (1 pc) | | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 011200 | Fe ø 0,6/0,8 (1 pc) | | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| 011201 | Fe ø 1/1,2 (1 pc) | | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| 011202 | Fe ø 1,2/1,6 (1 pc) | | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| 011206 | Fe ø 0,8/1,0 (2 pcs) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| 011207 | Fe ø 1,2/1,6 (2 pcs) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| 010775 | Flux ø 0,8/0,9/1,2 (1 pc) | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 011205 | Flux ø 1,2/1,6 (1 pc) | | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| 011210 | Flux ø 1,2/1,6 (2 pcs) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| 010673 | Al ø 0,8/1,0 (Fe ø 0,8/1,0) (1 pc) | | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 010629 | Al ø 0,8/1,0 (1 pc) | | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 011203 | Al ø 1,0/1,2 (1 pc) | | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | |
| 011204 | Al ø 1,2/1,6 (1 pc) | | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | |
| 011208 | Al ø 0,8/1,0 (2 pcs) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| 011209 | Al ø 1,2/1,6 (2 pcs) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| C Sirga forrada - Drahtführungssele - Канал для горелки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010241 | Fe, Flux ø 0,6/1,0 | 3m | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 010743 | Fe ø 0,6/0,9 | 4m | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 010744 | Fe ø 1,0/1,2 | 4m | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 010745 | Fe ø 1,2/1,6 | 4m | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 010370 | Al ø 0,8/1,0 | 3m | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 010746 | Al ø 0,8/1,0/1,2 | 3m | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 010747 | Al ø 1,2/1,6 | 3m | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

Fe = acero, stahl, Сталь Flux = tubular, Seelendraht, Флюсовая Al = aluminium, aluminio, Алюминий

A 140A - 160A


010464 MIG Torch 140A 2m (1 pc)
 010468 MIG Torch 140A VALVE 2m (1 pc)
 010470 MIG Torch 160A 2m (1 pc)

A 180A



010234 MIG Torch 180A 3m EURO (1 pc)
 010235 MIG Torch 180A 4m EURO (1 pc)

A 230A


010236 MIG Torch 230A 3m EURO (1 pc)
 010237 MIG Torch 230A 4m EURO (1 pc)

A 340A


010463 MIG Torch 340A 3m EURO (1 pc)
 010239 MIG Torch 340A 4m EURO (1 pc)

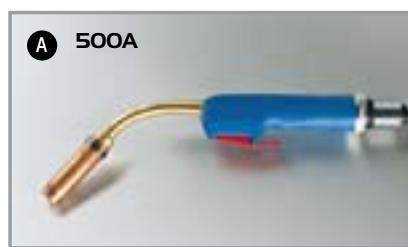A 500A


010461 MIG Torch 500A H₂O 3m EURO (1 pc)
 010462 MIG Torch 500A H₂O 4m EURO (1 pc)

B


Engranaje de arrastre - Drahtführungsrolle
 Протяжные ролики

A POT 1 - POT 2


 Antorcha con regulacion en la empuñadora: facilita el control de la soldadura.

Brenner mit Steuerung in den Griff: erleichtert die Kontrolle des Schweißvorgangs.

Горелка с регулированием на рукоятке: облегчить контроль сварки

010309
 MIG Torch POT 1 3m EURO (1 pc)
 010271
 MIG Torch POT 2 3m DINSE (1 pc)

A SPOOL GUN 1 - SPOOL GUN 2


Antorcha Spool gun:
 posee una bobina de hilo continuo en la empuñadura, es ideal para el uso de hilos blandos (aluminio) sin problemas de arrastre.

Brenner Spool gun:
 verfügt über eine im Griff untergebrachte Schweißdrahtspule ist ideal für weiche Drähte (Aluminium) ohne Zuführprobleme.

MIG горелка с устройством подачи проволоки :
 идеально подходит для использования мягкой проволоки (алюминий) и без проблем скольжения (ручка регулировки скорости проволоки).

C


Sirga forrada - Drahtführungssele
 Канал для горелки

010308
 MIG Torch SPOOL GUN 1 6m EURO (1 pc)



010270
 MIG Torch SPOOL GUN 2 6m DINSE (1 pc)



Engranaje de arrastre
 Drahtführungsrolle
 Протяжные ролики

011198 Fe Ø 0,6 - 0,8 (1 pc)
 011199 Al Ø 0,8 - 1,0 (1 pc)

| | | Antorchas Brenner Фонари | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|----------------|---|---------------------|---|---------------|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|
| Accesarios Zubehör Аксессуары | | | 140 A (010464) | | 140A Valve (010468) | | 160A (010470) | | 180A 3m Euro (010234) 180A 4m Euro (010235) POT1 3m Euro (010369) POT2 3m Euro (010271) | | SPOOL GUN1 6m Euro (010308) SPOOL GUN2 6m Euro (010270) | | 230A 3m Euro (010236) 230A 4m Euro (010237) | | 340A 3m Euro (010463) 340A 4m Euro (010239) | | 500A H40 3m Euro (010461) 500A H40 4m Euro (010462) |
| A Cuello- Brennerhalls - Гусак | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010240 | | (1 pc) | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 010485 | | (1 pc) | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 010484 | | (1 pc) | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | | |
| 010488 | | (1 pc) | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 010489 | | (1 pc) | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | | |
| 010490 | | (1 pc) | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | | |
| 010492 | | (1 pc) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | | |
| B Maella - Feder - Пружина | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010437 | | (10 pcs) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | | |
| 010436 | | (10 pcs) | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | | |
| C Portatubo - Spitzehlter - Сопло | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010439 | | (20 pcs) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | | |
| 010405 | | (10 pcs) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | | |
| D Distribuidor de gas - Gasdiffusor - Диффузор | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010997 | | (10 pcs) | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | | |
| 010998 | | (10 pcs) | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | | |
| 010999 | | (10 pcs) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | | |
| E Boquilla de contacto acero - Stahldüsen - Наконечники Сталь | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010448 | (a) Fe M6 Ld | ø 0,6 (20 pcs) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | | |
| 010253 | (a) Fe M6 Ld | ø 0,6 (3 pcs)  | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | | |
| 010449 | (a) Fe M6 Ld | ø 0,8 (20 pcs) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | | |
| 010254 | (a) Fe M6 Ld | ø 0,8 (3 pcs)  | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | | |
| 010450 | (a) Fe M6 Ld | ø 1,0 (20 pcs) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | | |
| 010255 | (a) Fe M6 Ld | ø 1,0 (3 pcs)  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | | |
| 010451 | (a) Fe M6 Ld | ø 1,2 (20 pcs) | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | | |
| 010942 | (b) Fe M6 Hd | ø 1,0 (20 pcs) | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | | |
| 010943 | (b) Fe M6 Hd | ø 1,2 (20 pcs) | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | | |
| 010944 | (b) Fe M6 Hd | ø 1,6 (20 pcs) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | | |
| 010945 | (c) Fe M8 | ø 0,8 (20 pcs) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | | |
| 010946 | (c) Fe M8 | ø 1,0 (20 pcs) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | | |
| 010947 | (c) Fe M8 | ø 1,2 (20 pcs) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | | |
| 010948 | (c) Fe M8 | ø 1,6 (20 pcs) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | | |
| E Boquilla de contacto aluminio - Düse Aluminium - Наконечники Алюминий | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010949 | (a) Al M6 | ø 0,8 (20 pcs) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | | |
| 010256 | (a) Al M6 | ø 0,8 (3 pcs)  | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | | |
| 010992 | (a) Al M6 | ø 1,0 (20 pcs) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | | |
| 010257 | (a) Al M6 | ø 1,0 (3 pcs)  | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | | |
| 010993 | (a) Al M6 | ø 1,2 (20 pcs) | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | | |
| 010994 | (c) Al M8 | ø 1,0 (20 pcs) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | | |
| 010995 | (c) Al M8 | ø 1,2 (20 pcs) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | | |
| 010996 | (c) Al M8 | ø 1,6 (20 pcs) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | | |
| F Tobera - Gasdüse - Газовые сопла | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010443 | | ø 12 (5 pcs) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | | |
| 010252 | | ø 12 (2 pcs)  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | | |
| 010444 | | ø 15 (5 pcs) | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | | |
| 010445 | | ø 16 (5 pcs) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | | |
| 010406 | | ø 20 (10 pcs) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | | |

Fe = acero, stahl, Сталь Flux = tubular, Seelendraht, Флюсовая Al = aluminium, aluminium, Алюминий



Cuello-Brennerhalls - Гусак




Maella - Feder - Пружина



Portatubo - Spitzehalter - Сопло



Distribuidor de gas - Gasdiffusor - Диффузор

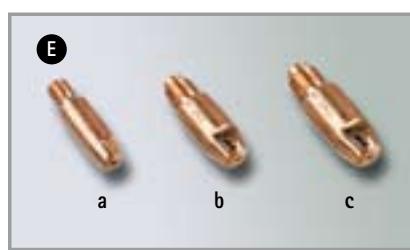

Boquilla de contacto - Düse - Наконечники



Tobera - Gasdüse - Газовые сопла



Manoreductor - Druckminderer
Регулятор давления

| | | | |
|------------|----------------------|--------|--|
| (a) 010515 | CO ₂ | (1 pc) | |
| (b) 010499 | CO ₂ | (1 pc) | |
| (c) 010242 | CO ₂ | (1 pc) | |
| (d) 010513 | CO ₂ | (1 pc) | |
| (e) 010512 | CO ₂ | (1 pc) | |
| (f) 010571 | CO ₂ → Ar | (1 pc) | |



Kit bombonas recargables
Kit für Gasflasche
Адаптер для многоразовых/одноразовых баллонов

010810 (1 pc)



Manguera de gas - Gasschlauch - Газовая труба

000216 1,5m (1 pc)



Bombonas no recargable
Einwegflasche
Одноразовых баллонов

| | | | |
|--------|------------------------|-------|--------|
| 010501 | Argon | lt. 1 | (1 pc) |
| 010502 | Argon/ CO ₂ | lt. 1 | (1 pc) |
| 010503 | CO ₂ | lt. 1 | (1 pc) |



Anti stick spray
010621 (1 pc)

| Código Code Код | | Startwin 135EVO Startwin 165/1EVO Decastar 135EVO | Startwin 180E Decastar 150E Decastar 180E | D-mig 420 S D-mig 420 T | D-mig 520 T D-mig 525 T D-mig 520 SD D-mig 525 TD D-mig 530 SD Decamig 2500 D-mig 530 TDK D-mig 532 TDK | Decamig 6350 Decamig 6500 | D-mig 635 TD D-mig 650 TD D-mig 660 TD | Decamig 7350 Decamig 7500 Decamig 7600 | D-mig 735 TD D-mig 750 TD D-mig 760 TD |
|-----------------------|---------|---|---|----------------------------|--|------------------------------|--|--|--|
| 1 010397 | Kit GAS | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| 2 010410 | Kit GAS | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| 3 010415 | Kit Fe | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| 4 010394 | Kit Fe | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| 5 010413 | Kit Al | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| 6 010420 | Kit Al | - | - | ✓ | - | - | - | - | - |
| 7 010418 | Kit Al | - | - | - | ✓ | - | - | - | - |
| 8 010392 | Kit Al | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - |
| 9 010411 | Kit Al | - | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ |




1 010397
Kit bombonas no recargable
Kit einwegflasche
Комплект одноразовые газовых баллонов



2 010410
Kit bombonas no recargable
Kit einwegflasche
Комплект одноразовые газовых баллонов



3 010415
Kit hilo Acacia & bombonas no recargable
Kit Stahldrähte & einwegflasche
Комплект стальной проволоки и одноразовые газовые баллонов

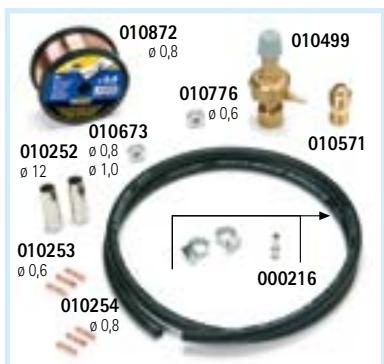

4 010394
Kit filo acero & bombonas recargables
Kit Stahldrähte & Gasflasche
Комплект стальной проволоки и многоразовых газовых баллонов




5 010413
Kit hilo aluminio
Kit Aluminiumdrähte
Комплект алюминиевой проволоки




6 010420
Kit hilo aluminio
Kit Aluminiumdrähte
Комплект алюминиевой проволоки



7 010418
Kit hilo aluminio
Kit Aluminiumdrähte
Комплект алюминиевой проволоки

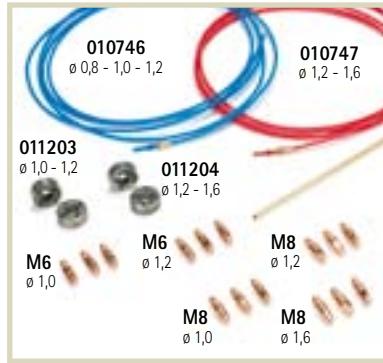

8 010392
Kit hilo aluminio
Kit Aluminiumdrähte
Комплект алюминиевой проволоки

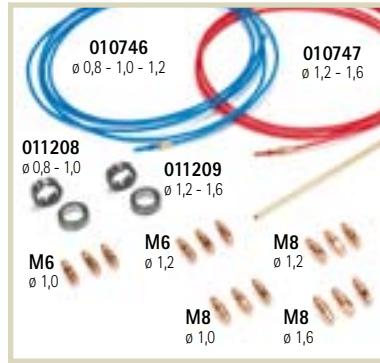

9 010411
Kit hilo aluminio
Kit Aluminiumdrähte
Комплект алюминиевой проволоки

El accesorio correcto para cada equipo


Das richtige Accessoire für jedes Gerät

Надлежащее аксессуар для каждого оборудования

PAC Antorchas - PAC Brenneres - Горелки PAC




010351 PAC Torch 35AK 4m
010334 PAC Torch 40A 4m (1 pc)
(1 pc)

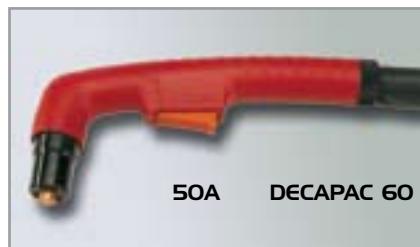

010238 PAC Torch 50A 6m (1 pc)



010909 PAC Torch 100A 6m
010910 PAC Torch 140A 6m (1 pc)
(1 pc)

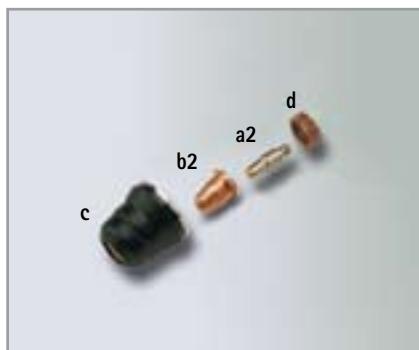


35AK
(d) 010179 (2 pcs)
(a2) 010180 (10 pcs)
(b2) Ø 0,6 mm. 010961 (10 pcs)
(b2) Ø 0,8 mm. 010183 (10 pcs)
(c) 010198 (4 pcs)



50A
(d) 010189 (2 pcs)
(a1) 010164 (10 pcs)
(a2) 010165 (10 pcs)
(b1) 010166 (10 pcs)
(b2) 010167 (10 pcs)
(c) 010168 (4 pcs)
(n) 010169 (1 pc)



100A
(a) 010435 (10 pcs)
(b) 010434 (10 pcs)
(b) Ø 1,4 010432 (10 pcs)
(b) Ø 3,0 010431 (2 pc)
(c) 010429 (2 pc)
(e) 010425 (10 pcs)
(l) 010680 (2 pc)
(f) 010427 (10 pcs)
(g) 010683 (2 pc)
(d) 010684 (2 pc)
(h) 010685 (1 pc)

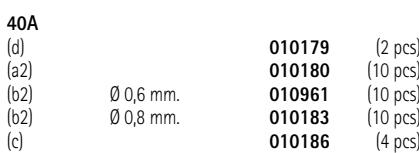

40A
(d) 010179 (2 pcs)
(a2) 010180 (10 pcs)
(b2) Ø 0,6 mm. 010961 (10 pcs)
(b2) Ø 0,8 mm. 010183 (10 pcs)
(c) 010186 (4 pcs)

140A
(a) 010435 (10 pcs)
(b) 010434 (10 pcs)
(b) Ø 1,4 010433 (10 pcs)
(b) Ø 1,7 010432 (10 pcs)
(b) Ø 3,0 010430 (2 pc)
(c) 010428 (2 pc)
(e) 010425 (10 pcs)
(l) 010680 (2 pc)
(i) 010427 (10 pcs)
(f) 010683 (2 pc)
(g) 010684 (2 pc)
(d) 010685 (1 pc)

- (a) Electrodo
- (b) Tobera
- (c) Porta tobera
- (d) Difusor
- (e) Portatobera para el corte a contacto
- (f) Espaciador para el corte a contacto
- (g) Espaciador para gubiado
- (h) Espaciador con ruedas
- (i) Espaciador 2 puntas
- (l) Nuella espaciador

- (a) Elektrode
- (b) Düse
- (c) Düsehalter
- (d) Verteiler
- (e) Düsehalter für aufstandfläche Schneiden
- (f) Abstandsstück zum aufstandfläche Schneiden
- (g) Aufsügen Abstandsstück
- (h) Abstandsstück mit 2 Rädern
- (i) Abstandsstück mit 2 Spitzen
- (l) Abstandshalter

- (a) Электрод
- (b) Сопло
- (c) Держатель сопла
- (d) Воронка
- (e) Держатель сопла
- (f) Ограничитель для поверхностного реза
- (g) Ограничитель
- (h) Ограничитель роликовый
- (i) Ограничитель с двумя опорными ножками
- (l) Промежуточное кольцо

Glosario Soldadura

Alimentación monofásica

circuito eléctrico al cual es posible conectar sólo aparatos monofásicos (2 cables + tierra o solo 2 cables). Es la tensión disponible normalmente en las casas.

Alimentación trifásica

circuito eléctrico al cual es posible conectar sólo aparatos trifásicos (3 cables + tierra). Es la tensión disponible normalmente donde los usuarios profesionales.

Arco de soldadura

es el espacio, entre la punta del electrodo y la pieza que se va a soldar, por el cual pasa la corriente que crea el calor necesario para la fusión.

Regulación de soldar

corriente de soldadura mínima y máxima que el aparato puede dispensar.

Corriente alterna AC

corriente eléctrica que cambia su dirección a intervalos regulares definidos por el número de los ciclos 50/60 Hertz. Con corriente alterna se pueden soldar electrodos con revestimiento rutilico y, con el procedimiento TIG, las aleaciones de aluminio y de magnesio.

Corriente continua DC

corriente eléctrica que pasa por una dirección sin cambiar la dirección como en la corriente alterna. Con la corriente continua se puede soldar con electrodo y TIG acero, inox, titanio, cobre, bronce, níquel, latón

Electrodos utilizables

diametro mínimo y máximo de los electrodos revestidos que un equipo puede utilizar. Dependen del campo de regulación.

Fusible

indica el valor, en amperes, del dispositivo que debe interrumpir la alimentación en caso de excesiva absorción de energía.

MIG MAG

es el proceso de soldadura que utiliza un arco eléctrico y un hilo en bobina como material de aporte. Durante la soldadura el metal del hilo y el de la pieza que se va a soldar se funden formando un baño fundido que al enfriarse, se convierte en el cordón de soldadura. El hilo es impulsado a través de la antorcha por un sistema de arrastre motorizado. A diferencia del electrodo revestido no hay que sustituir continuamente el electrodo y se forman escoria que hay que eliminar. La protección del baño de soldadura está garantizada por un gas que fluye a través de la tobera de la antorcha creando una defensa entre el baño de soldadura y la atmósfera.

El sistema se llama MIG o MAG según el tipo de gas que se usa:

MIG = Argon; MAG = CO₂ o mezcla Argon/CO₂.

MMA

es el proceso de soldadura que utiliza un arco eléctrico y un electrodo revestido, como material de aporte. Durante la soldadura el metal del electrodo y el de la pieza que se va a soldar se funden formando un baño fundido que, al enfriarse, se convierte en el cordón de soldadura. El revestimiento externo del electrodo sirve para crear, al evaporarse, una atmósfera gaseosa que protege el baño de soldadura contra el aire externo. Forma además una escoria, de protección del cordón de soldadura, que se eliminará una vez que se ha enfriado.

NO GAS (hilo tubular)

es un proceso similar al MIG MAG pero no usa un gas como protección del baño de soldadura. Usa un especial hilo tubular en bobina que contiene en el interior una sustancia similar, por su comportamiento, al revestimiento externo de los electrodos que, al vaporizarse, crea un gas que protege el baño de soldadura contra la atmósfera.

PLASMA

es el proceso de corte que usa un arco eléctrico y aire comprimido. El arco eléctrico pasa del electrodo, contenido en el portaelectrodo, a la pieza de metal que se va a cortar. El arco eléctrico atraviesa, simultáneamente con el aire comprimido producido por un compresor externo, un pequeño orificio en la antorcha. El aire llevado por el arco eléctrico a una temperatura muy elevada, corta el metal.

Posiciones de soldadura

número de regulaciones de la potencia de soldadura en las maquinas MIG MAG. Se selecciona según el espesor que hay que soldar.

Potencia de instalación KW (Kilowatt)

indica la cantidad de potencia que debe tener una instalación eléctrica para poder usar un equipo de soldadura.

Protección termostática

interrumpe la corriente de soldadura cuando se supera el servicio de soldadura (número de electrodos / hora) y la recupera automáticamente cuando la temperatura ha vuelto a la normal.

Regulación continua de la corriente de soldadura

la regulación está hecha de manera muy precisa, con variaciones mínimas, para adaptarse perfectamente a las diferentes exigencias de la soldadura.

Servicio

número de minutos que un equipo puede operar, a un determinado amperaje, sin que se sobrecaliente o que intervenga el dispositivo de protección termostática. Por ejemplo 200 Amp al 60% de servicio significa que la soldadora puede usarse con ciclos de seis minutos de trabajo y cuatro minutos de enfriamiento.

SPOT Soldadura de resistencia

es el proceso de soldadura que usa el calor producido por la corriente eléctrica que pasa por el punto donde las superficies de los detalles que se van a soldar son apretadas por la pinza por puntos. El calor necesario para la soldadura es producido por la resistencia que oponen los metales al paso de la corriente y no por el arco eléctrico.

SPOT Soldadura de studer

la soldadura de studer aprovecha el principio de la soldadura de resistencia y usa una pistola porta electrodo especial.

Tensión en vacío

es la tensión, medida en Volt, presente en los cables terminales de lo equipo. La tensión es necesaria para tener inmediatamente la corriente de soldadura apenas se cierra el circuito electrodo - pieza para soldar.

TIG

es el proceso de soldadura que usa un electrodo de tungsteno, contenido en la antorcha para crear el arco eléctrico con la pieza que se va a soldar. El electrodo de tungsteno tiene un altísimo punto de fusión (3410°) y no se gasta o se funde en el baño de soldadura. Si se necesita material de aporte, el operador usa unas barritas de material, compatible con el que se va a soldar, fundiéndolas en el cordón de soldadura. La protección del baño de soldadura está garantizada por un gas de protección que fluye desde la tobera del portaelectrodo.



Turbo

La ventilación forzada enfria el generador de corriente que se calienta durante el uso y por lo tanto permite seguir soldando más tiempo."

Schweißen Glossar

Einphasen-Versorgung

an diesen Stromkreis können nur Einphasengeräte (2 Drähte + Erdung oder nur 2 Drähte) angeschlossen werden. Es handelt sich um die Spannung, die normalerweise im Haushalt verfügbar ist.

Dreiphasen-Versorgung

an diesen Stromkreis können nur Dreiphasengeräte (3 Drähte + Erdung) angeschlossen werden. Diese Spannung ist normalerweise für den gewerbsmäßigen Verbraucherkreis vorgesehen.

Lichtbogen

das ist der Bereich zwischen der Elektroden spitze und dem zu schweißenden Werkstück, in welchem das Durchströmen des Stromes die notwendige Schmelzwärme erzeugt.

Schweißstrom

minimaler und maximaler Schweißstrom, den ein Gerät liefern kann.

Wechselstrom AC

dieser elektrische Strom ändert seine Richtung in periodischen Abständen, die durch die Anzahl der Zyklen 50/60 Hertz definiert werden. Mit Wechselstrom kann man Rutilmetall-Elektroden und – mit dem WIG-Verfahren – Alu- und Magnesiumlegierungen schweißen.

Gleichstrom DC

dieser elektrische Strom behält – im Gegensatz zum Wechselstrom – immer die gleiche Richtung bei. Mit Gleichstrom kann Stahl, Edelstahl, Titan, Kupfer, Bronze, Nickel und Messing Elektroden- und WIG-Schweißen.

Verschweißbar Elektroden

minimaler und maximaler Durchmesser der Mantelelektroden, die bei des Gerätes verwendet werden können. Abhängig vom Schweißstrom.

Schmelzsicherung

zeigt den Wert (in Ampere) der Vorrichtung an, die die Stromzufluss unterbricht, wenn die Stromnahme zu hoch ist.

MIG MAG

dieses Schweißverfahren benutzt einen elektrischen Lichtbogen und einen Spulendraht als Zusatzwerkstoff. Beim Schweißvorgang schmelzen der Metalldraht und das zu schweißende Werkstück und bilden ein Schmelzbad, das nach dem Abkühlen zur Schweißnaht wird. Der Draht wird von einem angetriebenen Schubsystem durch den Brenner geschoben. Im Gegensatz zur Mantelelektrode braucht hier die Elektrode nicht ständig ausgewechselt werden und es bilden sich keine Schlacken, die entfernt werden müssen. Das Schmelzbad wird durch ein Gas geschützt, das aus der Brennerdüse tritt und einen Schutzhelm zwischen Schmelzbad und Atmosphäre bildet. Dieses System nennt sich MIG oder MAG, je nachdem welches Gas verwendet wird:

MIG = Argon; MAG = CO₂ oder Argon/CO₂-Gemisch.

MMA

dieses Schweißverfahren verwendet eine elektrischen Lichtbogen, die zwischen einer Mantelelektrode und das zu schweißende Werkstück gebildet wird.

NO GAS (Fülldraht)

ein ähnliches Verfahren wie MIG MAG, jedoch wird kein Gas zum Schutz des Schmelzbades verwendet. Es wird ein spezieller Fülldraht auf Spulen verwendet, der im Inneren eine Substanz enthält (die sich ähnlich verhält wie die Ummantelung der Elektroden), die beim Bedämpfen ein Gas zum Schutz des Schmelzbades vor der Atmosphäre bildet.

PLASMA-SCHNEIDEN

dieses Schneideverfahren verwendet einen elektrischen Lichtbogen und Druckluft. Der elektrische Lichtbogen verläuft von der Elektrode im Brenner bis zum zu schneidenden Metallstück durch eine kleine Öffnung, wo gleichzeitig auch die Druckluft läuft, die von einem externen Kompressor abgegeben wird. Die Luft wird vom Lichtbogen auf eine sehr hohe Temperatur gebracht und schneidet das Metall.

Schweißpositionen

Anzahl der möglichen Einschaltdauerinstellungen bei MIG/MAG Geräte. Die Einstellung wird in Abhängigkeit von der Stärke des zu schweißenden Stückes gewählt.

Anschlusswert KW (Kilowatt)

gibt an, über welche Leistung die Elektroanlage verfügen muss, um das Gerät verwenden zu können.

Thermoschutz

unterbricht den Schweißstrom, wenn die Einschaltdauer (Elektrodenanzahl/Stunde überschritten wird und stellt die Funktion wieder rück, wenn die vorschriftsmäßige Temperatur wieder erreicht ist.

Stufenlose Stromsteuerung

die Regelung erfolgt auf sehr präzise Weise in Form von minimalen Änderungen, um sich den jeweiligen Schweißanforderungen perfekt anzupassen.

Einschaltdauer

Dauer in Minuten, die ein Gerät mit einer bestimmten Stromstärke arbeiten kann, ohne sich zu überhitzen oder eine thermostatische Schutzausrüstung auszulösen. Zum Beispiel: 200 Amp bei 60% Leistung bedeutet, dass das Schweißgerät mit einem Rhythmus von 6 Arbeitsminuten und 4 Abkühlminuten arbeiten kann.

SPOT Widerstandsschweißen

bei diesem Schweißverfahren wird die Hitze genutzt, die vom Strom erzeugt wird, der an dem Punkt fließt, wo die Oberfläche der zu schweißenden Werkstücke von der Zange der Punktschweißmaschine erfasst wird. Die zum Schweißen erforderliche Hitze wird vom Metallwiderstand beim Durchgang des Stromes und nicht vom elektrischen Lichtbogen erzeugt.

SPOT Studder-Schweißen

das Studder-Schweißen basiert auf dem Prinzip des Widerstandsschweißens und verwendet eine spezielle Elektrodenhalterpistole.

Leeraufspannung

das ist die Spannung in Volt, die in den Abschlusskabeln des Gerätes vorhanden ist. Die Spannung ist notwendig, um sofort Schweißstrom verfügbar zu haben, sobald sich der Elektroden-Werkstück Kreis schließt.

WIG

dieses Schweißverfahren arbeitet mit einer Wolfram-Elektrode im Brenner, um einen elektrischen Lichtbogen mit dem zu schweißenden Werkstück zu schaffen. Die Wolfram-Elektrode hat einen sehr hohen Schmelzpunkt (3410°), verbraucht sich nicht und schmilzt nicht im Schmelzbad. Falls ein Zusatzwerkstoff erforderlich ist, benutzt der Bediener kleine Stangen eines Materials, das mit dem zu schweißenden Material vergleichbar ist und zu einer Schweißnaht schmilzt. Das Schmelzbad wird durch ein Schutzgas abgeschirmt, das aus der Brennerdüse tritt.



Turbo

die Zwangslüftung kühlst den Stromgenerator, der sich während seines Betriebes erhitzt, und ermöglicht somit eine längere Schweißdauer.

Сварочные Глоссарий

Подача однофазного тока

Это источник питания, к которому можно присоединить только однофазные устройства (два провода + заземление или 2 провода только). Это напряжение, которое в основном используется в домах.

Подача трехфазного тока

Это источник питания, к которому можно присоединить только трехфазные устройства (3 провода + заземление). Это напряжение, которое используется для профессиональных работ.

Сварочная дуга

Это расстояние между концом электрода и заготовкой, в которую течет ток, создавая нагрев, что требуется для плавки.

Пределы регулировки сварочного тока

Минимум и максимум исходящего сварочного тока

Переменный ток AC

Электрический ток поворачивает свое направление в одинаковые интервалы времени, которые установлены количеством циклов 50/60 Гц. В режиме переменного тока вы можете варить рутиловыми электродами, а в режиме TIG - алюминиевые и магниевые сплавы. Постоянное изменение сварочного тока очень точное, с минимальными отклонениями и соответствует многим требованиям разных режимов сварки*

Постоянный ток DC

Электрический ток, который течет в одном направлении без реверсов в отличии от переменного тока. В режиме постоянного тока вы можете варить электродами и в режиме TIG сталь, нержавеющая сталь, титан, медь, бронза, никель, латунь.

Потребляемые электроды

Минимальный и максимальный диаметр покрытых электродов, которые может использовать аппарат. Диаметр можно изменять в зависимости от уровня сварочного тока. *

Предохранитель

Показывает уровень тока в амперах, при котором аппарат отключается, если потребляется тока больше, чем нужно аппарату.

MIG MAG

Этот сварочный процесс работает с электрической дугой и сварочной ванной. Во время сварки проволока и заготовка металла плавятся и после остыния образуется сварочный шов. Система подает проволоку через горелку. В отличии от работы с покрытыми электродами, вам не нужно менять электроды каждый раз и не образовывается шлак. Сварочная ванна защищается газом, который поступает через колпак горелки, создавая защиту между сварочной ванной и атмосферой. Эта система называется MIG или MAG в зависимости от газа, который используется. MIG = Argon; MAG = CO₂ или Argon/CO₂ смесь.

MMA

Этот сварочный процесс работает с электрической дугой и сварочной ванной. Во время сварки проволока и заготовка металла плавятся и после остыния образуется сварочный шов. Внешнее покрытие электрода испаряется, создавая газовую атмосферу, которая защищает сварочную ванну от внешнего воздуха. Также, это защищает сварочный шов, формируя шлак. Сварочная ванна защищается газом, который удаляется после остыния.

NO GAS (Флюсовая проволока)

Этот процесс похож на процесс MIG MAG, но им не используется газ для защиты сварочной ванны. Специальная флюсовая проволока используется для создания субстанций, похожих на ту, которая создается испарением внешнего покрытия электрода, создавая газ, который защищает сварочную ванну от атмосферы.

РЕЗАНИЕ ПЛАЗМОЙ

Это процесс резки, при котором используется электрическая дуга и скатый воздух. Электрическая дуга течет от электрода, который установлен в горелку, до заготовки металла и разрезает ее через маленькие отверстия в горелке с помощью скатого воздуха, что поставляется внешним компрессором. Воздух очень высокой температуры, который разрезает электрической дугой разрезает метал.

Количество сварочных режимов

Количество режимов сварки для аппаратов MIG MAG. Выбирается в соответствии с толщиной металла, который нужно варить.

Мощность KW (Kilowatt)

Показывает мощность, которую аппарат выдает во время сварки.

Защита от перегрузки

Прекращает подачу тока, когда продолжительность нагрузки (количество электродов час) превышается и возобновляется автоматически, когда температура опускается к нормальному уровню.

Плавная регулировка сварочного тока

регулировка производится очень точно, с минимальными изменениями, чтобы соответствовать различным потребностям сварки.

Продолжительность нагрузки (ПН)

Количество минут работы аппарата с определенной силой тока без перегрева или включения устройства защиты от перегрузки. К примеру, 200Amp при 60% продолжительности нагрузки означает, что сварщик может варить 6 мин и 4 мин не работать — охладить аппарат.

SPOT (точечная) резистентная сварка

Это сварочный процесс, который работает с нагреванием, что производится электрическим током, и поступает в точку на поверхности заготовки, где нужно произвести сваривание и фиксацию точечным сварочным пистолетом. Нагревание, что требуется для сварки, производится резистентностью металла при проводимости тока больше, чем при электрической дуге.

SPOT приваривание шипиков

Приваривание шипиков имеет преимущество над резистентной сваркой, так как используется специальный пистолет с держателем электрода.

Напряжение холостого хода

Это напряжение (Volt) внутренних кабелей аппарата. Это напряжение требуется для моментального достижения необходимого сварочного тока на электроде для начала работы.

TIG

Это сварочный процесс с использованием тиглоплавкового электрода, вставленного в горелку, для создания сварочной дуги с заготовкой металла. Для металлов, которым требуется очень высокая температура для плавки (3410°) тиглоплавкий электрод не плавится и не горячется в сварочной ванне. Если требуется материал для плавки, то оператор использует отдельный кусок металла, подходящий к основной заготовке, плавит его и распределяет по сварочному шву. Защита сварочной ванны осуществляется благодаря защитному газу, который поступает с конца горелки. *



Turbo

Источник питания нагревается во время работы. Эта система охлаждает дополнительной вентиляцией, позволяя дольше продолжать процесс сварки.*

Glosario Cargador de batería

Alimentación monofásica

Círculo eléctrico al cual es posible conectar sólo aparatos monofásicos (2 cables + tierra o sólo 2 cables). Es la tensión disponible normalmente en las casas.

Alimentación trifásica

Círculo eléctrico al cual es posible conectar sólo aparatos trifásicos (3 cables + tierra). Es la tensión disponible normalmente donde los usuarios profesionales.

Capacidad nominal de referencia (A/h)

indica el valor de la batería más pequeña y más grande que se aconseja recargar en un determinado cargador de baterías. La capacidad nominal de referencia está calculada en un período de 15 horas, suficiente para tener una recarga ideal (aproximadamente el 80% de la capacidad). Los Ampere/hora indican cuánta energía puede acumular la batería.

Carga rápida

Sirve para cargar una batería en breve tiempo. Esta función, útil en situaciones de emergencia, recupera rápidamente la potencia de la batería pero no permite una carga ideal y, si se usa frecuentemente, reduce la eficiencia de la batería.

Corriente de arranque: Amp 0 Volt CC Amp 1 Volt / el

indica, con dos métodos de medición diferentes, los Ampere que un cargador de baterías con la función booster (puesta en marcha rápida) produce por pocos segundos y que, sumados a los que ha producido la batería, permiten poner en marcha un motor.

0 Volt CC = Corriente máxima de arranque

1 Volt / el = Corriente de carga convencional EN 60335-2-29 (1V/C)

Corriente de carga media / eficaz

indica, con dos métodos diferentes de medición, la corriente que el carga baterías transfiere a la batería.

Limitación de la tensión

La tensión de carga se limita automáticamente con el fin de prevenir la sobrecarga y la evaporación del electrolito.

Posiciones de carga

están presente en algunos carga baterías y sirven para regular los Ampere producidos.

Potencia

indica cuánta potencia debe tener la instalación eléctrica para poder alimentar el carga baterías.

Tensión nominal de la batería

es la tensión de la batería que debe ser recargada. Cada batería está compuesta por varias celdas de 2 Volts cada una; las baterías más típicas son de 6, 12, 24 Volts.

Ladegerät Glossar

Einphasen-Netzspannung

An diesen Stromkreis können nur Einphasengeräte (2 Drähte + Erdung oder nur 2 Drähte) angeschlossen werden. Es handelt sich um die Spannung.

Dreiphasen-Netzspannung

An diesen Stromkreis können nur Dreiphasengeräte (3 Drähte + Erdung) angeschlossen werden. Diese Spannung ist normalerweise für den gewerbsmäßigen Verbraucherkreis vorgesehen.

Konventionalstrom (A/h)

gibt den niedrigsten und höchsten Wert einer Batterie an, die für ein bestimmtes Ladegerät geeignet ist. Die Nennkapazität wird für einen Zeitraum von 15 Stunden berechnet, der für einen optimalen Ladevorgang (cirka 80% der Kapazität) normalerweise ausreicht. Der Wert Ampere/Stunde zeigt an, wie viel Energie eine Batterie speichern kann.

Schnellladen

dient zum Aufladen einer Batterie innerhalb von kürzester Zeit. Diese Funktion ist in Notfällen nützlich und stellt die Batterieleistung schnellstmöglich wieder her; diese Funktion ermöglicht jedoch kein optimales Aufladen und verhindert bei häufiger Anwendung die Effizienz der Batterie.

Startstrom: Amp 0 Volt CC - Amp 1 Volt / el

gibt mit Hilfe von zwei verschiedenen Messmethoden die Ampere an, die ein Ladegerät mit Booster-Funktion (Schnellstart) in wenigen Sekunden abgeben kann und die – summiert mit den von der Batterie abgegebenen Ampere – das Starten eines Motors ermöglichen.

0 Volt CC = Startspitzenstrom

1 Volt / el = Conventional Ladestrom EN 60335-2-29 (1V/C)

Durchschnittlicher / effektiver Ladestrom

gibt mit Hilfe von zwei verschiedenen Messmethoden den Ladestrom an, der vom Ladegerät auf die Batterie übertragen wird.

Limitation der Stromspannung

Die Spannung während der Aufladung wird automatisch limitiert um eine Überspannung zu vermeiden und um eine Verdunstung der Elektrolyte zu vermeiden.

Ladepositionen

diese sind bei einigen Batterieladegeräten vorhanden und dienen zur Regelung der abgegebenen Ampere.

Leistung

gibt an, wie viel elektrische Leistung erforderlich ist, um die Batterie zu laden.

Ladespannung

das ist die Spannung der Batterie, die geladen werden soll. Jede Batterie besteht aus mehreren Elementen zu je 2 Volt; normalerweise verfügen Batterien über 6, 12, 24 Volt.

Глоссарий зарядного устройства

Подача однофазного тока

Это источник питания, к которому можно присоединить только однофазные устройства (два провода + заземление или 2 провода только). Это напряжение, которое в основном используется в домах."

Подача трехфазного тока

Это источник питания, к которому можно присоединить только трехфазные устройства (3 провода + заземление). Это напряжение, которое используется для профессиональных работ.

Емкость аккумулятора (А / ч)

Указывает тип аккумулятора, наименьшего и наибольшего, которые можно заряжать с зарядным устройством. Установленная номинальная мощность рассчитывается за отчетный период 15 часов, достаточных для оптимальной зарядки (около 80% мощности). Ampere / час показывают, как много энергии аккумулятора может накапливаться.

Быстрая зарядка

Зарядка аккумулятора в течение короткого времени. Эта функция полезна в чрезвычайных ситуациях, быстро восстанавливает заряд батареи, но не позволяет оптимальный заряд и, если он используется часто, снижает эффективность батареи.

Пусковой ток: Amp 0 Volt CC Amp 1 Volt / el

Указывает, с двумя различными методами измерения, Ампер зарядного устройства с функцией Booster (Quick Start) предоставляет в течение нескольких секунд, в дополнение к тем, что батареи, позволяют запускать двигатель.

0 Volt CC = Пусковой ток при пуске

1 Volt / el = зарядный ток EN 60335-2-29 (1V/C)

Ток зарядки: средняя / Эффективный

Указывает, с двумя различными методами измерения тока - ток, который передается на аккумулятор.

Ограничение напряжения

Зарядное напряжение батареи автоматически ограничивается чтобы не перегружать батареи и испарение электролита.

Позиции для зарядки

Представление в некоторых зарядных устройствах, для настройки Ампер

мощность

Указывает какую мощность должен иметь электрический прибор для питания зарядного устройства."

Номинальное напряжение батареи

Это напряжение батареи, которая подзаряжается. Каждая батарея состоит из нескольких ячеек по 2 вольт каждая, батареи более типичный: 6, 12, 24 вольт

Tipos de baterías

Batería al Ni-Cd

usa componentes de Nickel Cadmio que garantizan una duración muy elevada. Por el costo elevado se usa sólo en empleos especiales (sistemas de alarma, seguridad, etc.)

Batería al plomo / WET

se utiliza en el sector autotracción. La batería está constituida por varios elementos en compuestos de plomo (celdas), ahogados en una solución de agua y ácido sulfúrico.

Batería Pb/Gel

contiene ácido sulfúrico que absorbido por Silica forma una gelatina. La ventaja de esta solución es la imposibilidad de tener pérdidas de ácido en caso de vuelcos y roturas. Es importante no sobrecargarla para evitar la evaporación del electrolito.

Batería sin mantenimiento

no puede ser abierta para añadir el electrolito, por lo tanto es importante no sobrecargarla para evitar la evaporación del líquido. En realidad también esta batería tiene orificios para la descarga de los gases."

Batería de plomo Pb / AGM

Contiene ácido sulfúrico absorbido en un separador de fibra de vidrio. La ventaja de esto es que no hay riesgo de fuga de ácido en el caso de vuelco o rotura. Nunca sobrecargar la batería, para evitar la evaporación del electrolito.

Batería de plomo Pb / Ca-Ca

Tanto en las placas positivas como en las negativas el antimonio se sustituye por una aleación de calcio. La evaporación del electrolito y la autodescarga son menores que las de las baterías de antimonio.

Batería de tracción Pb

Baterías para vehículos eléctricos: carretillas elevadoras, barredoras, etc.

Akku-Typen

Ni-Cd Batterie

besteht aus Nickelkadmium Komponenten, die eine sehr lange Lebensdauer haben. Aufgrund der hohen Kosten, werden diese Batterien nur in Sonderbereichen eingesetzt (Alarmsysteme, Schutzvorrichtungen usw.).

Elektrolytsbleibatterie / WET

wird auf dem Fahrzeugsektor verwendet. Die Batterie besteht aus mehreren Elementen (Zellen) aus Bleiverbindungen, die in einer Lösung aus Wasser und Schwefelsäure eingebettet sind.

Pb/Gel Bleibatterie

enthält Schwefelsäure, die von Silica absorbieren wird und ein Gel bildet. Der Vorteil dieser Batterie liegt darin, dass ein Austreten der Säure bei Umfallen oder Bruch vermieden wird. Diese Batterien dürfen auf keinen Fall überlastet werden, um ein Verdampfen des Elektrolyts zu vermeiden.

Wartungsfreie Bleibatterie

kann nicht geöffnet werden, um Elektrolyt nachzufüllen; deshalb ist es wichtig, die Batterie nicht zu überlasten, um ein erdrücken der Flüssigkeit zu vermeiden. In Wirklichkeit hat auch diese Batterie Löcher zum Entweichen von Gasen.

Pb/AGM Bleibatterie

enthält Schwefelsäure, die in einem separaten Fiberglas aufgesaugt ist. Der Vorteil ist somit, dass es kein Risiko gibt, dass Säure auslaufen kann beim Ukippen oder Bruch.

Überlasten Sie nie die Aufladung der Batterie um Verdunstung von Elektrolyt zu vermeiden.

Pb/Ca-Ca Bleibatterie

Auf beiden positiven und negativen Platten ist das Antimon ersetzt bei Kalziumlegierung.

Die Verdunstung der Elektrolyte und die Selbstabladung sind niedriger als die der Antimonbatterien.

Zugleistung Pb Bleibatterie

Batterien fuer elektrische Fahrzeuge wie Gabelhublifte und Kehrmaschinen etc.

Тип батареи

Батарея Ni-Cd

Использует компоненты Никель-кадмиеые , которые обеспечивают длительный срок службы. За высокой стоимостью используется только в специальных приложений (системы сигнализации, безопасности и т.д.).

Свинцово-кислотная батарея с жидким электролитом / WET

Используется в автомобильной промышленности. Батарея состоит из нескольких элементов в Pb, утоплен в водном растворе серной кислоты.

Ионово-кислотная батарея с GEL электролитом

Содержит серную кислоту, которая поглощается кремнием и образуют желе.Преимущество этого решения заключается в невозможности иметь потери кислоты в случае опрокидывания или поломки. Важно не перегружать, чтобы предотвратить испарение электролита.

Герметичные свинцово-кислотные батареи "без обслуживания"

Не может быть открыт для добавления электролита, поэтому важно не перегружать, чтобы предотвратить испарение жидкости. На самом деле, даже эта батарея имеет отверстия для вентиляции газов.

AGM свинцово-кислотных батарей

Содержит серную кислоту поглощается сепараторы из стекловолокна. Преимущество этого решения заключается в невозможности иметь потери кислоты в случае опрокидывания или поломки. Важно не перегружать, чтобы предотвратить испарение электролита.

Свинцово-кислотных батарей Ca-Ca

В положительных и отрицательных пластинах сурьмы заменяется сплавом кальция. Испарение электролита и саморазряд аккумулятора меньше, по сравнению с аккумуляторами с сурьмой

Свинцово-кислотных аккумуляторных батарей для тяговых

Батареи для электрических транспортных средств, погрузчики, уборочные машины, и т.д..



www.decaweld.com



DECA S.p.A.
Strada dei Censiti, 10
Zona Industriale Rovereta
47891 Falciano
Repubblica di San Marino

Tel. da/from Italy 0549 910711
from other Countries +378 0549 910711

Fax da/from Italy 0549 908360
from other Countries +378 0549 908360
deca@decaweld.com

EU DISTRIBUTOR



DECA DIFFUSION s.r.l.
Via Ausa, 179
Cerasolo Ausa
47853 Coriano (RN)
Italy

Tel. da/from Italy 0541 390522
from other Countries +39 0541 390522

Fax da/from Italy 0541 309047
from other Countries +39 0541 309047
decadiffusion@decaweld.com