




1800W

ПОРТАТИВНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ

Ідеальне портативне аварійне джерело живлення
для кемпінгу та домашнього використання

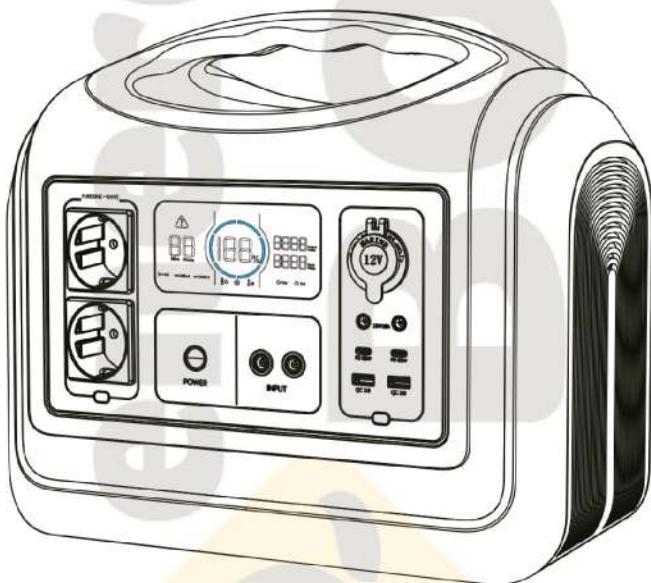

220~240V

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Зміст

1. Застереження	1
2. Комплектація	1-2
3. Функціонал	2-5
3.1. Опис функціоналу	2-4
3.2. Опис LCD-дисплею	5
4. Інструкції з застосування	5-11
4.1 Три різних способи підзарядки	6-8
4.1.1. Заряджання від розетки за допомогою стандартного адаптера	6-7
4.1.2. Заряджання від автомобіля	7
4.1.3. Заряджання від сонячних панелей	8
4.2. Інструкції щодо розряду	9-10
Інструкції щодо основного вимикача живлення	9
4.2.1. Інструкції щодо виходу змінного струму	10
4.2.2. Інструкції щодо виходу постійного струму	10


4.3. Інструкція зі світлодіодного освітлення	- 11
5. Інструкції щодо тривалості роботи приладу	- - - - - 12
6. Функція перемикання частоти	- - - - - 13
7. Зберігання та обслуговування	- - - - - 14
8. Основні технічні характеристики	- - - - - 15-16
9. Коди несправностей та їх усунення	- - - - - 17-18

1. Попередження

1. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені форс-мажорними обставинами (наприклад, пожежа, штурм, повінь, землетрус або недбалість клієнта, зловживання чи використання за інших незвичайних обставин).
2. Компанія не несе відповідальності за збитки, спричинені використанням нестандартних роз'ємів.
3. Компанія не несе відповідальності за будь-яку шкоду, спричинену неправильною експлуатацією, яка не відповідає інструкціям посібника користувача.


2. Комплектація


№	Предмет	К-ть
1	Портативна електростанція	1
2	Адаптер змінного струму	1
3	Кабель живлення 7909 від автомобільного роз'єму 12В	1
4	Посібник користувача	1
5	Гарантійний талон	1

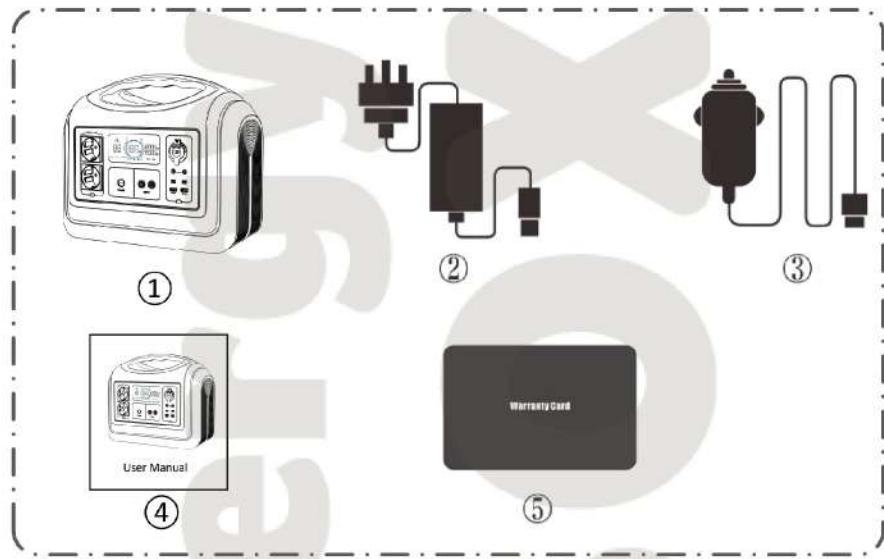

3. Функціонал

3.1 Опис функціоналу:

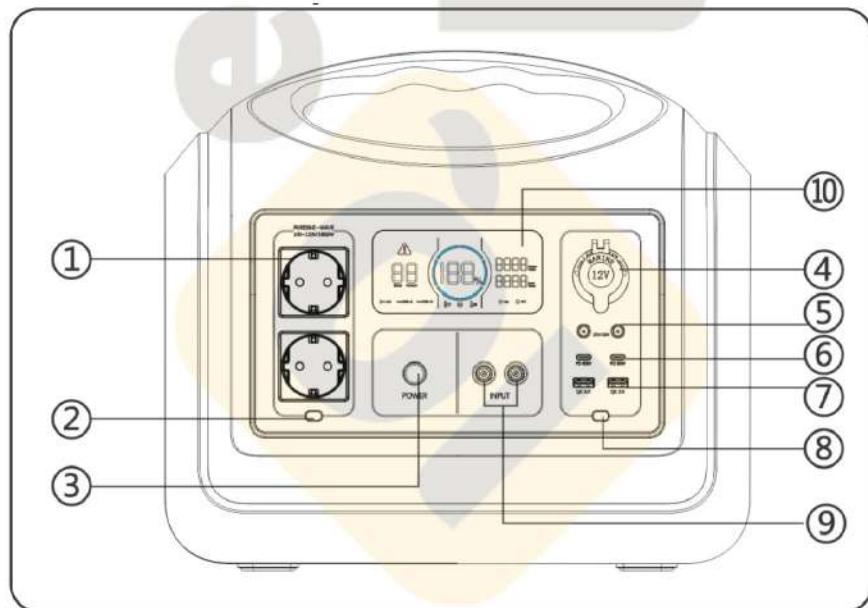

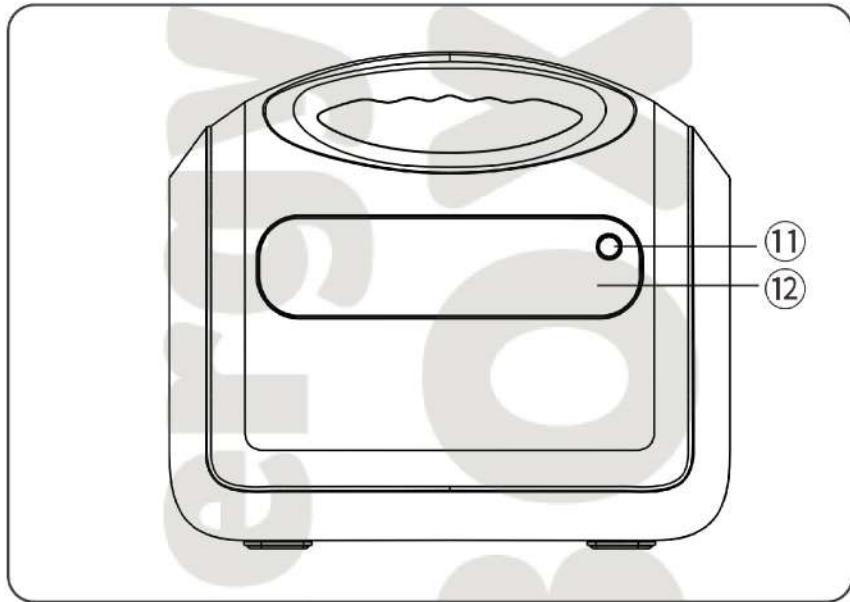

1. Вихідний порт змінного струму
2. Вимикач вихідного живлення змінного струму
3. Основний вимикач живлення
4. Вихідний порт зарядки автомобіля 12V
5. Вихідний порт 12V DC5521
6. Вихідний порт USB-C*2
7. Вихідний порт USB-A*2
8. Вимикач вихідного живлення постійного струму
9. Вхідний порт підзарядки 7909
10. LED-дисплей
11. Світлодіодний вимикач живлення
12. Світлодіодне світло

3.2. Опис LCD-дисплею



4. Інструкції з застосування

Індикатор ємності батареї на LCD дисплеї вказує на ємність яка залишилась.

Індикатор поділений на 6 рівних сегментів, які становлять приблизно 17-35-51-68-85-100% заряду.

Під час розрядки сині сегменти індикатора зникатимуть відповідно до ємності, яка залишилася. Під час підзарядки синій індикатор буде блимати за годинникою стрілкою вздовж траекторії, а цифри покажуть вам вхідну потужність заряджання в реальному часі.

Після повного заряджання увесь синій індикатор буде безперестанно світитись.

Після заряджання від'єднайте адаптер.


УВАГА!

- Відбудеться втрата ефективності вхідної потужності, яка відображається на LCD-дисплеї.
- Будь ласка, заряджайте портативну електростанцію при температурі навколошнього середовища 0-40°C.
- Необхідно переконатися, що з'єднання має хороший контакт і адаптер працює нормальню, інакше це може спричинити потенційну загрозу безпеці.
- Щоб зменшити споживання електроенергії та продовжити термін служби батареї виробу, вимикайте всі вимикачі, коли він не використовується.

4.1 Три різні способи підзарядки

4.1.1 Стандартний адаптер змінного струму


Будь ласка, під'єднайте вхідний зарядний порт 7909 електростанції до розетки за допомогою нашого стандартного адаптору змінного струму на 2*200 Вт. Для повної зарядки знадобиться близько 4 годин з подвійним адаптером.

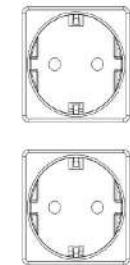

4.1.2 Автомобільний зарядний пристрій

Будь ласка, з'єднайте вхідний порт зарядки 7909 і вихідний порт автомобіля 12V за допомогою наших стандартного кабелю 7909.

Для повної зарядки знадобиться не менше 15 годин.

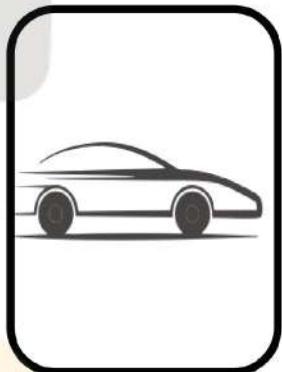


УВАГА!

Максимальна вхідна потужність автомобільної зарядки становить 78 Вт.

4.1.3 Сонячні панелі

Дві сонячні панелі потужністю 100 Вт підключаються до вхідного порту 7909 обладнання за допомогою адаптерного кабелю 7909 для 1-2 підключень. У цей час на екрані прокручується синя смужка енергії та відображається вхідна потужність, що вказує на те, що виріб почав заряджатися. Потужність сонячної зарядки, яку може використовувати обладнання, залежить від інтенсивності освітлення. Чим сильніше освітлення, тим більша вхідна потужність, яка може підтримувати максимум 480 Вт фотоелектричного входу.

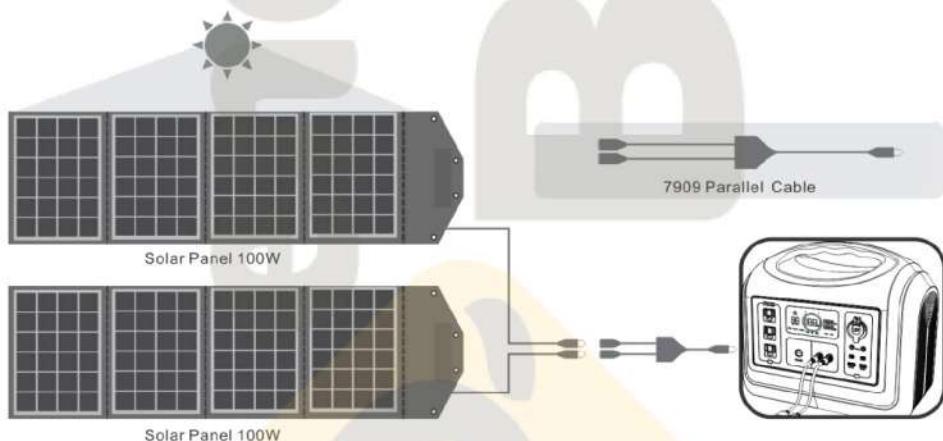

УВАГА!


Щоб отримати максимальну ефективність сонячного перетворення, тримайте сонячні панелі під вертикальним кутом до сонячних променів.

4.2 Інструкції щодо виходу змінного струму


Головний вимикач живлення

УВІМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ: натисніть і утримуйте головну кнопку живлення протягом 3 секунд, навколо кнопки засвітиться підсвітка, також засвітиться LCD-дисплей, відобразиться синій індикатор акумулятора та відсоток його заряду.



ВІМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ: натисніть і утримуйте головну кнопку живлення протягом 3 секунд, фонова підсвітка та LCD-дисплей одночасно вимкнуться.

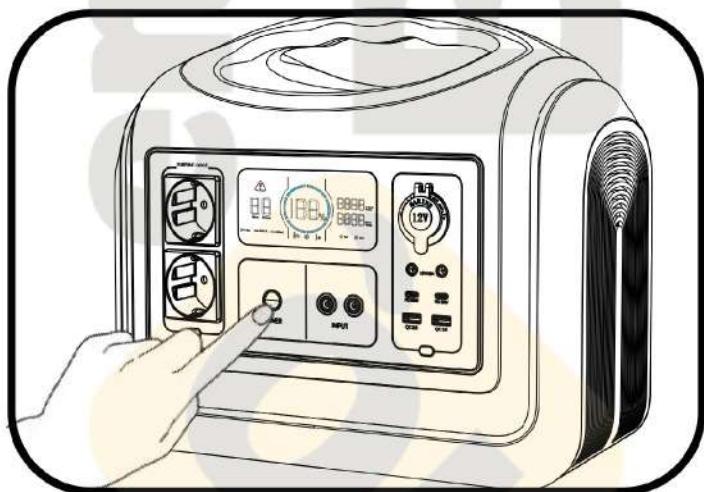

4.2.1 Інструкції щодо виходу змінного струму


Коли основну кнопку живлення ввімкнено, обережно натисніть кнопку AC Output (2), на LCD-дисплеї, засвітиться значок  Це означає, що ця функція може використовуватися нормально. Натисніть цю кнопку ще раз, іконка  зникне, і функція цієї області перестане працювати.

4.2.2 Інструкції щодо виходу DC5521& та автомобільного зарядного пристрою

Коли основну кнопку живлення ввімкнено, обережно натисніть на кнопку автомобільного зарядного пристрою і кнопку виходу DC, на LCD-дисплеї засвітяться значки  ,  і  , автомобільний зарядний пристрій і порти постійного струму можуть працювати нормально; Натисніть кнопку живлення ще раз, відповідні значки  ,  ,  і  на LCD-дисплеї згаснуть, а функція припинить працювати.

4.3 Інструкції щодо світлодіодного освітлення

Світлодіодний ліхтар знаходитьться під керуванням основної кнопки живлення. Кнопка вмикання/вимкнення знаходитьться з іншого боку. Натисніть один раз – увімкнеться 50% яскравості, натисніть ще раз – увімкнеться 100% яскравості, потім натисніть ще раз, він перейде в режим блимання SOS, і натисніть ще раз, щоб вимкнути живлення.

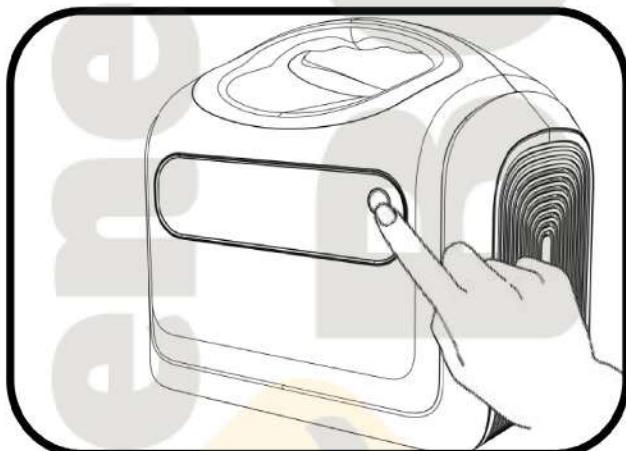


5. Інструкції щодо тривалості роботи приладів

Зображення	Прилади	Час роботи приладів
	3110mAh телефон	131 підзарядка
	30Wh планшет	43.6 підзарядок
	60Wh Ноутбук	22 підзарядки
	10W Лампочка	131 година
	16Wh Фотокамера	82 підзарядки
	60Wh Дрон	22 підзарядки
	50W Міні-холодильник	26 годин
	30W Вентилятор	43.6 годин
	30Wh Електроінструменти	43.6 підзарядок
	10W WI-FI роутер	131 година
	110W Телевізор	12 годин
	40W Вентилятор	33 години

6. Функція перемикання частоти

1. У вімкненому стані вимкніть вихід змінного струму та одночасно натисніть кнопку живлення та кнопку постійного струму (вихід USB), щоб увійти в меню частоти перемикання;
2. Натисніть кнопку виходу змінного струму, щоб змінити частоту, значення частоти буде блимати;
3. Натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб встановити частоту, SUC буде відображенено, якщо налаштування виконано успішно, а потім натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб вийти.

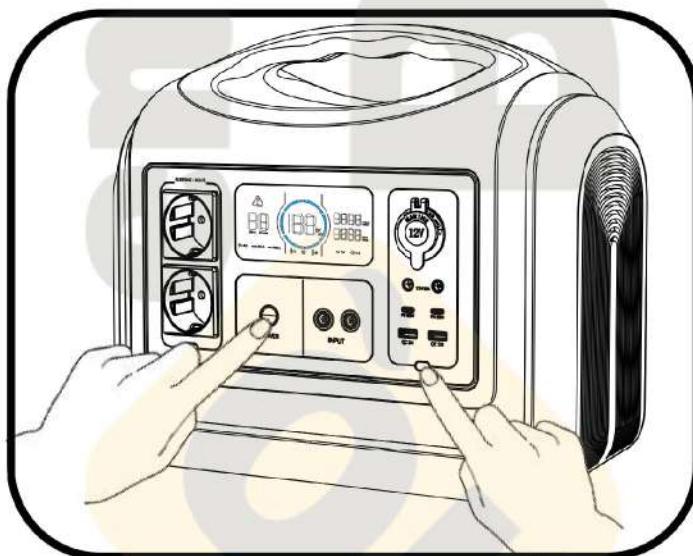

7. Зберігання та технічне обслуговування

- Коли пристрій не використовується, будь ласка, вимкніть усі вимикачі, щоб зменшити споживання енергії виробом і подовжити термін служби батареї виробу;
- Слідкуйте за чистотою поверхні виробу, переконайтесь, що обладнання не контактує з бензином, маслом, розчинником, гасом, тощо, щоб уникнути корозії корпусу виробу;
- Будь ласка, зберігайте обладнання у сухому, провітрюваному місці без пилу. Діапазон температур зберігання 0-40°C, уникати прямих сонячних променів;
- Будь ласка, повністю зарядіть батарею перед зберіганням і заряджайте її принаймні раз на 6 місяців, щоб уникнути бездіяльності батареї, яка вплине на нормальнє використання;
- Якщо виріб обладнання транспортувати на велику відстань, будь ласка, підтримуйте заряд батареї на рівні 40%-60%, інакше виникнуть потенційні ризики для безпеки.

8. Основні технічні характеристики

Вихідні технічні параметри

Вихід змінного струму	Номінальна напруга	220-240V
	Номінальна потужність	1800W
	Пікова потужність	4000W
	Частота	50Hz
Вихід 12V постійного струму і вихід автомобільної розетки	Номінальна напруга	12V
	Номінальний струм	10A
USB-A вихід	5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A (18W Max)	
USB-C вихід	5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A (PD60W (left) / PD18W (right))	
LED-світло	Яскравість 50% - натиснути один раз, яскравість 100% - натиснути другий раз, сигнал SOS – натиснути третій раз, вимкнути світло – натиснути четвертий раз	

Вхідні технічні параметри

Вхід змінного струму	12V-30V
Вхідна потужність AC7909	2*200W Max

Батарея

Номінальна ємність	1488 Wh
Номінальна напруга	32 V
Тип батареї	LiFePO4

Загальна інформація

Клас IP	IP21
Робоча температура	0-40°C
Розміри	15.15 x 9.56 x 13.38 in (385 x 243 x 340mm)
Вага Нетто	33 lbs (15 kg)

9. Коди несправностей та їх усунення

Код	Опис	Індикатор	Вирішення
E00	Захист від короткого замикання	■■■ AC +  блимають, відсутня змінна напруга	Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення змінного струму для відновлення
E01	Захист від перевантаження	■■■ AC + ■■■ DC +  блимають, відсутня змінна напруга	Блимаючі індикатори вказують на перевантаження ланцюга. Натисніть відповідну кнопку для відновлення
E02	Захист від низької напруги акумулятора	Індикатори відповідних функцій блимають, роз'єми відповідних функцій не працюють	Натисніть відповідну кнопку для відновлення
E03	Вихід змінного/постійного струму працюють одночасно	■■■ AC блимає, відсутня змінна напруга	Вихід змінного/постійного струму працює одночасно, загальна потужність навантаження перевищує 600 Вт. Вимкніть вихід змінного струму або зменште навантаження на вихід змінного струму, пріоритетно підтримуючи вихід постійного струму

E04	Несправність інвертора	 +  блимають, відсутня змінна напруга	Вихідна напруга інвертора занадто висока/низька; Перегрівання інвертора; Напруга мережі постійного струму занадто висока/низька; Ненормальний струм навантаження
E05	Несправність BMS	 блимає, значки інших функцій не світяться, відсутня напруга	Захист від перенапруги заряду; Захист від розряду під напругою; Захист від високих температур; Захист від низьких температур; Захист від короткого замикання